

» Übersicht

Auftrags-Nr:


Besichtigt am:

22.07.2026 18:13


Berichts-Nr:

FIN:


TMBJF9NU8PC206405

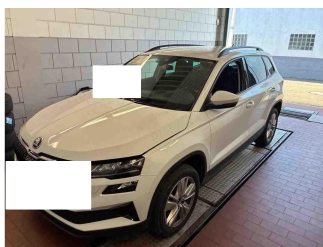

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

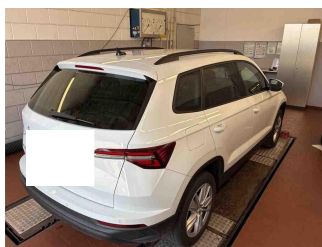

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

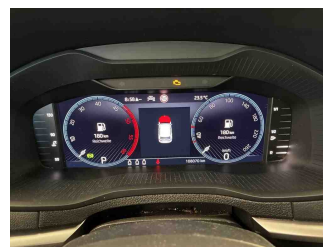

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Karoq
HSN / TSN:	8004 / AVU
Erstzulassungsdatum:	23.02.2023
Laufleistung:	108.070 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Moon-Weiss Metallic
Farbe Dach:	Moon-Weiss Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	1

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"KESSY GO" ohne SAFE System	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Comfort Paket
"SUNSET"	DAB - Digitaler Radioempfang
"Virtual Cockpit"	Dachreling, schwarz
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dachspoiler
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG	Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG	Dämpfung vorn
3. Kopfstütze hinten	Dekor-Einlagen
3-Zonen Klimaanlage	Doppelton-Signalhorn
4 Türen	Drehstromgenerator 140 A
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/85 KW(4V) TDI Common-Rail	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Grundmotor ist: T0N/T6M/TL4/TR1/T3Y	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --
7-Gang-Automatikgetriebe	Einparkhilfe vorn und hinten
8 Lautsprecher (passiv)	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgaskonzept, EU6 AP	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Ablagenpaket 3	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Aero Kappe schwarz matt	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrerkniesairbag
Außen-Sound Standard	Fahrlichtassistent sowie Coming- und Leaving Home-Funktion
Außenspiegel links, konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EP-
Außenspiegel rechts, konvex	Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fertigungsablauf Bratislava
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Feststellbremse
Batterie 420A (70Ah)	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Beheizbare Vordersitze	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Berganfahrassistent	Fußhebelwerk "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumbodenbelag, Flachnadelflies
Betriebsspannung 12 V	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Gurtkontrolle,E-Kontakt im Gurtschloss, erweiterte Sicherheitsausstattung
Bordwerkzeug	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Bremsbelagverschleißkontrolle	Hinterachse "Standard"
Brillen-Ablage/Halter	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Chrom-Paket	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze

Infotainment Bolero/Amundsen/Columbus (MIB3)
Innenspiegel automatisch abblendbar mit USB
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Kältemittel R1234yf
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Keine Aktionsausführung
Kindersicherung, manuell
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig
Komfortausstattung
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn und hinten
Kopfstützen vorn
Kraftstoffsystem Diesel
Kühlerschutzgitter
Landesverkaufsprogramm Deutschland
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist
LED- Hauptscheinwerfer
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling
Leergewichtsbereich 1
Leichtmetallräder "SCUTUS" 7J x 17" - 4 Stk.
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen
Leseleuchte vorn
Leuchtweitenregulierung
Linkslenker
Luftfilter für staubreiche Länder
Mit Adapter
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)
Mit Multifunktionskamera
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)
Mittelarmlehne vorn
Modul Boden hinten Ausführung 7
MPV
Müdigkeitserkennung
Navi Amundsen + Web radio
Nebelscheinwerfer
Nebelschlussleuchte
Netztrennwand
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung
Normal-Lackierung
Normalsitze vorn

Notrufsystem eCall+
Ohne "drive select"
Ohne Ablagekästen im Kofferraum
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne Dekorfolien/Embleme
Ohne Durchladeeinrichtung
Ohne ECO-Funktion
Ohne Elektromotor (Hybrid)
Ohne Emblempaket
Ohne Fußmatten
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Ohne Halter
Ohne Innenleuchte im Fußraum
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Ohne Ladeboden
Ohne Ladedose
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ohne Lichtassistent
Ohne Schmutzfänger
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Stabilisator hinten
Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Ohne Überführungsausrüstung
Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Zusatz-/Standheizung
Pannen-Set
Parking Paket
Radschrauben Standard
Radstand
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 215/55 R17 94V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 (Polymerbeschichtung)
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruckkontrolle
Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Safety Paket
Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Scheinwerferreinigungsanlage
Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Schriftzugsatz in Grundaufführung
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sitzbezüge in Stoff
Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Standard
Tankdeckel
Technology Amundsen Plus (Web Radio)
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Travel Assist
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Variante Grundausrüstung
Verkehrszeichenerkennung
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Wegfahrsperre elektronisch
Winter Paket
Zierleisten schwarz
Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller
Zus. Rückstrahler (Türbereich)
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 98 W	2,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 98 W	2,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	3,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 08.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
2	Stoßfänger hinten	Fehlstellung	Demontage/Montage

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dachholm links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJF9NU8PC206405

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja


Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos

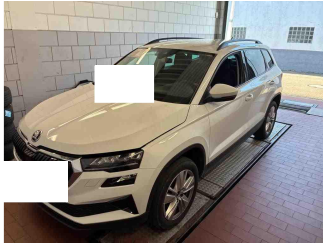

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

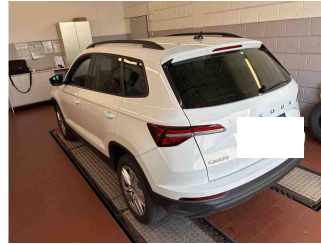

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

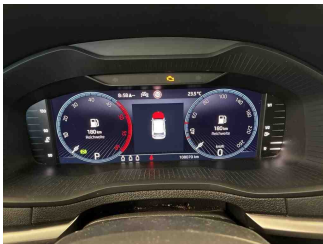


Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug

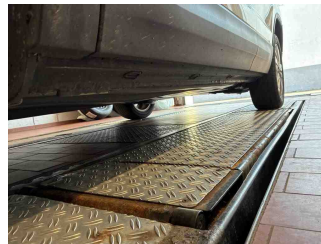


Seitenansicht - Schweller links

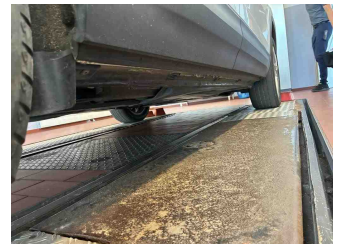


Seitenansicht - Schweller rechts

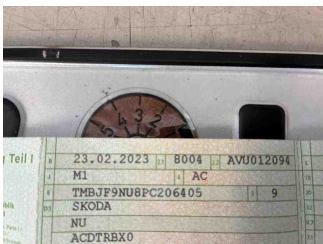


Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

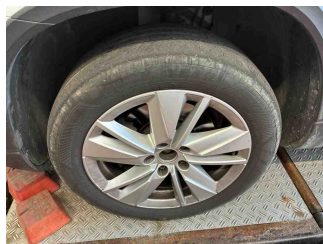


Räder - Rad montiert vorne
links

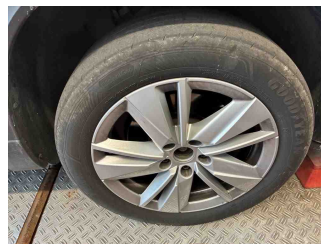

Räder - Rad montiert vorne
rechts

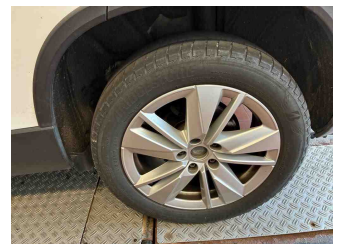


Räder - Rad montiert hinten
links

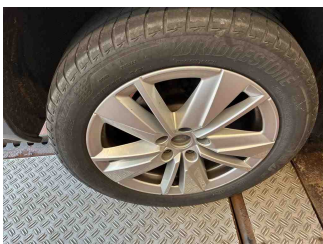


Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole

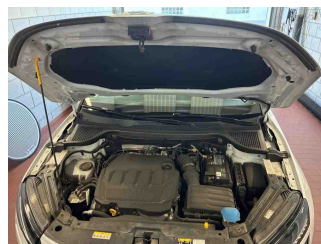


Fahrzeug - Motorraum offen

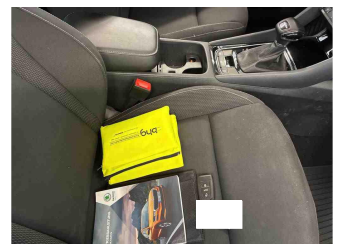


Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum

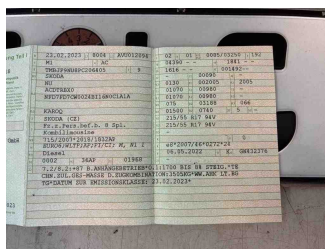


Fahrzeug - abgegebene ZB1

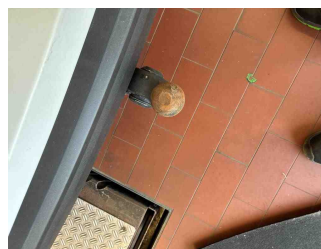


Equipment - Anhängerkupplung

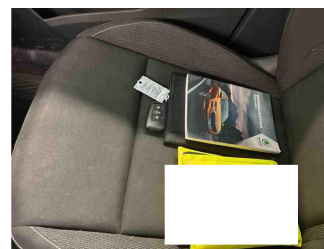

Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

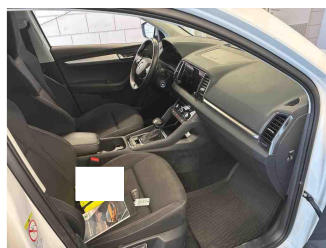


Innenraum - vorne

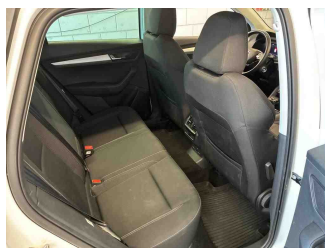


Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

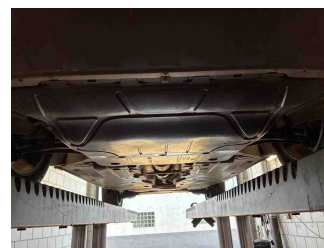

Unterbodenscan

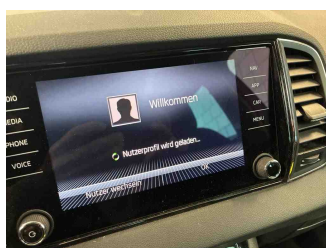

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN




1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



2 - Stoßfänger hinten - Fehlstellung - Demontage/Montage


Kommentar

Schadenerweiterung möglich

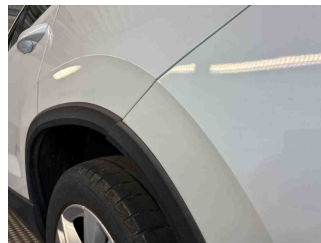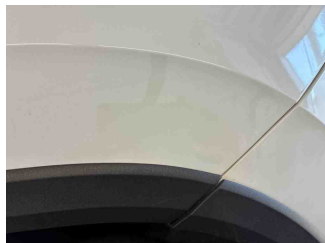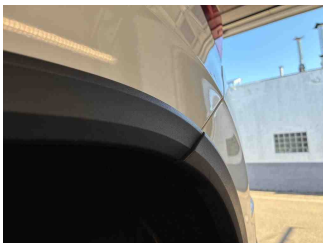

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Dachholm links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

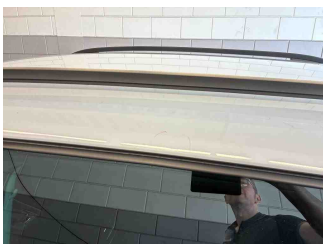

FEHLTEILE

1 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen

