



## Ford Focus Trend

EZ 09/2015 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 93.845km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 11\*\*\*

Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                                 |                                          |                                          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Ford                                   | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Focus Trend [AT - LimS5 1.0 EcoBoost EU6, Trend Start/Stopp, (Facelift) 2014 - 2018] |                                          |                                          |
| Kategorie<br>Limousine                               | FIN<br>WF05XXGCC5FS28926                                                                                        | Kennzeichen<br>-                         | Laufleistung laut Tacho<br>93.845km      |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>09/2026 / Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                                | Leistung<br>101 PS (74 KW)               | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                                               | Scheckheftgepflegt<br>Nein               |                                          |
| Hubraum<br>999 ccm                                   | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                          | Letzter Service<br>11.554km              | Letzter Service am<br>09/2016            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6                            | Sitze<br>5                                                                                                      | Türen<br>4/5                             | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>09/2015                                        | Farbe<br>Grau                                                                                                   | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1     |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                                 | Land der letzten Zulassung<br>Österreich |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                                                 | CO2-Emissionen<br>105g/km (NEFZ)         | Kraftstoffverbrauch<br>4.6l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

1. Satz (Montiert)  
Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 335  | Beifahrertür             | 430  |
| Kotflügel vorne links   | 290  | Kotflügel vorne rechts   | 130                                                                                       |
| Türe hinten links       | 135                                                                                     | Türe hinten rechts       | 340  |
| Seitenteil hinten links | 135                                                                                     | Seitenteil hinten rechts | 135                                                                                       |
| Motorhaube              | 135                                                                                     | Heckklappe               | 110                                                                                       |
| Dach                    | 140                                                                                     |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrzeugschlüssel klappbar
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Heckscheibenwischer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenkrad (Leder 4-Speichen)
- Leseleuchte vorn
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten Teppich
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Modellpflege
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter

- |                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6    |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder           | • Seitenairbag vorn                      |
| • Servolenkung                           | • Sitz vorn links höhenverstellbar       |
| • Sonnenblende links mit Spiegel         | • Sonnenblende rechts mit Spiegel        |
| • Start/Stop-Anlage                      | • Türgriffe außen Wagenfarbe             |
| • USB-Anschluss                          | • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten |
| • Wegfahrsperre (elektronisch)           | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung  |
| • Zusatzheizung                          | • Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung    |



## Sonderausstattung


- |                                                                         |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| • AUX-IN-Anschluss                                                      | • Audiobedienung am Lenkrad                                       |
| • Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (Monochrom / grafikfähig)  | • Bluetooth-Schnittstelle                                         |
| • Dimmer Instrumentenbeleuchtung                                        | • Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent (Ford Emergency Assist) |
| • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf | • Klimaautomatik 2-Zonen                                          |
| • Mittelkonsole Premium                                                 | • Nebelscheinwerfer                                               |
| • Parkpilotsystem hinten                                                | • Sitzheizung vorn                                                |
| • Tagfahrlicht LED                                                      | • USB-Anschluss                                                   |
| • USB-Anschluss                                                         | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle  |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos





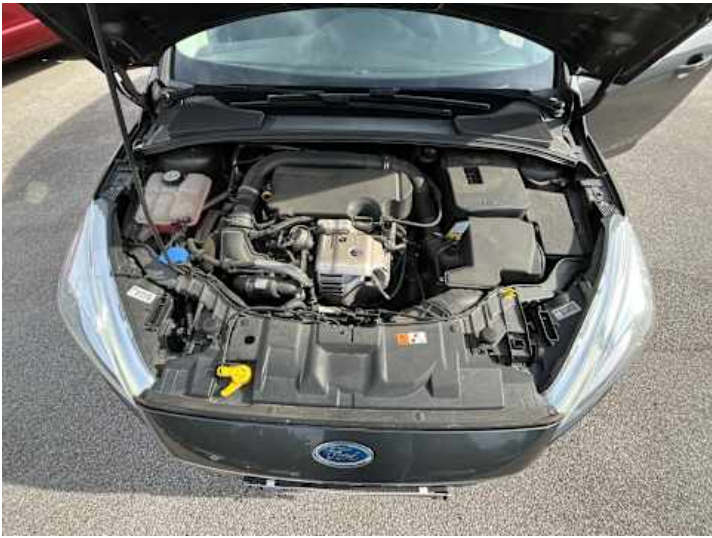



[illegible]



# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Anderer Schaden): Klebereste



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)