



## Audi Q5

EZ 09/2013 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 198.282km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 97\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                            |                                                                |                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Hersteller<br>Audi                                         | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Q5 [DE - SUV5 2.0 TDI DPF EU5, quattro, (Facelift) 2012 - 2014] |                                                                |                                        |
| Kategorie<br>Geländewagen                                  | FIN<br>WAUZZZ8RXEA035759                                                                   | Kennzeichen<br>-                                               | Laufleistung laut Tacho<br>198.282km   |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>02/2026 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Leder                                                                           | Leistung<br>177 PS (130 KW)                                    | Kraftstoff<br>Diesel                   |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Ja                                                                          | Scheckheftgepflegt<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt |                                        |
| Hubraum<br>1.968 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                                     | Letzter Service<br>180.882km                                   | Letzter Service am<br>01/2025          |
| Emissionsklasse<br>Euro 5b                                 | Sitze<br>5                                                                                 | Türen<br>4/5                                                   | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe      |
| EZ<br>09/2013                                              | Farbe<br>Schwarz                                                                           | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2                           |                                        |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                            | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                      |                                        |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                            | CO2-Emissionen<br>159g/km (NEFZ)                               | Kraftstoffverbrauch<br>6l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 135                      | Beifahrertür             | 140                                                                                       |
| Kotflügel vorne links   | 130                      | Kotflügel vorne rechts   | 205  |
| Türe hinten links       | 155                      | Türe hinten rechts       | 360  |
| Seitenteil hinten links | 125                      | Seitenteil hinten rechts | 155                                                                                       |
| Motorhaube              | 130                      | Heckklappe               | 105                                                                                       |
| Dach                    | 140                      |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe           | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Kofferraumabdeckung fehlt; Tiergeruch;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Glanz-Paket
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer integriert
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW 16V TDI
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ
- Radstand 2807 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- SCR-System (AdBlue-Technologie)

- |                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5   | • Seitenairbag vorn                 |
| • Servolenkung elektro-mechanisch       | • Start/Stop-Anlage                 |
| • Wegfahrsperre (elektronisch)          | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |                                     |




## Sonderausstattung

- |                                                                                             |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| • Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus                                                   | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar                |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz                                                                 | • Einparkhilfe hinten (APS)                                           |
| • Einstiegsleisten (Aluminium) und Ladekantenschutz (Edelstahl)                             | • Fahrassistenz-System: Licht- und Regensensor und Fernlichtassistent |
| • Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay                                          | • Heckleuchten LED                                                    |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt                                            | • Innenspiegel mit Abblendautomatik                                   |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar                                             | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)                                  |
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion | • Licht-Paket                                                         |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation                                                      | • Perleffekt-Lackierung                                               |
| • Rücksitze (2. Reihe) verschiebbar (plus)                                                  | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)                                 |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder Feinnappa mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen              | • Sitzheizung vorn                                                    |
| • Skisack                                                                                   | • Sound-System Bang & Olufsen                                         |
| • Sport-Fahrwerk S-line                                                                     | • Sportsitze vorn                                                     |
| • Tagfahrlicht LED                                                                          | • Türarmlehnen beledert                                               |
| • Universal-Schnittstelle Bluetooth                                                         | • Voll-Lackierung                                                     |
| • Winter-Paket                                                                              | • Winterbereifung zusätzlich                                          |
| • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)                                          |                                                                       |




Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos

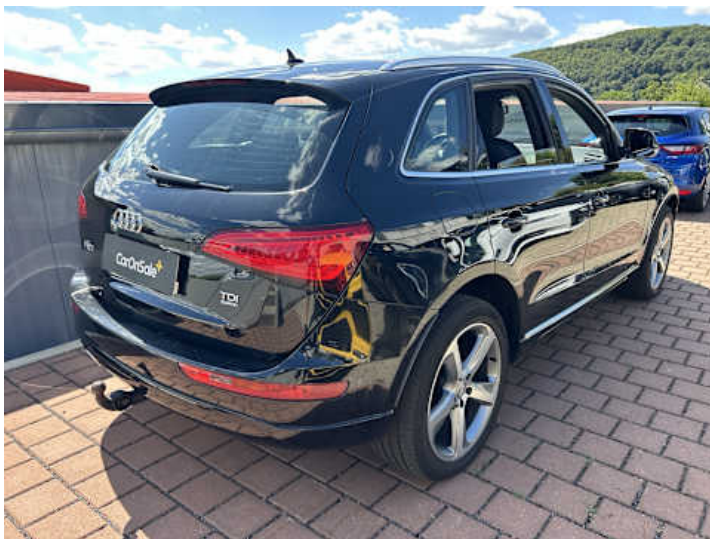







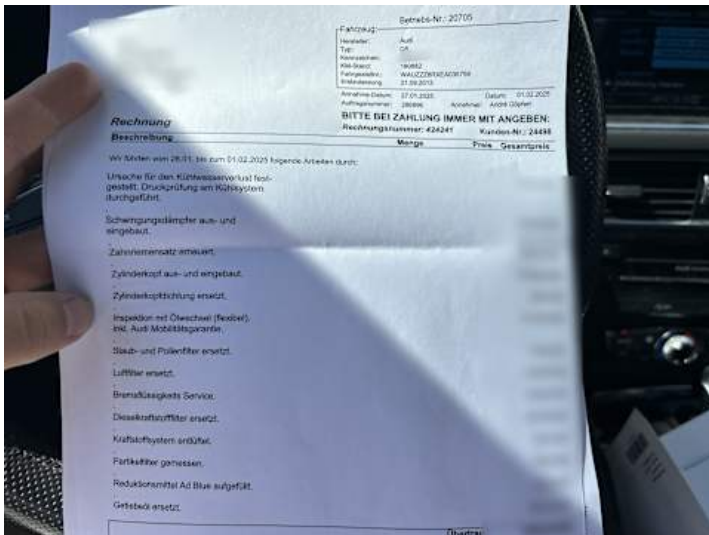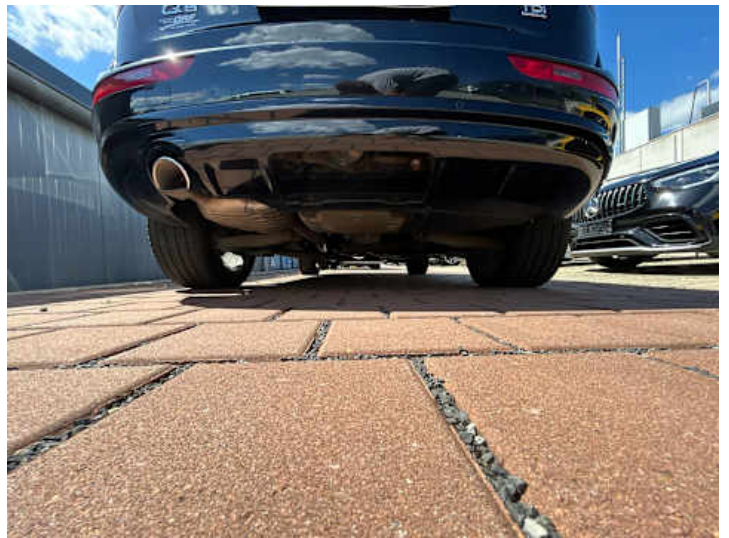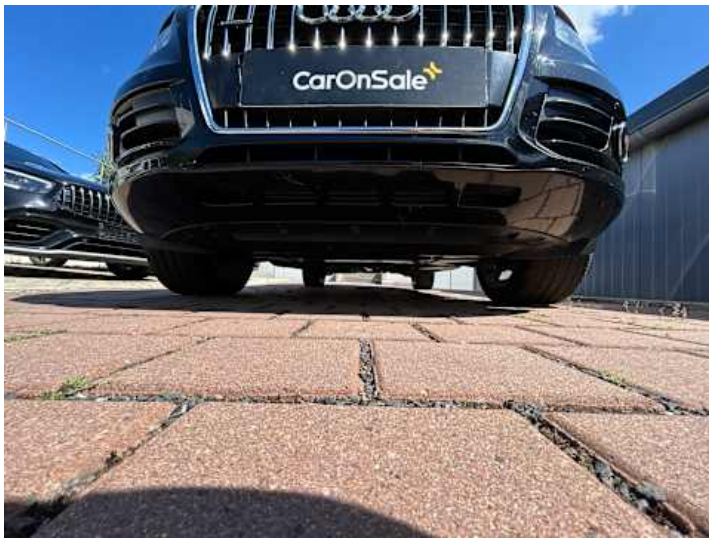





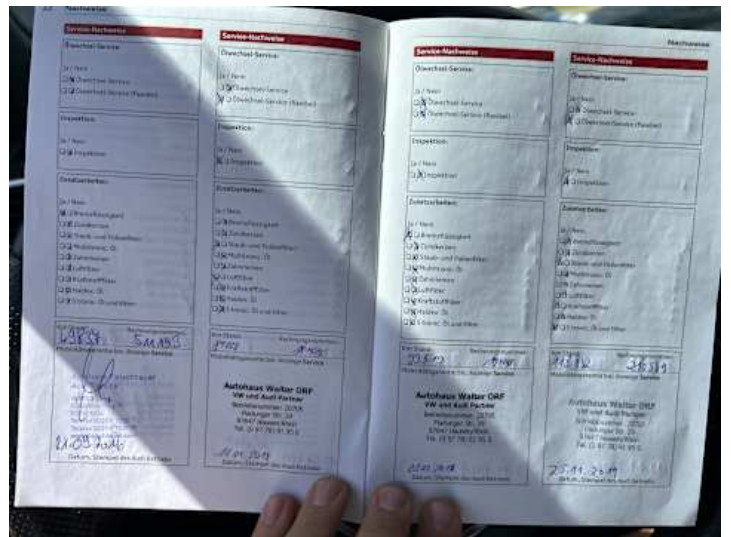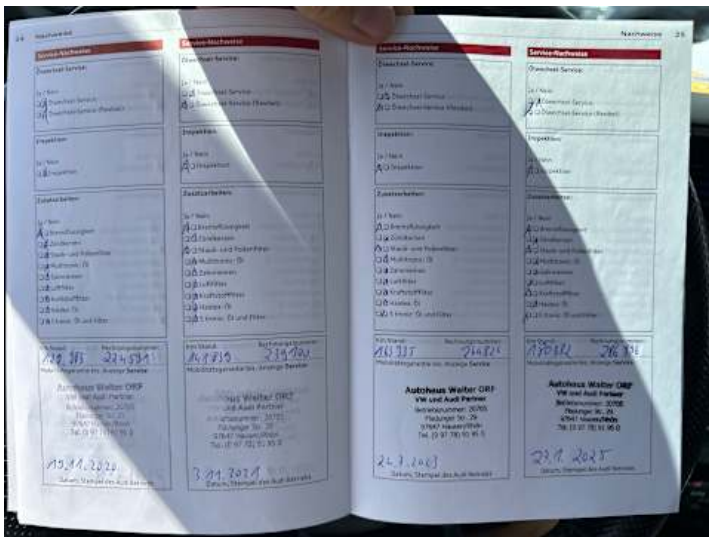



# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Fahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Verformung)



Heckklappe (Kratzer, Verformung)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)