



Bemerkungen

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Seitenwand rechts und links, Heckklappe, Tür hinten, Stoßfänger hinten (bis 300µm)

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen ein merkantiler Minderwert angesetzt.

2 Schlüssel übergeben.

Serviceheft vorhanden.

Bedienungsanleitung vorhanden.

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Besichtigungsbedingungen

Besichtigung von unten Ja, Hebebühne Probelauf durchgeführt Ja, Standard
Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Suzuki	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	Vitara
Aufbau	Geländewagen	Erstzulassung	28.07.2022
FIN	TSMLYDH1S00B29281	Laufleistung	17.835 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstrecken- zähler	Motorart / Zylinder	Hybridmotor
Anzahl Türen	5	Anzahl HalterBesitzer	2
Fälligkeit HU/AU	07/2027	KBA-Nummer	8306 / ACV

Bereifung

	Reifenbezeichnung	Hersteller / Typ	Reifenart	Profiltiefe	DOT
Vorne links	215/55 R 17 94 V	Continental Ecocontact	S / O	5 mm	
Vorne rechts	215/55 R 17 94 V	Continental Ecocontact	S / O	5 mm	
Hinten links	215/55 R 17 94 V	Continental Ecocontact	S / O	6 mm	
Hinten rechts	215/55 R 17 94 V	Continental Ecocontact	S / O	6 mm	
Tirefit	Haltbar bis: 05/2026				

Legende: S=Sommer / O=Original

Felgen: Leichtmetall

Zustand / Erhaltung

Wartung: am 12.05.2026 bei 17.073 km
Nächste Wartung: am 05/2027
Wartungsnachweis: vollständig


Vorschäden (Unfallschäden)

Wertminderung merkantil geschätzt (steuerneutral) in Höhe von:

750 EUR

Das Fahrzeug hat laut Angaben des Kunden keine bzw. keine weiteren Vorschäden.

Optischer Zustand

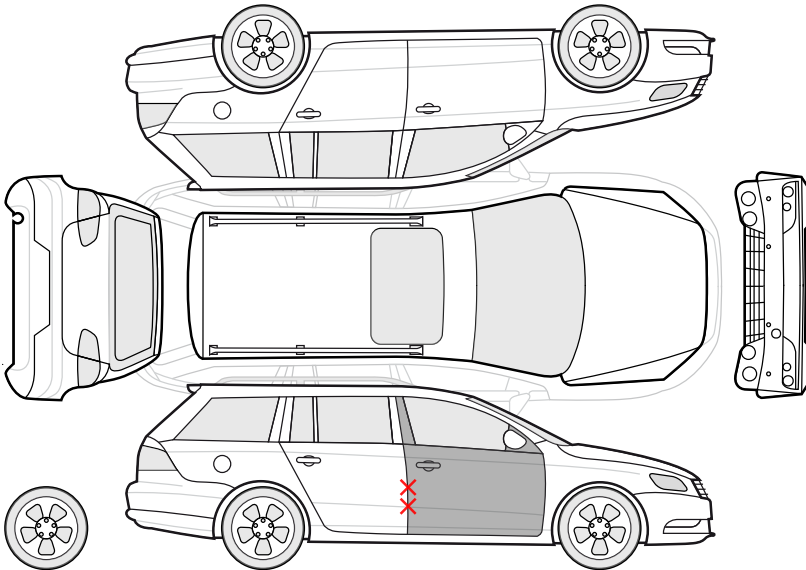

	<i>Rep. Kosten in EUR</i> brutto	<i>Anrechnung</i>	<i>Minderwert Kunde in EUR</i>	
			brutto	netto
1. Tür vorne rechts - Türkante Lackabplatzer, ausbessern (Bild 2)	35	voll	- 35	- 29,41
2. Tür vorne rechts - Türkante eingedellt, smart repair (Bild 3, 4)	205	voll	- 205	- 172,27
3. Pauschale für, Fahrzeugabmeldung	40	voll	- 40	- 33,61
4. Pauschale für, Dekra-Gutachten	139	voll	- 139	- 116,81
Zwischensumme	419		- 419	- 352,10

Technischer Zustand

	<i>Rep. Kosten in EUR</i> brutto	<i>Anrechnung</i>	<i>Minderwert Kunde in EUR</i>	
			brutto	netto
1. Reifenpannenset überfällig, erneuern (Bild 1)	49	voll	- 49	- 41,18
Zwischensumme	49		- 49	- 41,18

REPARATURKOSTEN GESAMT


	<i>Rep. Kosten in EUR</i>		<i>Minderwert Kunde in EUR</i>	
	brutto	netto	brutto	netto
Optischer Zustand	419	352,10	- 419	- 352,10
Technischer Zustand	49	41,18	- 49	- 41,18
Gesamtkosten	468	393,28	- 468	- 393,28
Merkantile Wertminderung (steuerneutral)				- 750 EUR



Übersichtsbild vorne links



Übersichtsbild hinten rechts

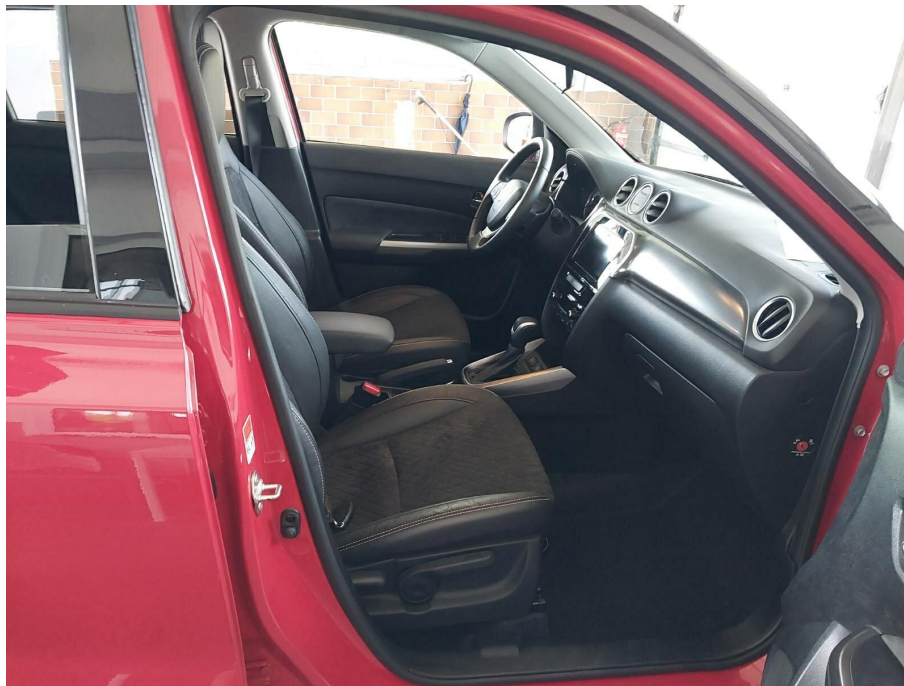

Innenraum



KM-Stand



Bild 1:
Technik, Reifenpannenset, überfällig, erneuern



Bild 2:
Außen, Tür vorne rechts - Türkante, Lackabplatzer, ausbessern

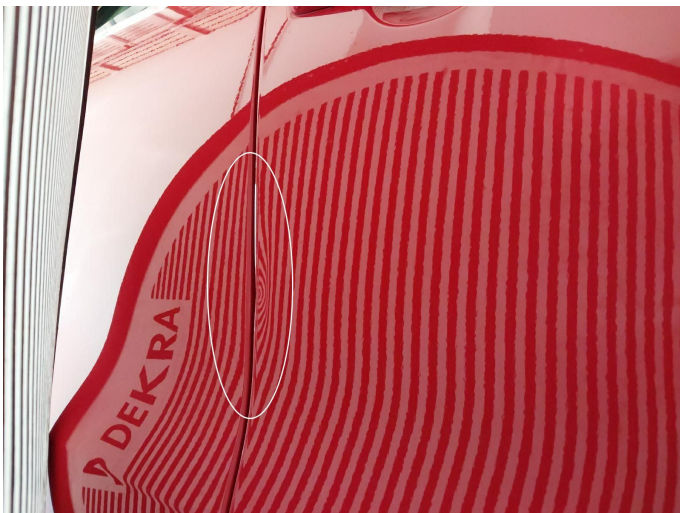


Bild 3:
Außen, Tür vorne rechts - Türkante, eingedellt, smart repair


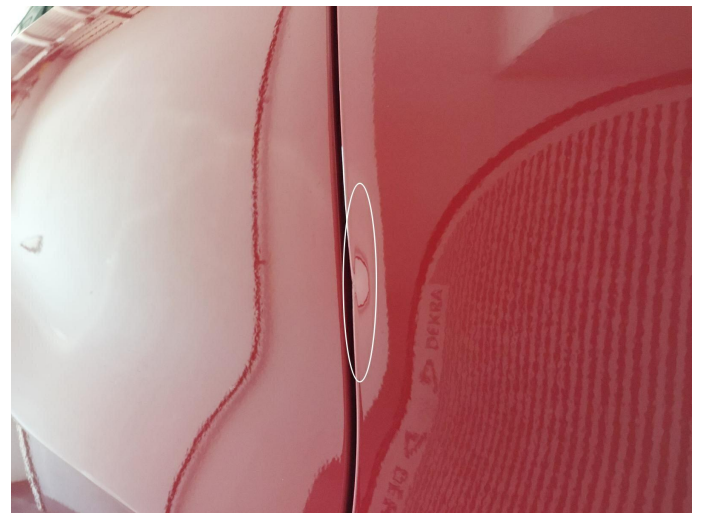


Bild 4:
Außen, Tür vorne rechts - Türkante, eingedellt, smart repair

Sonstige Bilder



1
Bordmappe mit Serviceheft, 2 Schlüssel

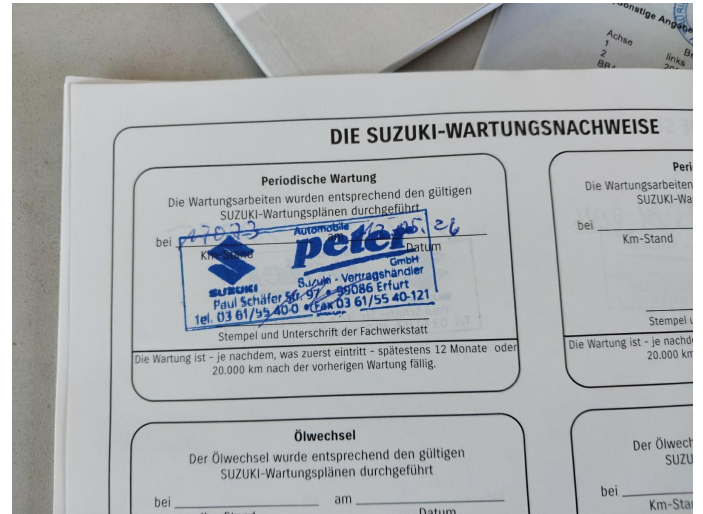

2
Servicenachweis

Für den Fachbereich
Jürgen Dul
B.A.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.