



WV2ZZZ2KZ9X133311

Angaben zum Fahrzeug

		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
		Laufleistung (abgelesen)	153.291 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	0 Monat(e)
Typ/Modell	CADDY LIFE	HU (Bericht lag nicht vor)	08/2026
Fahrgestellnummer	WV2ZZZ2KZ9X133311	Leistung / Hubraum	75 kW / 1.595 ccm
Erstzulassung	03.06.2009	Polster/Farbe	Stoff / Grau
Letzte Wartung		Lackierung	Rot
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell (Manuelles Getriebe)

Erstbewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Hauptuntersuchung (Unter 12 Monate) - fällig - erneuern
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern
4	Karosserie	Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel
2.Radsatz - 2.Radsatz (Sommerräder)

Vorschäden

Nr.	Vorschaden	Schadenshöhe (netto)	Wertminderung
1	Heck, Seite rechts, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden		

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Heckklappe/-tür, Seitenwand rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/65 R15 91T	Hankook	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	195/65 R15 91T	Hankook	Winterreifen	8mm - 7mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Ersatzrad	195/65 R15 91T	Bridgestone	Sommerreifen	8	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Serienausstattung: 2 seitliche Schiebetüren im Fahrgastraum, 5-Gang-Getriebe, Ablagen allgemein, ABS & ASR, Airbag Fahrer- und Beifahrer 'Full-Size', Airbag, Seitenairbags vorn im Fahrgastr., Anti-Blockier-System (ABS), Aussenspiegel Beifahrer elektrisch verstellbar, Aussenspiegel Fahrer elektrisch verstellbar, Außenspiegel beheizbar, Außenspiegel elektr. einstellbar und beheizbar, Beifahrerairbag, Bremsleuchte, dritte, Colorglas, Drehzahlmesser, Fahrerairbag, Fahrersitz höhenverstellbar, Fahrersitz höhenverstellbar, Fensterheber elektrisch (2), Gepäckraumabdeckung, klappbar, Heckklappe, Heckklappe, heizbare Heckscheibe, Wischer, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Kopfstütze hinten, Mitte, Kopfstützen (5), Kopfstützen hinten, Kopfstützen vorne, Lackierung: Uni-Lackierung, Make-up-Spiegel: Beifahrerseite, Nebelscheinwerfer, Polster: Stoff, Radvollblenden, Schiebetür links, Schiebetür rechts, Servolenkung, Tire Mobility Set, Traktionskontrolle, Wegfahrsperre, ZV mit Funk und Safe., Innenbetät.

Sonderausstattung: Ablage- und Staukästen, CD-Spieler, Klimaanlage 'Climatronic', Radio, Radio 'RCD 300', Radio: Aux In-Eingang, Reserverad vollwertig, Räder/ Reifen: Reserverad in Fahrber., Stahlfelgen

Bemerkungen

- Reparaturhistorie lag nicht vor.

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	CADDY LIFE	Laufleistung (abgelesen)	153.291 km
Fahrgestellnummer	WV2ZZZ2KZ9X133311	Erstzulassung	03.06.2009

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse
Beschädigungen
Gebrauchsspuren
Fehlteile
Gesamtsumme (ohne Mwst.)
Mwst. (19%)
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)
Wertminderung aus Nachlackierungen (in den Kosten nicht enthalten) steuerneutral

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	104 µm
2	Dachholm links	123 µm
3	Dachholm rechts	116 µm
4	Heckklappe/-tür	304 µm
5	Kotflügel links	131 µm
6	Kotflügel rechts	116 µm
7	Motorhaube	132 µm
8	Seitenwand links	115 µm
9	Seitenwand rechts	253 µm
10	Tür hinten links	134 µm
11	Tür hinten rechts	109 µm
12	Tür vorne links	100 µm
13	Tür vorne rechts	117 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'F. Pires'.

Unterschrift Sachverständiger (Fabian Costa Pires)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (links)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)

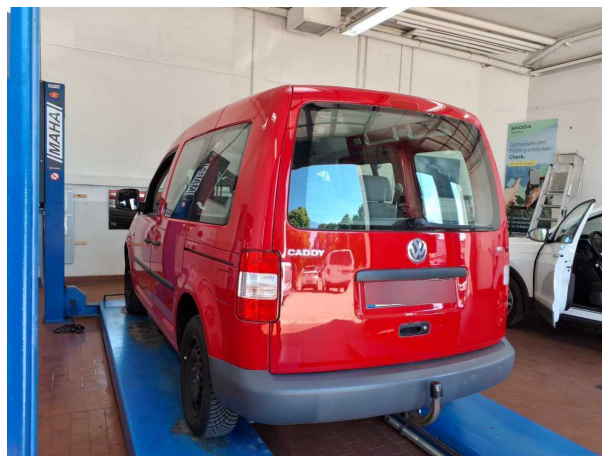


Abbildung 4: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 5: Innenraum

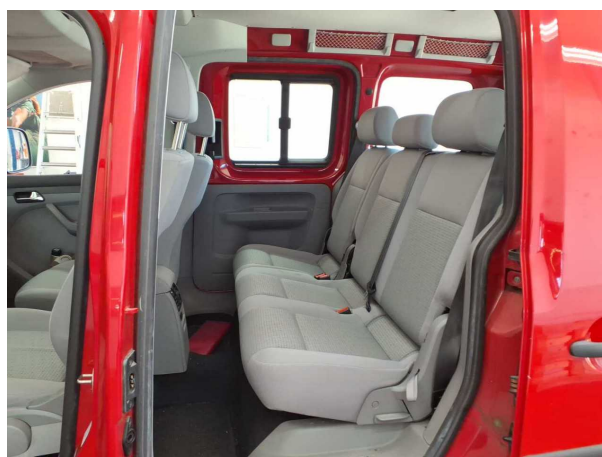


Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: FIN

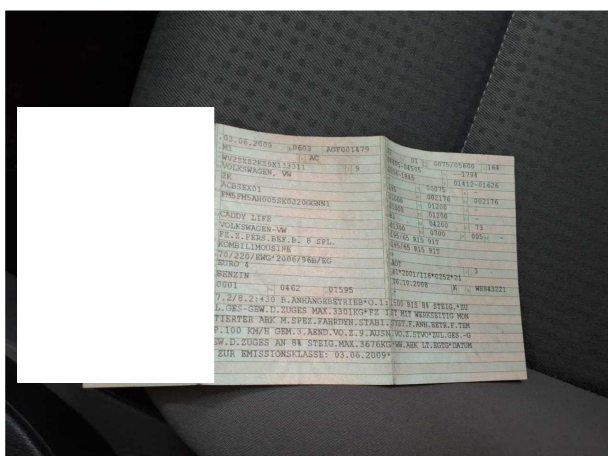


Abbildung 11: Dokumente

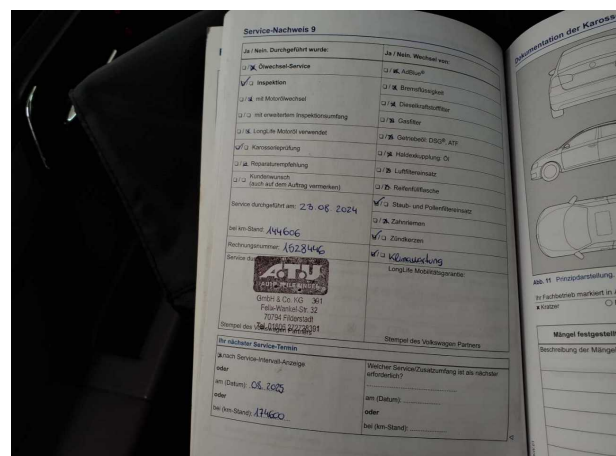


Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges

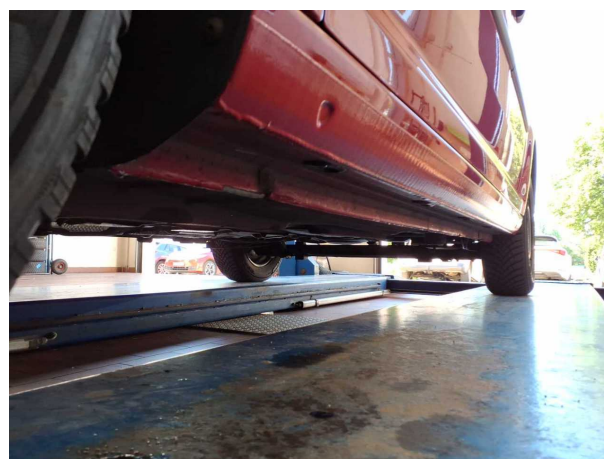


Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

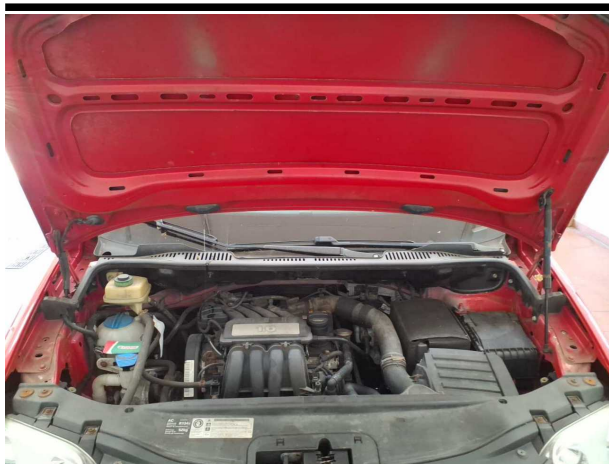


Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

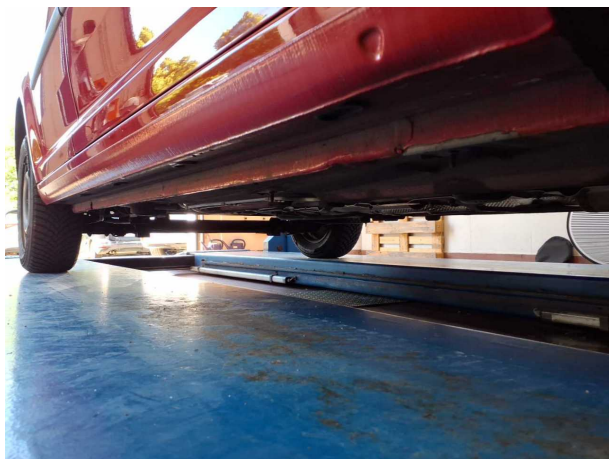


Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges


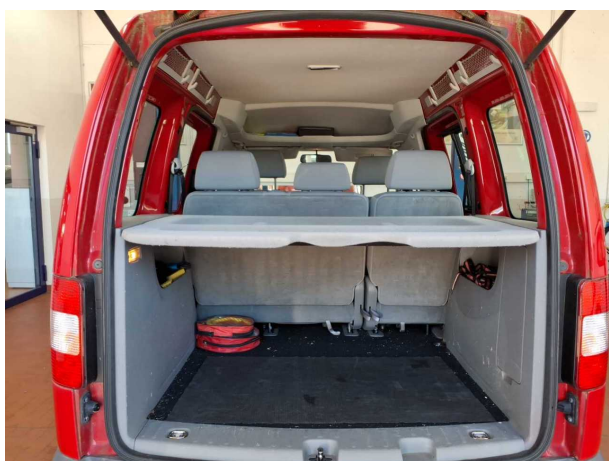


Abbildung 23: Sonstiges


Beschädigungsfotos




Beschädigung #2: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern

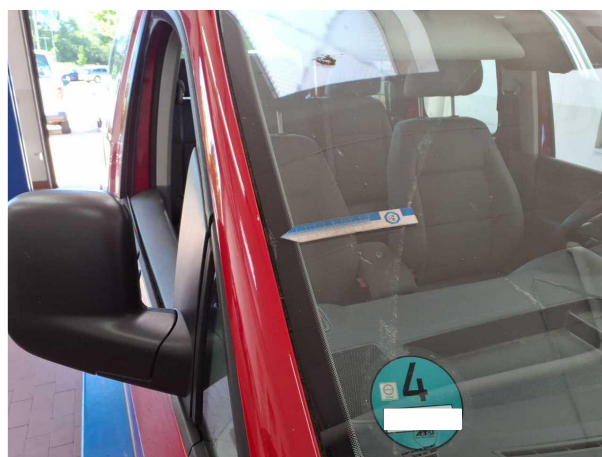


Beschädigung #3: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

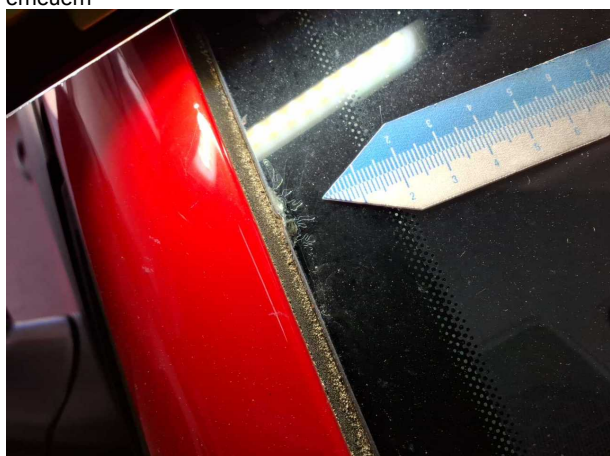


Beschädigung #3: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

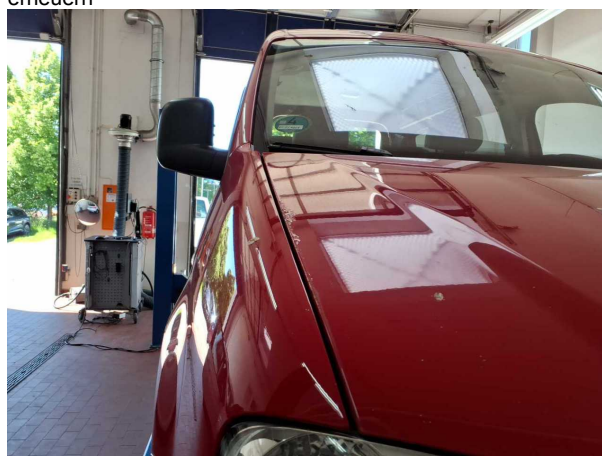

Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung

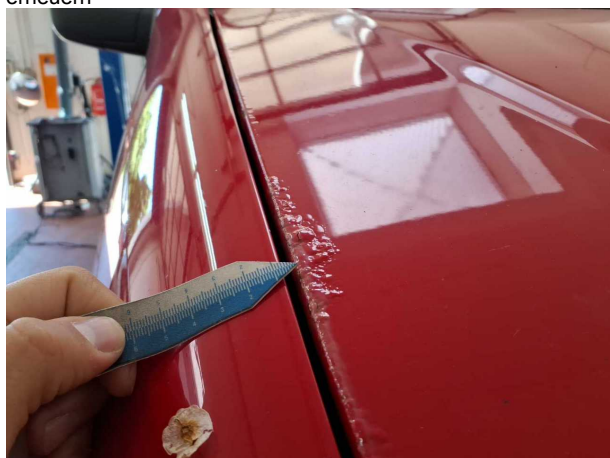


Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung

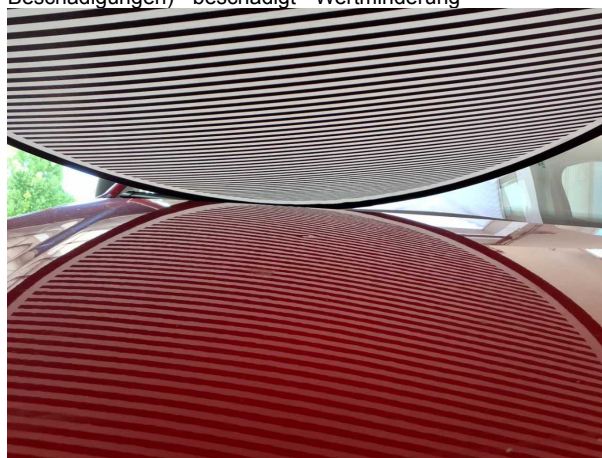


Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung

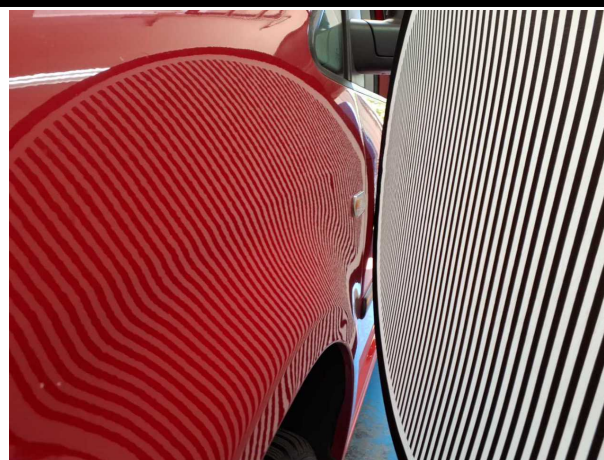

Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung

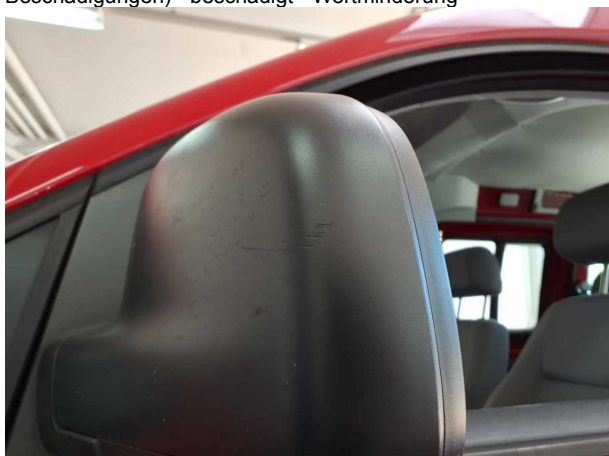


Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung

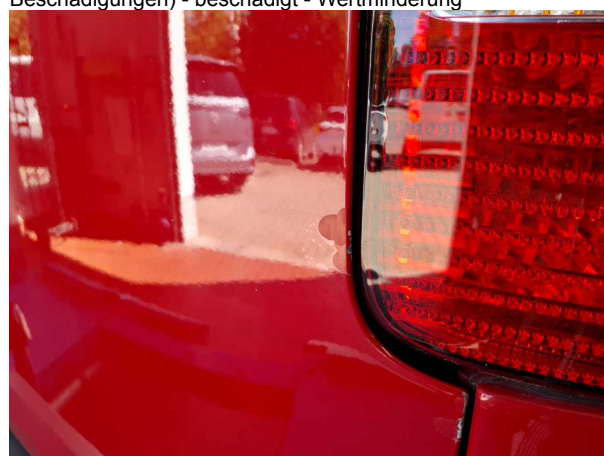


Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung

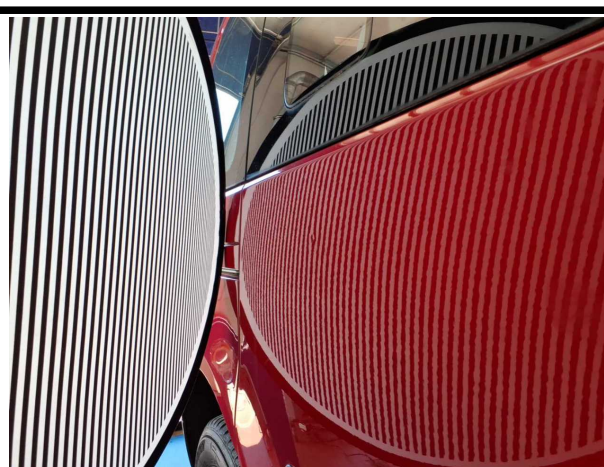

Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung

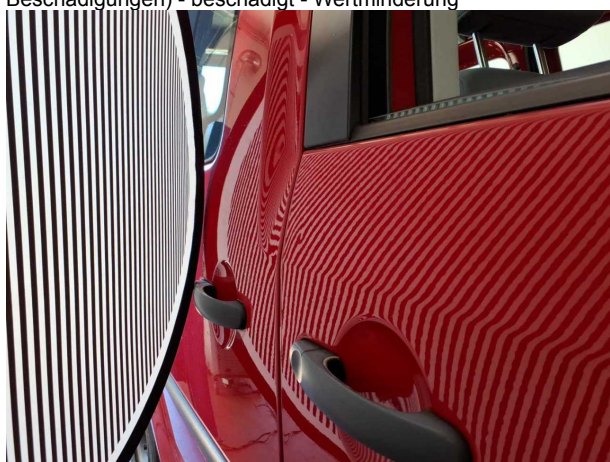


Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung

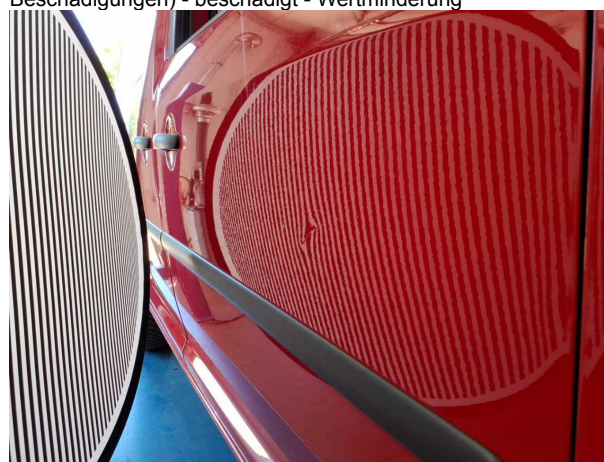


Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung

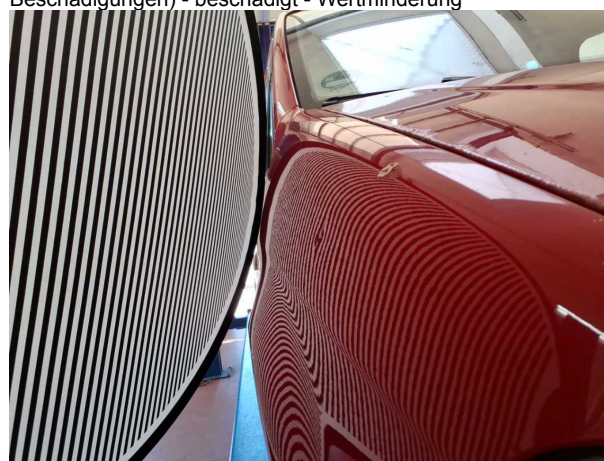


Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung

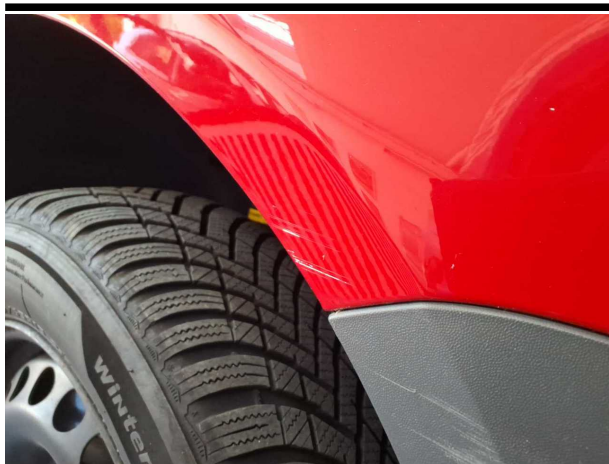


Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung

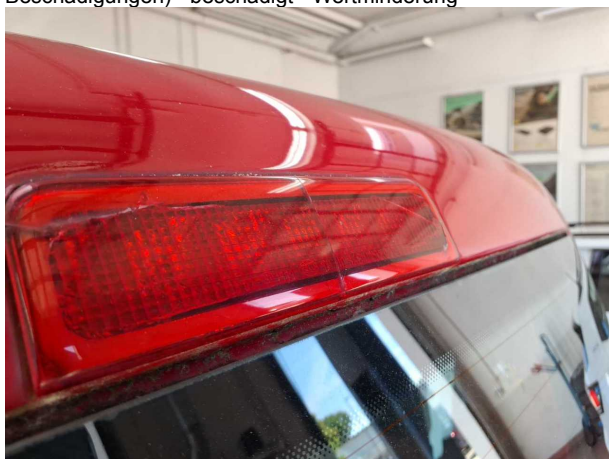

Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung

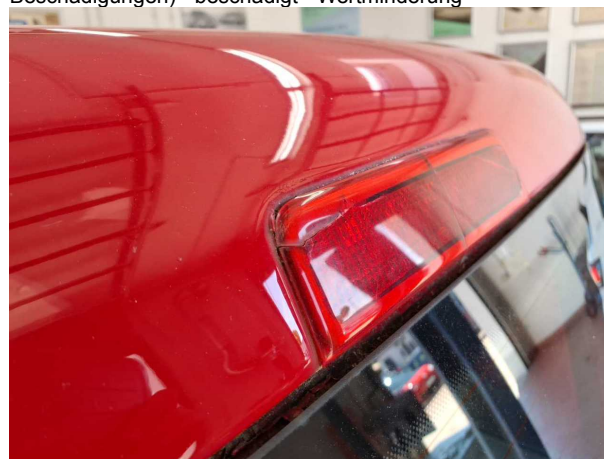

Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür, Seitenwand rechts



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür, Seitenwand rechts