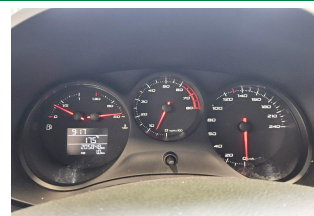
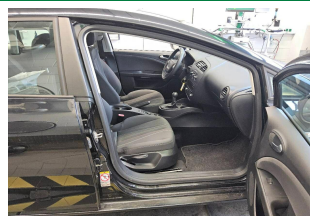
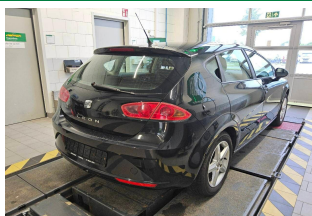
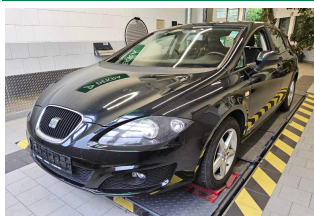


Zustandsbericht ohne Ausstattung

**Kennzeichen****FIN****VSSZZZ1PZCR003371**

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf

11.06.2026

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

Minderwerte aus Rep.-kosten

mit MwSt.
ohne MwSt.

Bemerkungen

Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 216 µm bis 259 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen

Das Fzg. weist dem Alter- und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf

Steinschläge im Frontbereich, Frontscheibe kleinere Abplatzer

Innen- und Laderaum, Sitze und Verkleidungen weisen Gebrauchsspuren auf

Oberflächen- und Waschstraßenkratzer rundum

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	15.09.2011	Letzte Zulassung	12.07.2012
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Seat
Typ / Verkaufsbez.	Leon (1P1)(05.2005->) / Leon 1.2 TSI Reference Eco.	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZ1PZCR003371	HSN / TSN	7593 / AEX
DAT Europa-Code®	017900140390005	DAT Marktindex	DE004 4980
Km-Stand abgelesen	205848	Nächste HU §29 StVZO	12 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	77	Hubraum (ccm)	1197
Schadstoffklasse:	EURO5;F;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Universo-Schwarz / Metallic / Wasserbasis / 2-Schicht / L8, null	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 91 V	Piont S / Summer S	S /O	7 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Piont S / Summer S	S /O	7 mm
2 links	205 / 55 R 16 91 V	Piont S / Summer S	S /O	8 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Piont S / Summer S	S /O	8 mm
Notrad				

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
195 / 65 R 15 91 T	Point S / Winterstar 4	W /O	6 mm
195 / 65 R 15 91 T	Point S / Winterstar 4	W /O	6 mm
195 / 65 R 15 91 T	Point S / Winterstar 4	W /O	5 mm
195 / 65 R 15 91 T	Point S / Winterstar 4	W /O	5 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Stahl ohne Radzierblende

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
 letzte Wartung: am 03.12.2018 bei Kilometerstand 113.980
 bis Wartung verbleiben: 0 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	Anrechn. brutto	Minderwert in EUR netto	brutto
1. Diverse Kratzer, Dellen, Gebrauchspuren und Rostansätze rundum, (Bild 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)				
2. Antennenstab Tierverschiss, erneuern (Bild 21)				
3. Getriebe ungeklärter Ölverlust, prüfen und nach Befund instandsetzen. Kostenerweiterung möglich!, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 15, 16)				
4. Unterbodenverkleidung gebrochen, Minderwert, (Bild 17, 18, 19, 20)				
Gesamt				

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Die Sachverständige
Tanja Stark

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn

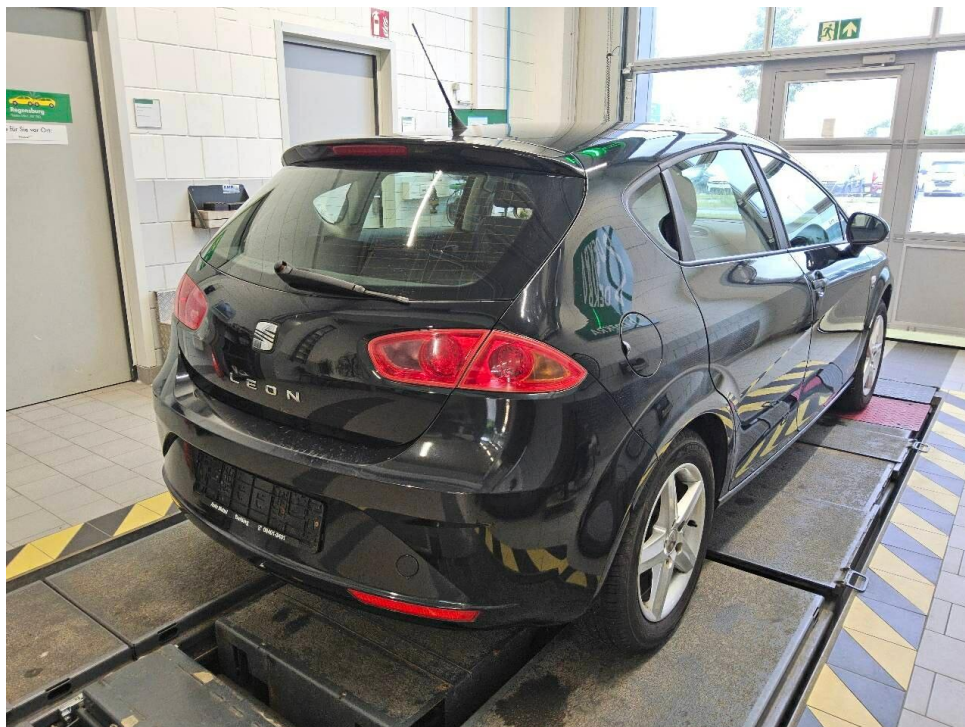


Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Bordmappe, 2x Fahrzeugschlüssel

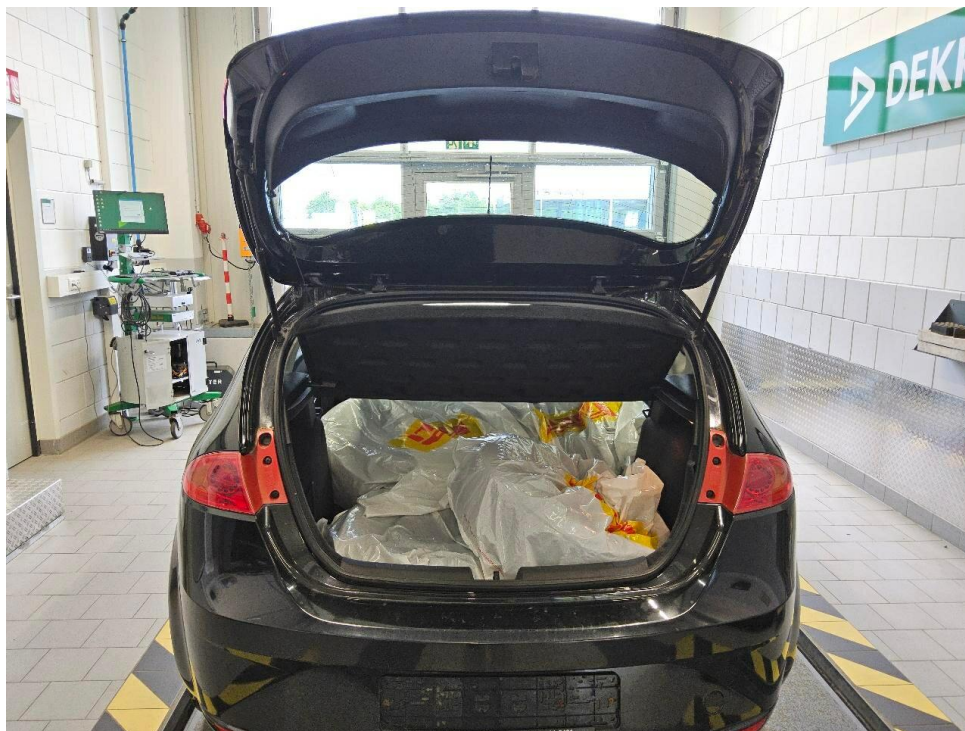


Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Winterreifen)

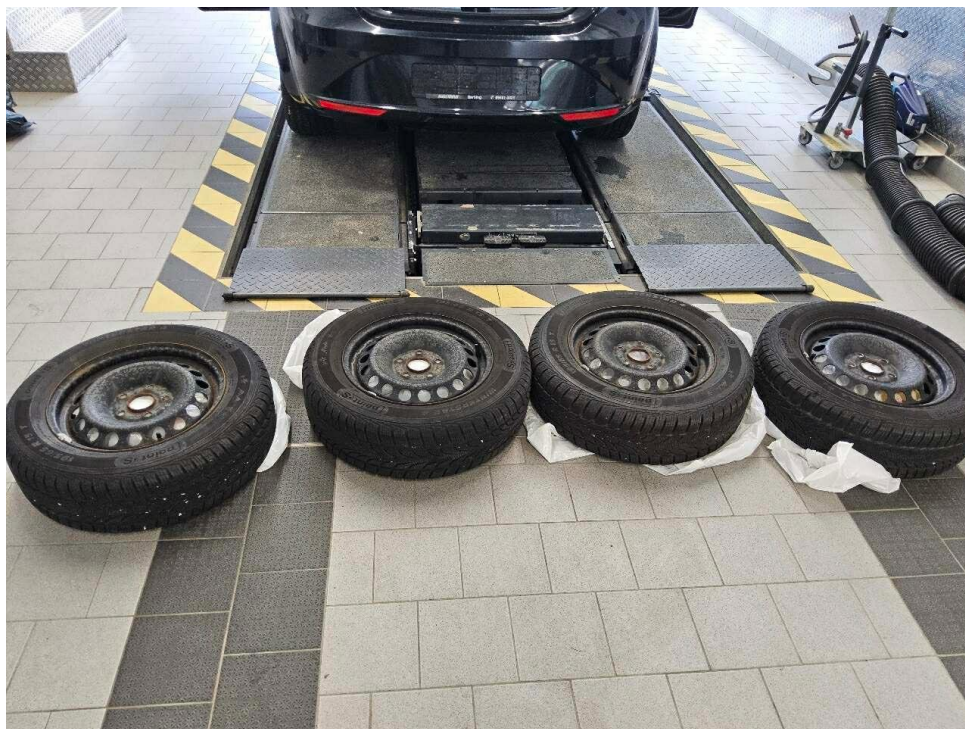


Bild 7 : Zusätzlicher Radsatz (Winterreifen)



Bild 8 : Diverse Kratzer, Dellen, Gebrauchspuren und Rostansätze rundum



Bild 9 : Diverse Kratzer, Dellen, Gebrauchspuren und Rostansätze rundum

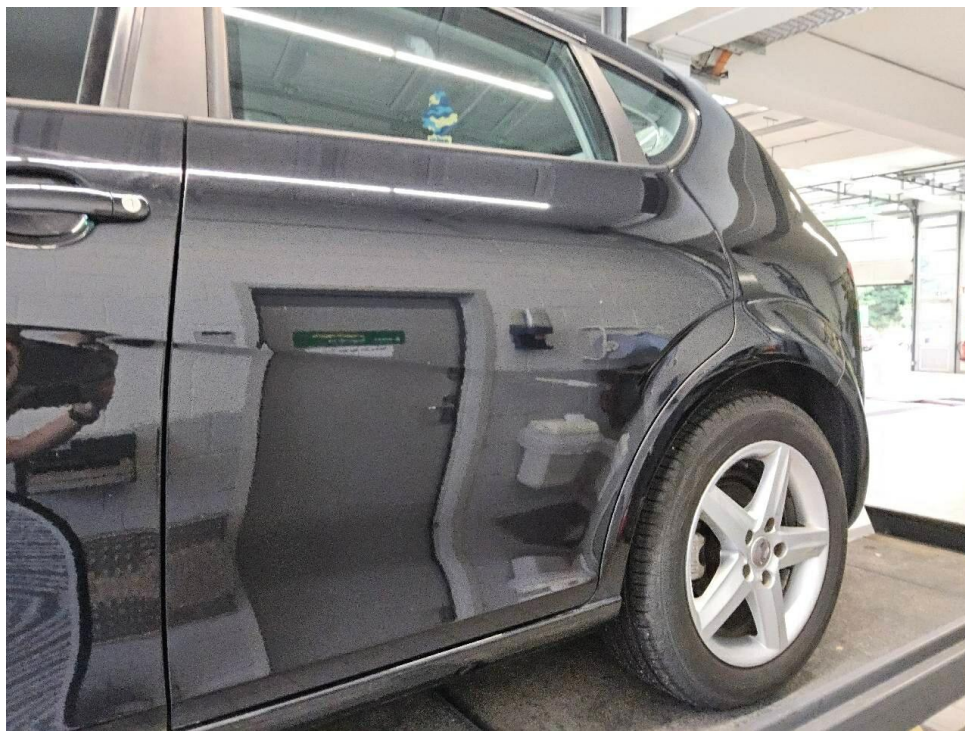


Bild 10 : Diverse Kratzer, Dellen, Gebrauchspuren und Rostansätze rundum



Bild 11 : Diverse Kratzer, Dellen, Gebrauchspuren und Rostansätze rundum

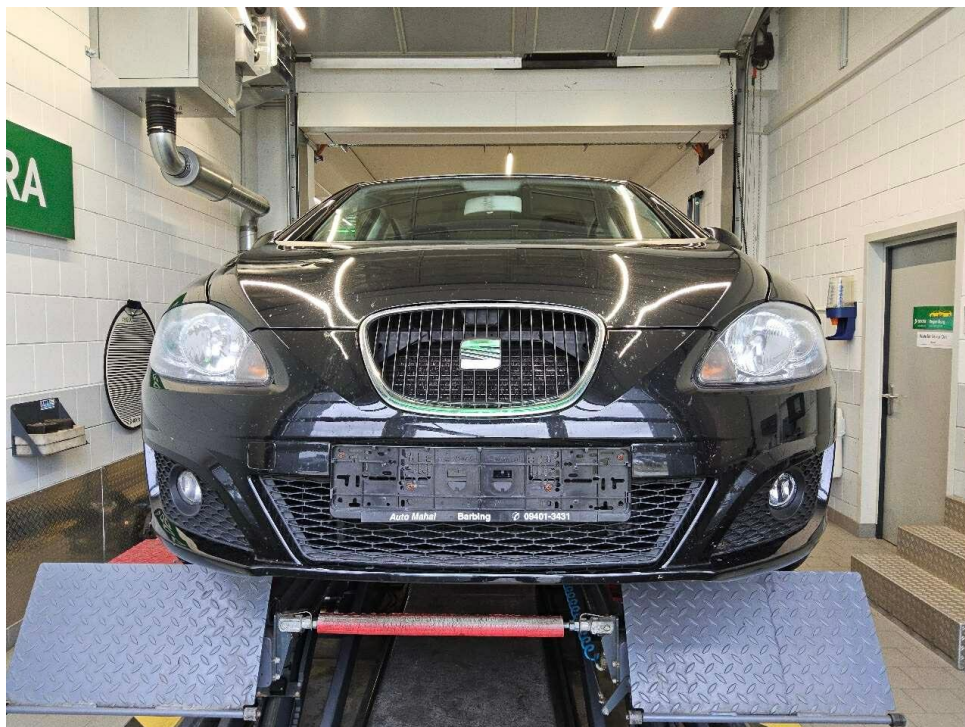


Bild 12 : Diverse Kratzer, Dellen, Gebrauchspuren und Rostansätze rundum

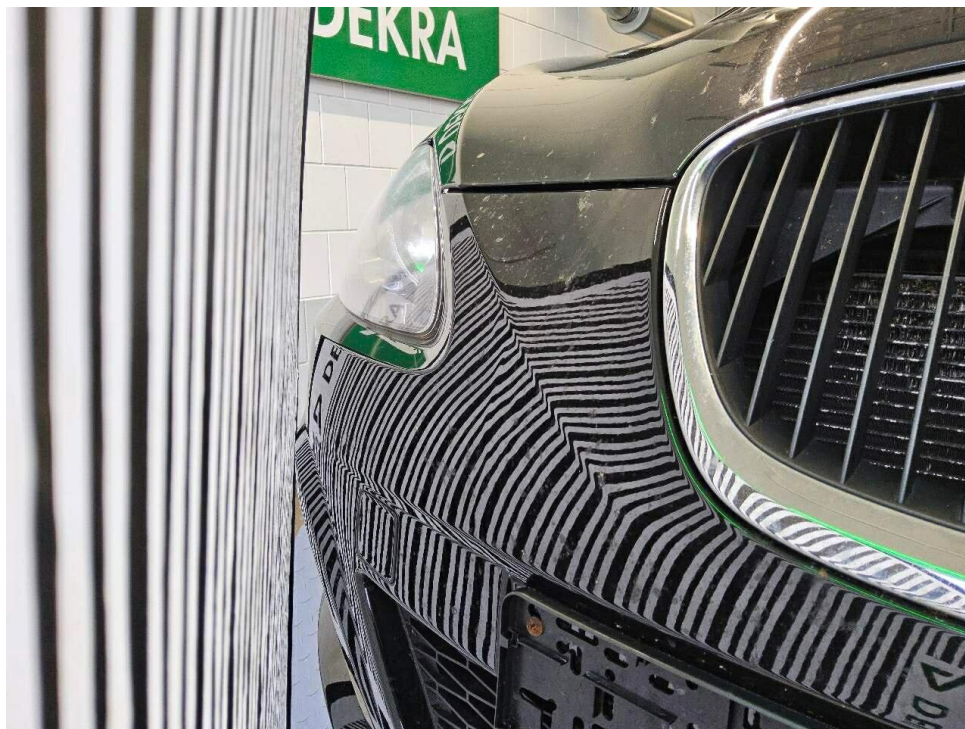


Bild 13 : Diverse Kratzer, Dellen, Gebrauchspuren und Rostansätze rundum

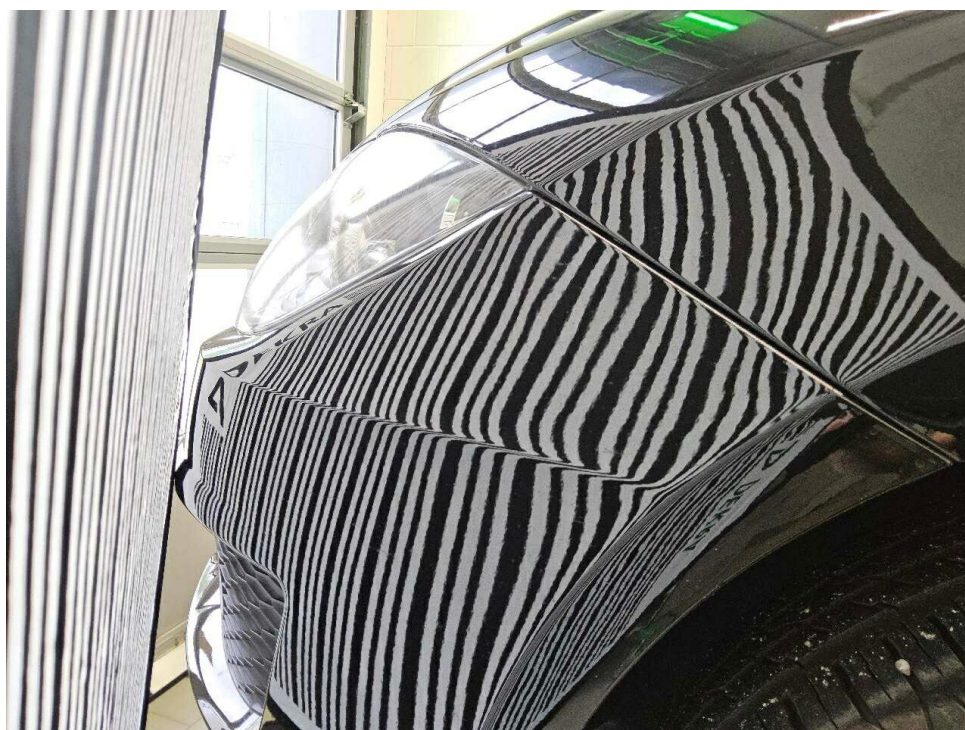


Bild 14 : Diverse Kratzer, Dellen, Gebrauchspuren und Rostansätze rundum



Bild 15 : Getriebe ungeklärter Ölverlust, prüfen und nach Befund instandsetzen.
Kostenerweiterung möglich!

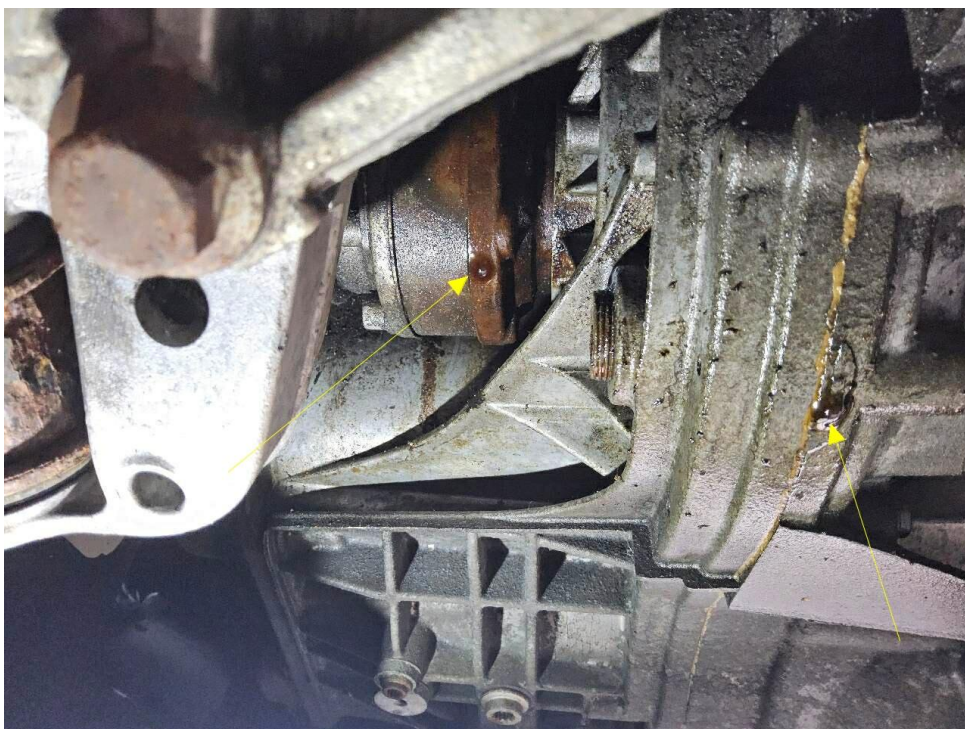


Bild 16 : Getriebe ungeklärter Ölverlust, prüfen und nach Befund instandsetzen.
Kostenerweiterung möglich!



Bild 17 : Unterbodenverkleidung gebrochen, Minderwert



Bild 18 : Unterbodenverkleidung gebrochen, Minderwert



Bild 19 : Unterbodenverkleidung gebrochen, Minderwert



Bild 20 : Unterbodenverkleidung gebrochen, Minderwert



Bild 21 : Antennenstab Tierverbiss