



Renault Captur Intens

EZ 03/2016 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 125.960km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 83***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Captur Intens [DE - SUV5 1.5 dCi 90 eco ² EU6, Intens ENERGY, 2016 - 2017]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF12RAJ1A54112057	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 125.960km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.461 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2016	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 95g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Kratzer,
Kerben

Kratzer,
Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Reifenschäden: Reifen abgefahren;Ein Reifen platt;

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	240 
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	95
Motorhaube	105	Heckklappe	215 
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit LED-Beleuchtung
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dach, Außenspiegel und A-Säule Kontrastfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Ziernähte farbig
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig

- | | |
|---|---|
| • Klimaautomatik | • Kopfstützen verstellbar |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar |
| • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar | • Leseleuchte vorn |
| • Licht- und Regensensor | • Look-Paket Chrom (außen) |
| • Look-Paket Chrom (innen) | • Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach |
| • Motor 1,5 Ltr. - 66 kW dCi Diesel FAP Energy | • Nebelscheinwerfer |
| • Radstand 2606 mm | • Reifen 205/55 R17 ..H |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3) |
| • Rücksitzbank verschiebbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schaltpunktanzeige | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung |
| • Scheinwerfer mit statischem Kurvenlicht | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschutzleisten mit Chromeinlage | • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Zip Collection (abnehmbar) | • Start/Stop-Anlage |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Untersteuerungskontrolle (USC) | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive | |



Sonderausstattung


- | | |
|--|---|
| • 6 Lautsprecher | • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad |
| • Audio-Navigationssystem R-Link Evolution mit Touchscreen und Carminat TomTom | • Audiosystem 3D Sound by Arkamys |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • City-Paket |
| • Einparkhilfe hinten | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • Metallic-Lackierung | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Sitzheizung vorn | • USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music) |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos





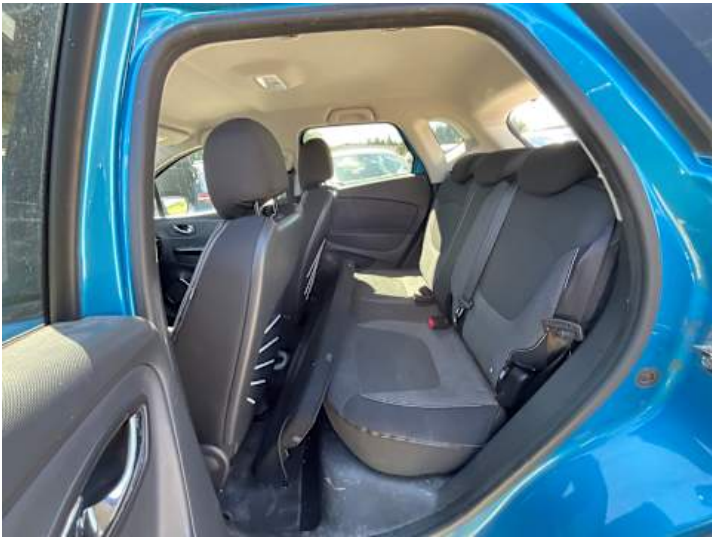



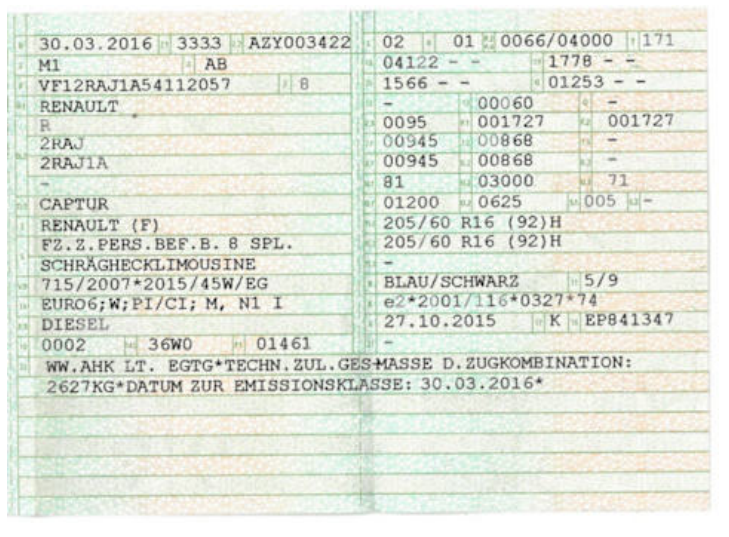

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)




Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)




Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)

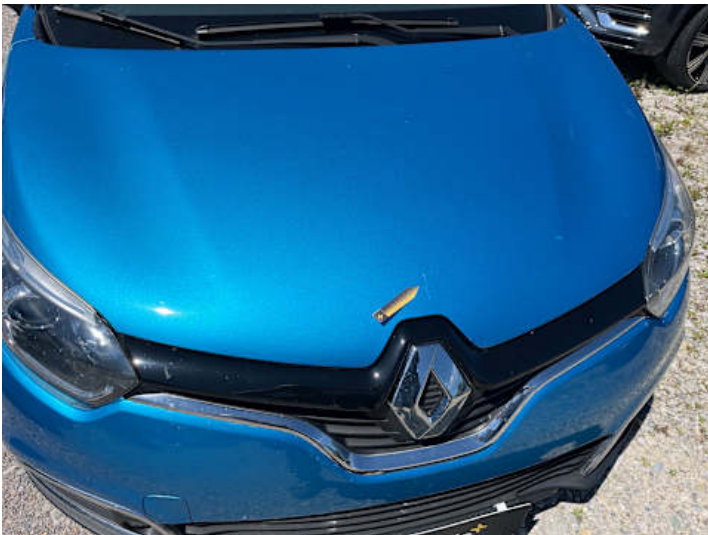

Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)

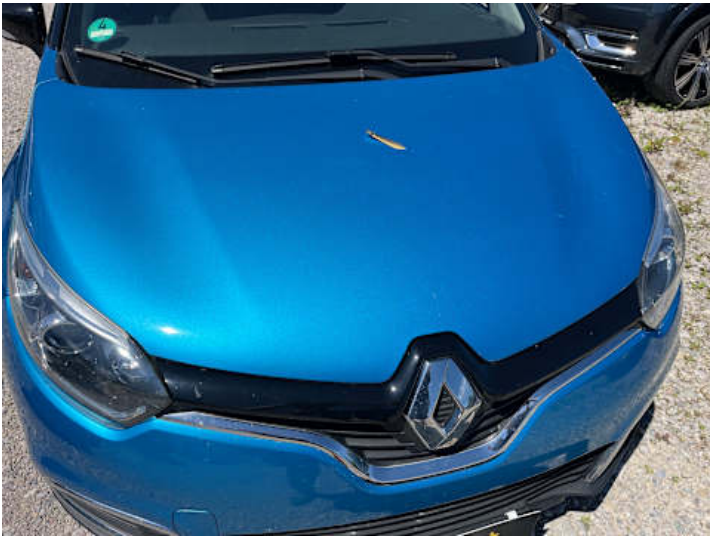

Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Riss/Bruch)




Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)

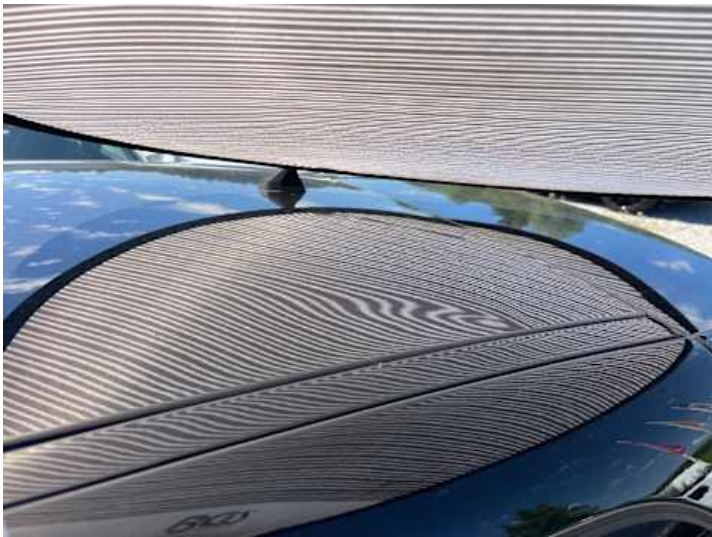

Dach (Delle, Verformung)



Dach (Delle, Verformung)



Dach (Delle, Verformung)



Dach (Delle, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)