

» Übersicht

Auftrags-Nr:

Besichtigt am:

07.07.2026 11:10

Berichts-Nr:

FIN:

TMBLN7NS9P8039358



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kodiaq
HSN / TSN:	8004 / AVV
Erstzulassungsdatum:	28.03.2023
Laufleistung:	56.137 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Lava-Blau Metallic
Farbe Dach:	Lava-Blau Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	7
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	2.900 KM

» Fahrzeugausstattung

"SIDE ASSIST" - Toter Winkel Assistent	Businesspaket Columbus
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Chrom-Paket
"TRAVEL ASSIST High"(Side Assist, ACC, Verkehrszeich- Erkenn.,Park+Lane Assist +adapt.Spurf}hr.,DQ mit Emerg.Assist)	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
12 Volt-Steckdose(n)	DAB - Digitaler Radioempfang
2 Leseleuchten vorn	Dachreling, blank
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Dachspoiler
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung und Schaltwippen DSG	Dämpfung hinten,Basis 1
3.Sitzreihe, mit Mittelarmlehne in der 2.Sitzreihe, Doppelboden im Kofferraum Gurtkontrolle, E-Kontakt im Gurtschloss	Dämpfung vorn
3-Zonen Klimaanlage	Dekor-Einlagen
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.B	Doppelton-Signalhorn
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/147 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F	Drehstromgenerator 140 A
7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abfallkorb	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abgaskonzept, EU6 AP	Dynamiklenkung
Ablagekästen im Kofferraum	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Abwicklung Serie	-
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Allradantrieb	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Allwetter, Abbiege und Autobahnlicht	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Ambientelicht Ausführung 1	Fahrerkniefairbag
Angehobener Ladeboden hinten	Fahrzeugklassen-Differenzierung -55A-
Anh{ngerkupplung, abnehmbar mit Adapter	Family Paket
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar	Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel links, konvex	Feststellbremse
Außenspiegel mit Memoryfunktion automatisch abblendbar, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegel rechts, konvex	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed- Limiter	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Batterie 380A (68Ah)	Fußhebelwerk
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußmatten vorn und hinten, hinten mit Fußkeil
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gehobene Ausstattung
Berganfahrassistent	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gepäckraumbodenbelag, Nadelvlies
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumleuchte
Bordliteratur in Deutsch	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Bordwerkzeug und Wagenheber	Gewichtsbereich 21 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
	Grossdach-System
	Gurtkontrolle, E-Kontakt im Gurtschloss
	Hinterachsgewicht Ausführung 1

Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kältemittel R1234yf	Ohne Aufkleber und Embleme
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Außen-Sound Maßnahmen
Keine Aktionsausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kindersicherung, manuell	Ohne Durchladeeinrichtung
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne ECO-Funktion
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komfortsitze vorn	Ohne Feuerlöscher
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kopfstützen hinten mit zus. Funktion	Ohne Halter
Kopfstützen vorn	Ohne Head-Up Display
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kurzheck	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Schmutzfänger
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Überführungsausrüstung
Leergewichtsbereich 1	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leichtmetallräder 7J x 19 "SIRIUS" Anthrazit	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne zusätzliche Bereifung
Linkslenker	Optionsinfotainment (MIB3)
Matrix-Beam	Panoramaschiebedach
Mit Adapter	Parklenkassistent
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)
Mit Front und Rückfahrkamerasystem und zwei Seitenkameras	Radschrauben Standard
Mit Multifunktionskamera	Radstand
Mit Verkehrszeichenerkennung	Rechtsverkehr
Mittelarmlehne vorn	Regionscode " ECE " für Radio
Müdigkeitserkennung	Reifen 235/50 R19 99V
Navi Columbus + Web radio	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nebelschlussleuchte	Reifendruckkontrolle
Netztrennwand	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Nicht Heissland	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Nichtraucherausführung	Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar mit Mittelarmlehne plus 2 Sitze in 3. Sitzreihe
Normal-Lackierung	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Notrufsystem eCall+	Scheibenbremsen hinten
Ohne "drive select"	Scheibenbremsen vorn
Ohne 2. Batterie	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Ohne Ablageschale am Dachhimmel	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Scheinwerferreinigungsanlage
Schlafpaket II
Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Schriftzugsatz
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Seitenschutzleiste
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbelüftung vorn
Sitzbezüge in Leder
Sitzeinstellung, elektrisch für beide Vordersitze mit Memory
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet
Sonnenschutzrollo für Seitenscheiben hinten
Soundpaket "branded"
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Standheizung mit Funkfernbedienung
Standheizung mit Funkfernbedienung
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Komfort
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home
Funktion manuell
Tankdeckel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Leder
Typprüfland Deutschland
USB vorne + hinten
Variante
Virtual Cockpit
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
Zierleisten blank
Zus. Rückstrahler (Türbereich)
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	2,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	2,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	2,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	2,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja
Pannenbergung verkehrssicher: Ja
Notrad vorhanden: Ja
Bordwerkzeug vorhanden: Ja
Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Deformiert	Ersetzen und lackieren
2	Dach	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
3	Reifen	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen
4	Bremsscheiben vorne	Verschlissen	Ersetzen
5	Bremsbeläge vorne	Verschlissen	Ersetzen
6	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
7	Bremsbeläge hinten	Verschlissen	Ersetzen
8	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBLN7NS9P8039358

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Schlechter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung

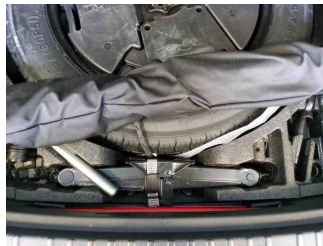

Equipment - Bordwerkzeug

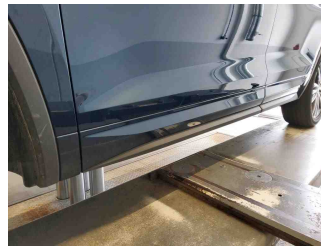

Seitenansicht - Schweller links

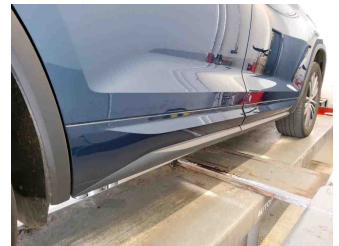

Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts




Räder - Ersatzrad

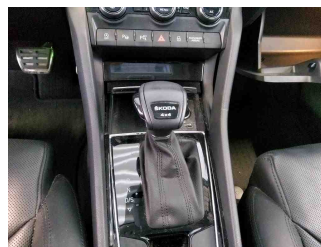

Innenraum - Mittelkonsole

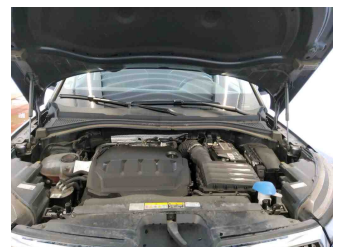


Fahrzeug - Motorraum offen

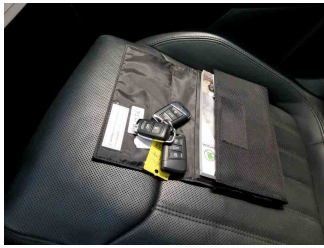


Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum

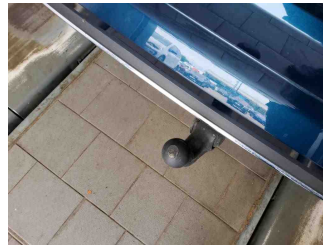


Equipment - Anhängerkupplung

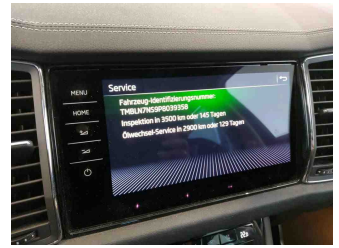


Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

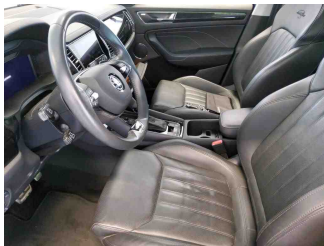


Innenraum - vorne

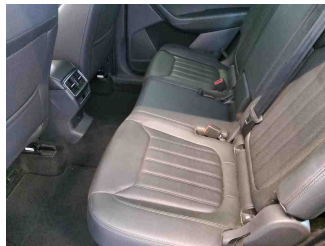

Innenraum - hinten

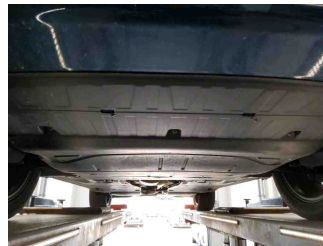

Unterbodenscan

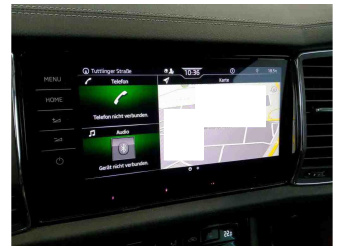


Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Motorhaube - Deformiert - Ersetzen und lackieren

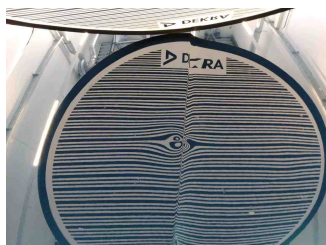



2 - Dach - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren

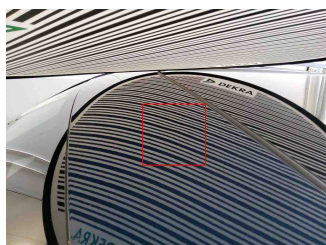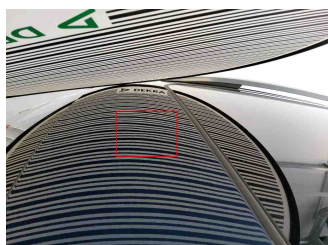



3 - Reifen - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen

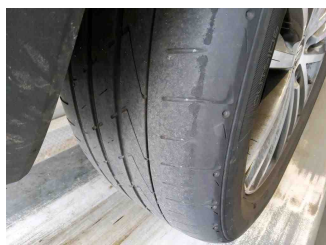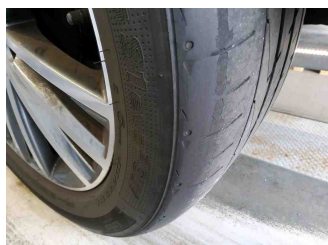

4 - Bremsscheiben vorne - Verschlissen - Ersetzen

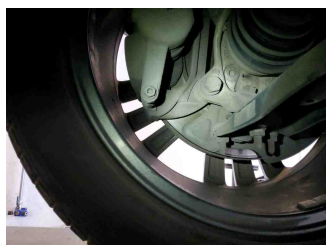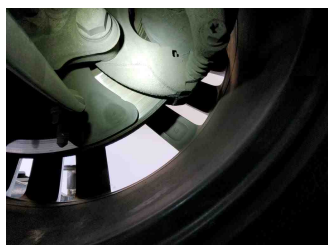

5 - Bremsbeläge vorne - Verschlissen - Ersetzen

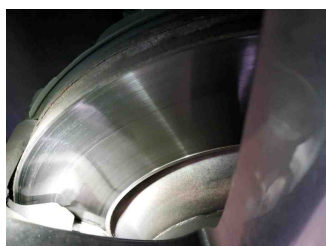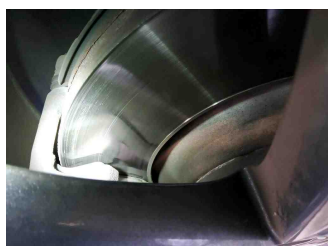

6 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

7 - Bremsbeläge hinten - Verschlissen - Ersetzen



8 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern

