

BEWERTUNG

Gemäß Ihrem Auftrag 3264345ZGWTA vom 31.07.2026 wurde eine Fahrzeugbewertung erstellt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.



FIN
Kennzeichen

WV1ZZZ2KZKX127525

Hersteller	
Modell	Caddy Nfz (SA)(03.2015->2020)
Untertyp	Maxi Kasten BMT
Erstzulassung	11.07.2019
Laufleistung	125.300 km (abgelesen)

ZUSAMMENFASSUNG

Auftrag

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Gebrauchtwagen-Gutachten am vorstelligen Fahrzeug zu erstellen. Das oben beschriebene Fahrzeug soll technisch untersucht, der Allgemeinzustand, Beschädigungen, Mängel sowie instandgesetzte Vorschäden und sonstige wertbeeinflussende Faktoren festgestellt werden. Als Datenlieferant beziehen wir bei Bedarf Werte über die Deutsche Automobil Treuhand GmbH. Die Besichtigung des Fahrzeuges fand unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters, der Laufleistung und der Gebrauchsspuren den Kategorien entsprechend statt. Gegenstand der Untersuchung ist die Beurteilung des Fahrzeugzustandes unter Berücksichtigung üblicher Verschleiß- und Gebrauchsspuren. Dabei sind Schäden und Mängel festzustellen und zu dokumentieren, die unter Berücksichtigung von Alter und km-Stand über normale Gebrauchsspuren hinausgehen. Zusätzlich festzuhalten sind (auch behobene) Schäden an Karosserie und Lackierung. Die Überprüfung umfasst darüber hinaus auch den Wartungs- und Verschleißzustand des Fahrzeuges. Spuren normalen Gebrauchs wie oberflächliche kleine Lackkratzer, kleine Parkdellen oder übliche Abnutzungsspuren werden nicht wertmindernd angesetzt. Fällige Wartungsarbeiten oder Verschleißreparaturen werden zu 100 % wertmindernd berücksichtigt. Gleiches gilt für Mängel, die die Betriebs- und Verkehrssicherheit oder die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges einschränken oder vor einem Weiterverkauf unmittelbar eine Reparatur erfordern. Dabei werden ggf. alternative, zeitwertgerechte Instandsetzungsmethoden einbezogen. Ebenfalls vollständig angerechnet wird eine merkantile Wertminderung, die durch eine vorangegangene Unfallinstandsetzung bedingt ist. Schäden, die lediglich zu einer optischen oder leichten funktionalen Beeinträchtigung führen, werden unter Berücksichtigung von Alter, km-Stand und Gesamtzustand anteilig bewertet. Derartige Schäden werden zumeist von einem potentiellen Käufer wertmindernd beurteilt, erfordern aber nicht zwangsläufig eine sofortige Instandsetzung. Für technische Daten und Ausstattungsdetails wird keine Haftung übernommen.

Auftraggeber
Besichtigungsort
Fahrzeughalter

Auftragsnummer 3264345ZGWT
Auftragsdatum 31.07.2026
Besichtigungsdatum 31.07.2026

Die Bedingungen zur Besichtigung des beauftragten Fahrzeuges waren ausreichend. Es wurde eine Probefahrt mit dem begutachteten Fahrzeug durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung. Zur Überprüfung der Fahrzeugelektronik wurde der Fehlerspeicher ausgelesen.

Fahrzeugdaten

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und stimmt mit den vorgelegten Unterlagen überein. Die Identifikation des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

Hersteller:	Volkswagen	Amtliches Kennzeichen:	
Modell:	Caddy Nfz (SA)(03.2015->2020)	FIN:	WV1ZZZ2KZKX127525
Untertyp:	Maxi Kasten BMT	Erstzulassung:	11.07.2019
KBA:	0603 / BXF	Letzte Zulassung:	19.09.2023
Antriebstechnologie:	Diesel	Laufleistung:	125.300 km (abgelesen)
Antr./Schad.Schl.:	Euro 6	Maße in mm (LxBxH):	4.878 x 1.793 x 1.836
Hubraum:	1.968 ccm	Anzahl Türen:	4
Leistung:	110 kw	Anzahl Sitze:	2
Getriebeart	Manuell	Lackfarbe:	Candy-Weiß
Anzahl Gänge:	6	Innenraumfarbe:	Titanschwartz/Titanschwartz-
Antriebsart:	Frontantrieb		Titanschwartz/Schwarz
Leergewicht:	1.480 kg	Polsterfarbe:	Titanschwartz
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.312 kg	Polsterart:	Sitzbezüge in Stoff, Dessin
Fahrzeugart:	Lkw		"Austin"
Bauform:	Kombi		

Anzahl Vorbesitzer

unbekannt

Serien- und Sonderausstattung

Der Abgleich der Serien- und Sonderausstattung des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

SERIENAUSSTATTUNG

3. Bremsleuchte (18900), Airbag Fahrerseite (26801), Anti-Blockier-System (ABS) (40000), Antriebs-Schlupfregelung (ASR) (70303), Antriebsart: Frontantrieb (70600), Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology (2605), Außenspiegel asphärisch, links (15804), Außenspiegel konvex, rechts (15702), Außenspiegel, Ausführung: NFZ (15414), BlueMotion Technology (97876), Bremsassistent (40801), Dachhimmel Komfort vorn (27833), Elektron. Differentialsperre (EDS) (70108), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) (70308), Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (70603), Fahrassistent-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake) (40959), Frontscheibe Verbundglas getönt (22508), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) (26708), Getriebe 6-Gang (75205), Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter (29108), Karosserie/Aufbau: Kasten (10305), Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten (12878), Lenkrad (3 Speichen) (69002), Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung (69502), LKW-Zulassung (196), Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI (96556), Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) (79706), Nichtraucher-Paket (2904), Nutzlast Standard (97893), Radstand 3006 mm (71713), Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) (68802), Rußpartikelfilter (77602), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 (77227), Scheinwerfer Halogen H4 (18000), Schiebetür rechts (36217), SCR-System (AdBlue-Technologie) (77030), Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit (26609), Seitenschutzleisten (20008), Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) (69801), Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar (37015), Sitz vorn links höhenverstellbar (32704), Sitzbezug / Polsterung: Stoff (30500), Start/Stop-Anlage (77601), Tagfahrlicht (18904), Verbandkasten und Warndreieck (39531), Wegfahrsperre (elektronisch) (38106), Wärmeschutzverglasung grün getönt (22304), Zentralverriegelung mit Fernbedienung (35301)

SONDERAUSSTATTUNG

Anhängerkupplung (14200), Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht (7502), Bodenbelag Fahrgast-/Laderaum Universal-Boden Holz (27793), Bodenbelag vorn (Gummi) (27709), Cool & Find Paket (3283), Dachreling (16000), Einparkhilfe hinten (25802), Elektrik-Paket (3803), Flexsitz-Plus-Paket (Trennwand klappbar mit Fenster) (2419), Funkschlüssel (2) klappbar (35536), Heckflügeltüren mit Verglasung (36002), Heckscheibe heizbar (22800), Multifunktionsanzeige Plus und Müdigkeitserkennungs-Sensor (25590), Nebelscheinwerfer (18300), Stahlfelgen 6x16 (44102), Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrer (37106), Winter-Paket (2400), Zuheizung (29402)

Unterlagen und Zubehör

Fahrzeugschlüssel (1), Zulassungsbescheinigung Teil 1, Bordbuchmappe, SD Karte

Wartung und Fälligkeiten

POSITION

Letzter Service
Nächster Service
Nächste HU

TERMIN

nicht bekannt
nicht bekannt
10.2026

Räder / Reifen

1. RADSATZ (MONTIERT) FELGE	GRÖSSE RUNFLAT	PROFIL ZUSTAND	DOT
Achse 1			
L Bridgestone (Winter) Stahl	205/60 R 16 96 H	3 mm Verschlissen	
R Bridgestone (Winter) Stahl	205/60 R 16 96 H	3 mm Verschlissen	
Achse 2			
L Bridgestone (Winter) Stahl	205/60 R 16 96 H	3 mm Verschlissen	
R Bridgestone (Winter) Stahl	205/60 R 16 96 H	3 mm Verschlissen	

NOTLAUFEINRICHTUNG

Art: Tirefit

Fehlteile

POSITIONEN

Fahrzeugschlüssel

Lackmessung

Lackwert Gesamtkarosse: von 119,00 µm bis 159,00 µm
 Untersuchungsergebnis: Das Fahrzeug wurde in seinen Lackwerten über die gesamte Karosserie untersucht. Die Lackwerte zeigen in Ihrer Wertigkeit keine bedenklichen Werte eines reparierten Vorschadens auf.

Feststellungen

Die Karosserie und der Innenraum weisen alters- und lauleistungsbedingte Abnutzungen (Kratzer, Flecken, Dellen usw.) auf. Im Rahmen der Fahrzeuguntersuchung wurde der Fehlerspeicher ausgelesen. Dabei wurden Fehler in der Fahrzeugelektronik festgestellt. Wir empfehlen eine ausführliche Fahrzeugdiagnose. Das Fahrzeug weist teilweise Steinschläge auf. Der Fahrzeuglack weist teilweise Kratzspuren auf. An der Karosserie sind teilweise Roststellen vorhanden.

NR.	BEZEICHNUNG	BESCHÄDIGUNGSART / REPARATUR
1	Fahrzeugsysteme / Fehlercodes	Gespeichert / Diagnose stellen
2	Motorhaube	Steinschlag / Gebrauchsspur
3	Tirefit / Reifendichtmittel	Abgelaufen / Erneuern
4	Laderaum	Abnutzung / Gebrauchsspur
5	Stoßfänger hinten	Abschürfung / Gebrauchsspur
6	Hecktüren / Innenverkleidungen	Gebrochen / Erneuern
7	Hecktür rechts / Innen	Verformt / Instandsetzen und lackieren
8	Dach	Dellen / Gebrauchsspur
9	Einstiegsschweller rechts	Abschürfung / Gebrauchsspur
10	Seitenwand hinten rechts	Delle / Gebrauchsspur
11	Seitenwand hinten links	Delle / Gebrauchsspur
12	Windschutzscheibe	Steinschlag / Erneuern
13	Stoßfänger vorne	Abschürfung / Erneuern
14	Tür vorne rechts	Delle / Gebrauchsspur
15	Seitenwand hinten links	Korrosion / Smart-Repair
16	Reifen	Verschlissen / Erneuern
17	Kotflügel vorne rechts	Korrosion / Smart-Repair
18	Abgasanlage / Endschalldämpfer	Korrosion / Gebrauchsspur

Werte

Die Ermittlung der Fahrzeugwerte werden ggf. unter Berücksichtigung der bereitgestellten Wertigkeiten durch die Datenlieferung der Deutschen Automobil Treuhand GmbH bereitgestellt. Weiter steht die Wertstellung in Abhängigkeit des Stichtages, der durchgeführten Fahrzeugbesichtigung und der Einschätzung durch den Sachverständigen. Bei der Momentaufnahme der Wertermittlung berücksichtigt der Sachverständige die örtliche Marktlage. Marktschwankungen und Marktentwicklungen in der Zukunft sind nicht berücksichtigt.

Schlusswort

Diese Beurteilung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Das Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Der Sachverständige


Thomas Attenberger

Bild 1



Übersichtsbild vorne links

Bild 2

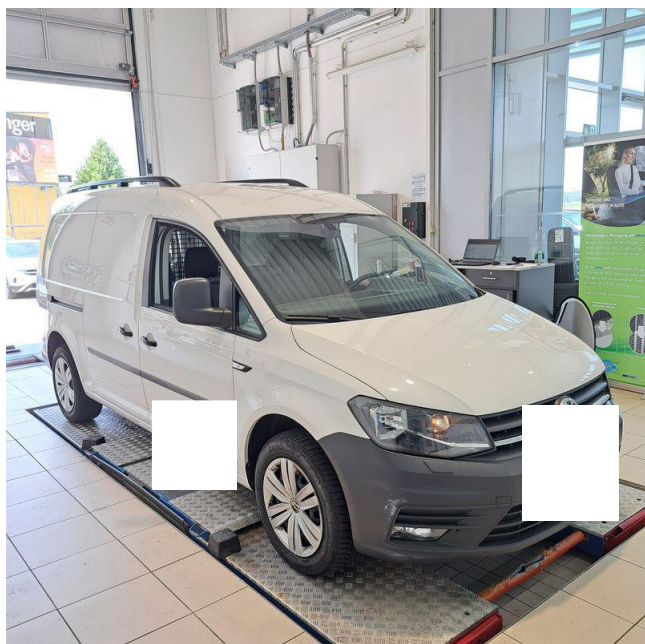

Übersichtsbild vorne rechts

Bild 3




Übersichtsbild hinten rechts

Bild 4



Übersichtsbild hinten links

Bild 5

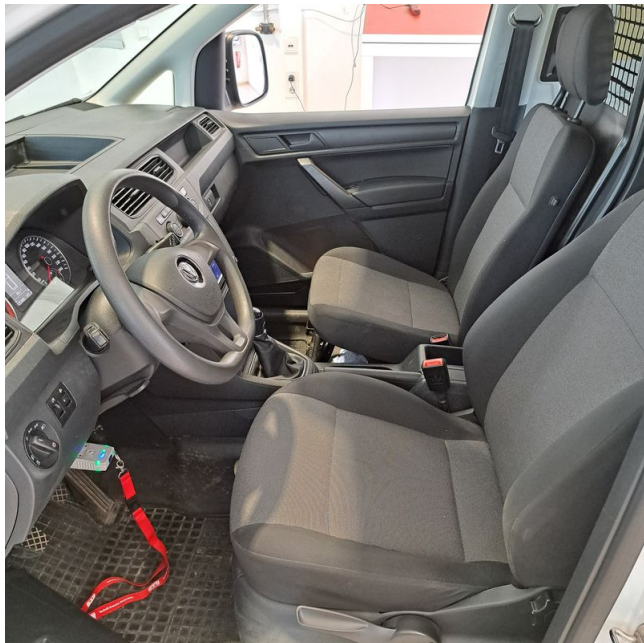

Übersichtsbild Innenraum

Bild 6

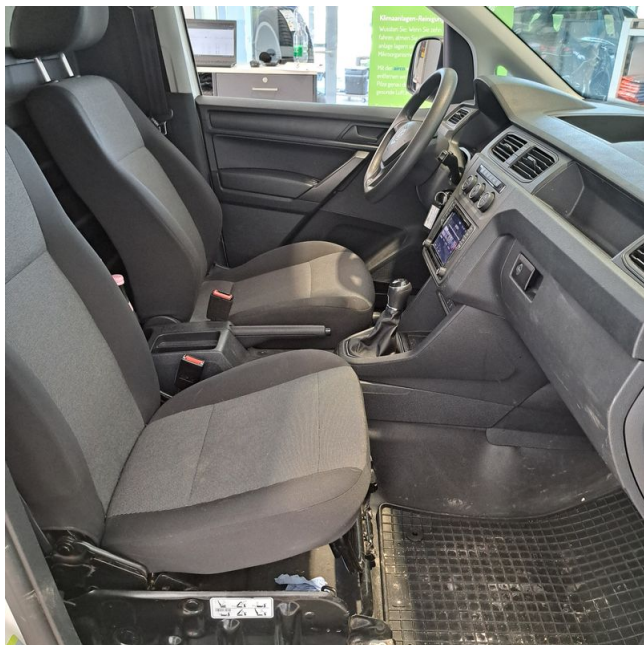


Bild 7



Bild 8



Bild 9



Bild 10



Bild 11



Bild 12

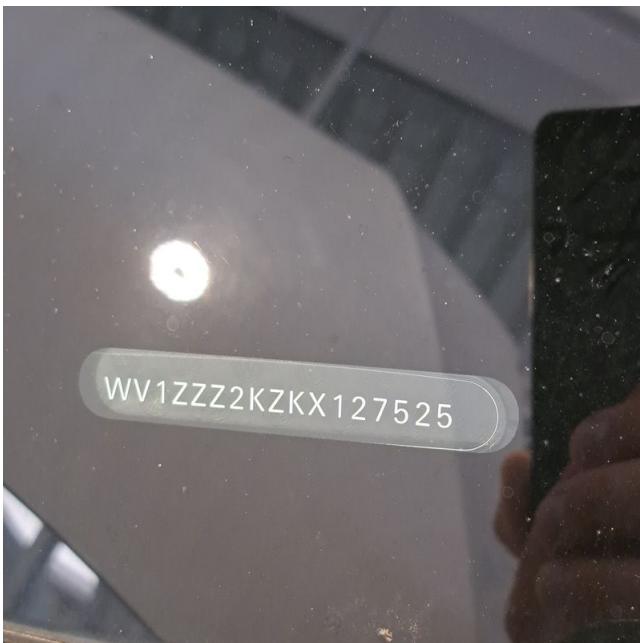


Bild 13

1.07.2019	0603	BXF07205	2	10/3500	194
N1	BB		4878	793	
WV1ZZZKZX127525	5		1836-1872	1480-1658	
VOLKSWAGEN, VW			80		
RKN			135	2312	2312
BBDEFBX0			1150	300	
L0J2FM6FM6BB002N1SN2VR27M			1150	300	
CADDY			73	2375	75
VOLKSWAGEN-VW			1500	730	2
Fz.z.Gü.bef. b. 3.5 t			205/55 R16 94H RF.		
Van			205/55 R16 94H RF.		
715/2007*2015/45X					
EURO6-X-Pi/Ci: N1 II			e1*2007/46*0217*30		
Diesel			09.11.2018	K	FJ294822
0002	36X0	1968			Selbstfahrrmietfahrzeug
TECHN.ZUL.GES-MASS D.ZUGKOMBINATION:3800KG*BEI WERKSEITIG					
MONTIERTER AHK ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F					
TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*WW.AHK LT.EG					
TG*					

Bilder Feststellungen

Bild 14



Nr.: 2

Bauteil: Motorhaube

Beschädigungsart: Steinschlag

Reparaturweg: Gebrauchsspur

Bild 15



Nr.: 3

Bauteil: Tirefit /

Reifendichtmittel

Beschädigungsart: Abgelaufen

Reparaturweg: Erneuern

Reparaturkosten: EUR 40,00

Bild 16



Nr.: 4

Bauteil: Laderaum

Beschädigungsart: Abnutzung

Reparaturweg: Gebrauchsspur

Bild 17



Bild 18



Nr.: 5

Bauteil: Stoßfänger hinten

Beschädigungsart:

Abschürfung

Reparaturweg: Gebrauchsspur

Bild 19



Bild 20



Nr.: 6

Bauteil: Hecktüren /
Innenverkleidungen

Beschädigungsart: Gebrochen

Reparaturweg: Erneuern

Reparaturkosten: EUR 100,00

Bild 21



Bild 22



Nr.: 7

Bauteil: Hecktür rechts / Innen

Beschädigungsart: Verformt

Reparaturweg: Instandsetzen
und lackieren

Reparaturkosten: EUR 300,00

Bild 23

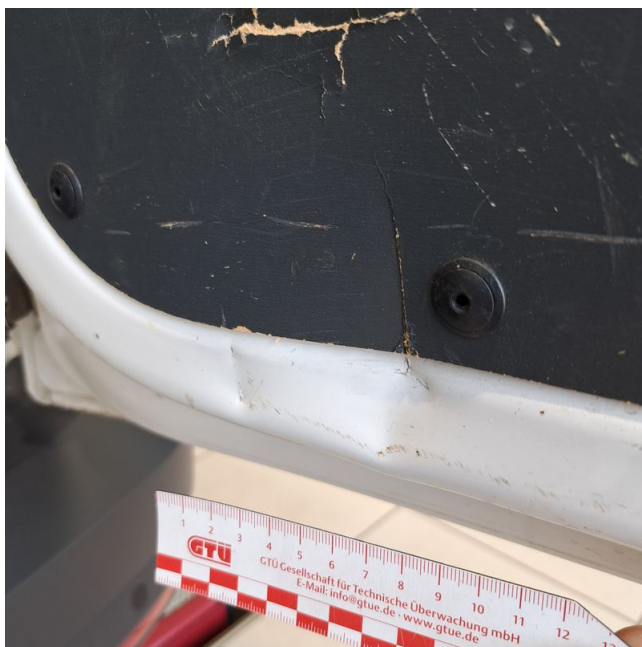


Bild 24



Nr.: 8

Bauteil: Dach

Beschädigungsart: Dellen

Reparaturweg: Gebrauchsspur

Bild 25

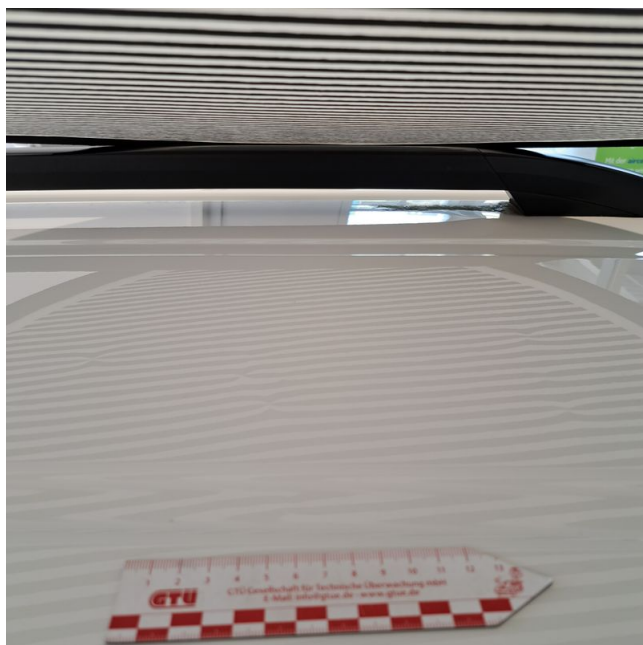


Bild 26



Nr.: 9

Bauteil: Einstiegsschweller
rechts

Beschädigungsart:
Abschürfung

Reparaturweg: Gebrauchsspur

Bild 27



Nr.: 10

Bauteil: Seitenwand hinten
rechts

Beschädigungsart: Delle

Reparaturweg: Gebrauchsspur

Bild 28




Nr.: 11

Bauteil: Seitenwand hinten links

Beschädigungsart: Delle

Reparaturweg: Gebrauchsspur

Bild 29

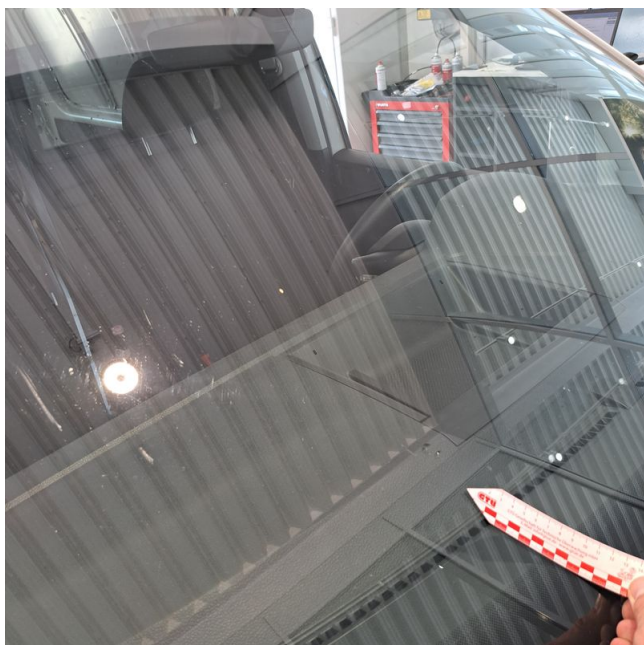

Nr.: 12

Bauteil: Windschutzscheibe

Beschädigungsart: Steinschlag

Reparaturweg: Erneuern

Reparaturkosten: EUR
1.325,00

Bild 30

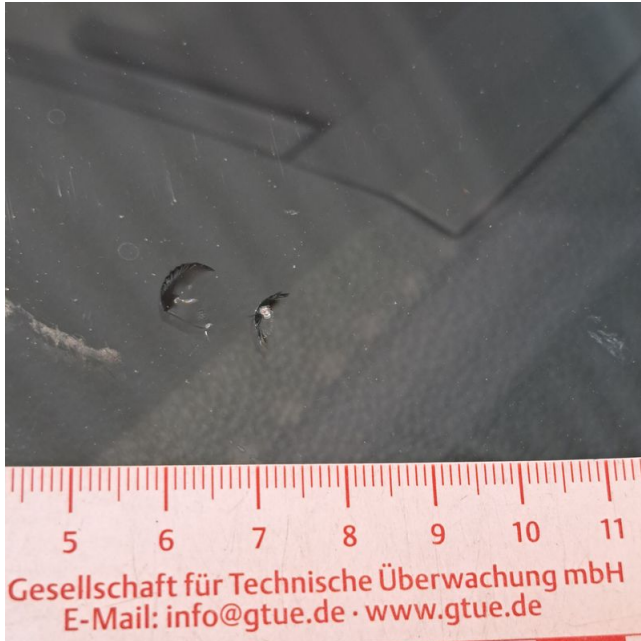


Bild 31



Nr.: 13

Bauteil: Stoßfänger vorne

Beschädigungsart:

Abschürfung

Reparaturweg: Erneuern

Reparaturkosten: EUR 737,00

Bild 32



Bild 33



Nr.: 14

Bauteil: Tür vorne rechts

Beschädigungsart: Delle

Reparaturweg: Gebrauchsspur

Bild 34



Nr.: 15

Bauteil: Seitenwand hinten
links

Beschädigungsart: Korrosion

Reparaturweg: Smart-Repair

Bild 35

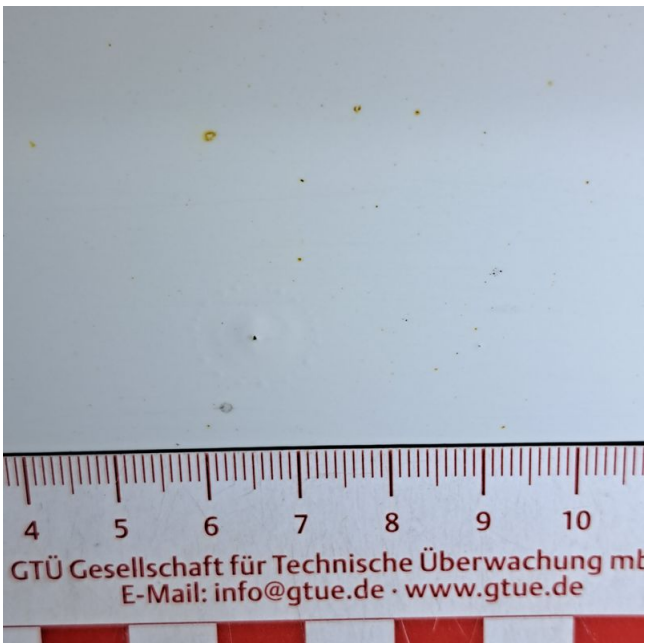


Bild 36



Bild 37

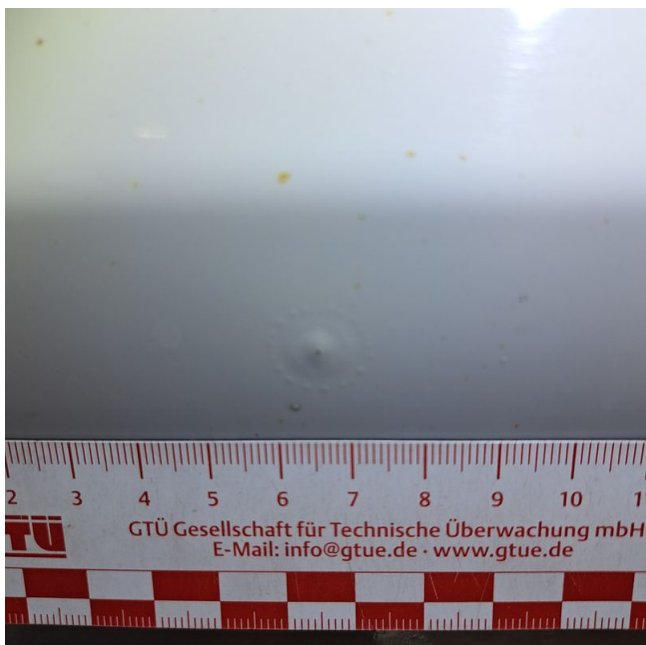


Bild 38



Nr.: 16

Bauteil: Reifen

Beschädigungsart:

Verschlissen

Reparaturweg: Erneuern

Reparaturkosten: EUR 520,00


Bild 39



Bild 40



Bild 41

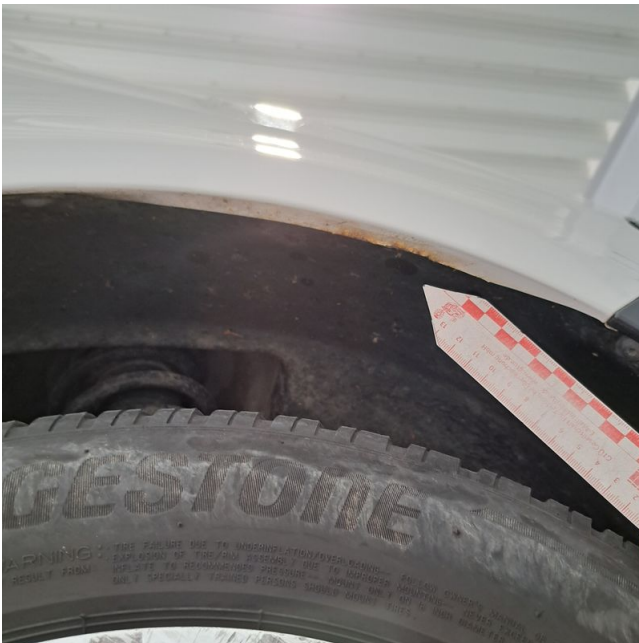

Nr.: 17

Bauteil: Kotflügel vorne rechts

Beschädigungsart: Korrosion

Reparaturweg: Smart-Repair

Reparaturkosten: EUR 200,00

Bild 42

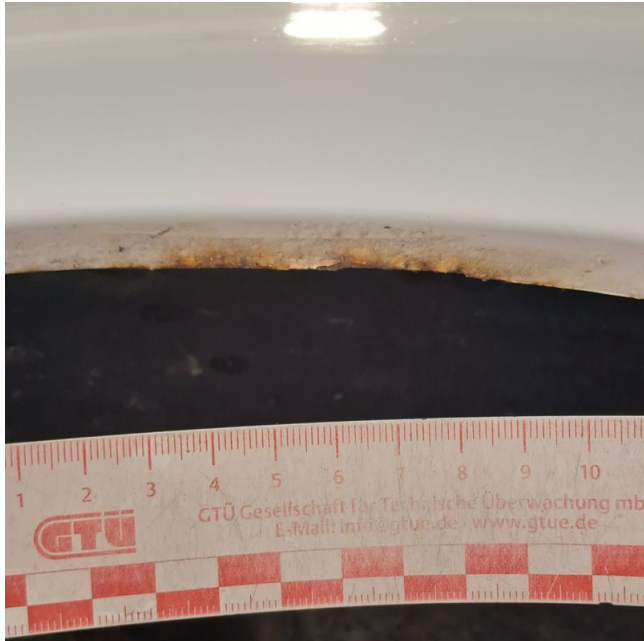


Bild 43



Nr.: 18

Bauteil: Abgasanlage /
Endschalldämpfer

Beschädigungsart: Korrosion

Reparaturweg: Gebrauchsspur



Kunde:	Fahrzeugtyp:	VW Caddy SA (2015 – 2020)
Kundennummer:	VIN:	WV1ZZZ2KZKX127525
Kennzeichen:	Kilometerstand:	125300 km

Airbagelektronik (Airbag UDS 715 AirbaVW10BPAVW12X_001)

Identifikation:

ASAM/ODX Datei Kennzeichnung: EV_AirbaVW10BPAV W12X	ASAM/ODX Dateiversion: 001	Softwareversion: 0018
Hardwareteilenummer: 2K5959655D	Hardwareversion: 010	VW/Audi-Teilenummer: 2K5959655D
Codierung: 000000000000000000000000000003050	VIN: WV1ZZZ2KZKX127525	AVL-ECU-ID: 1444-8739-29

Fehlercodes:

Kein Fehler vorhanden.

Anhängerelektronik (Ahf_69_1K_383_8B_Bj_8)

Identifikation:

Ersatzteilnummer: 1K0-907-383-H	Programmierbarkeit: programmierbar	Datenstand: 0130
Codierung: 010D000103000000	Hardwarenummer: 1K0907383G	Hardware Versionsnummer: H12
Gerätenummer: 145	Importeursnummer: 377	Werkstattcode: 35110
Systembezeichnung: Anhaenger	Protokoll: KWP2000 Service22	AVL-ECU-ID: 9763-3788-7

Fehlercodes:

Kein Fehler vorhanden.

Batterieelektronik (Bar_61_7N_534)

Identifikation:

Ersatzteilnummer: 7N0-907-534	Programmierbarkeit: nicht programmierbar	Datenstand: 1691
Codierung: 330F7873	Hardwarenummer: 7N0907530AL	Hardware Versionsnummer: H58
Gerätenummer: 145	Importeursnummer: 377	Werkstattcode: 35110
Systembezeichnung: Batt.regelung	Protokoll: KWP2000 Service22	AVL-ECU-ID: 8368-4988-1

Fehlercodes:

Kein Fehler vorhanden.

Bremsenelektronik (Bremsenelektronik UDS 713 Default)

Identifikation:

ASAM/ODX Datei Kennzeichnung: EV_Brake1ESCCON TIVN75XGP2	ASAM/ODX Dateiversion: 011	Softwareversion: 0133
Hardwareteilenummer: 7E0907379M	Hardwareversion: H06	VW/Audi-Teilenummer: 7E0907379P
Codierung: 1479409BB364A485287A0278CD8725A378 0000	VIN: -----	AVL-ECU-ID: 2088-8337-14

Fehlercodes:

Kein Fehler vorhanden.

Einparkhilfe (UDS EPHVA14VW364GP00_001)

Identifikation:

ASAM/ODX Datei Kennzeichnung: EV_EPHVA14VW364 GP00	ASAM/ODX Dateiversion: 001	Softwareversion: 0480
Hardwareteilenummer: 5Q0919283	Hardwareversion: H10	VW/Audi-Teilenummer: 1K8919465A
Codierung: 0001050101	AVL-ECU-ID: 1384-0507-4	

Fehlercodes:

Kein Fehler vorhanden.

Gateway (Did_19_default)

Identifikation:

Ersatzteilnummer: 7N0-907-530-BN	Programmierbarkeit: programmierbar	Datenstand: 1691
----------------------------------	------------------------------------	------------------

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[0538] 1336	Datenbus Komfort
	kein Signal/Kommunikation
	Fehler Testzyklus vollständig durchlaufen
	sporadischer Fehler
	Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen

Infotainment (UDS MUSTd4CTSAT_001)

Identifikation:

ASAM/ODX Datei Kennzeichnung: EV_MUSTd4CTSAT	ASAM/ODX Dateiversion: 001	Softwareversion: 0475
Hardwareteilenummer: 5C0035680F	Hardwareversion: H41	VW/Audi-Teilenummer: 5C0035680F
Codierung: 063307013C00000011110001000808031F0100C400200100CF	VIN: WV1ZZZ2KZKX127525	AVL-ECU-ID: 3595-3397-9

Fehlercodes:

Kein Fehler vorhanden.

Klimaelektronik (Klima Heizungselektronik UDS 746 KlimaAutoBasis_A01)

Identifikation:

ASAM/ODX Datei Kennzeichnung: EV_Climatronic	ASAM/ODX Dateiversion: A01	Softwareversion: 0405
Hardwareteilenummer: 1K8907044CE	Hardwareversion: H08	VW/Audi-Teilenummer: 1K8907044CE
Codierung: 0510004003	AVL-ECU-ID: 6719-2482-0	

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[90A512] B10A512	Ansteuerung Sitzheizung rechts vorne - Kurzschluss nach Plus
	Keine Warnlampe an
	Getestet im aktuellen Betriebszyklus
	Fehler nicht aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers
	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
	bestätigt
	Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt
	Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten
	Speicherstatus: aktuell und gespeichert

Kombiinstrument (Schalttafeleinsatz UDS 714 KombiUDSVDDRM09_A05)

Identifikation:

ASAM/ODX Datei Kennzeichnung: EV_Kombi_UDS_VD D_RM09	ASAM/ODX Dateiversion: A05	Softwareversion: 2030
Hardwareteilenummer: 2K5920876K	Hardwareversion: H03	VW/Audi-Teilenummer: 2K5920876K
Codierung: 110E001200	VIN: WV1ZZZ2KZKX127525	AVL-ECU-ID: 1179-7656-74

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[C14000] U111100	Steuergerät für BCM / Bordnetz / el. ZE, keine Kommunikation
	Keine Warnlampe an
	Getestet im aktuellen Betriebszyklus
	Fehler nicht aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers
	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
	bestätigt
	Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt
	Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten
	sporadisch
[C21200] U111100	Steuergerät für Lenksäulenelektronik, keine Kommunikation
	Keine Warnlampe an
	Getestet im aktuellen Betriebszyklus
	Fehler nicht aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers

[D00000] U111100	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
	bestätigt
	Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt
	Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten
	sporadisch
	Steuergerät für Komfortsysteme, keine Kommunikation
	Keine Warnlampe an
	Getestet im aktuellen Betriebszyklus
	Fehler nicht aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers
	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
	bestätigt
	Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt

Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten
sporadisch

Lenksäulenelektronik (UDS Lre_16_default)

Identifikation:

ASAM/ODX Datei Kennzeichnung: EV_SMLSNGVOLWS R8C	ASAM/ODX Dateiversion: 001	Softwareversion: 0230
Hardwareteilenummer: 5K0953569BE	Hardwareversion: 018	VW/Audi-Teilenummer: 5K0953521GD
Codierung: 5080160010	AVL-ECU-ID: 1132-9956-8	

Fehlercodes:

Kein Fehler vorhanden.

Motorelektronik (UDS Mot_01_default)

Identifikation:

ASAM/ODX Datei Kennzeichnung: EV_ECM20TDI01104 L906016NB	ASAM/ODX Dateiversion: 001	Softwareversion: 4103
Hardwareteilenummer: 04L907309K	Hardwareversion: H20	VW/Audi-Teilenummer: 04L906016NB
Codierung: 01190012043415090000	VIN: WV1ZZZ2KZX127525	AVL-ECU-ID: 3058-8306-0

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[004306] U112300	Datenbus empfangener Fehlerwert
	Keine Warnlampe an
	Getestet im aktuellen Betriebszyklus
	Fehler aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers
	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
	nicht bestätigt
	Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt
	Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten
	sporadisch
	Steuergerät für ABS Bremse unplausibles Signal
	Keine Warnlampe an
	Getestet im aktuellen Betriebszyklus

Fehler aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers
Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
nicht bestätigt
Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt
Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten
sporadisch

[003258] U041500

Servolenkung (Lkh_44_1K_3C_8J_14x_Gen3)

Identifikation:

Ersatzteilnummer: 1K0-909-144-R	Programmierbarkeit: programmierbar	Programmstand: 35
Datenstand: 01	Codierung: 0	Gerätenummer: 145
Importeursnummer: 377	Werkstattcode: 35110	Systembezeichnung: EPS_ZFLS Kl. 317
Protokoll: KWP2000	VIN: WV1ZZZ2KZX127525	AVL-ECU-ID: 6758-2855-2

Fehlercodes:

Kein Fehler vorhanden.

Türelektronik vorn links (Tfa_42_1K_1T_5K_5N_midi3)

Identifikation:

Ersatzteilnummer: 2K5-959-701	Programmierbarkeit: programmierbar	Programmstand: 21
Datenstand: 43	Codierung: 132144	Gerätenummer: 145
Importeursnummer: 377	Werkstattcode: 35110	Systembezeichnung: Tuer-SG
Protokoll: KWP2000	AVL-ECU-ID: 9831-4793-0	009

Fehlercodes:

Kein Fehler vorhanden.

Türelektronik vorn rechts (Tbf_52_1K_1T_5K_5N_midi3)

Identifikation:

Ersatzteilnummer: 2K5-959-702	Programmierbarkeit: programmierbar	Programmstand: 21
Datenstand: 43	Codierung: 132144	Gerätenummer: 145
Importeursnummer: 377	Werkstattcode: 35110	Systembezeichnung: Tuer-SG
Protokoll: KWP2000	AVL-ECU-ID: 1642-7357-84	009

Fehlercodes:

Kein Fehler vorhanden.

Wegfahrsicherung (UDS ImmoUDSVDDRM09_A03)

Identifikation:

ASAM/ODX Datei Kennzeichnung: EV_Immo_UDS_VDD_RM09	ASAM/ODX Dateiversion: A03	Softwareversion: 2030
Hardwareteilenummer: 5K0953234	Hardwareversion: H03	VW/Audi-Teilenummer: 5K0953234
Codierung: 000002	VIN: WV1ZZZ2KZX127525	AVL-ECU-ID: 3135-9247-3

Fehlercodes:

Kein Fehler vorhanden.

Zentralelektronik (Eze_09_default)

Identifikation:

Ersatzteilnummer: 5K0-937-086-AD	Programmierbarkeit: programmierbar	Datenstand: 0193
Codierung: 611A583A8025086D088800829440016403510008626F8560648087000045	Hardwarenummer: 5K0937086AD	Hardware Versionsnummer: 122
Gerätenummer: 145	Importeursnummer: 377	Werkstattcode: 35110
Systembezeichnung: BCM PQ35 M+	Protokoll: KWP2000 Service22	AVL-ECU-ID: 2690-0099

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[0513] 1299	Diagnoseinterface für Datenbus
	kein Signal/Kommunikation
	Fehler Testzyklus vollständig durchlaufen
	sporadischer Fehler
[0ECD] 3789	Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
	Klemme 75 Notlauf aktiv
	Fehler Testzyklus vollständig durchlaufen
	sporadischer Fehler
	Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen

Anmerkungen:

Prüfer: Unterschrift: