

» Übersicht


Auftrags-Nr: 1002308970
Besichtigt am: 09.02.2026 12:18
Berichts-Nr: 10007476
FIN: VSSZZZKM0PR105076



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

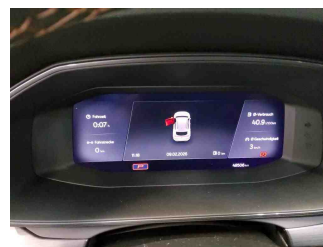

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Cupra
Modell:	Formentor
HSN / TSN:	7593 / ARE
Erstzulassungsdatum:	09.11.2023
Laufleistung:	49.506 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Candy" Weiss
Farbe Dach:	"Candy" Weiss
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Unvollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

12"-Navigationssystem "+"	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
18"-Reserverad als Notrad	Digitaler Radioempfang
19"-Leichtmetallräder "Exclusive" 38/3, bearbeitet, in "Sport"-Schwarz matt	Drehstromgenerator 140 A
2 Leseleuchten vorn,2 hinten	Drei.-Automatikgurte vorn
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
4-Zyl.-Turbodiesel 2,0 l/110 kW (4V) CR Grundmotor: T37/T3Y/TS1/T4P/TR1/TOP/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C, TDI	Dynamiklenkung
7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Abgaskonzept, EU6 AP	Einparkhilfe (Servolenkung)
Abwicklung Serie	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Einton-Signalhorn
Allradantrieb	Elektrische Luftzusatzheizung
Ambientelicht Ausführung 2	Embleme
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Auspark- und Spurwechselassistent und Ausstiegswarner	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Außen-Sound Standard	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FF-
Außenspiegelgehäuse lackiert	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Batterie 420A (70Ah)	Fernlichtassistent
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fertigungsablauf Standard
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Feststellbremse
BeatsAudio: Premium-Lautsprecher, Subwoofer, 340 W-Verstärker und Surround-Technologie	Formteilhimmel ungeteilt
Betriebserlaubnis Nachtrag	FPK-Medium
Bordliteratur in Deutsch	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Bordwerkzeug und Wagenheber	Fußhebelwerk "Standard"
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
Chrom-Paket	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
CUPRA CONNECT gen3 - Medien & Internet	Grossdach-System
CUPRA CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Dachreling, schwarz	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dämpfung hinten,Basis 1	Heckspoiler
Dämpfung vorn	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Datenträger für EU, integriert	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dekor-Einlagen	Kältemittel R1234yf
Dekor-Einlagen für Konsole	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung	Ohne Feuerlöscher
Kennzeichenträger vorn (groß)	Ohne Fußmatten
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Head-Up Display
Klimakomfortscheibe	Ohne Individualeinbau
Komfort-Sportausstattung CUPRA Formentor	Ohne Kompensor
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Ladekabel
Kopfstützen vorn	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Mode3 Ladekabel
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
LED-Innenlicht-Paket: Handschuhfach, Fußraum, Ablage und Multicolor-Ambientebeleuchtung umlaufend	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leichtmetallräder 8J x 19	Ohne Sonderspezifikationen
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Steckdose
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Linkslenker	Ohne Trennwand
Mapcare: Update des Kartenmaterials für Navigationssystem +, inkl. Kartenmaterial	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit Multifunktionskamera	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mittelarmlehne vorn	Ohne zusätzliche Bereifung
Modul Boden hinten Ausführung 1	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
MPV Formentor	Optionsinfotainment (MIB3) (Ausführung2)
Müdigkeitserkennung	Pan-European-eCall
Navigationsgerät-High	Panorama-Ausstelldach, elektrisch
Nebelscheinwerfer	Parklenkassistent
Nebelschlussleuchte	Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)
Nicht Heissland	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Nichtraucherausführung	Radstand
Normalsitze vorn	Rechtsverkehr
Ohne 2. Batterie	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Reifen 245/40 R19 94W Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Anhängervorrichtung	Reifendruckkontrolle
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Rückfahrkamera
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Car2X	Safe & Driving L in Kombination mit Navigationssystem
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	

Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced"
ohne Safesicherung
Schubladen unter den Vordersitzen
Schwarzer Fahrzeuginnenraum (Dachhimmel)
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf
Sonnenblende und B-Säule
Soundsystem mit Subwoofer "branded" Ausführung 2
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Spurhalteassistent
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Sport
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-
home Funktion automatisch
Telefonvorbereitung für Handy
Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
Tür und Seitenverkleidung Teilleder
Typprüfland Deutschland
Typzeichen und Firmenemblem
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variables Ladebodenkonzept
Variante Grundausstattung
Vier-Lenkerachse
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Werksinterne Steuerung Selbstabholer
Winterpaket: Sitzheizung vorn
Wireless RSE "App"
Zierleisten schwarz

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	3,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	3,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	4,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Pannenbergung zulässig:** Ja**Pannenbergung verkehrssicher:** Ja**Notrad vorhanden:** Ja**Wagenheber vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerspoiler vorne	Deformiert	Ersetzen und lackieren
2	Stoßfängerspoiler vorne rechts	Gebrochen	Ersetzen und lackieren
3	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
4	Vorbereitungszeit Kunststoffs- Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
6	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
7	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
8	Bremsflüssigkeitsservice	Wartung fällig	Ausführen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKM0PR105076

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

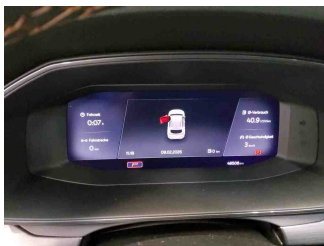

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

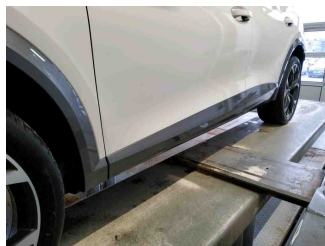

Seitenansicht - Schweller links

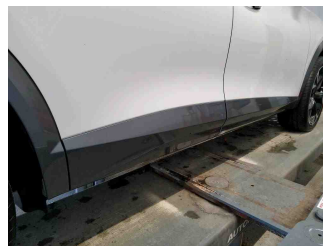


Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links

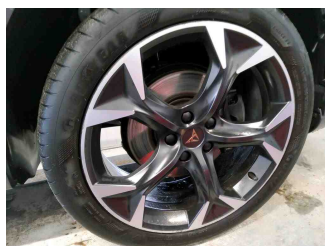

Räder - Rad montiert vorne
rechts

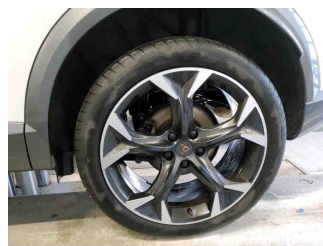

Räder - Rad montiert hinten
links

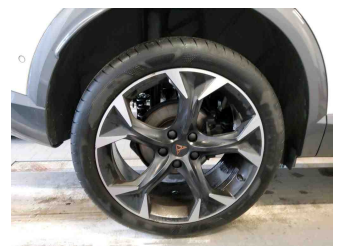


Räder - Rad montiert hinten
rechts




Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole

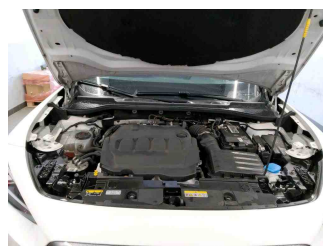


Fahrzeug - Motorraum offen

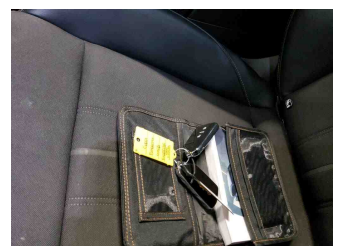


Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum

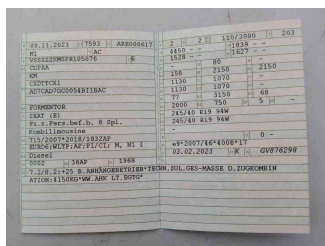


Fahrzeug - abgegebene ZB1

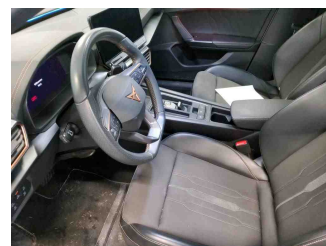
Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis


Innenraum - vorne

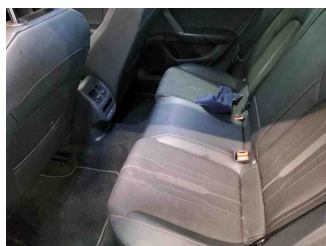

Innenraum - hinten

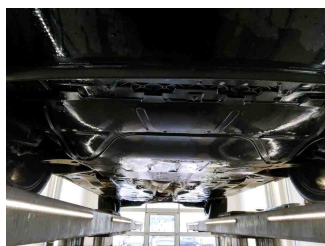

Unterbodenscan


Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfängerspoiler vorne - Deformiert - Ersetzen und lackieren



2 - Stoßfängerspoiler vorne rechts - Gebrochen - Ersetzen und lackieren

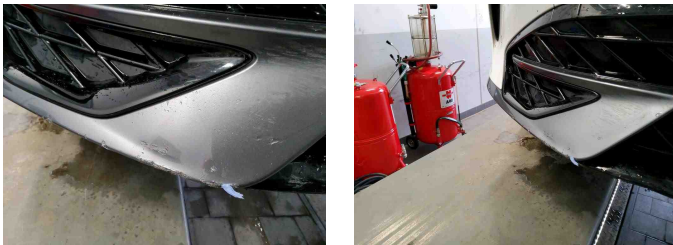

3 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

4 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen

6 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung



7 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung



8 - Bremsflüssigkeitsservice - Wartung fällig - Ausführen