



VSSZZZ6JZGR116730

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	88.757 km
Hersteller	Seat	Restlauf bis Service	-6.800 km
Typ/Modell	IBIZA	HU (Bericht lag nicht vor)	05/2027
Fahrgestellnummer	VSSZZZ6JZGR116730	Leistung	66 kW
Hubraum	1.197 ccm	Zylinder	3
Erstzulassung	18.05.2016	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz-Dunkelgrau
Letzte Wartung		Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell (Manuelles Getriebe)

Erstbewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern	
2	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen	
3	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen	
4	Sonstiges	Hauptuntersuchung (Unter 12 Monate) - fällig - erneuern	
5	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren	
6	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren	
7	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren	
8	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern	

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - kein Abzug	0,00 €
3	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - kein Abzug	0,00 €
4	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Kratzer - kein Abzug	0,00 €
5	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - kein Abzug	0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel	

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	185/60 R15 88H	Fulda	Ganzjahresreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	185/60 R15 88H	Fulda	Ganzjahresreifen	8mm - 8mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					03/2020

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Serienausstattung: 12-V-Steckdose vorn, Ablagen, Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Kopf-Thorax-Seitenairbag, vorne, Anti-Blockier-System (ABS), Aussenspiegel Beifahrer elektrisch verstellbar, Aussenspiegel Fahrer elektrisch verstellbar, Außenspiegel beheizbar, Außenspiegel elektr.verstell. u. beheiz., Außenthermometer, Beifahrerairbag, Blinkleuchten seitlich, weiß, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremskraftverteilung elektronisch, Bremsleuchte, dritte, Drehzahlmesser, ESC mit ABS und ASR, ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm), Fahrerairbag, Fensterheber elektrisch vorne, Fernbedienung für Zentralverriegelung, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibe beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, Heiz- und Frischluftsystem mit 4-stufig, Innenleuchte vorne mit Abschaltverzögeru, Innenraumluftfilter, Instrumenteneinsatz, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem hint., Klimaanlage 'Climatronic', Klimaautomatik, Kofferraumbeleuchtung, Kopfstützen höhenverstellbar, Kopfstützen vorne in Höhe einstellbar, Lenkrad in Leder, Lenkrad: Lederlenkrad 3-Speichen Sp-Des., Lenksäule mit Höhen- u. Längseinstellung, Leseleuchte vorne, Pollenfilter, Polster: Stoff, Reifenkontrollanzeige, Räder: Tyre fit, Räder:LM (4) 6J x 15 m.Reif.185/60 R 15, Rücksitzbank geteilt und umklappbar, Rücksitze geteilt, umklappbar 1/3 zu 2/3, Rücksitzlehne geteilt und umklappbar, Schalt-/Wählhebel in Leder, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktautomat. hi., Sicherheitsgurte: Dreipunktautomat. vorn, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sonnenblende auf Fahr.-/Beifahrers, Stoßfänger in Wagenfarbe, Tagfahrlicht mit LED-Technik, Traktionskontrolle, Uhr, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung

Sonderausstattung: Beifahrersitz höhenverstellbar, Bluetooth Schnittstelle, Bordmonitor, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Lackierung: Weiß, Lenkrad mit Radiobedienung, mp3 Player, Multifunktionslenkrad, Navigation: Navigationssystem, Navigationsdaten für Europa, Paket: Exterieur Schwarz, Paket: Winter, Radio, Radio: Media System Plus, Scheibenwaschdüsen beheizt, Scheinwerferreinigungsanlage, Sitzheizung Beifahrer, Sitzheizung Fahrer, Sprachsteuerung für Audiosystem, Touchscreen, Ultraschall-Einparkhilfe hinten, USB

Bemerkungen

- Reparaturhistorie lag nicht vor.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Seat	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	IBIZA	Laufleistung (abgelesen)	88.757 km
Fahrgestellnummer	VSSZZZ6JZGR116730	Erstzulassung	18.05.2016

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	
Gebrauchsspuren	
Fehlteile	
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	
Mwst. (19%)	
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	125 µm
2	Heckklappe/-tür	101 µm
3	Kotflügel links	112 µm
4	Kotflügel rechts	116 µm
5	Motorhaube	124 µm
6	Seitenwand links	132 µm
7	Seitenwand rechts	124 µm
8	Tür vorne links	124 µm
9	Tür vorne rechts	124 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'F. Pires', written over a horizontal line.

Unterschrift Sachverständiger (Fabian Costa Pires)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (links)

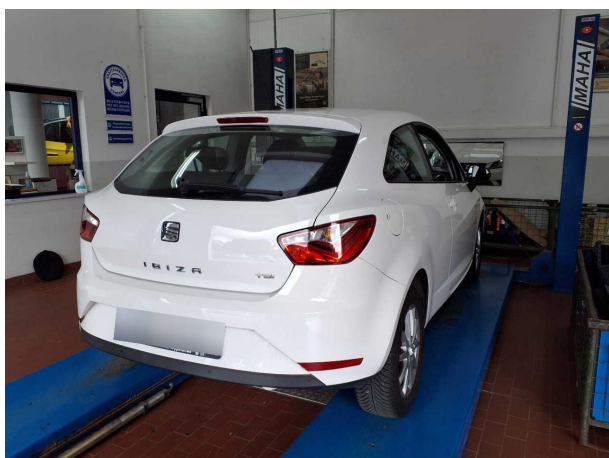


Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)

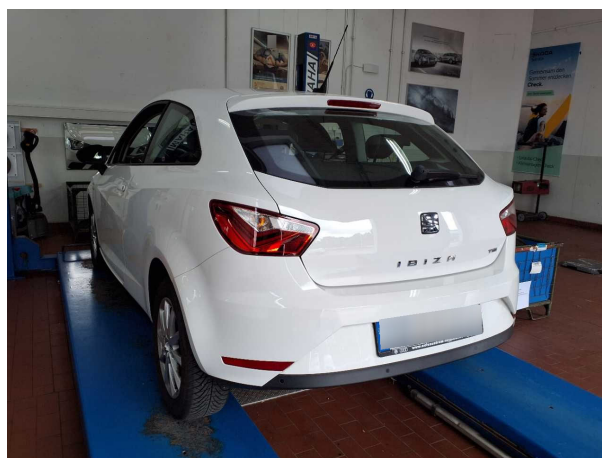


Abbildung 4: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: FIN

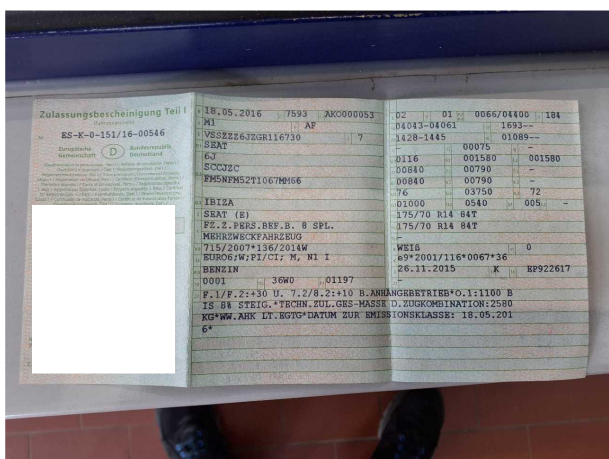


Abbildung 11: Dokumente



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

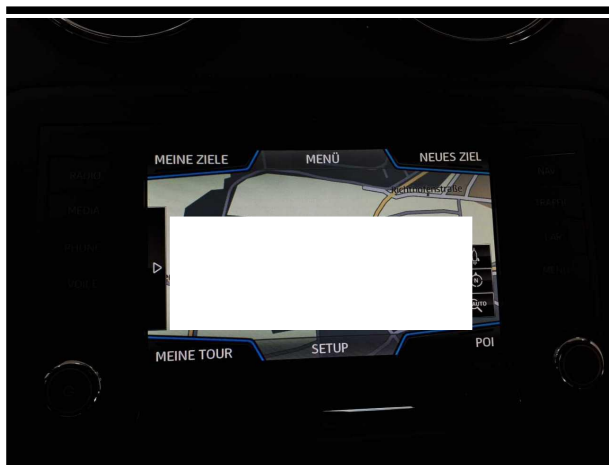


Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

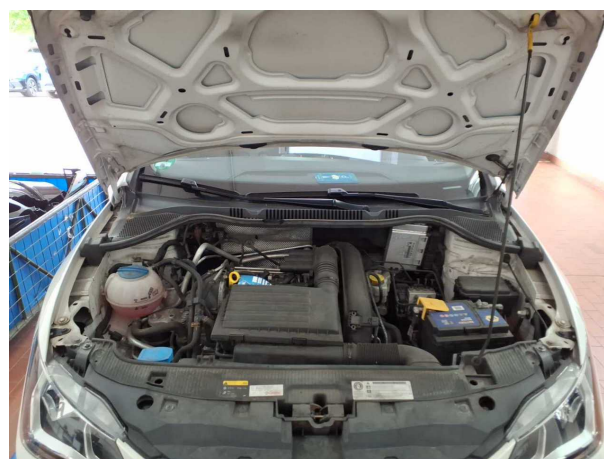


Abbildung 22: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern




Beschädigung #2: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #2: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

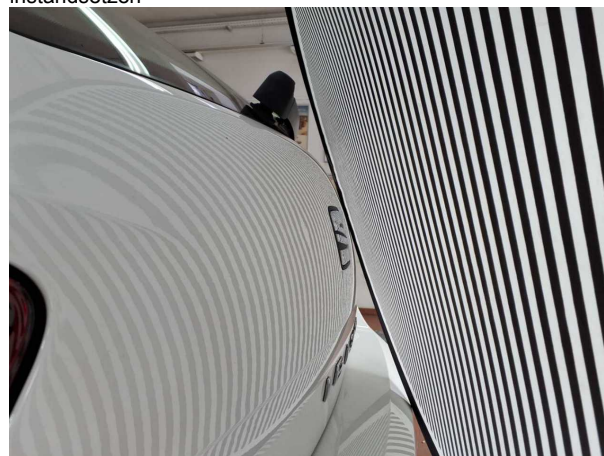


Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen

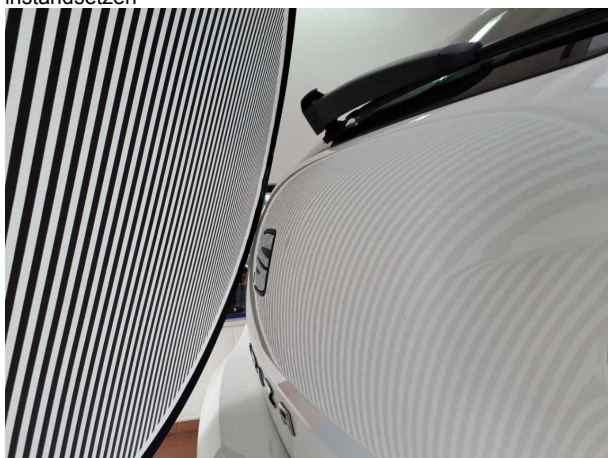

Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen

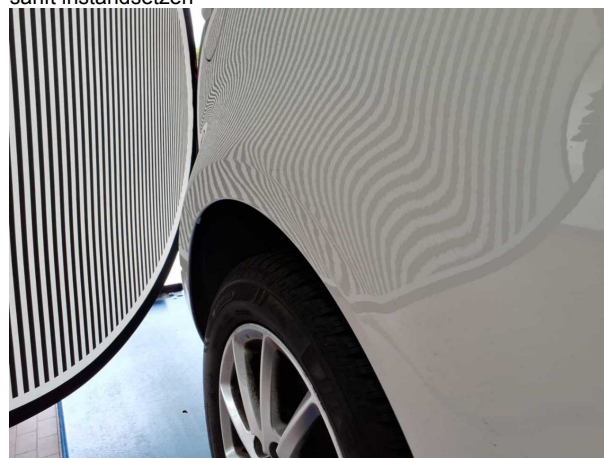

Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

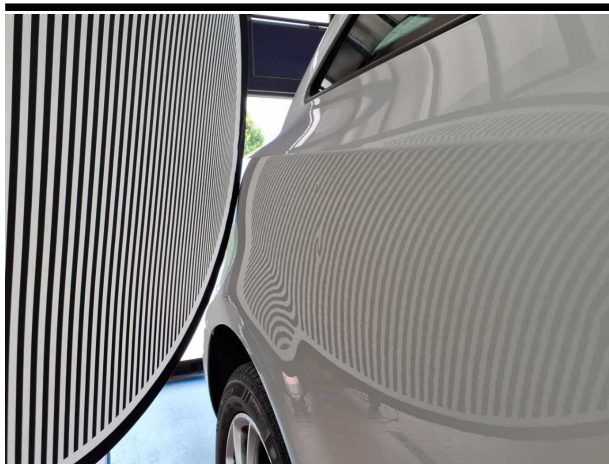

Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern