



Seat Leon Chili

EZ 07/2010 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 334.474km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 60***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Leon Chili [AT - LimS5 1.6 CR TDI EU5, Chili, (Facelift) 2010 - 2012]		
Kategorie Limousine	FIN VSSZZZ1PZBR000773	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 334.474km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2010	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 6	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kerben



(5 mm)

Kerben



(5 mm)

Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	155	Kotflügel vorne rechts	205 
Türe hinten links	615 	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	220 	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	170 	Heckklappe	180 
Dach	180 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Motorkontrollleuchte an;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrertüre hängt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse verschlissen (Eisen): vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem CD 2 inkl. MP3-Laufwerk
- Außentemperaturanzeige
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI
- Reserverad als Notrad
- Rücksitz klappbar
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Traction-Control-System (TCS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachantenne
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad mit Multifunktion
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Rücksitz geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Verglasung getönt

- Wegfahrsperre (elektronisch)
- elektronische Schlupfregulierung (ESR)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung





Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos

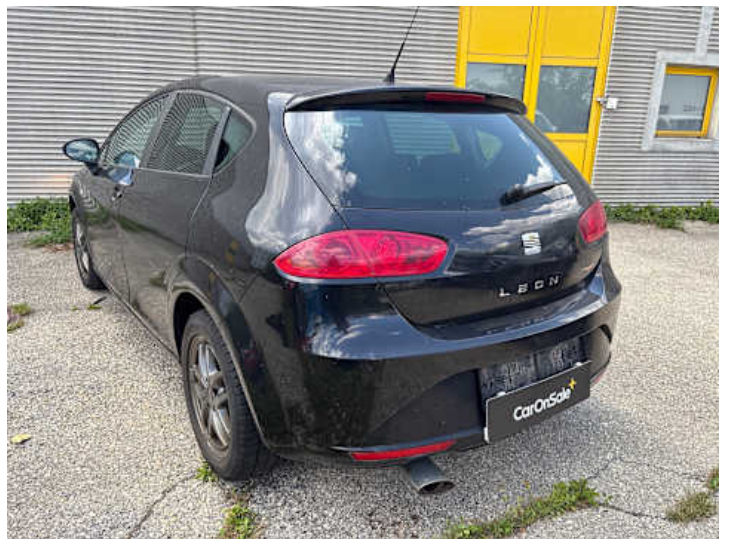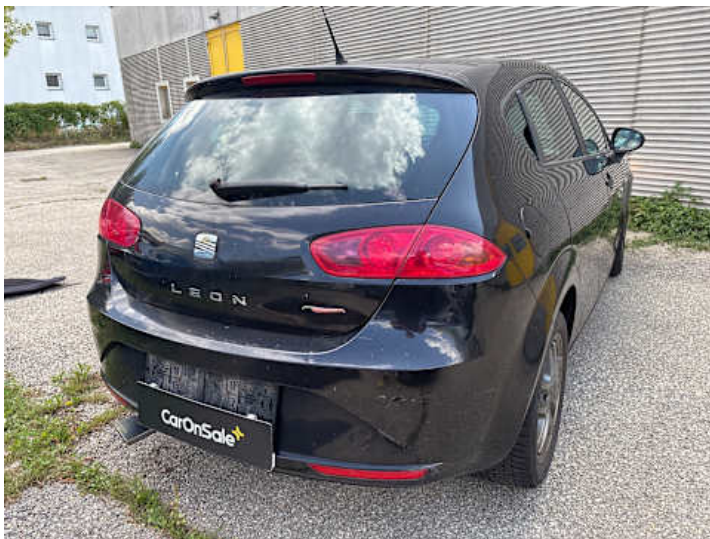








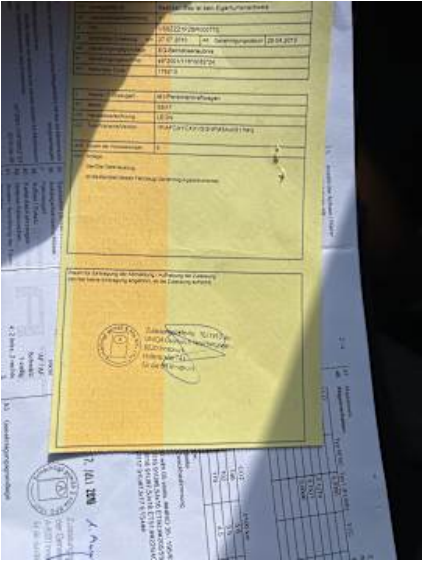

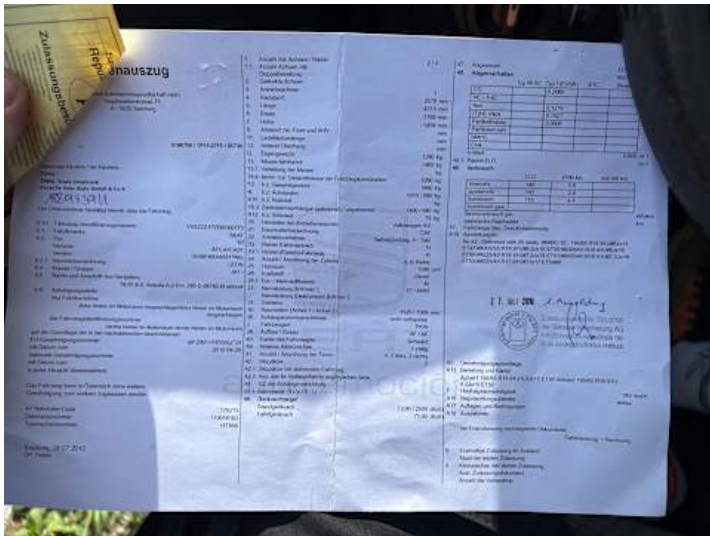

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Riss/Bruch, Kratzer)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Rost)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)




Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Delle)

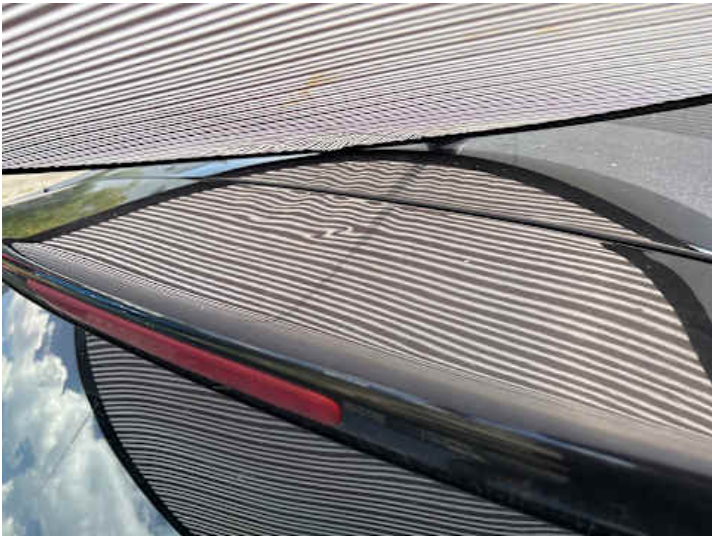

Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Anderer Schaden): Fehlt



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)