



: 15.05.2026

Gutachten

Betreff

Besichtigungsdatum / Ort

Fahrzeug-Identnummer



5.05.2026

Gutachten

Betreff

Auftrag durch

Besichtigungsdatum / Ort

Fahrzeugart	Geländewagen
Hersteller	BMW
Modell / Verkaufsbezeichnung	X4 xDrive30d
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0005 DAA 00029
Fahrzeug-Identnummer	WBA61CA0409R27907
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung / Letzte Zulassung	22.03.2023 / 22.03.2023
Nächste HU	02/2028
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
Laufleistung	106.020 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	300 Alpinweiss
Antriebsart	Allradantrieb
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E
Hubraum / Leistung	2.993 ccm/ 210 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	/ EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.530
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Leder / Rot



15.05.2026

Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Raucherfahrzeug	Nein
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	24.000 km
Durchgeführte Wartungen	20.01.2026 bei 96.981 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 245/50 R19 105W	Bridgestone	Sommerreifen auf Leichtmetall	4 / 4
#2 245/50 R19 105W	Bridgestone	Sommerreifen auf Leichtmetall	4 / 4

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Ausstattung: Klimaautomatik, Navigationsgerät mit Kartenansicht, Radio mit SD/USB Schnittstelle

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Fahrzeug - Abmeldegebühr - durchführen
2	Seitenwand links	Radlauf - Kratzer - auslegen / polieren
3	Verkleidungen/Abdeckungen	Fußmatten (Fahrerseite) - beschädigt - erneuern
4	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen
5	Kotflügel links	Radlauf - verkratzt / verschürft - lackieren
6	Seitenwand rechts	Radlauf - verkratzt / verschürft - lackieren
7	Tür vorn rechts	Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
8	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn (Ecke links) - verkratzt / verschürft - Smart Repair
9	Kotflügel links	Kotflügel links - verkratzt / verschürft - lackieren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
10	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
11	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verkratzt / verschürft - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten links	Tür - Steinschlag - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
3	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
4	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - kein Abzug

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturenerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Elektrische Verbraucher wurden geprüft

Klimaanlage bedingt prüfbar

Automatikgetriebe bedingt prüfbar

Fzg steht auf Sommerräder

Anlagen: 18 Übersichtsfotos, 19 Beschädigungsfotos

Übersichtsfotos

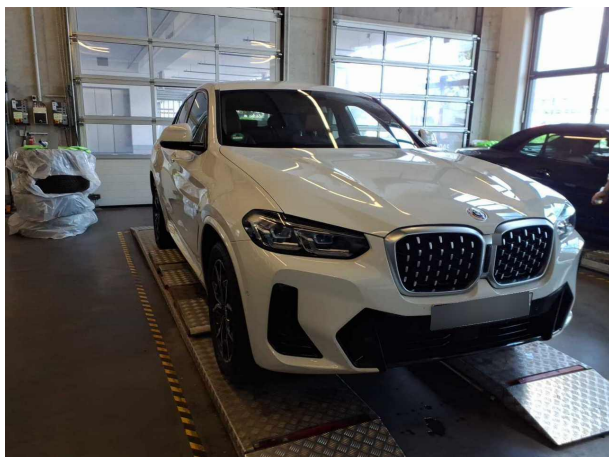


Abbildung 1: Schräg vorne (links)

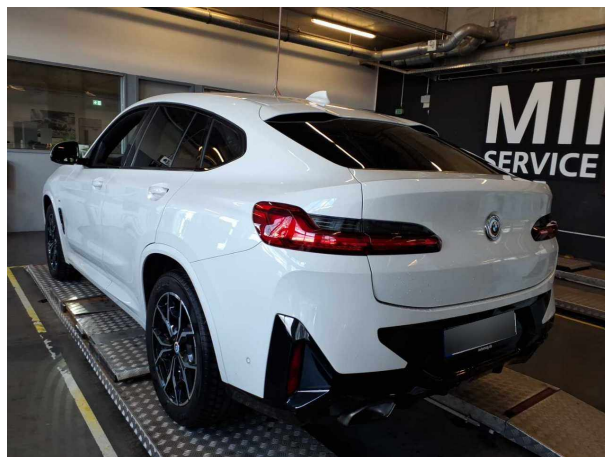


Abbildung 2: Schräg hinten (links)

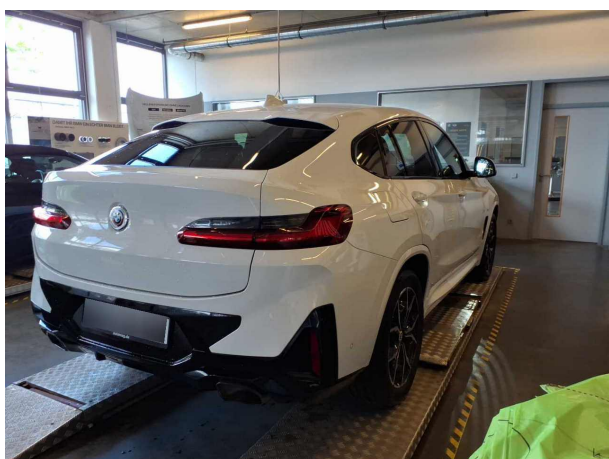


Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)

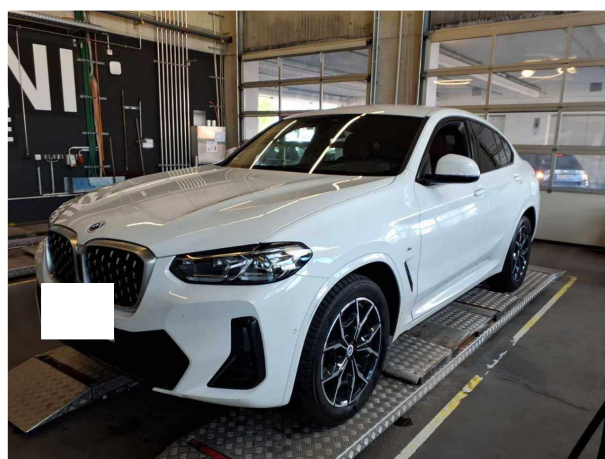


Abbildung 4: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum vorne

5.05.2026

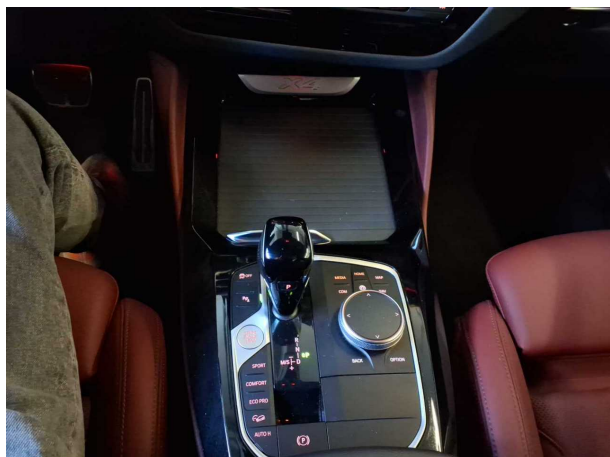


Abbildung 7: Innenraum vorne

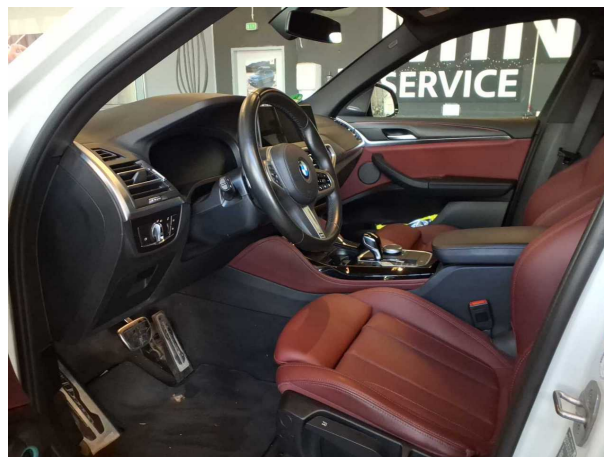


Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Innenraum vorne

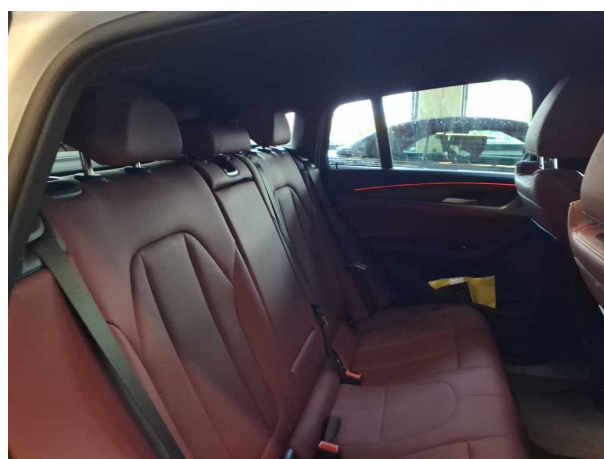


Abbildung 10: Innenraum vorne

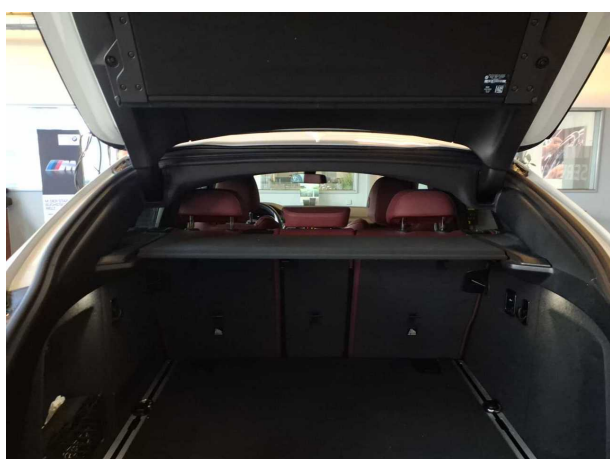


Abbildung 11: Innenraum vorne



Abbildung 12: Laufleistung



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Montierte Bereifung

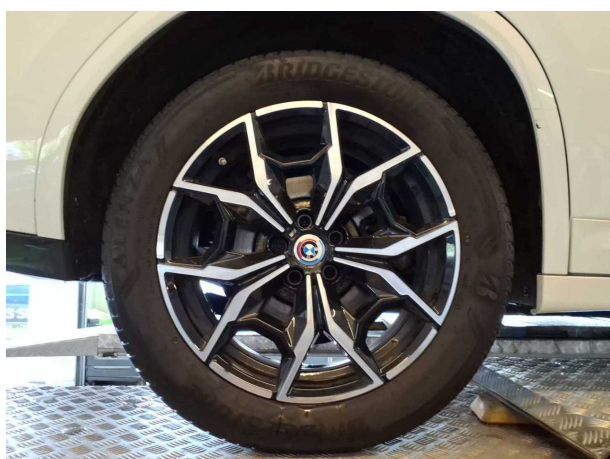


Abbildung 15: Montierte Bereifung

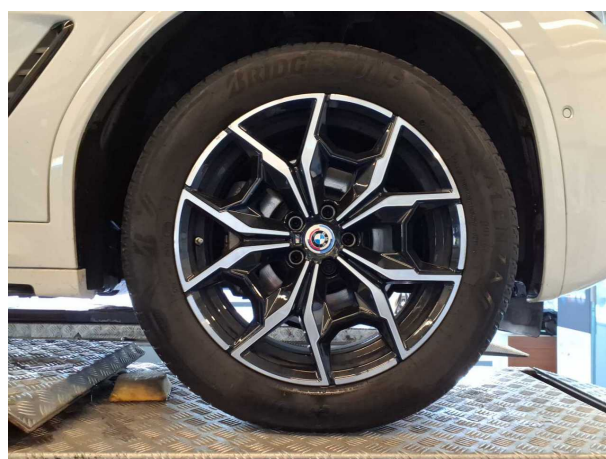


Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: FIN



Abbildung 18: FIN


Beschädigungsfotos



Beschädigung 2: Seitenwand links: Radlauf - Kratzer - auslegen / polieren




Beschädigung 2: Seitenwand links: Radlauf - Kratzer - auslegen / polieren

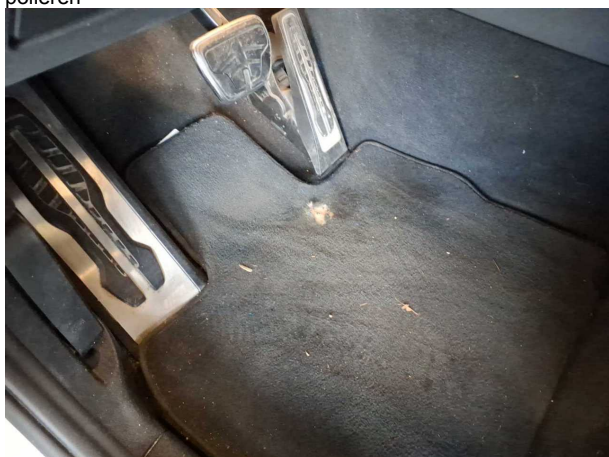

Beschädigung 3: Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten (Fahrerseite) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 4: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen

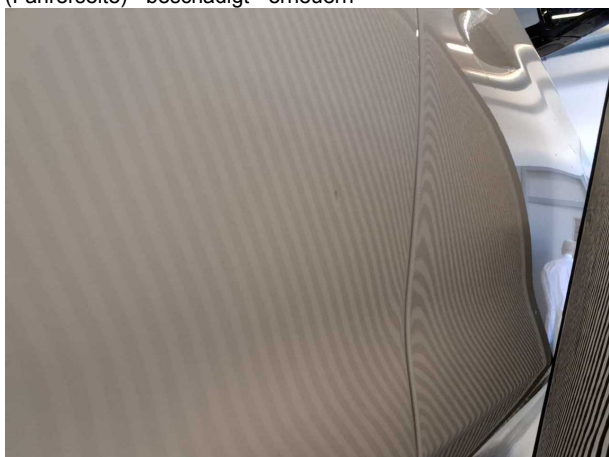

Beschädigung 4: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung 5: Kotflügel links: Radlauf - verkratzt / verschürft - lackieren

: 15.05.2026



Beschädigung 6: Seitenwand rechts: Radlauf - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Ecke links) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Ecke links) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Ecke links) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 9: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 9: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 10: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 10: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschade... instandsetzen und lackieren




Beschädigung 11: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 11: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 11: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - lackieren

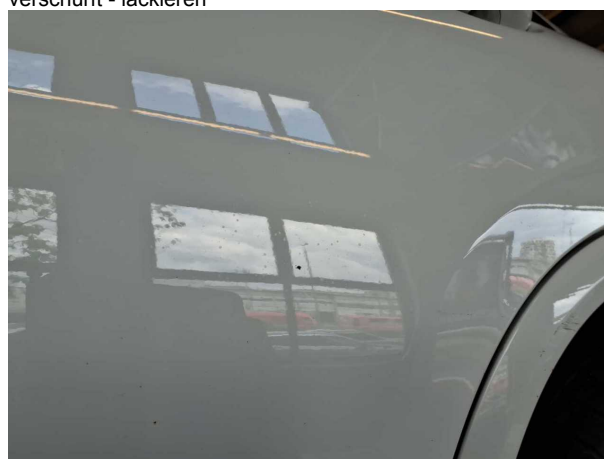

Gebrauchsspur 1: Tür hinten links: Tür - Steinschlag - kein Abzug

15.05.2026



Gebrauchsspur 4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
Kratzer - kein Abzug