



Mercedes-Benz E 350 CGI BlueEfficiency 4Matic

EZ 09/2018 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 44.477km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 40***

Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung E 350 CGI BlueEfficiency 4Matic [DE - Lim4 E 350 CGI 4MATIC EU5, Avantgarde, (Facelift) 2013 - 2014]		
Kategorie Limousine	FIN WDDHF8JB2GB212581	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 44.477km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 306 PS (225 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 3.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 178g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(7 mm)



(7 mm)

Kratzer



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	125	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

US Import Fahrzeug hat einen Brandschaden erlitten, der gesamte Lack weißt Spuren auf.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)




Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)

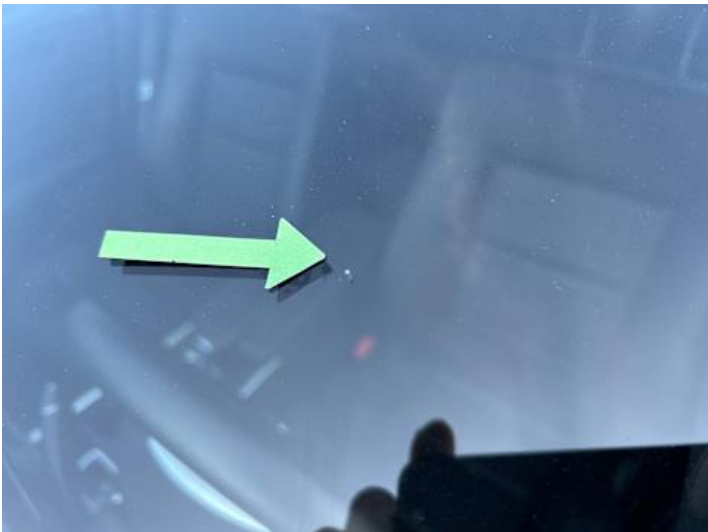

Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Delle)