



Dacia Duster Prestige 4x2

EZ 06/2015 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 75.193km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 39***
Fahrzeug aufgenommen am: 18.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	Typ/Verkaufsbezeichnung Duster Prestige 4x2 [DE - SUV5 1.2 TCe 125 EU5, Prestige 4x2, (Facelift) 2013 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN UU1HSDA2652296357	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 75.193km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 54.915km	Letzter Service am 02/2023
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2015	Farbe Grün	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 145g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Reifenschäden: Teilweise zerkratzt

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• AUX-IN-Anschluss	• AUX-IN-Anschluss
• Airbag Beifahrerseite	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
• Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad	• Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav)
• Auspuffblende verchromt	• Außenspiegel Chrom, satiniert
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Außentemperaturanzeige
• Bordcomputer	• Bremsassistent
• Dachreling	• Eco Mode (Fahrmodusschalter)
• Elektr. Bremskraftverteilung	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)	• Fensterheber elektrisch hinten
• Fensterheber elektrisch vorn	• Fensterheber elektrisch vorn
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Funktions-Paket
• Fußmatten vorn und hinten	• Gepäckraumabdeckung
• Getriebe 6-Gang	• Heckscheibe heizbar
• Heckscheibenwischer	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Klang & Klima-Paket
• Klimaanlage	• Leder-Paket
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder

- | | |
|--|--|
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Look-Paket |
| • Mittelarmlehne vorn | • Modellpflege |
| • Modularitäts-Paket | • Motor 1,2 Ltr. - 92 kW 16V TCE KAT |
| • Nebelscheinwerfer | • Radstand 2673 mm |
| • Raucher-Paket | • Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schaltpunktanzeige |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenschweller Chrom, satiniert |
| • Servolenkung | • Sicherheits-Paket |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder | • Steckdose (12V-Anschluß) 2. Sitzreihe |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Türverriegelung automatisch |
| • USB-Anschluss | • Unterfahrschutz Chrom, satiniert |
| • Verglasung hinten abgedunkelt | • Wegfahrsperre mit Transponder |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitzheizung vorn


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










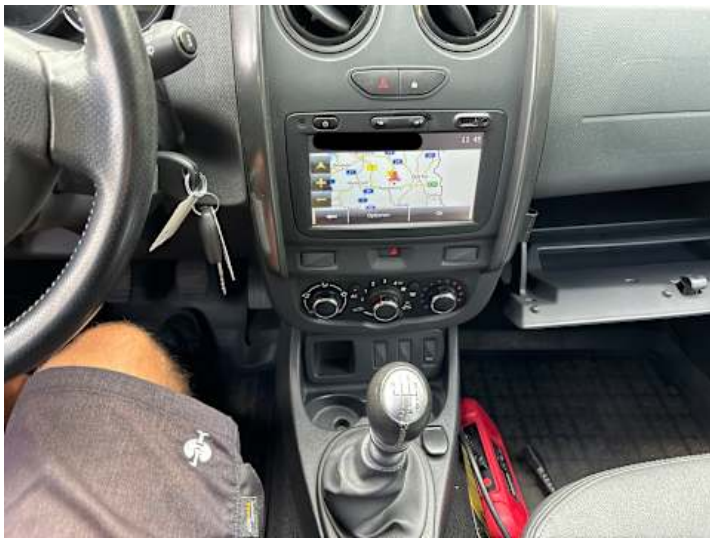

11.06.15	0212	ADR000078	2	01	97	75250	175
MI	14	AC	4315			1522	
UU1HSDA2652296357		9	1625-1695			1277-1367	
DACIA				75			
SD			145		1752		1752
HSDA2			915		950		
HSDA26			915		950		
			76		3756		71
DUSTER			1400		635		5
DACIA (RO)			215/65 R16 (98)T				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			215/65 R16 (98)T				
KombiLimousine							
715/2007*195/2013J/EG				GRUN/GRUN		6/6	
EURO5-J;PI/CI: M, N1 I				e2*2001/116*0314*73			
Benzin				17.10.14		KL	EL510657
0001		3536		1197			
www.AMK IT. EGI6/ABE*techn.zul.ges-Masse d.Zugkombinati							
on: 2952kg*							

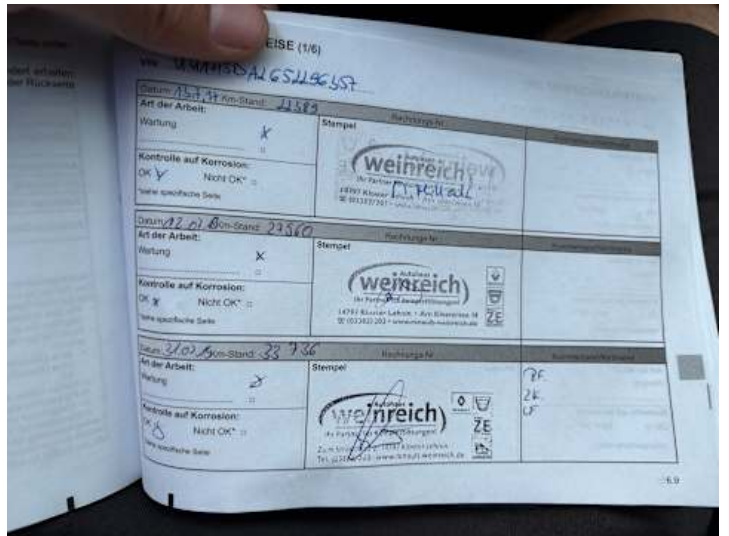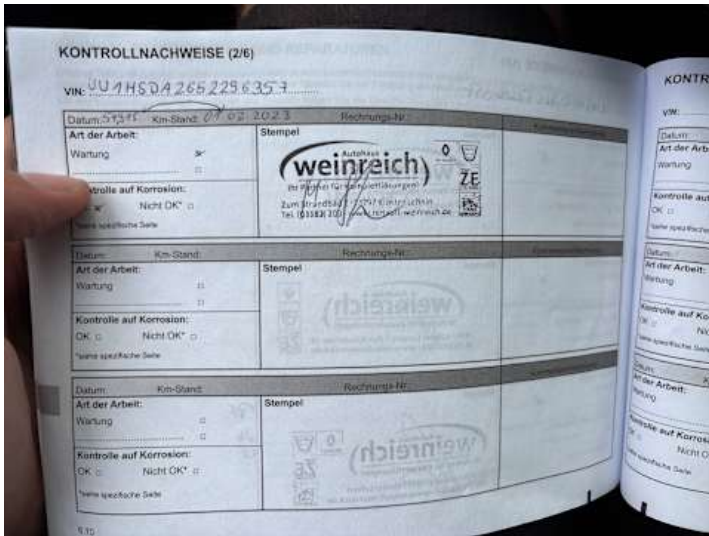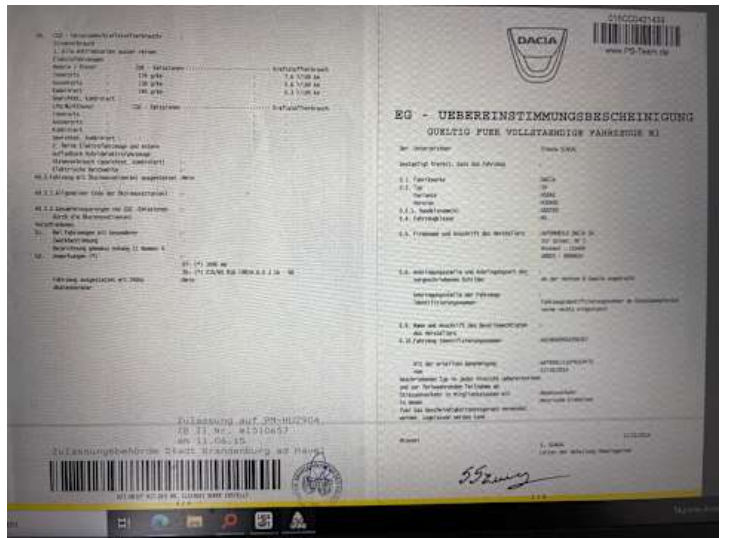

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Rost)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Schweller rechts (Kratzer, Delle)



Schweller rechts (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer)