



Mini Cabriolet One

EZ 05/2007 | Roadster/Cabrio | Benzin | Schaltgetriebe | 155.298km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 61***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mini	Typ/Verkaufsbezeichnung Cabriolet One [DE - Ca2 One 1.6, 2006 - 2008]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WMWRD31050TS01786	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 155.298km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 140.618km	Letzter Service am 11/2024
Emissionsklasse Other	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2007	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 173g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)

Kratzer,
Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	200 	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	115	Heckklappe	102
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion; Geräusche bei der Lüftung: Rauschen;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Drehzahlmesser
- Karosserie: 2-türig
- Nebelschlussleuchte(n) integriert
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Park-Distance-Control (PDC)
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung
- Servolenkung
- Innenraumfilter: Heizungsanlage mit Mikrofilter
- Motor 1,6 Ltr. - 66 kW 16V KAT
- Original Fahrzeug Farbe: PEPPER (OLD ENGLISH) WHITE
- Fensterheber elektrisch vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Kopf-Airbag-System vorn
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre
- Getriebe 5-Gang



Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Außenausstattung: Chrom Line
- Blinkleuchten Weiß
- Ausstattungs-Paket: Pepper
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Cockpit-Chrono-Paket

• Innenausstattung: Interieur-Oberfläche, lackiert / Wagenfarbe	• Licht-Paket
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage SRA (Wischer)
• Lenkrad (Leder Cooper S)	• Lenkrad (Leder Cooper S)
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder	• Sitzheizung vorn
• Sportsitze vorn	• Audiosystem Boost
• Bordcomputer	• CD-Laufwerk
• CD-Wechsler	• Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
• Klimaanlage	• Nebelscheinwerfer
• Xenon-Scheinwerfer	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrertür (Kratzer)




Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)

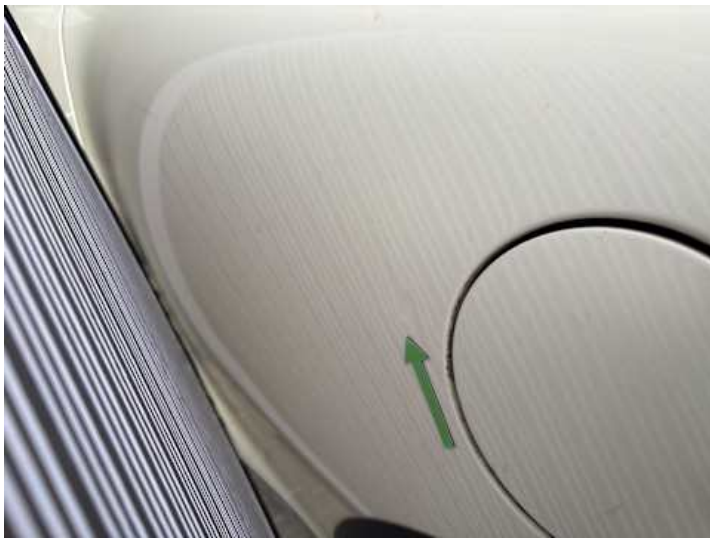

Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Riss/Bruch, Anderer Schaden): Kofferraum Dichtung



Heckklappe (Riss/Bruch, Anderer Schaden): Kofferraum Dichtung



Heckklappe (Ausgeblichen/Matt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Anderer Schaden): Schimmel



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)