

Bemerkungen

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder behobene Vorschäden.

2 Schlüssel übergeben.

Fahrzeugschein vorhanden.

Bedienungsanleitung vorhanden.

Bordwerkzeug vorhanden.

Warndreieck vorhanden.

Verbandskasten vorhanden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Vorgelegte Unterlagen

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I gesehen

Besichtigungsbedingungen

Besichtigung von unten Ja, Hebebühne Probelauf durchgeführt Ja, Standard
Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Volkswagen	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	T6.1 2.0 TDI Pritsche Doppelkabine (EURO 6d-TEMP)
Aufbau	Tpritsche	Erstzulassung	02.03.2021
FIN	WV1ZZZ7JZMX013020	Laufleistung	148.632 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstreckenzähler	Antriebsart	Diesel
Motorart / Zylinder	4	Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	Leuchtorange / Uni
Hubraum	1.968 / cm ³	Polster / Polsterfarbe	Sitzbezüge in Kunstleder, Design "Mesh" / Palladium-Titan-schwarz
Leistung	81 / kW	Schadstoffklasse / Feinstaubplakette	Euro 6d-TEMP
Anzahl Türen	4	Getriebeart	Schaltgetriebe
Anzahl HalterBesitzer	1	Fälligkeit HU/AU	02/2027
KBA-Nummer	0603 / CKF		

Bereifung

	Reifenbezeichnung	Hersteller / Typ	Reifenart	Profiltiefe	DOT
Vorne links	215/65 R 16 107 T	Continental VanContact 4 Seasons	A / O	7 mm	0423
Vorne rechts	215/65 R 16 107 T	Continental VanContact 4 Seasons	A / O	7 mm	0423
Hinten links	215/65 R 16 107 T	Continental VanContact 4 Seasons	A / O	5 mm	0423
Hinten rechts	215/65 R 16 107 T	Continental VanContact 4 Seasons	A / O	5 mm	0423
Ersatzrad					

Legende: A=Ganzjahres / O=Original

Felgen: Stahl

Zustand / Erhaltung

Wartung: am 16.07.2026 bei 147.467 km
Wartungsnachweis: digital

Ausstattung

Serienausstattung

- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Bordwerkzeug
- Doppelscheinwerfer

13. Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
14. Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
15. Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
16. Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
17. Fensterheber elektrisch
18. Frontscheibe Verbundglas
19. Funkschlüssel (2) klappbar
20. Getriebe 5-Gang
21. Handschuhfach abschließbar

Sonderausstattung

1. Abfallbehälter
2. Anhänger-Stabilisierungs-Programm
3. Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
4. Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
5. Ausstattungs-Paket: Komfort-Paket Plus
6. Automatische Fahrlichtschaltung
7. Haltegriffe A-Säulen
8. Handschuhfach beleuchtet
9. Heckscheibe heizbar


22. Innenraumfilter: Pollenfilter
23. Karosserie/Aufbau: Pritsche Doppelkabine Standard
24. Kraftstofftank: 70 Ltr.
25. Leuchtweitenregelung
26. Motor 2,0 Ltr. - 81 kW TDI
27. Radioempfang digital (DAB+)
28. Radstand 3400 mm
29. Rußpartikelfilter
30. Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
31. Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Staufach (abschließbar) im Sitzkasten

10. Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn
11. Innenspiegel mit Abblendautomatik
12. Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
13. Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
14. Raucher-Paket
15. Regensensor
16. Reserverad in Fahrbereifung

32. Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
33. Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank (starr)
34. Stahlfelgen 6,5x16
35. Start/Stop-Anlage Motor
36. Tagfahrlicht
37. Verzurrsen Laderaum
38. Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)
39. Wärmeschutzverglasung
40. Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
41. Zul. Gesamtgewicht 2,80 t

17. Sitzbezug / Polsterung: Stoff Bricks
18. Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
19. Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
20. Sonnenblenden mit Spiegel
21. Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)

Optischer Zustand

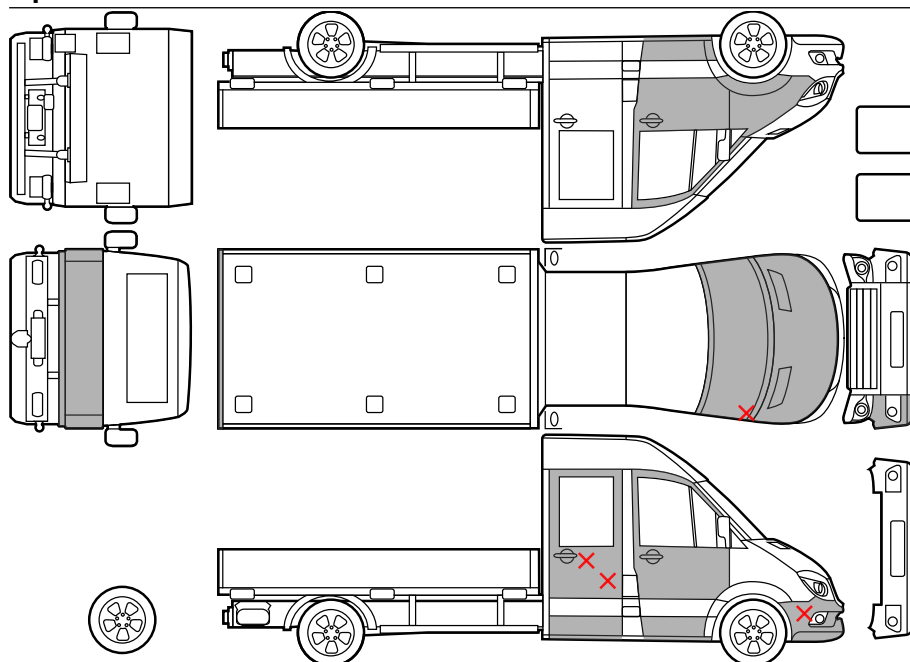

	<i>Rep. Kosten in EUR</i>	<i>Anrechnung</i>	<i>Minderwert Kunde in EUR</i>	
	<i>brutto</i>		<i>brutto</i>	<i>netto</i>
1. Motorhaube - Lackierung viele Steinschläge, Gebrauchsspur	0	null	- 0	- 0,00
2. Motorhaube mehrfach eingedellt, Gebrauchsspur	0	null	- 0	- 0,00
3. Kotflügel vorne links mehrfach eingedellt, Gebrauchsspur	0	null	- 0	- 0,00
4. Tür vorne links eingedellt, Gebrauchsspur	0	null	- 0	- 0,00
5. Tür vorne links - Türkante verschrammt, Gebrauchsspur	0	null	- 0	- 0,00
6. Tür hinten rechts mehrfach eingedellt, drücken (Bild 11, 12)	80	voll	- 80	- 67,23
7. Stoßfänger vorne rechts verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 13, 14)	0	null	- 0	- 0,00
8. Tür vorne rechts - Türrahmen eingedellt, Gebrauchsspur	0	null	- 0	- 0,00
9. Frontscheibe gerissen, erneuern (Bild 17, 18)	1.088	voll	- 1.088	- 914,29
10. Bordwand hinten - Bordwand Innen und Hinten mehrf. eingedellt/verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 5, 6, 7, 8, 9, 10)	0	null	- 0	- 0,00
11. Fahrzeug - Lackierung Werbefolien, entfernen	300	voll	- 300	- 252,10
Zwischensumme	1.468		- 1.468	- 1.233,62

Innenraum

	<i>Rep. Kosten in EUR</i>	<i>Anrechnung</i>	<i>Minderwert Kunde in EUR</i>	
	<i>brutto</i>		<i>brutto</i>	<i>netto</i>
1. Sitz vorne links - Sitzbezug gerissen, erneuern (Bild 15, 16)	533	anteilig	- 266	- 223,53
Zwischensumme	533		- 266	- 223,53

Technischer Zustand

	<i>Rep. Kosten in EUR</i>	<i>Anrechnung</i>	<i>Minderwert Kunde in EUR</i>	
	<i>brutto</i>		<i>brutto</i>	<i>netto</i>
1. Bodengruppe und Achsteile korrodiert, Gebrauchsspur (Bild 1, 2)	0	null	- 0	- 0,00
2. Bremse hinten - Scheiben eingelaufen/Rostrand, Gebrauchsspur (Bild 3, 4)	0	null	- 0	- 0,00
Zwischensumme	0		- 0	- 0,00

REPARATURKOSTEN GESAMT

	<i>Rep. Kosten in EUR</i>		<i>Minderwert Kunde in EUR</i>	
	<i>brutto</i>	<i>netto</i>	<i>brutto</i>	<i>netto</i>
Optischer Zustand	1.468	1.233,62	- 1.468	- 1.233,62
Innenraum	533	447,90	- 266	- 223,53
Gesamtkosten	2.001	1.681,52	- 1.734	- 1.457,15



Übersichtsbild vorne links




Übersichtsbild hinten rechts




Innenraum



KM-Stand

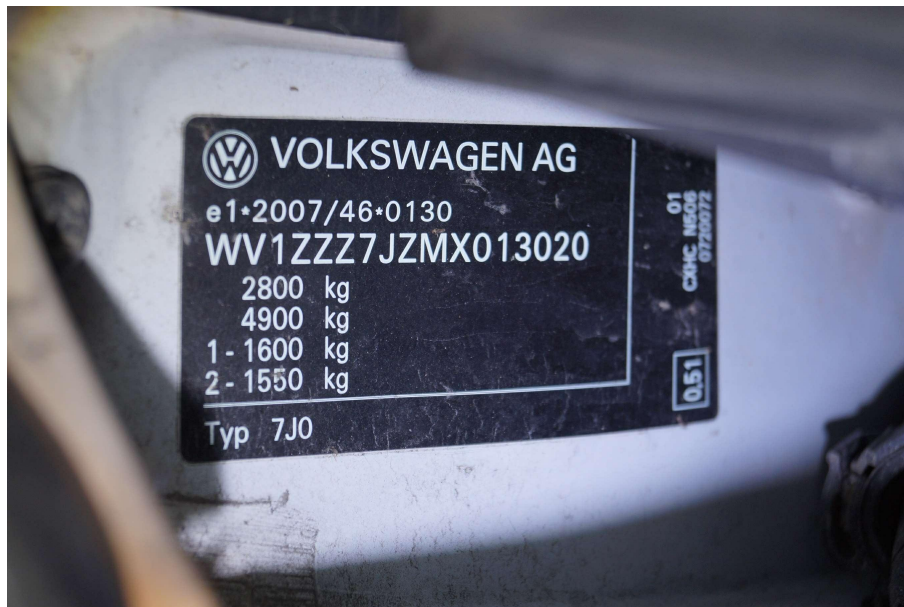

FIN

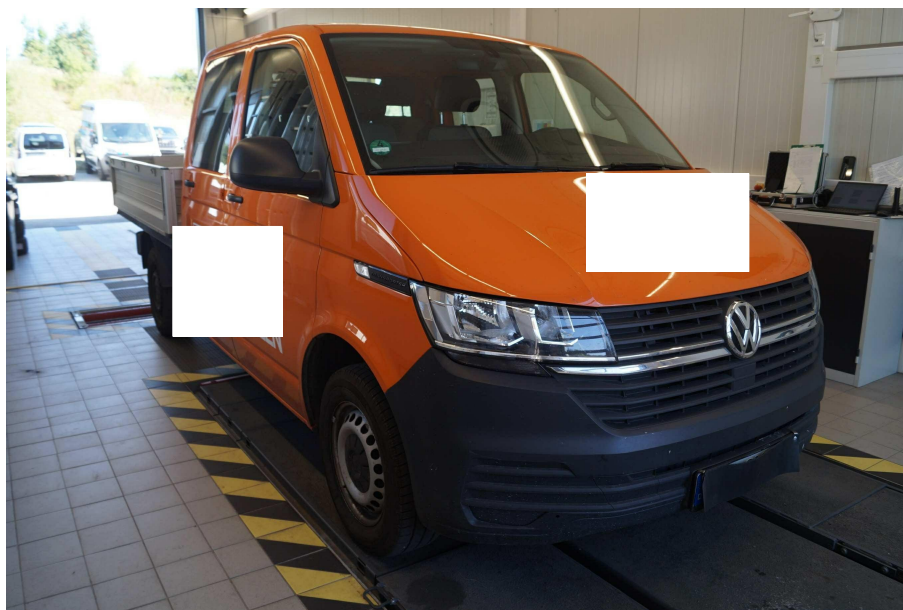

Übersichtsbild vorne rechts



Übersichtsbild hinten links

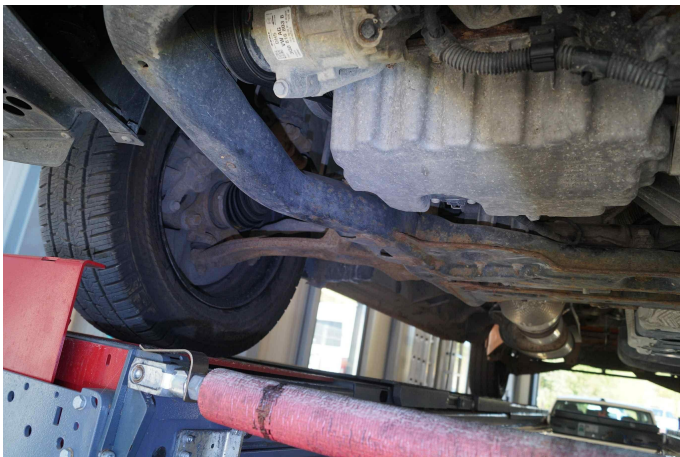


Bild 1:
Technik, Bodengruppe und Achsteile, korrodiert, Gebrauchsspur



Bild 2:
Technik, Bodengruppe und Achsteile, korrodiert, Gebrauchsspur



Bild 3:
Technik, Bremse hinten - Scheiben, eingelaufen/Rostrand, Gebrauchsspur



Bild 4:
Technik, Bremse hinten - Scheiben, eingelaufen/Rostrand, Gebrauchsspur



Bild 5:
Außen, Bordwand hinten - Bordwand Innen und Hinten, mehrf.
eingedellt/verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 6:
Außen, Bordwand hinten - Bordwand Innen und Hinten, mehrf.
eingedellt/verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 7:
Außen, Bordwand hinten - Bordwand Innen und Hinten, mehrf.
eingedellt/verschrammt, Gebrauchsspur

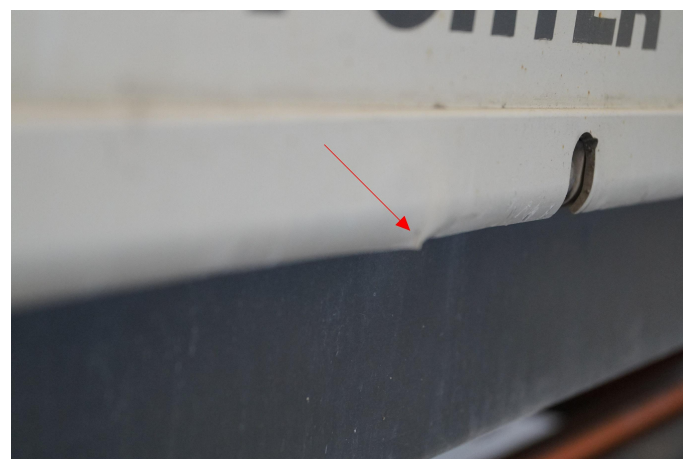


Bild 8:
Außen, Bordwand hinten - Bordwand Innen und Hinten, mehrf.
eingedellt/verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 9:
Außen, Bordwand hinten - Bordwand Innen und Hinten, mehrf. eingedellt/verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 10:
Außen, Bordwand hinten - Bordwand Innen und Hinten, mehrf. eingedellt/verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 11:
Außen, Tür hinten rechts, mehrfach eingedellt, drücken



Bild 12:
Außen, Tür hinten rechts, mehrfach eingedellt, drücken

Vorgangs-Nr.: 0212536776-2127-2



Bild 13:
Außen, Stoßfänger vorne rechts, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 14:
Außen, Stoßfänger vorne rechts, verschrammt, Gebrauchsspur

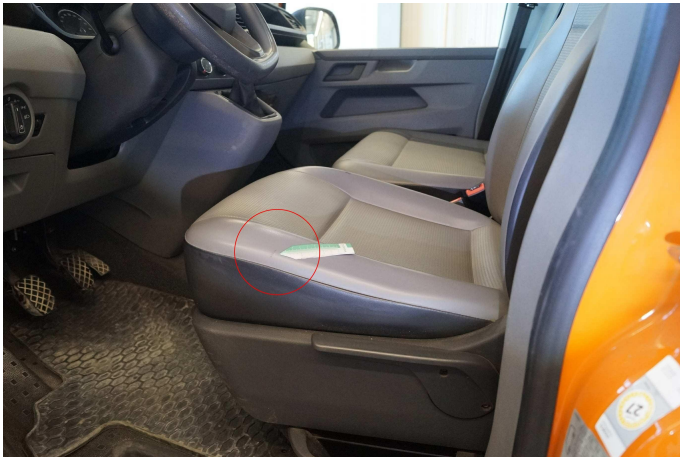


Bild 15:
Innen, Sitz vorne links - Sitzbezug, gerissen, erneuern

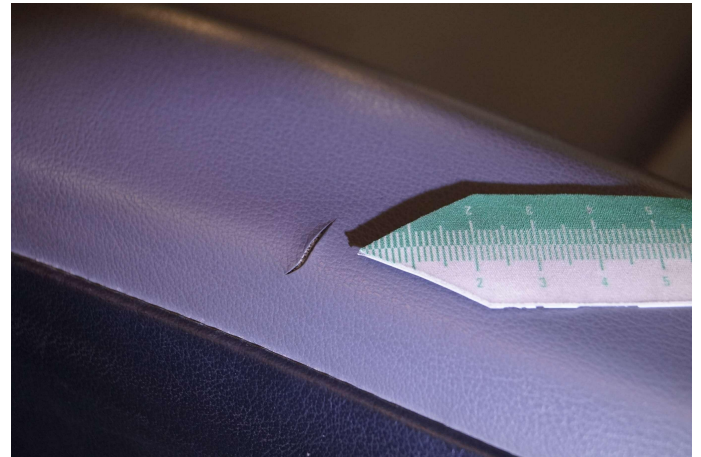


Bild 16:
Innen, Sitz vorne links - Sitzbezug, gerissen, erneuern

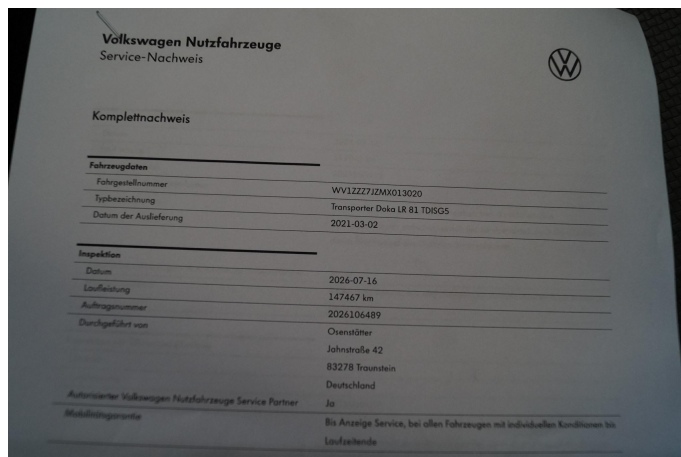


Bild 17:
Außen, Frontscheibe, gerissen, erneuern



Bild 18:
Außen, Frontscheibe, gerissen, erneuern

Sonstige Bilder



1
Servicebedarf

Für den Fachbereich
Mirco Wiedemann-Kretzschmar

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.