



Volkswagen Golf Trendline BMT

EZ 02/2014 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 163.055km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 28***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Trendline BMT [DE - LimS3 1.2 TSI BMT EU5, Trendline, 2012 - 2014]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZAUZEW256169	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 163.055km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 161.512km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 113g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)

Hinten links


(5 mm)

Hinten rechts


(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	350 
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	1800 
Motorhaube	135	Heckklappe	140
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Beide Stoßdämpfer hinten undicht laut Einlieferer ;



Serienausstattung

• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Auto-Hold-Funktion	• Außenspiegel asphärisch, links
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Außenspiegel lackiert
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Bremsassistent
• Einstiegshilfe Easy-Entry	• Elektron. Differentialsperre (EDS)
• Elektron. Differentialsperre (XDS)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fensterheber elektrisch vorn	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Getriebe 5-Gang	• Getränkehalter vorn
• Handschuhfach abschließbar und beleuchtet	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver seidenmatt
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Innenspiegel abblendbar
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 2-türig
• Klimaanlage Climatic	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten	• Lenkrad (3 Speichen)
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten vorn

- | | |
|--|---|
| • Leuchtweitenregelung | • Motor 1,2 Ltr. - 63 kW TSI |
| • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer | • Nebelschlussleuchte |
| • Nichtraucher-Paket | • Parkbremse elektrisch |
| • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rücksitzlehne geteilt | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Start/Stop-Anlage | • Stoßfänger lackiert |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Original Fahrzeug Farbe: EBENHOLZSCHWARZ | |




Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth) | • Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN |
| • Panorama-Schiebedach elektrisch | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitz-Komfort-Paket | • Sonderlackierung Schwarz uni |
| • Antennen-Diversity | • Multimediabuchse AUX-IN |
| • Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon | • Mittelarmlehne vorn klappbar |
| • Sitzheizung vorn | • Lendenwirbelstützen vorn |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

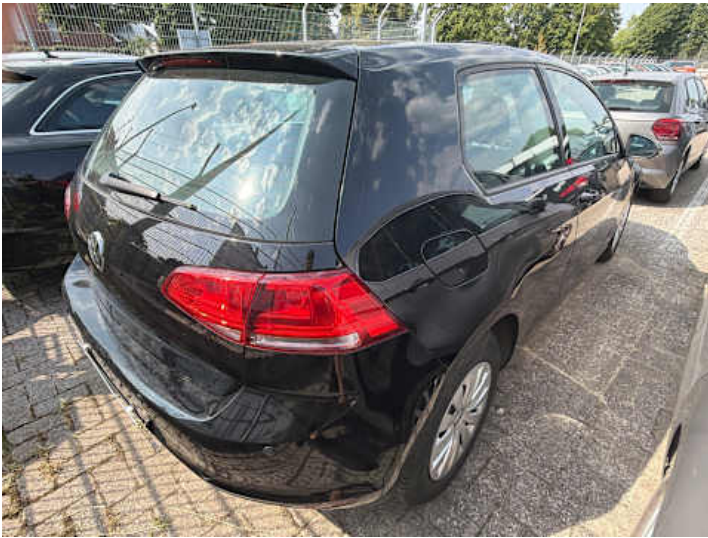





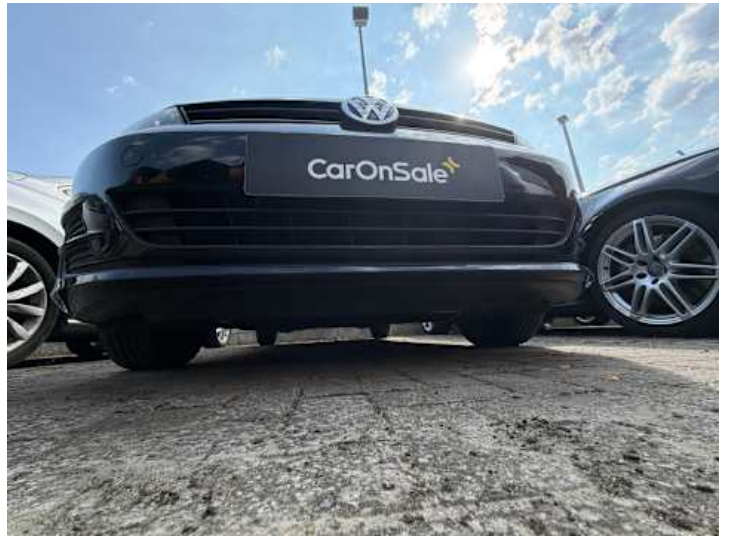

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)




Beifahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)

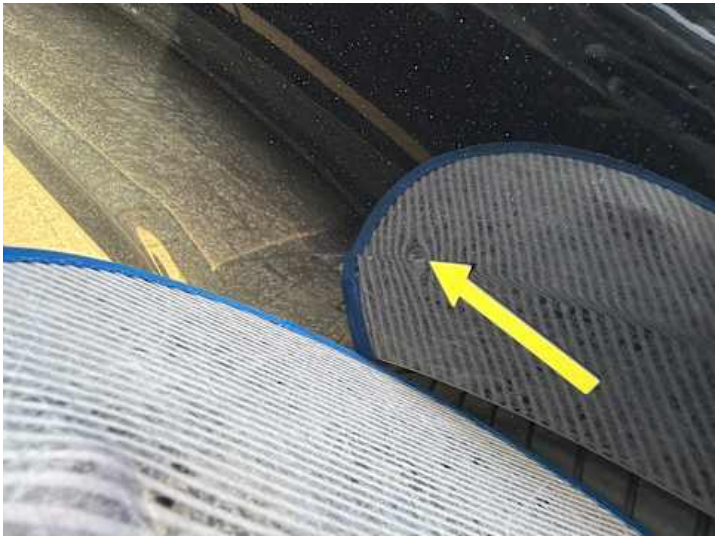

Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)