



Dacia Sandero Ambiance

EZ 07/2009 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 189.251km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 39***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	Typ/Verkaufsbezeichnung Sandero Ambiance [DE - LimS5 1.4 MPI EU4, Ambiance, 2008 - 2009]		
Kategorie Kleinwagen	FIN UU1BSDAEH41464731	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 189.251km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2009	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 166g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)

Kratzer



(2 mm)

Kratzer



(2 mm)

Kratzer



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	150	Heckklappe	150
Dach	140		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bestehender Hagelschaden; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,4 Ltr. - 55 kW KAT
- Rücksitzbank (2.Reihe) einteilig, klappbar
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Gepäckraumabdeckung
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Mittelkonsole mit Getränkehalter vorn
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schutzzierleisten seitlich
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Verglasung getönt




Sonderausstattung

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Elektro-Paket | • Klang & Klima-Paket |
| • Raucher-Paket | • Fensterheber elektrisch vorn |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Audiosystem: Radio-CD 2 x 15 Watt |
| • Klimaanlage | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

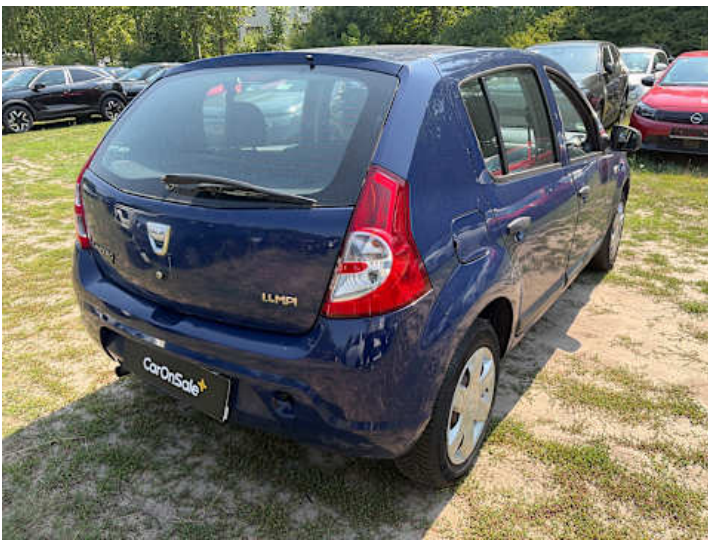







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle, Verformung)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)