



Suzuki Splash Basic

EZ 10/2011 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 167.158km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 48***

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Suzuki	Typ/Verkaufsbezeichnung Splash Basic [DE - LimS5 1.0 EU5, Basic, 2010 - 2011]		
Kategorie Kleinwagen	FIN TSMEXB22S00570391	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 167.158km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 65 PS (48 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 996 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 106.499km	Letzter Service am 10/2022
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2011	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(4 mm)

(4 mm)

(3 mm)

(3 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(4 mm)

(4 mm)

(6 mm)

(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	230 
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Quietschen;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernentriegelung Tankklappe
- Getränkehalter
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelkonsole mit Ablagefach
- Multifunktionsanzeige
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn
- Leseleuchte
- Motor 1,0 Ltr. - 48 kW 12V KAT
- Radiovorbereitung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenaufprallschutz
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Verglasung getönt
- Bremsassistent



Sonderausstattung


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos





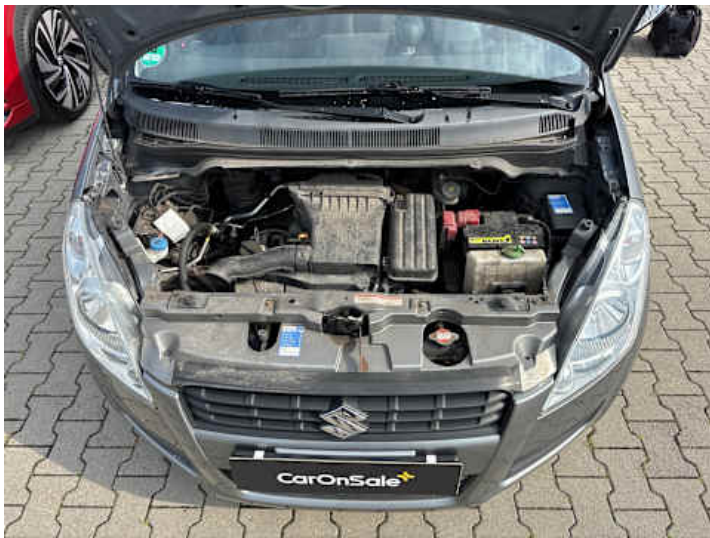



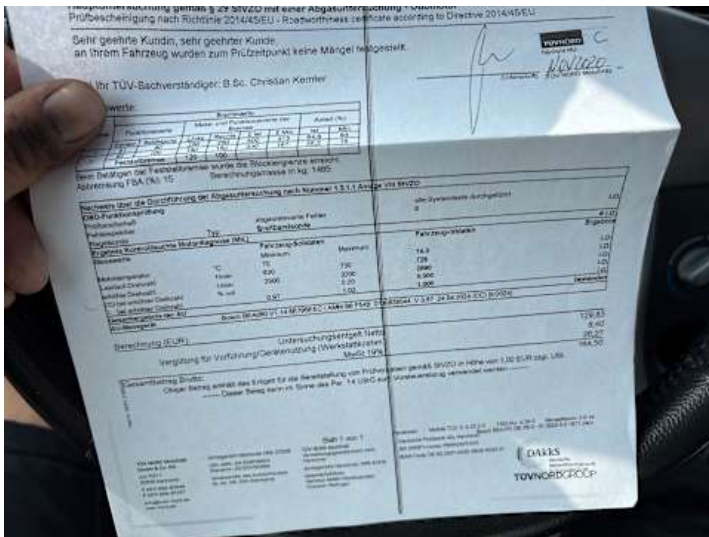



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)




Windschutzscheibe (Steinschlag, Anderer Schaden): Undicht




Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Undicht



Dach (Delle)

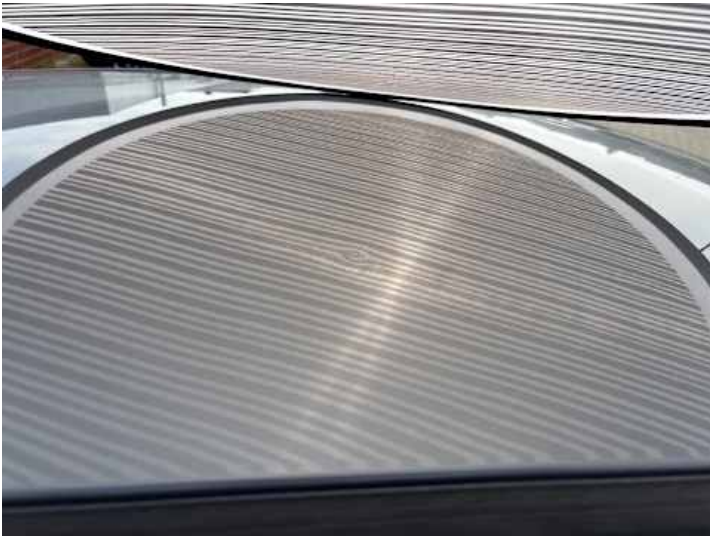

Dach (Delle)

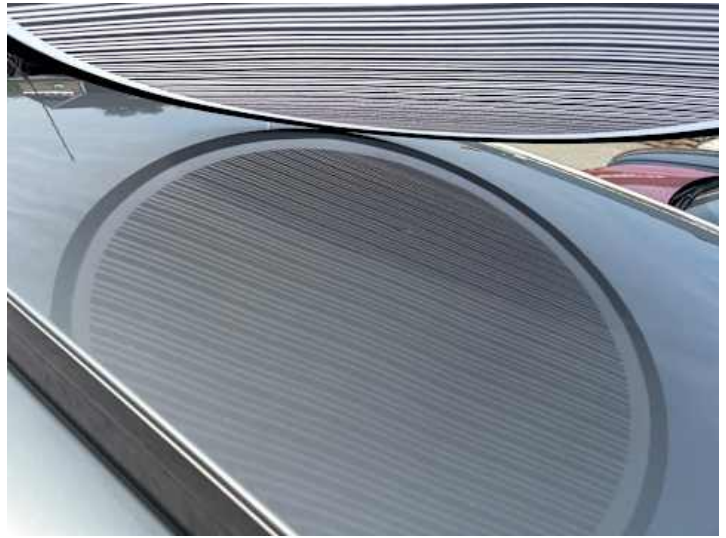

Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)