
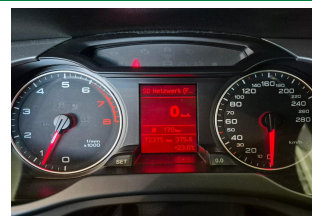


Zustandsbericht / Minderwertgutachten

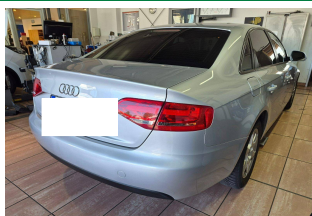

Kennzeichen

FIN **WAUZZZ8K48N029486**

Vorgang

Kunden-Nr. 0213037809
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf 29.07.2026

Zusammenfassung

Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

Minderwerte aus Rep.-kosten / Fehlteilen

mit MwSt.
ohne MwSt.

Bemerkungen

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurde eine erhöhte Lackschichtdicke an allen Karosserie- und Anbauteilen des Fahrzeugs festgestellt. Eine Nachlackierung wurde an folgenden Bauteilen festgestellt:

- Seitenwand rechts

- Stoßfängerverkleidung hinten

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

1 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	06.06.2008	Letzte Zulassung	24.01.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Audi
Typ / Verkaufsbez.	A4 Lim. (8K2)(11.2007->) / A4 1.8 TFSI Attraction	Aufbauart	Limousine
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZ8K48N029486	HSN / TSN	0588 / AGW
DAT Europa-Code®	010601050010003	DAT Marktindex	DE009 4615
Km-Stand abgelesen	72375	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	88	Hubraum (ccm)	1798
Schadstoffklasse:	EURO 4	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Eissilber / Metallic / P5, LX7W
Polster / Farbe	Stoff / schwarz		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 16 95 V	Nokian / Weatherproof	A / O	4 mm
rechts	225 / 55 R 16 95 V	Nokian / Weatherproof	A / O	4 mm
2 links	225 / 55 R 16 95 V	Nokian / Weatherproof	A / O	5 mm
rechts	225 / 55 R 16 95 V	Nokian / Weatherproof	A / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 02 / 2012			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Ausstattungs-Paket: Attraction, Ausstattungs-Paket: Standard, Außenspiegel Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige, Batterie 61 Ah, Bremsscheiben hinten (300 mm x 12 mm), Bremsscheiben vorn (314 mm x 25 mm), Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Generator 140 A, Getriebe 6-Gang, Getränkehalter in Mittelkonsole, Heckklappenöffnung automatisch, Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic, Karosserie: 4-türig, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System (Sideguard), Monochrom-Display (6,5 Zoll), Motor 1,8 Ltr. - 88 kW 16V TFSI, Motor 1,8 Ltr. - 88 kW 16V TFSI KAT (CABA), Nebelscheinwerfer integriert, Reifen-Reparaturkit, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Seitenairbag vorn, Servolenkung, Sitzbezug /

Polsterung: Stoff Cosinus, Tagfahrlicht, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
24199	Audiosystem Concert (Radio/CD-Player)
15201	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
27805	Dachhimmel Stoff, schwarz
25805	Fahrer-Informations-System (FIS)
47913	LM-Felgen 7,5x16 (6-Arm)
11000	Metallic-Lackierung
33508	Rücksitzlehne geteilt/klappbar
18505	Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
61109	Reifen 225/55 R16 ..V (M+S)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 20.06.2023 bei Kilometerstand 50.593

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	Anrechn. brutto	Minderwert in EUR netto	brutto
1. Kotflügel vorn rechts zerkratzt, lackieren (Bild 7)				
2. Scheibenrad vorn links leicht verschrammt, Wertminderung (Bild 9)				
3. Frontscheibe Steinschlag im Fahrersichtfeld, erneuern (Bild 10)				
4. Seitenwand hinten links erhebliche Applikationsfehler im Radlaufbereich (Tropfenbildung), lackieren mit Lackaufbau (Bild 11)				
5. Stoßfängerverkleidung hinten erhebliche Applikationsfehler (Orangenhaut), lackieren mit Lackaufbau (Bild 12, 13)				
6. Seitenwand hinten rechts bis auf Grundierung zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 15)				
7. Tür hinten rechts, keine Entriegelung durch Zentralverriegelung, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich				
8. Tür hinten rechts unterhalb zerkratzt, lackieren (Bild 16)				
9. Tür vorn rechts massiv zerkratzt (Vandalismusschaden), lackieren mit Lackaufbau (Bild 17)				

Gesamt

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Scheibenrad vorn rechts leicht zerkratzt und verschrammt (Bild 6)
Frontbereich weist vereinzelt kleinere Steinschläge auf (Bild 8)
Heckklappe rechtsseitig oberflächlich zerkratzt (Bild 14)

Fehlende Teile

	Kosten netto	Anrechn. brutto	Minderwert in EUR netto	brutto
1. Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag nur ein Fahrzeugschlüssel vor				
Gesamt				

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Manuel Schäfer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

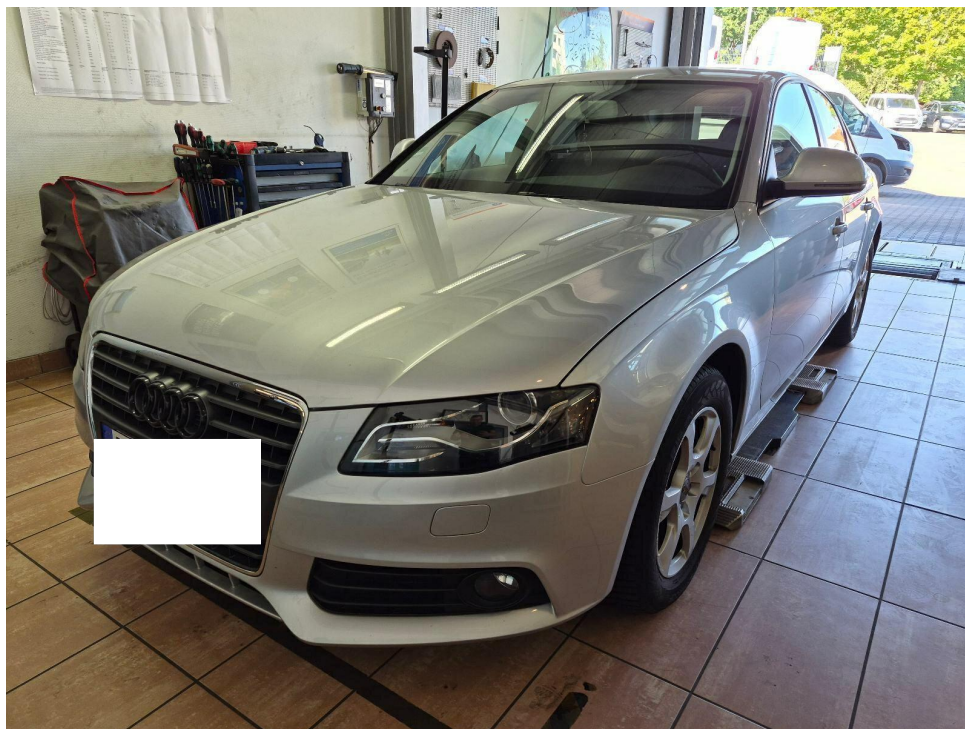


Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

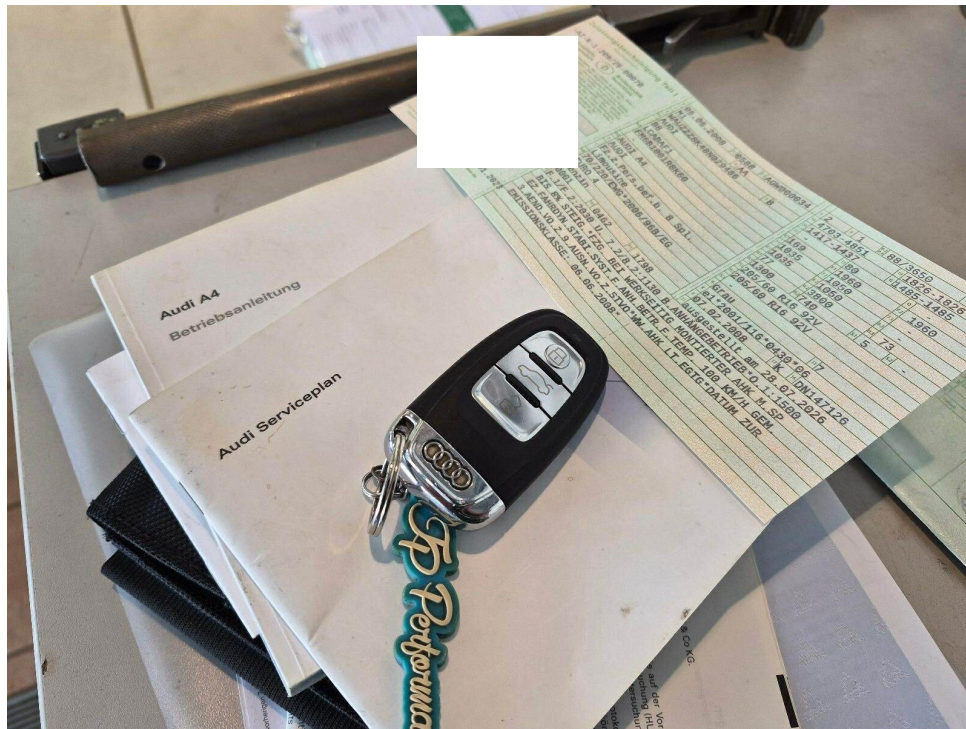


Bild 5 : Vorgelegte Fahrzeugunterlagen

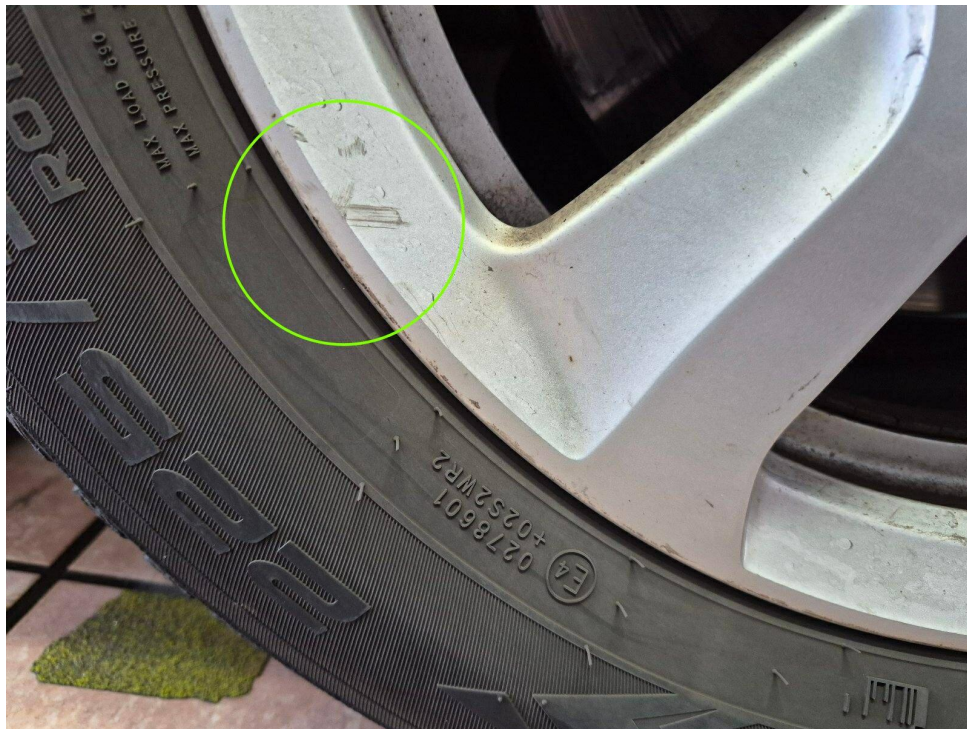


Bild 6 : Scheibenrad vorn rechts leicht zerkratzt und verschrammt

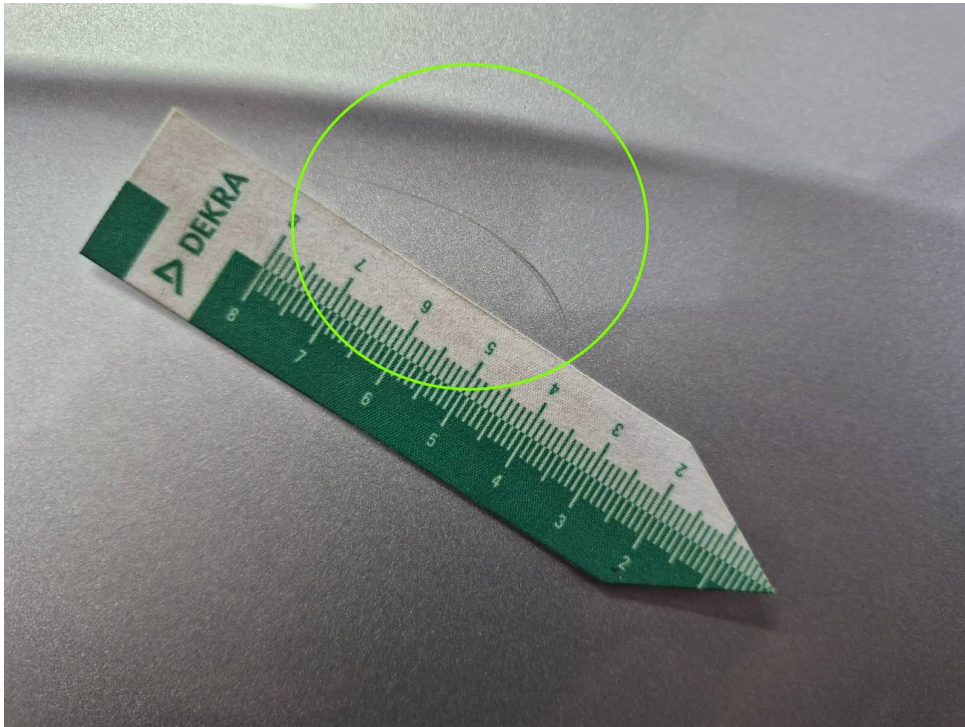


Bild 7 : Kotflügel vorn rechts zerkratzt



Bild 8 : Frontbereich weist vereinzelt kleinere Steinschläge auf



Bild 9 : Scheibenrad vorn links leicht verschrammt, Wertminderung



Bild 10 : Frontscheibe Steinschlag im Fahrersichtfeld

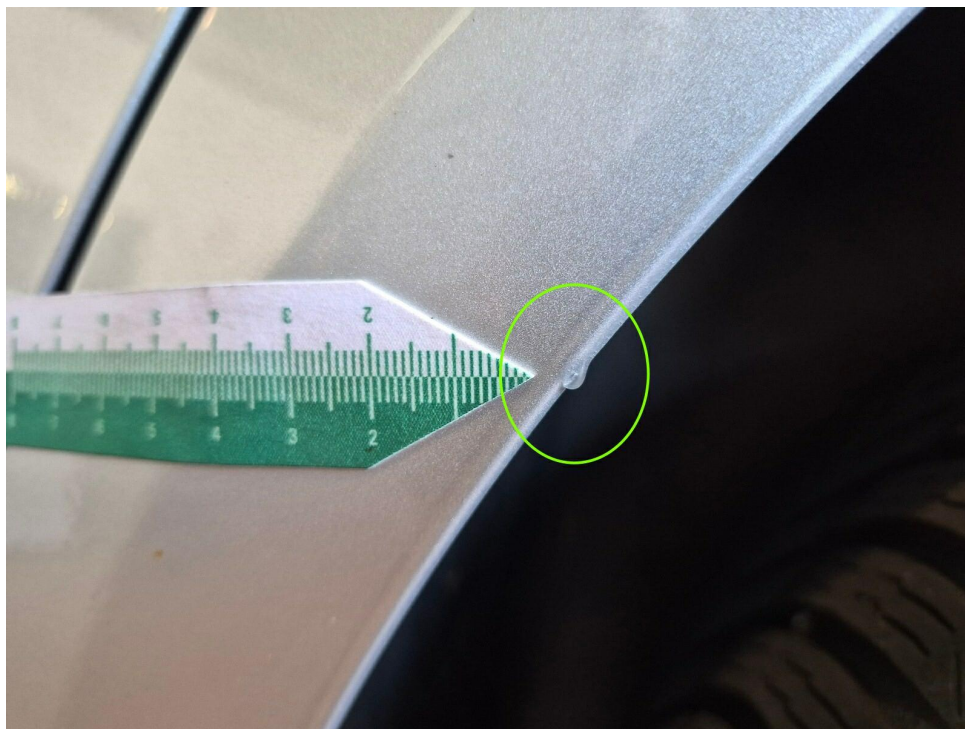


Bild 11 : Seitenwand hinten links erhebliche Applikationsfehler im Radlaufbereich (Tropfenbildung)

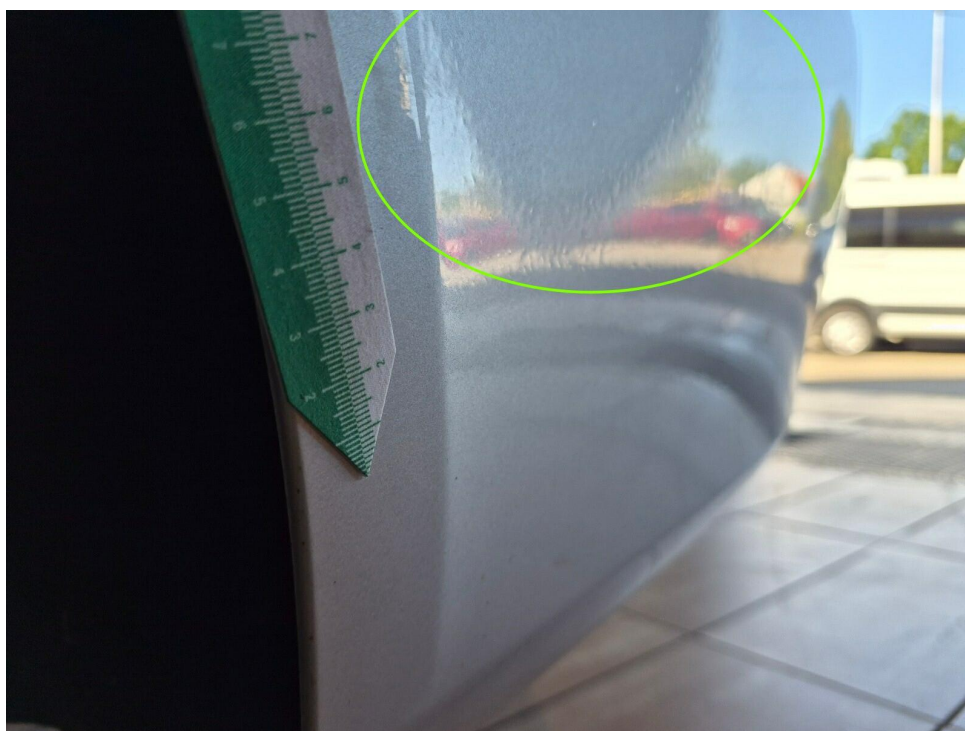


Bild 12 : Stoßfängerverkleidung hinten erhebliche Applikationsfehler (Orangenhaut)

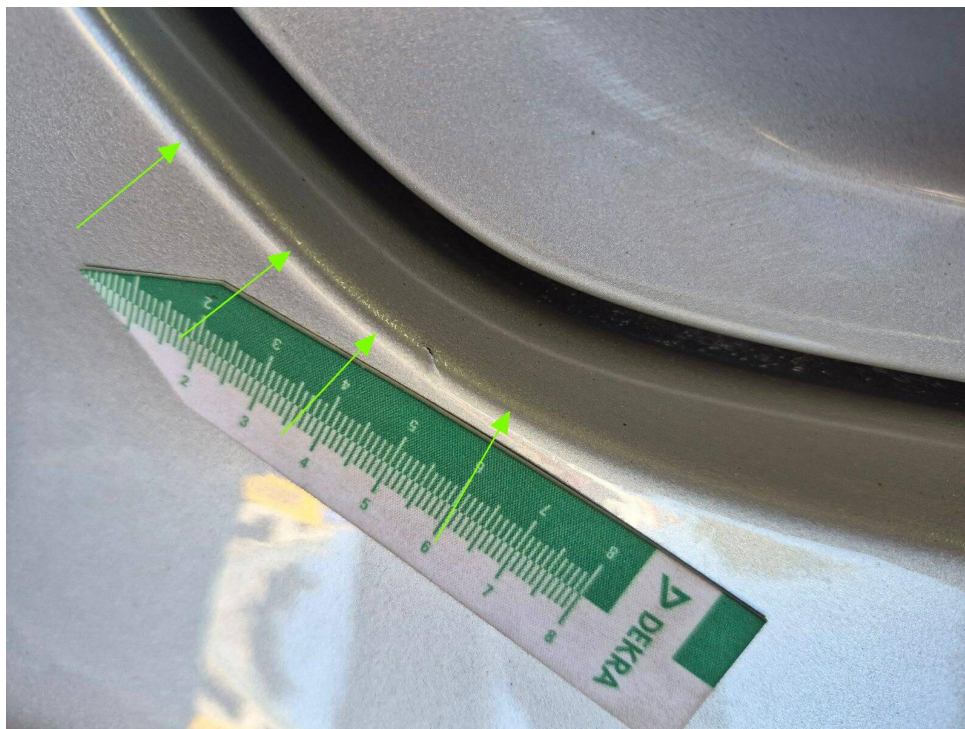


Bild 13 : Stoßfängerverkleidung hinten erhebliche Applikationsfehler (Orangenhaut)



Bild 14 : Heckklappe rechtsseitig oberflächlich zerkratzt

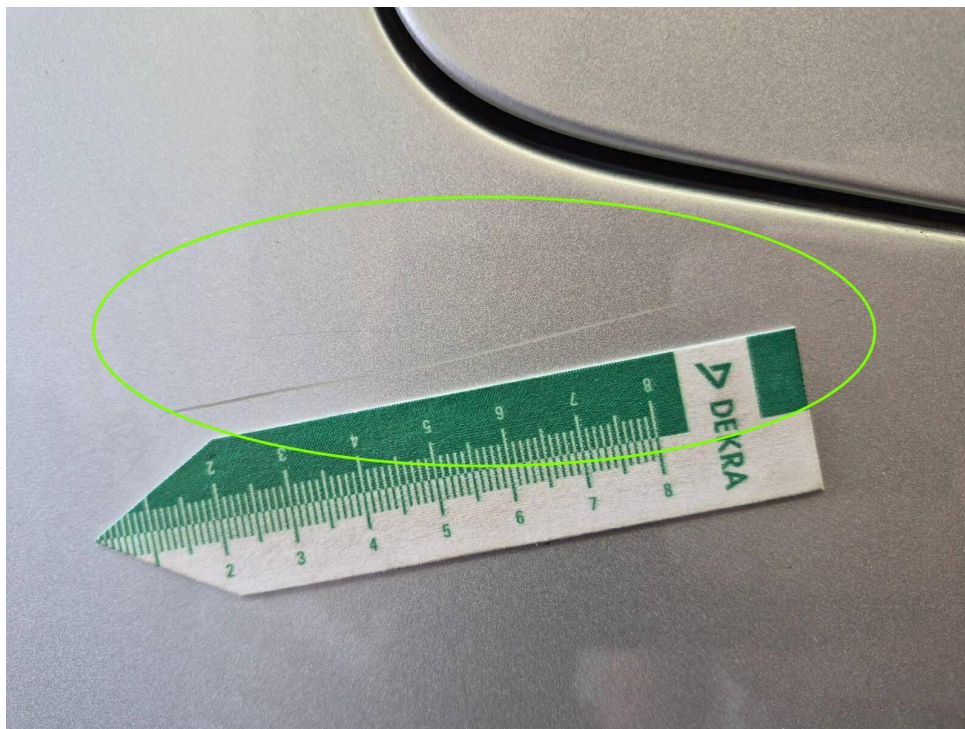


Bild 15 : Seitenwand hinten rechts bis auf Grundierung zerkratzt

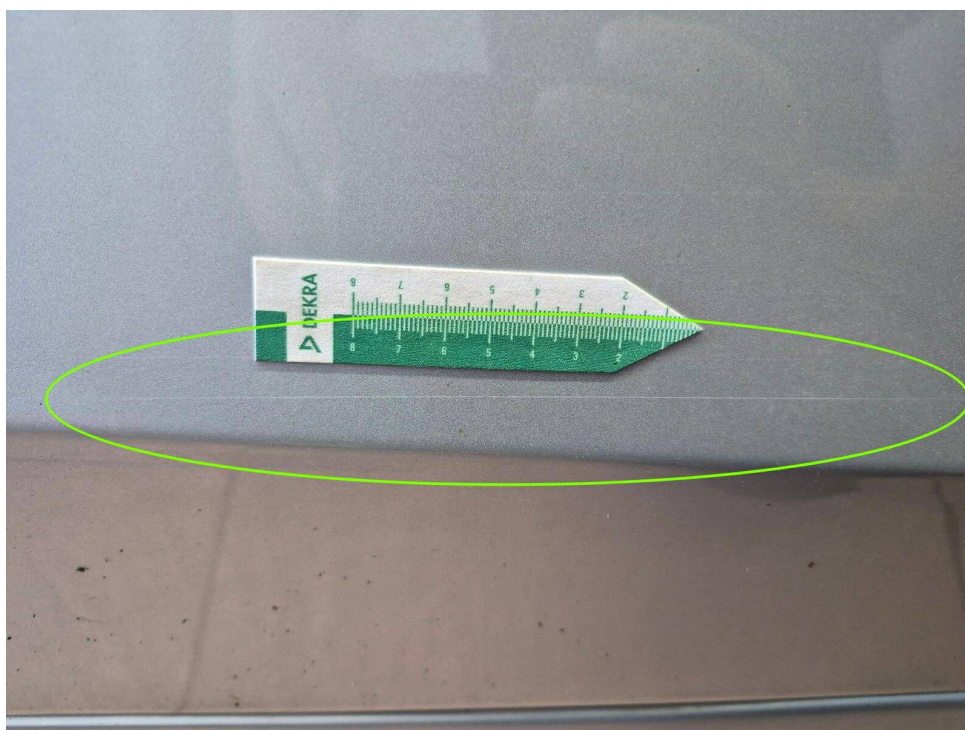


Bild 16 : Tür hinten rechts unterhalb zerkratzt

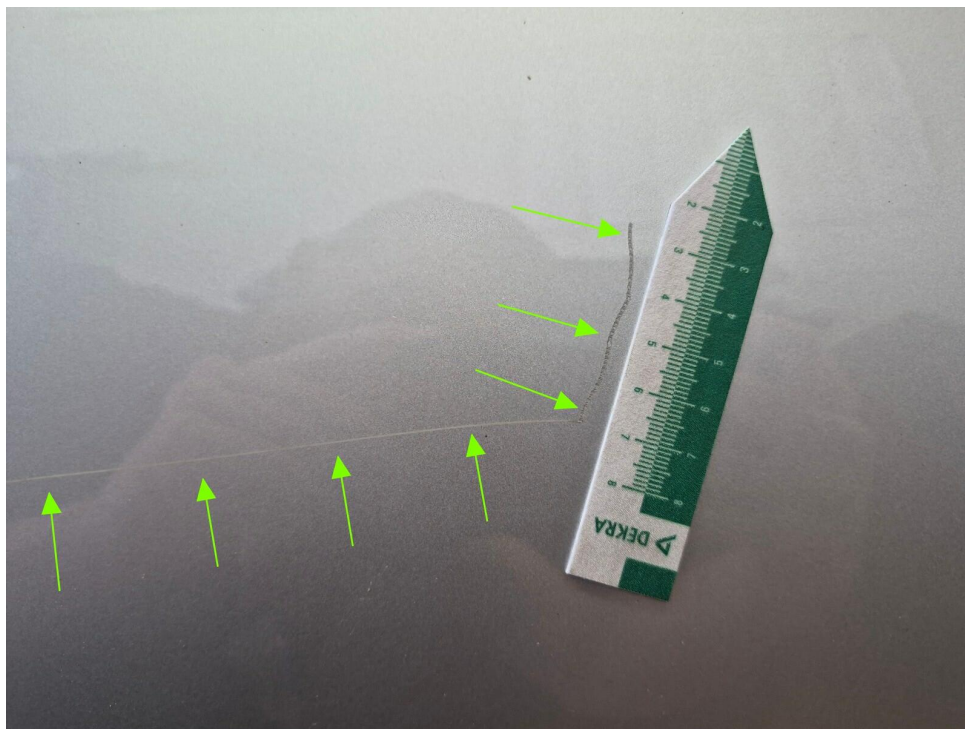


Bild 17 : Tür vorn rechts massiv zerkratzt (Vandalismusschaden)