



Bemerkungen

Achse 1 Reifenkanten außen & innen abgefahren

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder behobene Vorschäden.

Lackschichtdickenmessung 80-130 µm

2 Schlüssel übergeben.

Fahrzeugschein vorhanden.

Bedienungsanleitung vorhanden.

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Besichtigungsbedingungen

Fzg. gereinigt	Nein, Nicht gereinigt	Besichtigung von unten	Ja, Hebebühne
Probelauf durchgeführt	Ja, Standard		
Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.			

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Volkswagen	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	Caddy 2.0 TDI Style (EURO 6d)
Aufbau	Van	Erstzulassung	04.03.2021
FIN	WV2ZZZSKZMX025708	Laufleistung	115.248 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstrecken-zähler	Antriebsart	Diesel
Motorart / Zylinder	4	Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	Anthrazit / Indiumgrau Metallic
Hubraum	1.968 / cm ³	Polster / Polsterfarbe	Sitzmittelbahnen in Mikrovlies "ArtVelours", Sitzwangen in Leder- deroptik / Soul
Leistung	90 / kW	Schadstoffklasse / Feinstaub-plakette	Euro 6d
Anzahl Türen	5	Getriebearart	Schaltgetriebe
Anzahl HalterBesitzer	1	Fälligkeit HU/AU	07/2026
KBA-Nummer	0603 / CLH		

Bereifung

	Reifenbezeichnung	Hersteller / Typ	Reifenart	Profiltiefe	DOT
Vorne links	205/60 R 16 96 H	Semperit Speed Grip 5	W / S	2 mm	2623
Vorne rechts	205/60 R 16 96 H	Semperit Speed Grip 5	W / S	2 mm	2623
Hinten links	205/60 R 16 96 H	Dunlop Winter Sport 5	W / O	3 mm	2623
Hinten rechts	205/60 R 16 96 H	Dunlop Winter Sport 5	W / O	3 mm	2623
Tirefit	Haltbar bis: 12/2024				

Legende: W=Winter / O=Original S=Schadhaft

Felgen: Stahl

Reifenbewertung

	Reifenart	Profiltiefe	Kosten zur Reifenerneuerung in EUR	
			brutto	netto
Vorne links	W / S	2 mm	- 126	- 105,88
Vorne rechts	W / S	2 mm	- 126	- 105,88
Zwischensumme			- 252	- 211,76

Legende: W=Winter / O=Original S=Schadhaft

Zustand / Erhaltung

Bis Wartung verbleiben:	565 Tage oder 13.600 km
Wartungsnachweis:	vollständig, digital


Ausstattung

Serie: 2.Sitzreihe Sitzbank klapp-, wickel- und herausnehmbar, Abfallbehälter, Ablagefächer in Dachkonsole, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Ausstattung Style, Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion, Außenspiegel schwarz lackiert, Türgriffe außen Wagenfarbe, Abdeckung Schiebetürleiste schwarz, Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon, Bodenbelag vorn (Teppich), Dachreling silber, Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital), Einparkhilfe vorn und hinten, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, MSR, Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung, Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist), Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn, Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe), Funkschlüssel (2) klappbar, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 6-Gang, Handschuhfach mit Klappe, beleuchtet, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Dekoreinlagen schwarz glänzend, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze), Karosserie: 5-türig, Keyless-Start, Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt, Klappptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert, Klimaanlage Climatronic 2-Zonen, LM-Felgen, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung, Luftzusatzheizung elektrisch, Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar, Ablagefach, Luftausströmer hinten, Motor 2,0 Ltr. - 90 kW TDI, Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten, Nichtraucher-Paket, Notrufsystem, PKW-Zulassung, Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2755 mm, Reifenkontroll-Anzeige, SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Licht- und Regensensor, Scheinwerfer LED, Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn, Seitenairbag vorn mit Center-Airbag, Kopf-Airbag-Einheit vorn und hinten, Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest, Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest, Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest, Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest, Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic), Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer, Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar, Sitz vorn rechts mit Lehnenentriegelung, Sitzbezug / Polsterung: Mikrovlies ArtVelours / Kunstleder, Sonnenblenden mit Spiegel, Start/Stop-Anlage, Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum, Stoßfänger Wagenfarbe, Türverkleidung Kunstleder, Verglasung hinten abgedunkelt (74 %), Verzurrösen im Gepäck-/Laderaum, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung

Sonder/Zusatzausstattung: Anhängerkupplung, App-Connect inkl. App-Connect Wireless und Apple CarPlay, Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB), Bodenbelag vorn und im Fahrgast-/Laderaum (Gummi), Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC), Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist), Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) mit Auspark-Assistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Frontscheibe heizbar, Fzg. ohne Modell-Schriftzug, Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand), Heckklappe mit Verglasung und Zuziehhilfe, Innenleuchten im Lade-/FG-Raum und Heckklappenleuchte LED, Ladekantenschutz (schwarz), Metallic-Lackierung, Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set), Scheinwerfer LED (Abbiegelicht, Schlechtwetter-Licht),

Schiebetür links mit Zuziehhilfe, Schiebetür rechts mit Zuziehhilfe, Sitze vorn ErgoComfort (inkl. Lendenwirbelstützen elektrisch), Sprachsteuerungs-System, Verbandkasten, Warndreieck und 2 Warnweste(n)

Optischer Zustand

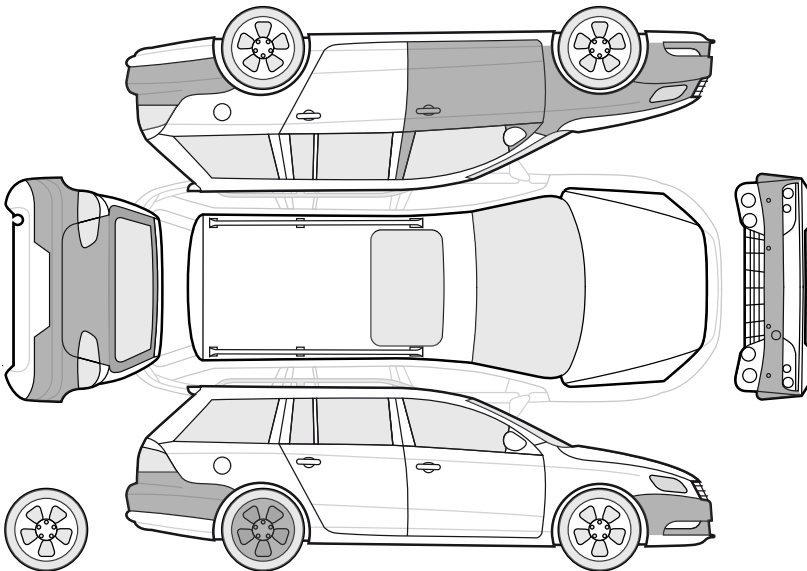

	<i>Rep. Kosten in EUR</i>	<i>Anrechnung</i>	<i>Minderwert Kunde in EUR</i>	
			<i>brutto</i>	<i>netto</i>
1. Lackvorbereitung	200	voll	- 200	- 168,07
2. Felge hinten rechts - Radzierdeckel zerkratzt, Gebrauchsspur	0	null	- 0	- 0,00
3. Heckklappe - Griffmulde Rostbildung, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 8)	261	anteilig	- 160	- 134,45
4. Stoßfänger hinten - unten links zerkratzt, polieren (Bild 7)	65	voll	- 65	- 54,62
5. Tür vorne links - Lackierung zerkratzt, polieren (Bild 6)	65	voll	- 65	- 54,62
6. Kotflügel vorne links - Lackierung verschrammt, polieren (Bild 5)	65	voll	- 65	- 54,62
7. Stoßfänger vorne - unten links zerkratzt, smart repair (Bild 4)	130	voll	- 130	- 109,24
8. Stoßfänger vorne - unten rechts verschrammt, smart repair (Bild 3)	130	voll	- 130	- 109,24
9. Pauschale für Abmeldung, Freitext	40	voll	- 40	- 33,61
10. Pauschale für Gutachten, Freitext	139	voll	- 139	- 116,81
Zwischensumme	1.095		- 994	- 835,28

Technischer Zustand

	<i>Rep. Kosten in EUR</i>	<i>Anrechnung</i>	<i>Minderwert Kunde in EUR</i>	
			<i>brutto</i>	<i>netto</i>
1. Reifenfüllflasche überfällig, erneuern (Bild 2)	76	voll	- 76	- 63,87
2. Motor - Undichtigkeit Freitext, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 9)	1.000	voll	- 1.000	- 840,34
Zwischensumme	1.076		- 1.076	- 904,21

REPARATURKOSTEN GESAMT

	<i>Rep. Kosten in EUR</i>		<i>Minderwert Kunde in EUR</i>	
	<i>brutto</i>	<i>netto</i>	<i>brutto</i>	<i>netto</i>
Optischer Zustand	1.095	920,16	- 994	- 835,28
Technischer Zustand	1.076	904,21	- 1.076	- 904,21
Reifen	252	211,76	- 252	- 211,76
Gesamtkosten	2.423	2.036,13	- 2.322	- 1.951,25



Übersichtsbild vorne links



Übersichtsbild hinten rechts



Innenraum



KM-Stand

Vorgangs-Nr.: 0210007263-1610-1



Bild 1:

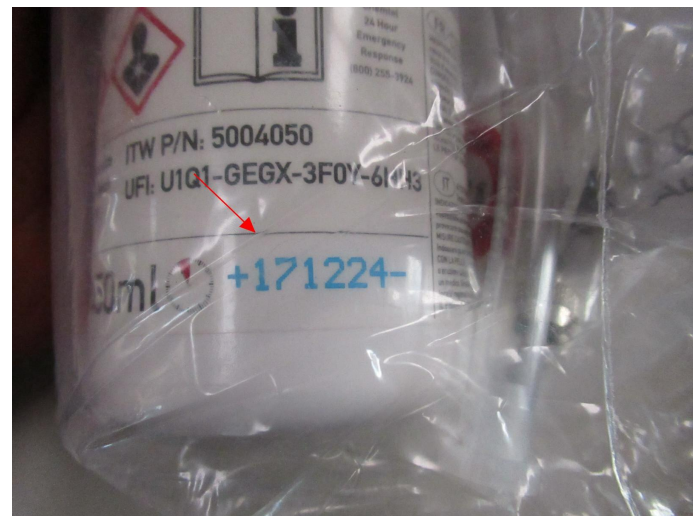


Bild 2:

Technik, Reifenfüllflasche, überfällig, erneuern



Bild 3:

Außen, Stoßfänger vorne - unten rechts, verschrammt, smart repair



Bild 4:

Außen, Stoßfänger vorne - unten links, zerkratzt, smart repair



Bild 5:
Außen, Kotflügel vorne links - Lackierung, verschrammt, polieren



Bild 6:
Außen, Tür vorne links - Lackierung, zerkratzt, polieren



Bild 7:
Außen, Stoßfänger hinten - unten links, zerkratzt, polieren



Bild 8:
Außen, Heckklappe - Griffmulde, Rostbildung, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

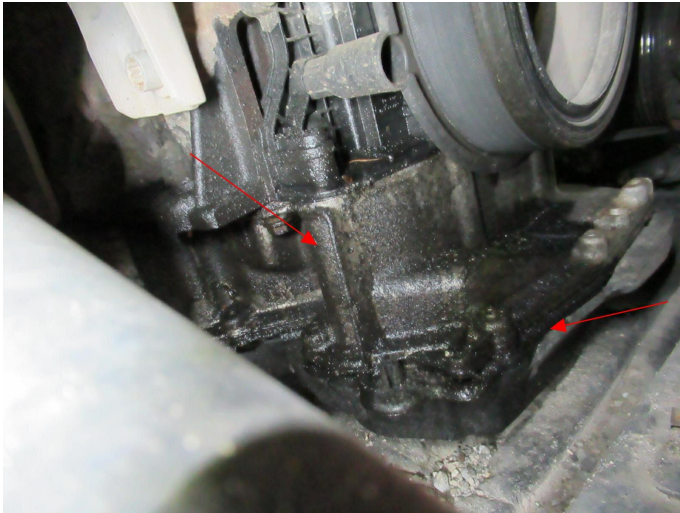


Bild 9:
Technik, Motor - Undichtigkeit, Freitext, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich



Bild 10:
Reifenkanten innen & außen abgefahren



Bild 11:
Reifenkanten innen & außen abgefahren

Für den Fachbereich
Christian Gräfe

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.