



Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Kennzeichen

Fahrgestellnummer

W0VPE9ECXJ1119912

Vorgang

Auftragserteilung

Auftrag erteilt durch Frau Lubarski

Besichtigung 2

Bemerkungen

Skoda /Inzahlungnahme

Fahrzeug ist ein Reimportfahrzeug!!!!

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Tür vorne rechts 165µm
- Tür hinten rechts 187µm
- Tür hinten links 183µm
- Kotflügel vorne rechts 195µm
- Dach 237µm

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen ein merkantiler Minderwert angesetzt. Fahrzeug rundum 90µm-110µm

1 Schlüssel übergeben.

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Vorgelegte Unterlagen

Bewertungsauftrag
Servicescheckheft
Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Besichtigungsbedingungen

Fzg. gereinigt	Nein, Nicht gereinigt	Besichtigung von unten	Ja, Hebebühne
Probefahrt durchgeführt	Nein, Standard	Probelauf durchgeführt	Nein, Standard

Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	OPEL	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	Zafira
Aufbau	Mini-Van	Erstzulassung	18.04.2018
FIN	W0VPE9ECXJ1119912	Laufleistung	162.140 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstrecken- zähler	Antriebsart	Benzin
Motorart / Zylinder	4	Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	Silber / Metallic
Hubraum	1.364 / cm³	Polster / Polsterfarbe	Stoff / Schwarz
Leistung	103 / kW	Schadstoffklasse / Feinstaub- plakette	EU6 / grün
Anzahl Türen	5	Getriebeart	Automatik
Anzahl HalterBesitzer	2	Fälligkeit HU/AU	11/2027
KBA-Nummer	1844 / AFX		

Bereifung

	Reifenbezeichnung	Hersteller / Typ	Reifenart	Profiltiefe	DOT
Vorne links	225/50 R 17 98 Y Opel LM- Felgen	Hankook Ventus	S / O	6 mm	0325
Vorne rechts	225/50 R 17 98 Y Opel LM- Felgen	Hankook Ventus	S / O	6 mm	0325
Hinten links	225/50 R 17 98 Y Opel LM- Felgen	Hankook Ventus	S / O	6 mm	0325
Hinten rechts	225/50 R 17 98 Y Opel LM- Felgen	Hankook Ventus	S / O	6 mm	0325

Legende: S=Sommer / O=Original

Zustand / Erhaltung

Wartung: am 02.05.2023 bei 91.790 km
Wartungsnachweis: lückenhaft

Ausstattung

Serienausstattung

- | | | |
|--|---|---|
| 1. 2 Zündschlüssel, | 20. FlexRail-Mittelkonsole | 38. Radio: Radio R 4.0 IntelliLink |
| 2. ABS mit CBC und Bremsassistent | 21. Gepäckraumabdeckung, ausziehbar | 39. Reifen-Reparatur-Set |
| 3. Ablagefächer | 22. Geschwindigkeitsregler | 40. Reifendruckkontrollsystem |
| 4. Adaptives Bremslicht | 23. Getriebe: 6-Stufen-Automatikgetriebe | 41. Räder: LM 7Jx17 im 10-Speichen-Design |
| 5. Adaptives Fahrlicht AFL mit LED Techn. | 24. Heckscheibenheizung | 42. Serviceintervallanzeige |
| 6. Airbag Fahrer- und Bei.seite | 25. Heckscheibenwischer | 43. Servolenkung geschwindigkeitsabhängig |
| 7. Airbag Seitenairbags vorn | 26. Instrumenteneinsätze, Hochglanz-schwarz | 44. Sicherheitslenks, höhen/längseinstellbar |
| 8. Airbag: Kopfairbags 1. und 2. Sitzreihe | 27. Kindersicherung für hintere Türen | 45. Sicht- Ausstattung |
| 9. Ambientebeleuchtung Dachhimmel und Türen | 28. Klimatisierungsautomatik, (Zwei Zonen) | 46. Sitze: 5 Sitzplätze |
| 10. Außenspiegel elek. verstellb. u. beh.(2) | 29. Kopfstützen (3) hinten | 47. Solar Protect-Wärmeschutzverglasung |
| 11. Berg-Anfahr-Assistent | 30. Kopfstützen vorn (höhenverstellbar) | 48. Steck., 12V in der Mittelkonsole, v u h |
| 12. Bordcomputer | 31. LED-Tagfahrlicht | 49. Traction Control (TC) Plus |
| 13. Dachreling, Silber | 32. Ladekantenschutz | 50. Türaußengriffe, in Wagenfarbe |
| 14. Dekorleisten Rutenium | 33. Lenkrad: Lederlenkrad | 51. Verzurösen 4 im Gepäckraum |
| 15. Drehzahlmesser | 34. Leselampe vorn/hinten | 52. Vorrüstung für Kindersitz "ISOFIX" hint. |
| 16. Dreipunktsicherheitsgurte | 35. Nebelscheinwerfer | 53. Vorrüstungen Sicherheitsnetzbefestigung |
| 17. Elektronisches Stabilisierungsprogramm | 36. Opel OnStar | 54. Wegfahrsperre |
| 18. Fahrwerk tiefergelegt | 37. Parkpilot, Einparkhilfe vorn und hinten | 55. Zentralverriegelung m. Funkfernbedie-nung |
| 19. Fensterheber elektrisch vorn und hinten | | |

Sonderausstattung


- | | | |
|--|--|---|
| 1. 17"-Reif. m. ger. Rollwidew. 225/50 R17 | 6. Lederlenkrad, beheizt | 11. Sitze: Ergonomiesitz Gütes. AGR vorne |
| 2. Frontkamera (Gen.2) | 7. Navigationssys.Navi 4.0 IntelliLink | 12. Sitze: Ergonomiesitz mit Gütesiegel AGR |
| 3. Kleiner Gepäckraumteppich | 8. Rückfahrkamera mit Lenkleitlinien | 13. Sitze: Flex7 Plus-Sitzsystem |
| 4. LED-Rückleuchten | 9. Sitz-Funktion Fahrer u. Beifahrer | 14. Solar Reflect Windschutzscheibe |
| 5. Lackierung: Metallic | 10. Sitz: Sitzheizung vorn | |

Vorschäden (Unfallschäden)

Wertminderung merkantil geschätzt (steuerneutral) in Höhe von:

Das Fahrzeug hat laut Angaben des Kunden keine bzw. keine weiteren Vorschäden.

Optischer Zustand

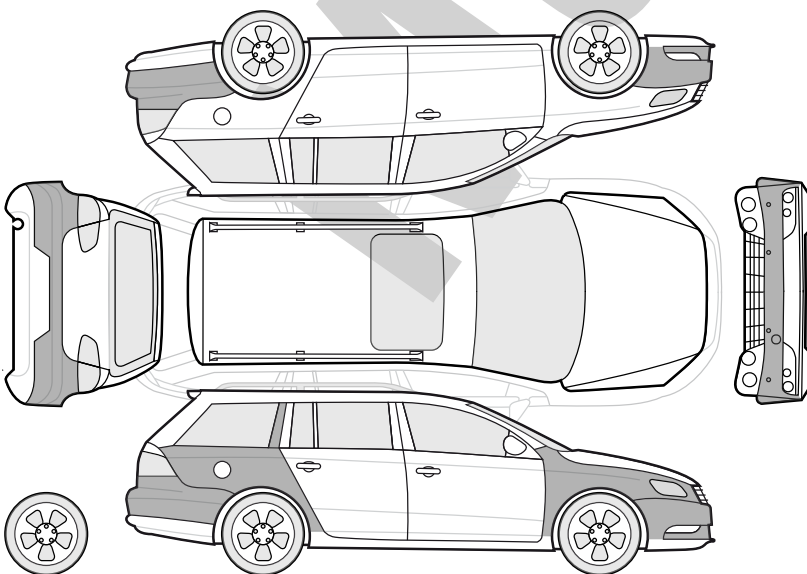

Vorgangs-Nr.: 0212787791-1273-1

	<i>Rep. Kosten in EUR brutto</i>	<i>Anrechnung</i>	<i>Minderwert Kunde in EUR</i>	
			<i>brutto</i>	<i>netto</i>
1. Kotflügel vorne rechts deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 1, 2, 3)				
2. Seitenteil hinten rechts eingedellt, smart repair (Bild 4, 5)				
3. Stoßfänger hinten - Lackierung verschrammt, lackieren (Bild 6, 7)				
4. Stoßfänger vorne verschrammt, smart repair (Bild 8, 9)				
Zwischensumme				

Technischer Zustand

	<i>Rep. Kosten in EUR brutto</i>	<i>Anrechnung</i>	<i>Minderwert Kunde in EUR</i>	
			<i>brutto</i>	<i>netto</i>
1. Service/Inspektion - HU/AU Nachweis fehlt, durchführen				
2. Service/Inspektion - Inspektion groß überfällig, durchführen				
3. Service/Inspektion - Bremsflüssigkeit überfällig, durchführen				
Zwischensumme				

Fehlteile

	<i>Rep. Kosten in EUR brutto</i>	<i>Anrechnung</i>	<i>Minderwert Kunde in EUR</i>	
			<i>brutto</i>	<i>netto</i>
1. Fahrzeugschlüssel unvollständig / Schließanlage fehlt, erneuern				
2. Laderaumabdeckung fehlt, erneuern				
Zwischensumme				

REPARATURKOSTEN GESAMT

	<i>Rep. Kosten in EUR</i>		<i>Minderwert Kunde in EUR</i>	
	<i>brutto</i>	<i>netto</i>	<i>brutto</i>	<i>netto</i>
Optischer Zustand				
Technischer Zustand				
Fehlteile				
Gesamtkosten				
Merkantile Wertminderung (steuerneutral)				



Übersichtsbild vorne links





KM-Stand



Innenraum



Innenraum

Muster



Bild 1:
Außen, Kotflügel vorne rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

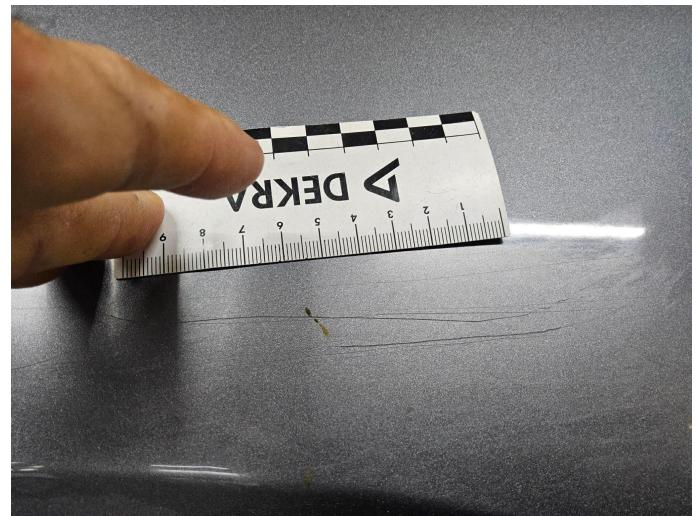


Bild 2:
Außen, Kotflügel vorne rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 3:
Außen, Kotflügel vorne rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 4:
Außen, Seitenteil hinten rechts, eingedellt, smart repair



Bild 5:
Außen, Seitenteil hinten rechts, eingedellt, smart repair



Bild 6:
Außen, Stoßfänger hinten - Lackierung, verschrammt, lackieren



Bild 7:
Außen, Stoßfänger hinten - Lackierung, verschrammt, lackieren



Bild 8:
Außen, Stoßfänger vorne, verschrammt, smart repair



Bild 9:
Außen, Stoßfänger vorne, verschrammt, smart repair

Sonstige Bilder




1



2



3

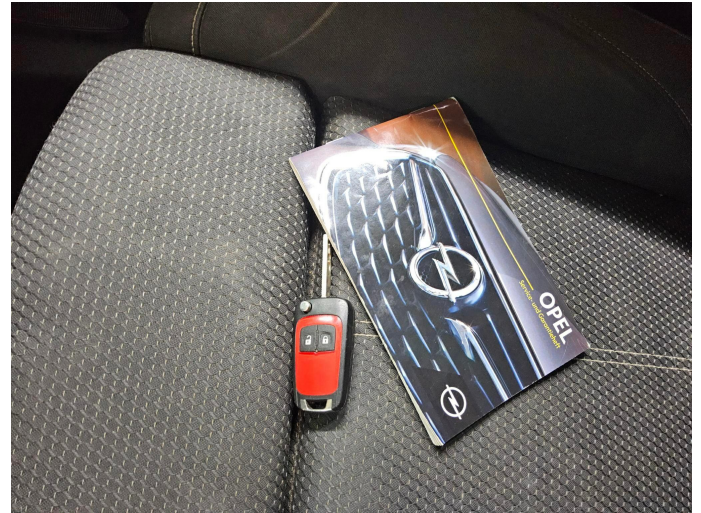


4

Schlüssel



5

Kofferraum

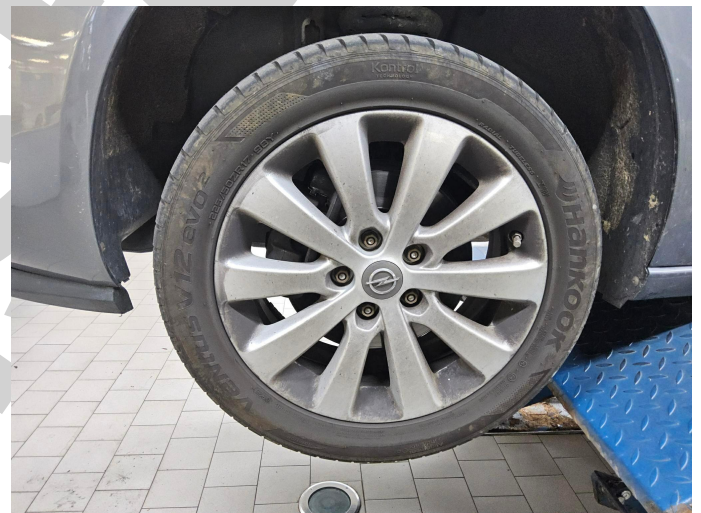

6

789

10

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.