



PROTOKOLLNUMMER: 46131192

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.06.2026

Gutachten

Betreff

Leasingbewertung

Besichtigungsdatum / Ort

Fahrzeug-Identnummer

WBA25DP000N286665



PROTOKOLLNUMMER: 46131192

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.06.2026

Gutachten

Betreff Leasingbewertung

Auftrag durch

Besichtigungsdatum / Ort

Fahrzeugart Geländewagen

Hersteller BMW

Modell / Verkaufsbezeichnung X3 xDrive20i

Schlüssel-Nummern HSN / TSN 0005 DGR 00199

Fahrzeug-Identnummer WBA25DP000N286665

Anzahl Besitzer 1

Erstzulassung / Letzte Zulassung 19.06.2024 / 18.02.2025

Nächste HU 06/2027

Fahrzeug Dokumente Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.

Laufleistung 86.093 km / abgelesen

Farbe / Farbcode 475 Black-sapphire

Kraftstoffart Hybr.Benzin/E

Hubraum / Leistung 1.998 ccm/ 135 kW

Zylinder / Schadstoffklasse / EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2

zul. Gesamtgewicht (kg) 2.410

Anzahl Türen / Anzahl Sitze 5 / 5

Getriebe Automatik

Polster / Farbe Leder / Schwarz

Anzahl Schlüssel 3 von 3 Schlüsseln vorhanden



PROTOKOLLNUMMER: 46131192

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.06.2026

Raucherfahrzeug	Nein
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	15.000 km
Durchgeführte Wartungen	15.12.2025 bei 67.948 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 245/50 R19 105W	Pirelli	Sommerreifen auf Leichtmetall	3 / 3
#2 245/50 R19 105W	Pirelli	Sommerreifen auf Leichtmetall	3 / 3

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Ausstattung: Klimaautomatik, Navigationsgerät mit Kartenansicht, Radio mit SD/USB Schnittstelle

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Fahrzeug - Abmeldegebühr - durchführen
2	Interieur	Trennnetz - beschädigt - erneuern
3	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe (Unterteil verkratzt) - erneuern
4	Außenspiegel links	Abdeckkappe (Unterteil verkratzt) - erneuern
5	Blinkleuchte	Spiegel rechts - Kratzer - erneuern
6	Blinkleuchte	Spiegel links - beschädigt - erneuern
7	Tür hinten links	Tür - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen
8	Seitenwand links	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
9	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
10	Tür vorn links	Tür - Kratzer - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 46131192

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.06.2026

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
11	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
12	Karosserie	Karosserie (RKÜ liegt vor) - Hagelschaden - instandsetzen lt. Kalkulation

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung (2 Service um 2600 km überzogen) - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - kein Abzug
3	Karosserie	B-Säule rechts - Delle(n) - kein Abzug
4	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung hinten rechts - Abrieb - kein Abzug
5	Verglasung	Frontscheibe (Oberflächen) - Steinschlag - kein Abzug

Unfallschäden

Nr. Schadenort

- | | |
|---|------|
| 1 | Heck |
|---|------|

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.



- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Die notwendigen Aufwendungen für die Instandsetzung sind im Gutachten aufgeführt bzw. werden ggf. in einer separat beiliegenden Reparaturkalkulation detailliert dargestellt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Elektrische Verbraucher wurden geprüft

Klimaanlage bedingt prüfbar

Automatikgetriebe bedingt prüfbar

Fzg steht auf Sommerräder

Fzg hat einen Unfallschaden

Stoßfänger hinten ern
div. Halter und Kleinteile ern

Kostenvoranschlag liegt vor

Fzg hat einen Hagelschaden

Kostenvoranschlag liegt vor



PROTOKOLLNUMMER: 46131192

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.06.2026

Anlagen: 17 Übersichtsfotos, 46 Beschädigungsfotos, 8 Unfallfotos

PROTOKOLLNUMMER: 46131192

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.06.2026

Übersichtsfotos

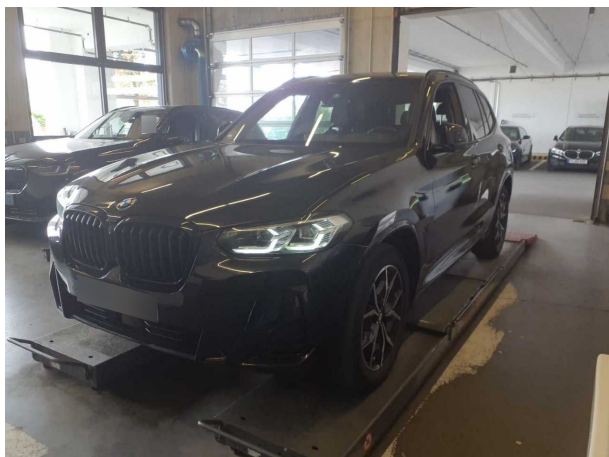


Abbildung 1: Schräg vorne (links)

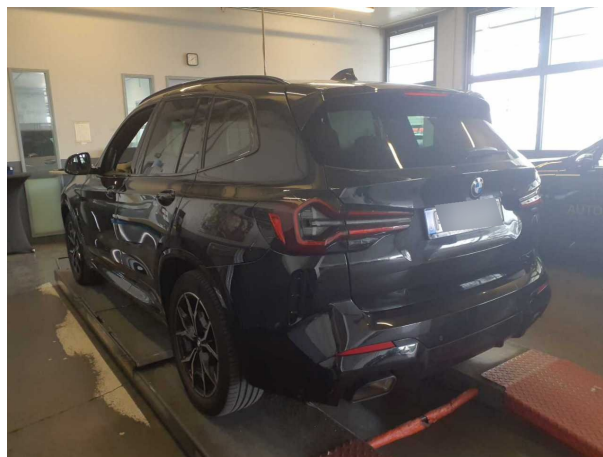


Abbildung 2: Schräg hinten (links)

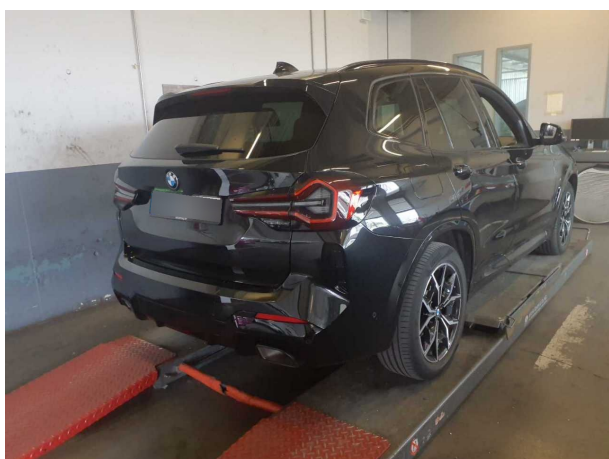


Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)

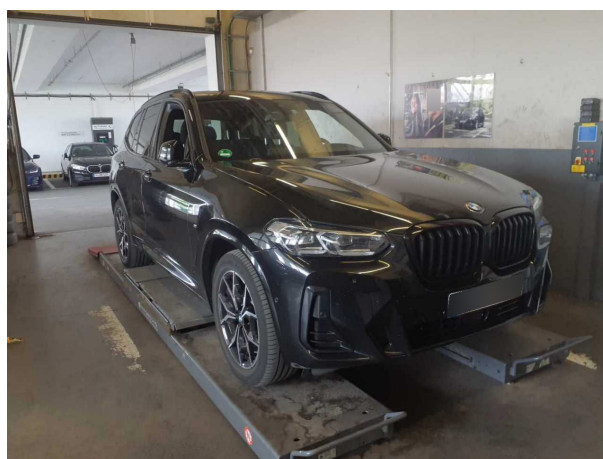


Abbildung 4: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 5: Innenraum vorne

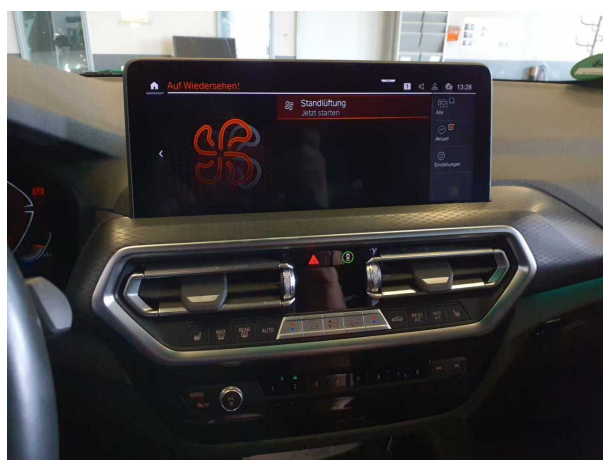


Abbildung 6: Innenraum vorne

PROTOKOLLNUMMER: 46131192

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.06.2026



Abbildung 7: Innenraum vorne

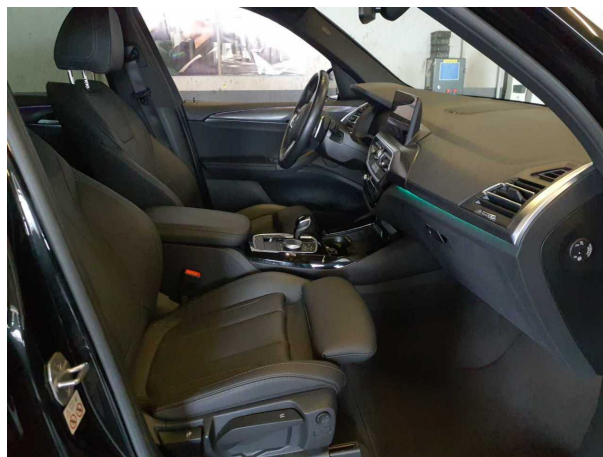


Abbildung 8: Innenraum vorne

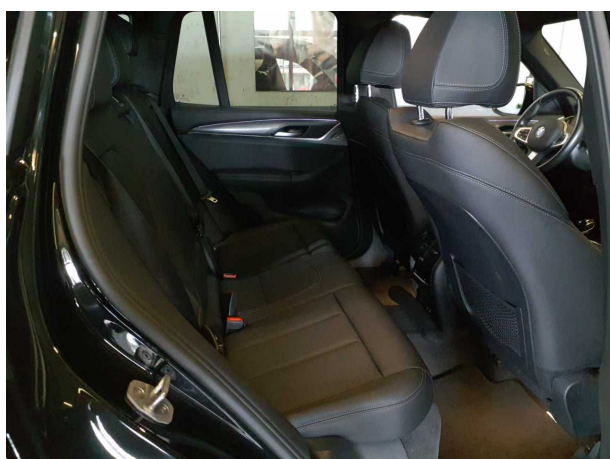


Abbildung 9: Innenraum vorne



Abbildung 10: Innenraum vorne



Abbildung 11: Laufleistung

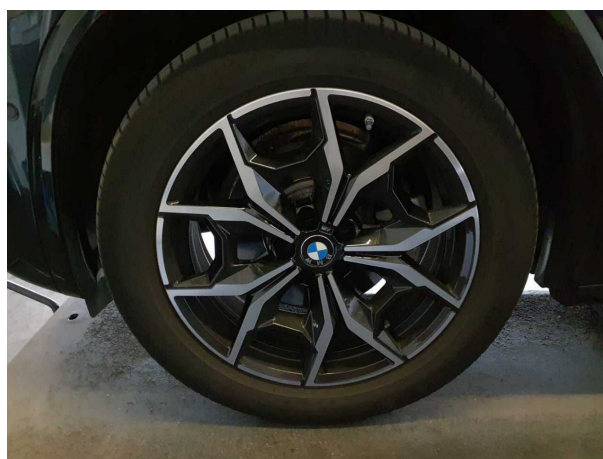


Abbildung 12: Montierte Bereifung

PROTOKOLLNUMMER: 46131192

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.06.2026

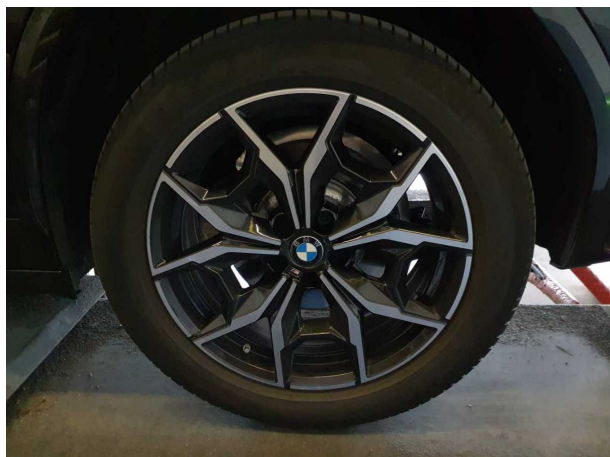


Abbildung 13: Montierte Bereifung

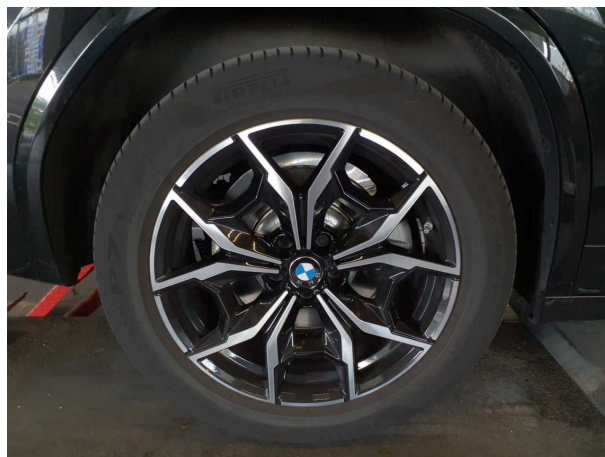


Abbildung 14: Montierte Bereifung

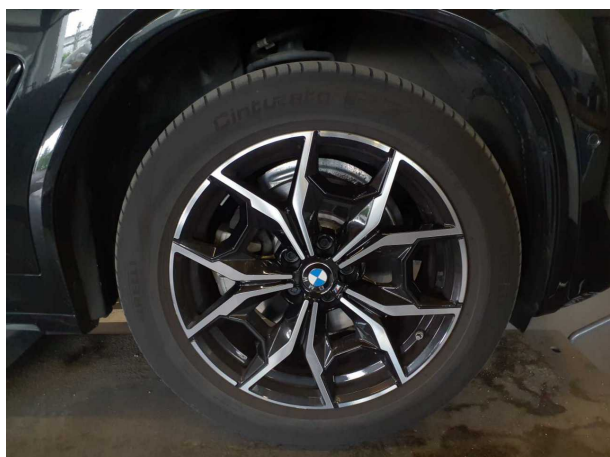


Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: FIN



Abbildung 17: FIN




Beschädigungsfotos



Beschädigung 2: Interieur: Trennnetz - beschädigt - erneuern



Beschädigung 3: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe (Unterteil verkratzt) - erneuern

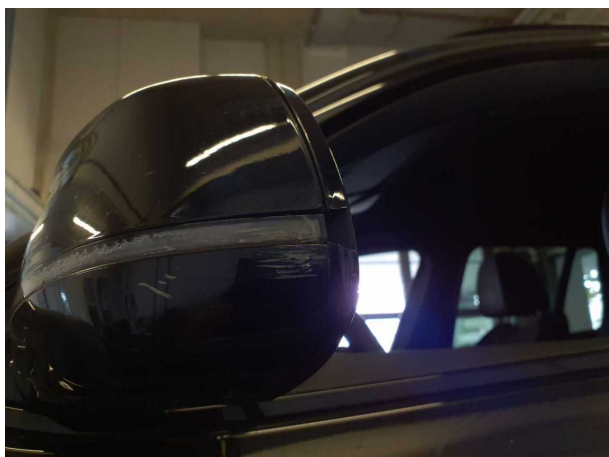


Beschädigung 4: Außenspiegel links: Abdeckkappe (Unterteil verkratzt) - erneuern



Beschädigung 5: Blinkleuchte: Spiegel rechts - Kratzer - erneuern



Beschädigung 5: Blinkleuchte: Spiegel rechts - Kratzer - erneuern

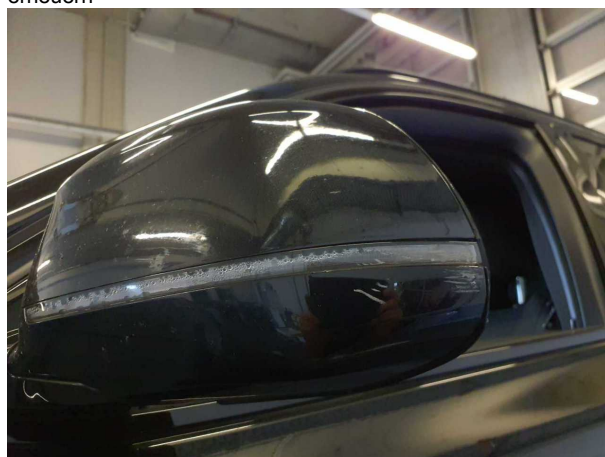


Beschädigung 6: Blinkleuchte: Spiegel links - beschädigt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 46131192

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Datum: 25.06.2026

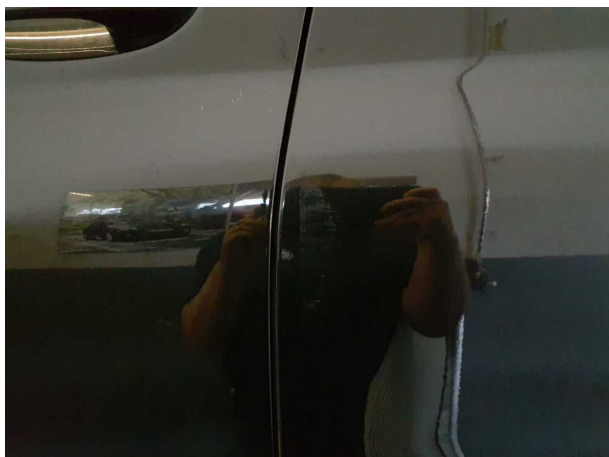


Beschädigung 7: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung 7: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen

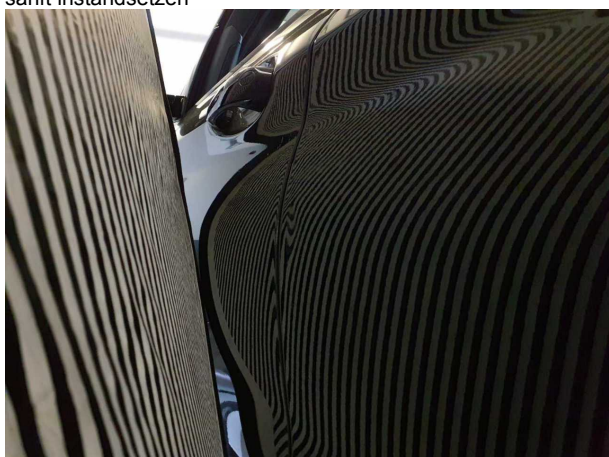

Beschädigung 7: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen

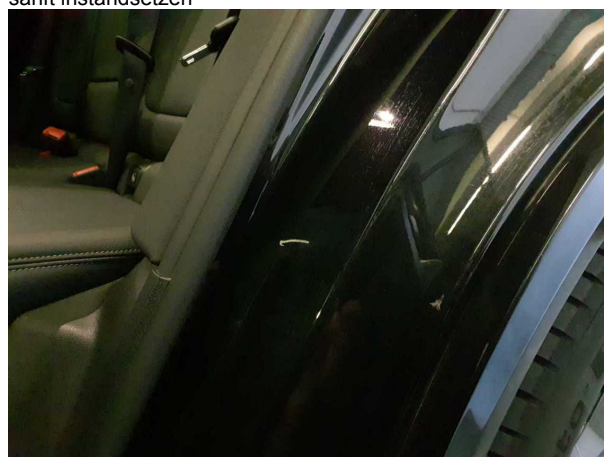

Beschädigung 8: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 8: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung

PROTOKOLLNUMMER: 46131192


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Datum: 25.06.2026



Beschädigung 9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung

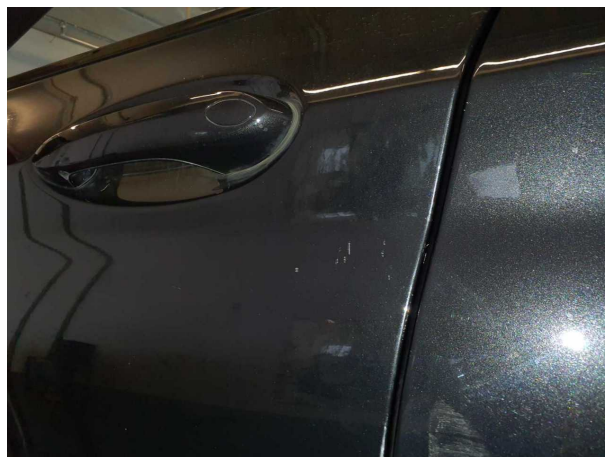


Beschädigung 10: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren

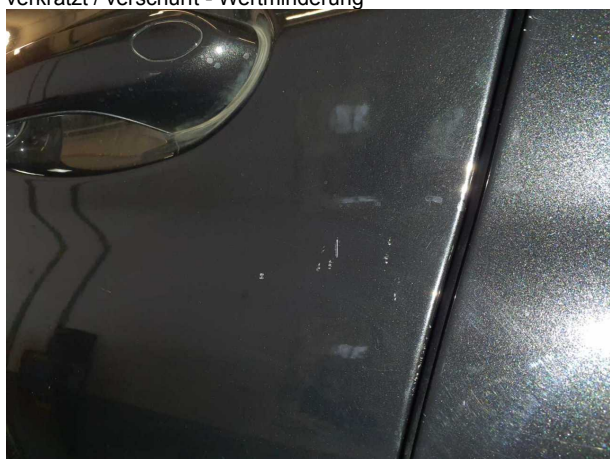


Beschädigung 10: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung 10: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren

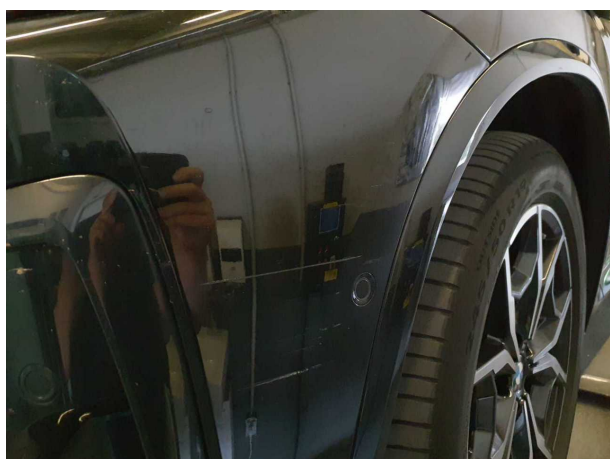

Beschädigung 11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

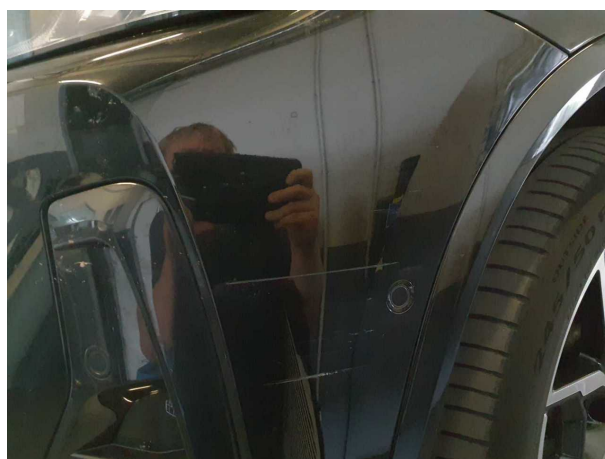


Beschädigung 11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 46131192

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.06.2026

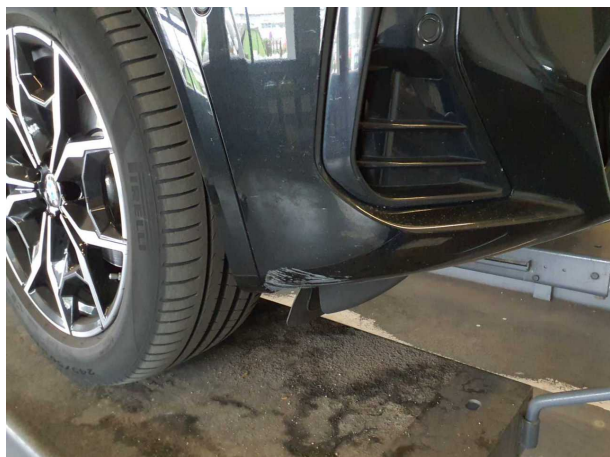

Beschädigung 11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 12: Karosserie: Karosserie (RKÜ liegt vor) - Hagelschaden - instandsetzen lt. Kalkulation



Beschädigung 12: Karosserie: Karosserie (RKÜ liegt vor) - Hagelschaden - instandsetzen lt. Kalkulation

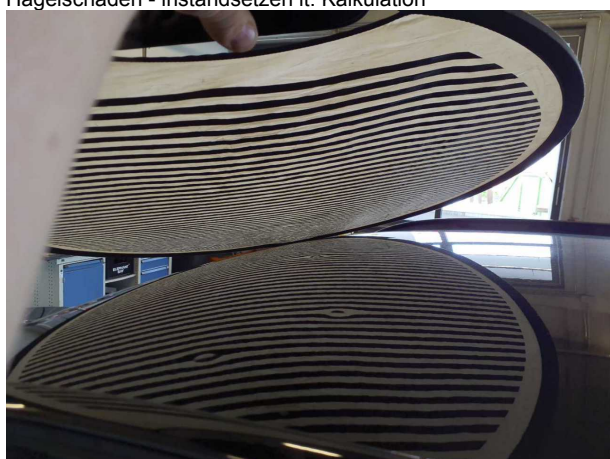

Beschädigung 12: Karosserie: Karosserie (RKÜ liegt vor) - Hagelschaden - instandsetzen lt. Kalkulation

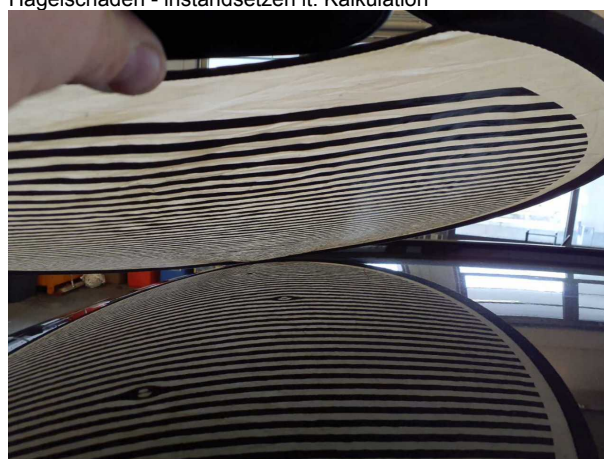

Beschädigung 12: Karosserie: Karosserie (RKÜ liegt vor) - Hagelschaden - instandsetzen lt. Kalkulation

PROTOKOLLNUMMER: 46131192


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Datum: 25.06.2026



Beschädigung 12: Karosserie: Karosserie (RKÜ liegt vor) - Hagelschaden - instandsetzen lt. Kalkulation

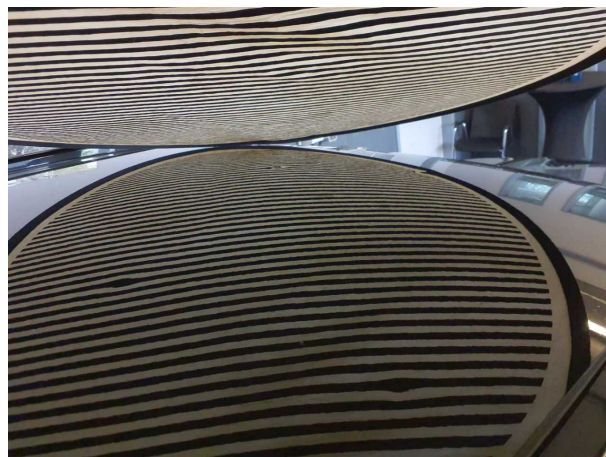

Beschädigung 12: Karosserie: Karosserie (RKÜ liegt vor) - Hagelschaden - instandsetzen lt. Kalkulation

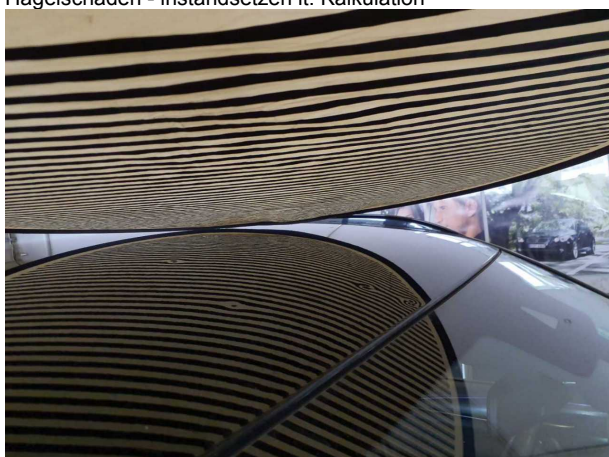

Beschädigung 12: Karosserie: Karosserie (RKÜ liegt vor) - Hagelschaden - instandsetzen lt. Kalkulation



Beschädigung 12: Karosserie: Karosserie (RKÜ liegt vor) - Hagelschaden - instandsetzen lt. Kalkulation



Beschädigung 12: Karosserie: Karosserie (RKÜ liegt vor) - Hagelschaden - instandsetzen lt. Kalkulation




Beschädigung 12: Karosserie: Karosserie (RKÜ liegt vor) - Hagelschaden - instandsetzen lt. Kalkulation

PROTOKOLLNUMMER: 46131192

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.06.2026

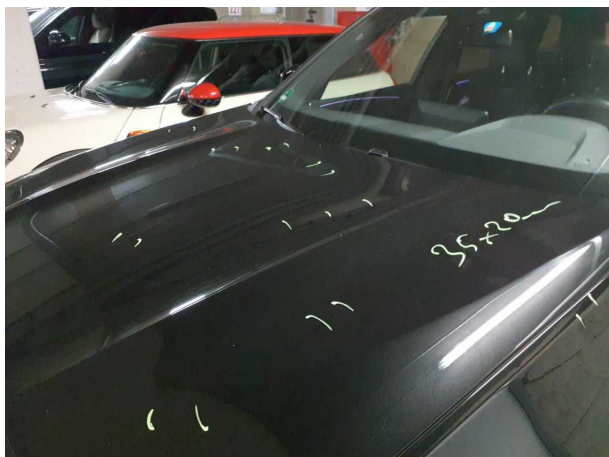


Beschädigung 12: Karosserie: Karosserie (RKÜ liegt vor) - Hagelschaden - instandsetzen lt. Kalkulation




Beschädigung 12: Karosserie: Karosserie (RKÜ liegt vor) - Hagelschaden - instandsetzen lt. Kalkulation



Beschädigung 12: Karosserie: Karosserie (RKÜ liegt vor) - Hagelschaden - instandsetzen lt. Kalkulation

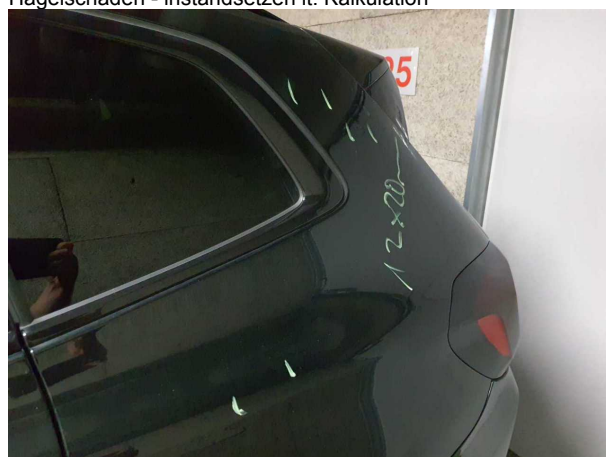

Beschädigung 12: Karosserie: Karosserie (RKÜ liegt vor) - Hagelschaden - instandsetzen lt. Kalkulation

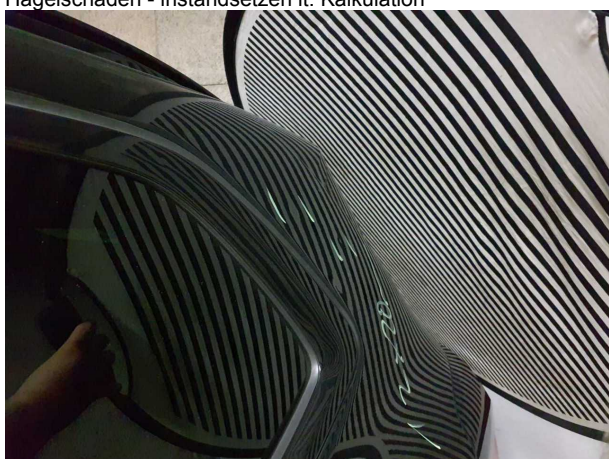

Beschädigung 12: Karosserie: Karosserie (RKÜ liegt vor) - Hagelschaden - instandsetzen lt. Kalkulation




Beschädigung 12: Karosserie: Karosserie (RKÜ liegt vor) - Hagelschaden - instandsetzen lt. Kalkulation

PROTOKOLLNUMMER: 46131192


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.06.2026

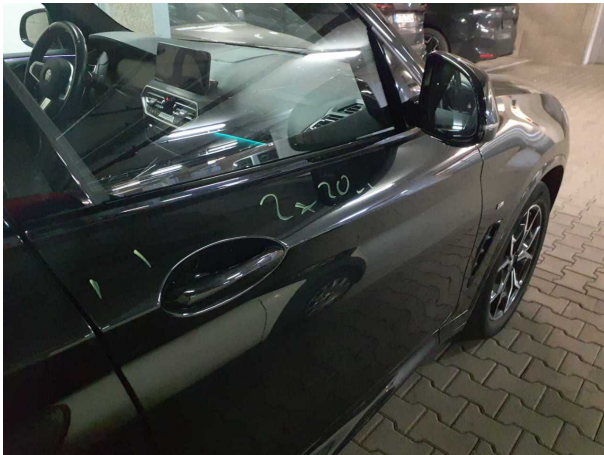

Beschädigung 12: Karosserie: Karosserie (RKÜ liegt vor) - Hagelschaden - instandsetzen lt. Kalkulation

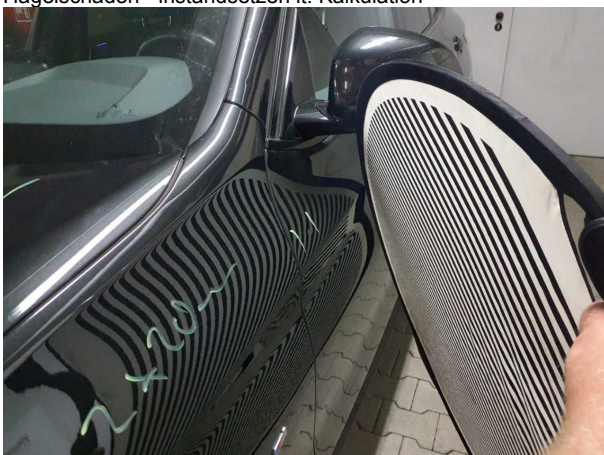

Beschädigung 12: Karosserie: Karosserie (RKÜ liegt vor) - Hagelschaden - instandsetzen lt. Kalkulation

ARBEITSLOHN ZEITBASIS 12 AM=1 STD PREIS/KL 1 =243.60 EUR/STD					
PREIS/KL 2 =281.76 EUR/STD					
PREIS/KL 3 =273.72 EUR/STD					
PREIS/KL 5 =273.72 EUR/STD					
ARB. POS. NR./	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AM	ARB.-	PREIS
LEIT-NR					
1481	SEITENWAND H L SANFT INSTANDSETZ.	5	238	524.63	
9997	FILLEN-ARBEIT FÜR SANFT INSTANDSETZ.	5	148	364.96	
9999	RÜSTZEIT FÜR SANFT INSTANDSETZ.	5	70	159.67	
SCHLUSSKALKULATION					
EUR					
EUR					
ARBEITSLOHN ZEITBASIS 12 AM=1 STD					
PREIS/KL 1 =243.60 EUR/STD					
PREIS/KL 2 =281.76 EUR/STD					
PREIS/KL 3 =273.72 EUR/STD					
PREIS/KL 5 =273.72 EUR/STD					
ORGANISATION ARBEITSLOHN					
EUR					
EUR					
REPARATURKOSTEN OHNE MWST.					
EUR					
MWST 19.00 %					
EUR					
REPARATURKOSTEN MIT MWST.					
EUR					

Beschädigung 12: Karosserie: Karosserie (RKÜ liegt vor) - Hagelschaden - instandsetzen lt. Kalkulation



Beschädigung 12: Karosserie: Karosserie (RKÜ liegt vor) - Hagelschaden - instandsetzen lt. Kalkulation

ARBEITSLOHN ZEITBASIS 12 AM=1 STD PREIS/KL 1 =243.60 EUR/STD					
PREIS/KL 2 =281.76 EUR/STD					
PREIS/KL 3 =273.72 EUR/STD					
PREIS/KL 5 =273.72 EUR/STD					
ARB. POS. NR./	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AM	ARB.-	PREIS
LEIT-NR					
51 48 501	ZEITZUSCHLAG FÜR EINE HAUPTARBEIT	1	2	40.60	
51 44 501	SCHALLISOLIERUNG FRONTLAPPE AB-/ANBAUEN	3	2	45.62	
00 00 556	DACHVERLEISTUNG AUS-/EINBAUEN	3	11	707.11	
	(BEI AUSFÜHRUNG OHNE PANORAMADACH)				
	IMPAST: SONNENGLAS, VERKLEIDUNGEN				
	DACHSCHIENEN V. M. UND H. SE. ANBAUEN				
	FAHRZEUGTEST DURCHFÜHREN	1	3	60.90	
	(MIT FAHRZEUGDIAGNOSTIK SYSTEM)				
HAGEL-SYSTEM-FORMEL = HAGEL-EXPERT FORMEL					
0471	FRONTLAPPE SANFT INSTANDSETZ.	5	328	729.92	
0473	AM ANSCHLAG FÜR ALU-BAUTEIL	5	88	182.48	
0741	SEITENWAND V L SANFT INSTANDSETZ.	5	88	206.29	
1000	ZUSATZ FÜR KLASSENTECHNIK	3*	12*	273.72	
1481	TÜR V L SANFT INSTANDSETZ.	5	88	206.29	
1482	TÜR V R SANFT INSTANDSETZ.	5	88	206.29	
2351	DACH SANFT INSTANDSETZ.	5	808	1740.50	
SYSTEM ALDATAX					

Beschädigung 12: Karosserie: Karosserie (RKÜ liegt vor) - Hagelschaden - instandsetzen lt. Kalkulation

Service Historie	
OK Service:	Motoröl
Am 15.12.2025, bei 67948 km	Verspätet: 2600 km
Service Partner: BMW 01548	
OK Service:	Fahrzeug-Check
Am 27.01.2025, bei 32286 km	Verspätet: 2600 km
Service Partner: BMW 00074	
OK Service:	Mikrofilter
Am 18.06.2024, bei 16 km	Verspätet: 2600 km
Service Partner: BMW 34007	
	Luftfiltereinsatz
	Verspätet: 2600 km
	Zündkerzen
	Service Aschendorf

Gebrauchsspur 1: Sonstiges: Inspektion/Wartung (2 Service um 2600 km überzogen) - kein Abzug

PROTOKOLLNUMMER: 46131192

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.06.2026




Gebrauchsspur 2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Karosserie: B-Säule rechts - Delle(n) - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Karosserie: B-Säule rechts - Delle(n) - kein Abzug

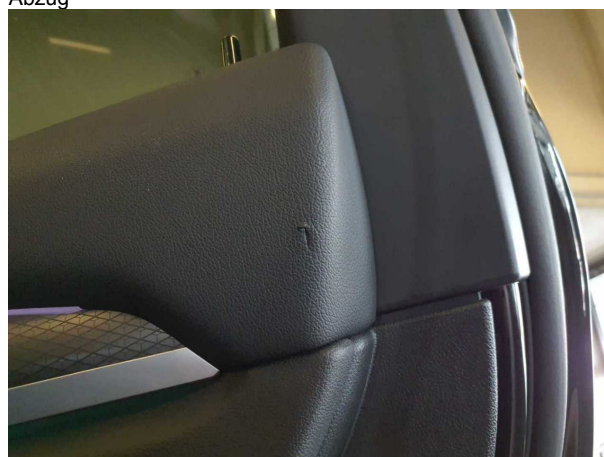

Gebrauchsspur 4: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - Abrieb - kein Abzug


PROTOKOLLNUMMER: 46131192

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Datum: 25.06.2026

Unfallfotos

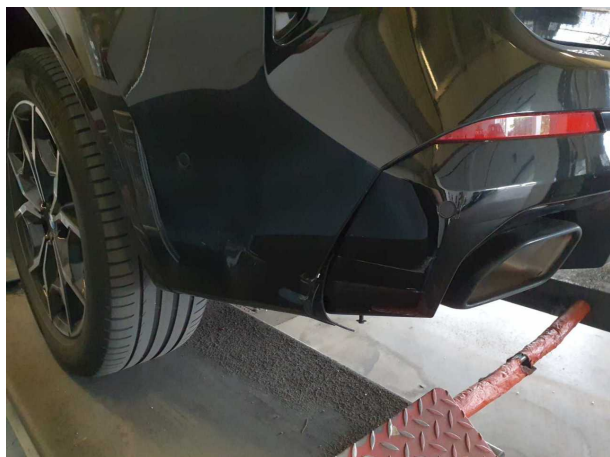

Unfall 1: Heck

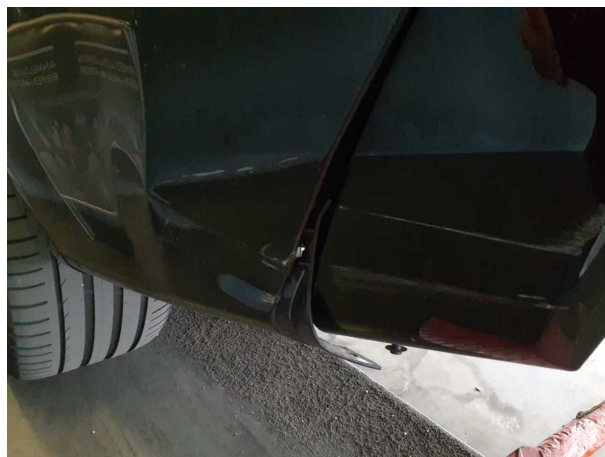

Unfall 1: Heck



Unfall 1: Heck



Unfall 1: Heck



Unfall 1: Heck

ANFORDER- VARIANTEN		AB 03.2024	STYT ELOW-BY HEIZEN	M SPART PAKET
	KREPPERKATION		REMOTTE ENGINE START	KALIMETTEL B1344P
	BRANDSCHUTZ		ABSCHNITTVERSCHLUSST	ABSCHNITT ABS REG II
	KLIMA/STUATZ	2-ZONEN	CO2 INFRA	ABSCHNITT STUATZ-PTS
	GALVANIK BEDIENUNGEN		A-7/-SPREIZ ART ABRL	DAF TONER
	HIFT LAMPUS-STYTER		SCHNITT LEO QADAT	CHUELM CHUELM LINE
	VERKLEBUNGSSATZ		DACHINGHEIM ANTRAGHAT	GPARK-ABSCHNITTSTREIT
	STYTER KONSTEL SENSA		SPORTEITREI VORN	STREITERING V
	LIVE COCKPIT PAK		SCHNITTSTREITVIRG H	LOG-ABSCHNITTSTREIT V
	GEWIND-CHOP		INTELLIGENTE NOTRUF	PARASATISSTY
	KARLLORE LAMPE		150WATT LINE	M LIECHENLAND
	8-GANG SPART AUTUM		M SPART PARKREK	SPOTLAMPUNG
	FORSSANDSCHREITE		REIFEN 245/50 R19, M	PELON 7 X 3 J 19 ALU
	WACHAL HINCH LINE		STREITIG ASSIDENT	
	ACTIVE GUARD		INTERVIEL ALUMINIUM	DACH-REINIG. BRACKO
	BEIFUHRERKREIS		ABSCHNITTSTREIT	ALGARMATZ
	PRO-LAND SUDAFRICA		NO SPECIFICH	

K R A F T S T E I L E			PRESTAFANO	1.01.04.2024 / 01
LEIT-NR MENGE BEZUGSZEICHNUNG			TEIL-NR	PREIS
2643		VERKLEBUNGSSTOSET H	51 12 5 848 F03	709,22
2584		ELNORE STROSTRE H	51 12 5 841 F05	228,18
4011	10 X	SCHWABE	07 14 8 213 564	10,93
2622	4 X	SCHWABE	07 14 8 215 280	4,57
2623		HALTER A STROSTRE H	51 12 5 845 805	144,63
2635	5 X	MITTEL L	07 14 8 155 176	4,85
1661		DATE WALTER SENSOR H	51 12 5 841 824	49,75

A R B E I T S L O N N			RETRABE	12 AWG-17
			PREIS/KL 1 -	243,66
			PREIS/KL 2 -	1451,74
			PREIS/KL 3 -	2731,72
			KL	ANR.
ABR. POS. NR			INSTANDSETZUNG-/REINIG-/VERBESSERUNGSZEICHNUNG	PREIS
LEIT-NR				
51 12 656		VERKLEBUNGSSTREIFEN H AR-/AMANDAN		2 45,62
51 12 657		SPRISTZ VERKLEBUNGSSTREIFEN AR AMANDAN		9 205,28
51 12 657		VERKLEBUNGSSTREIFEN VERKLEBUNGSSTREIFEN H INDETREIN		5 134,05
51 12 593		REINIGUNG VERKLEBUNGSSTREIFEN H ABS (SCHNITTSTREIFEN)		2 45,62
		STYT ELOW		

Unfall 1: Heck

PROTOKOLLNUMMER: 46131192

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.06.2026

ARBEITSLÖHN ZEITBASIS 12 AM=1 STD PREIS/KL 1 ~249.69 EUR/STD			
PREIS/KL 2 ~281.76 EUR/STD			
PREIS/KL 3 ~273.72 EUR/STD			
ARB. POS. NR./LEIT-NR.	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AM
PREIS			
66 00 603	DATASCREEN FÜR PARK DISTANCE CONTROL	3	1
51 12 808	FÜHRUNG S. STOSSPARKER N. AUS-/EINMACHEN	3	2
LACKIERUNG			
ZEITBASIS 12 AM=1 STD PREIS = 273.72 EUR/STD			
ARB. POS. NR./LEIT-NR.	ARBEITSGANG	2-SCHICHT-METALLIC	AW
PREIS			
99 69 571	VERLEIDUNG STOSST. N. LACKIEREN STOPS 2	10	228.10
99 99 000	ZEITSCHLÜSSEL FÜR KUBE ANWANDERER	15	342.15
UNFAHRT: FARBE MISCHE UND FARBMISCHEN			
WEITZEN SYSTEM AUDATEX			

Unfall 1: Heck

SCHLUSSKALKULATION			
EUR			
EUR			

ERSATZTEILE		1.191.51	
KLEINERSTÜCKE (2.08)		29.83	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE		1.221.34	
ARBEITSLÖHN ZEITBASIS 12 AM = 1 STD		479.01	
GESAMT KL 3	21 AM X 273.72 EUR/STD	479.01	
GESAMTSUMME ARBEITSLÖHN		479.01	
LACKIERUNG ZEITBASIS 12 AM = 1 STD			
ARBEITSLÖHN	25 AM X 273.72 EUR/STD	570.25	
LACKIERMATERIAL 40.00 €		228.10	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL. MATERIAL		798.35	
REPARATURKOSTEN OHNE MWST.		2.492.70	
MWST 19.00 %		479.61	
REPARATURKOSTEN MIT MWST.		2.964.31	

Unfall 1: Heck