

» Übersicht

Besichtigt am:

20.08.2026 14:50

Berichts-Nr:


11222226

FIN:

WVGZZZE2ZNP056226



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

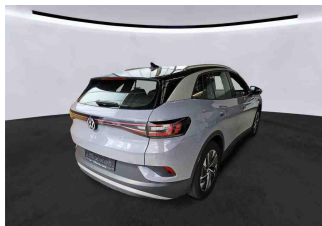

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	ID 4
HSN / TSN:	0603 / CLQ
Erstzulassungsdatum:	03.08.2022
Laufleistung:	85.981 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mondsteingrau
Farbe Dach:	Schwarz
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz - Platinum Grey/Platinum Grey - Soul-Schwarz/Schwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	696 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung
 11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)
 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten
 3 Kopfstützen hinten
 4 Leichtmetallräder "Hamar" 8 J x 19 in Dark Graphite, Oberfläche glanzgedreht
 6+1 Lautsprecher
 Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
 Abdeckungen für Leichtmetallräder
 Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung
 Airstop®-Ganzjahresreifen 235/55 R 19 vorn, Airstop®-Ganzjahresreifen 255/50 R 19 hinten
 Ambientebeleuchtung 10-farbig
 Anhängervorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung
 App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto
 Armaturentafel Standard
 Armlehne für Vordersitze
 Assistenzpaket "Plus"
 Aufkleber/Schilder in deutsch
 Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar
 Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex
 Außenspiegelgehäuse
 Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer
 Batterie 320A (49Ah)
 Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
 Bestandssicherung Doppelkolbenbremse
 Betriebserlaubnis Nachtrag
 Betriebsspannung 12 V
 Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)
 Bordwerkzeug
 Car2X
 CCS-Ladedose
 Dachleiste und Dachpfosten hinten in Silver
 Dachreling silber eloxiert
 Dämpfung hinten, Basis 1
 Dämpfung vorn
 DC/DC Wandler 3,0 KW
 Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
 Digitaler Radioempfang DAB+
 Diversity-Antenne für FM-Empfang
 Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
 Einfassung des Infotainment-Displays und der zentralen Bedienelemente in Schwarz
 Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
 Einton-Signalhorn
 Elektrische Luftzusatzheizung
 Elektro-Motor Aggr. 0EH.A
 Elektro-Motor Systemleistung 150KW Grundmotor ist: N06/N07
 Embleme
 e-Sound
 Exterieur Style "Silver"
 Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
 Fahrersitz mit Höheneinstellung
 Fahrprofilauswahl
 Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
 Fahrzeugklassen-Differenzierung -11A-
 Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
 Fertigungsablauf Standard
 Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschkämmend
 Fußhebelwerk "Standard"
 Gepäckraumboden
 Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
 Getriebe Übersetzung 12,976
 Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
 Hamar 8 J x 19 in Dark Graphite / glanzgedreht, Airstop®-Ganzjahresreifen 235/55 R 19 / 255/50 R 19
 Heckantrieb
 Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
 Hinterachsgewicht Standard
 Hochvolt-Batterie 82 kWh (brutto)
 Infotainment-Paket
 Innenspiegel automatisch abblendend
 ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
 Kältemittel R1234yf
 Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
 Keine Aktionsausführung
 Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
 Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Standklimatisierung und 2-Zonen-Temperaturregelung
 Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
 Komfortpaket

Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag

Kurzheck

Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Rückleuchten

LED-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung

Leergewichtsbereich Standard

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie

Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung

Mittelkonsole variabel, mit wechselbaren Einsätzen für Becherhalter und Ablagefächer

Müdigkeitserkennung

Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung

Navigationssystem "Discover Pro"

Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

o.b.Abgas

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Fußmatten

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Head-Up Display

Ohne kombinierte Längs- und Querführung

Ohne Ladekabel

Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen

Ohne Lichtassistent

Ohne Parkassistent / Garagenpilot

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige

Ohne Stadt / Kreuzungsassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Trennwand

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Update-Fähigkeit ab ID.Software 2.1

Plattformgruppenklasse 2

Pro

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"

Radio "Ready 2 Discover"

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar

Scheibenbremsen vorn für erhöhtes zulässiges Gesamtgewicht

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access", mit Safe-Sicherung

Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der Heckklappe

Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Matrix"

Softwareverbund Ausführung 6

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachbedienung

Spurwechselassistent "Side Assist"

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Stoßfänger in Wagenfarbe

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Trommelbremsen hinten

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder

Türgriffmulden beleuchtet

Typprüfand Deutschland

Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion

Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"

Umweltbonus

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vordersitze beheizbar

VVM/1 Modellpflege

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Zellmodul B

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 19 101 T	2,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 19 101 T	2,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	255/50 R 19 103 T	2,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	255/50 R 19 103 T	2,0 mm

Reifen zulässig: Nein

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Karosserie	Hagelschaden	Kaltdrücken (Hagel)
2	Reifen	Verschlissen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZE2ZNP056226

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigelegt.

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links

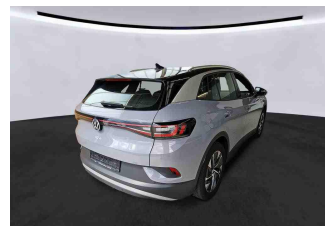


Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

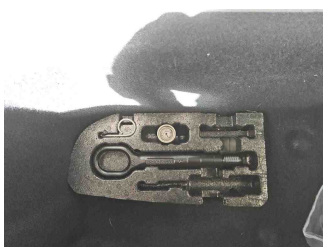


Equipment - Bordwerkzeug

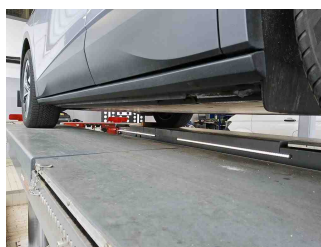


Seitenansicht - Schweller links

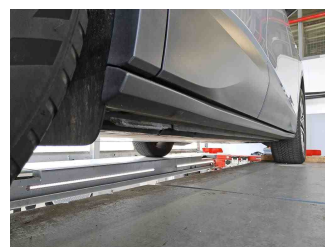


Seitenansicht - Schweller rechts

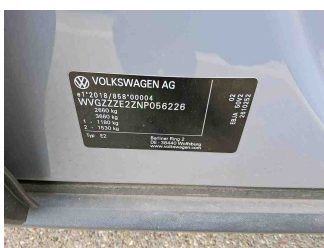


Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

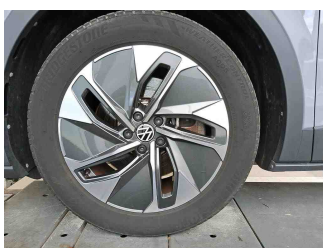


Räder - Rad montiert vorne links

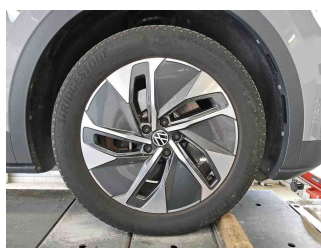

Räder - Rad montiert vorne rechts

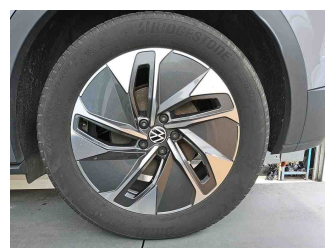


Räder - Rad montiert hinten links

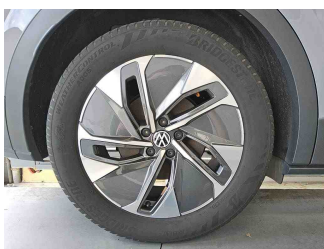


Räder - Rad montiert hinten rechts




Innenraum - Mittelkonsole

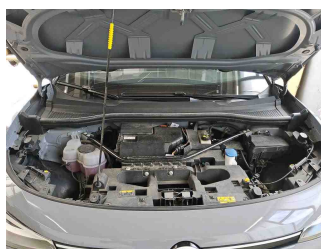


Fahrzeug - Motorraum offen

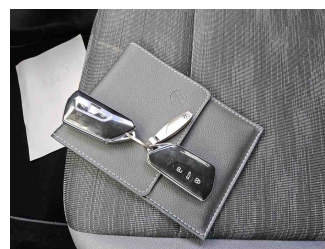


Equipment - Boardmappe/ Securitybag

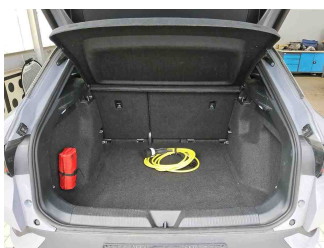


Innenraum - Kofferraum

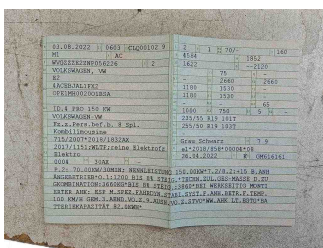


Fahrzeug - abgegebene ZB1

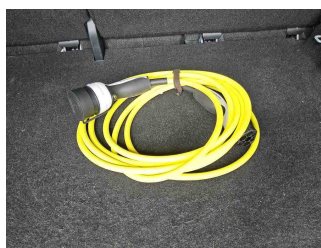

Equipment - Ladeequipment

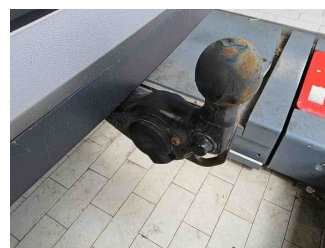


Equipment - Anhängerkupplung

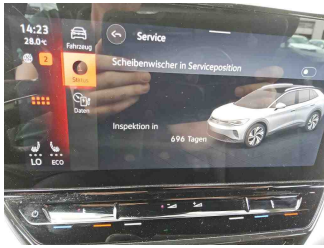

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne

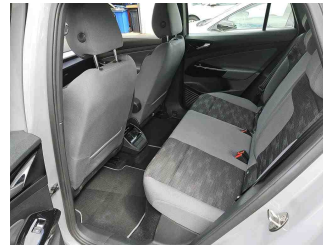

Innenraum - hinten



Unterbodenscan





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio




» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Karosserie - Hagelschaden - Kaltdrücken (Hagel)

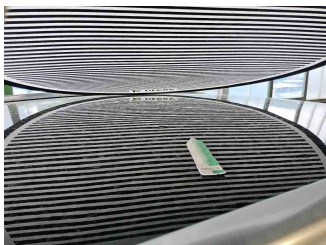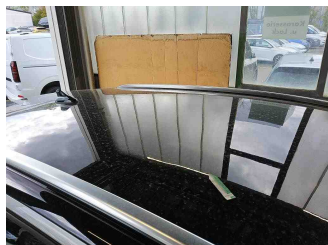

2 - Reifen - Verschlissen - Ersetzen

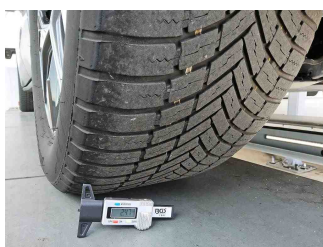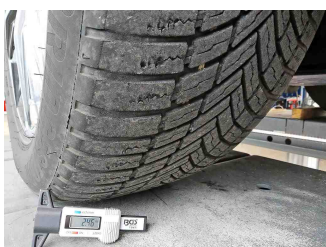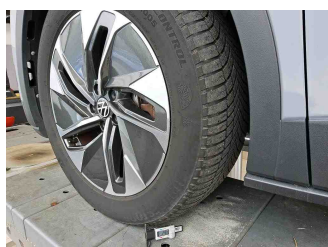

» **Reparaturkosten-Kalkulation**

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Karosserie - Hagelschaden - Kaltdrücken (Hagel)



<https://www4.macadam.eu/picture/5a2c0c7b-b052-450b-ba89-b3c6a47ec611.pdf?boundingBoxes=true>