



Skoda Fabia Cool Edition

EZ 03/2010 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 191.919km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 27***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Fabia Cool Edition [DE - Kb5 1.2 EU4, Cool Edition, 2008 - 2010]		
Kategorie Kombi	FIN TMBFH65J4A3090762	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 191.919km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 69 PS (51 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 111.090km	Letzter Service am 10/2018
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2010	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 140g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	90	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei der Abgasanlage: undicht;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Original Fahrzeug Farbe: Anthracite-Grau Metallic
- Raucher-Paket
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Stone
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung getönt
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Dachreling
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill mit Chromrand
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW 12V
- Radiovorbereitung
- Reserverad in Fahrbereifung
- Seitenschutzleisten
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung



Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Sitz vorn links höhenverstellbar


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos







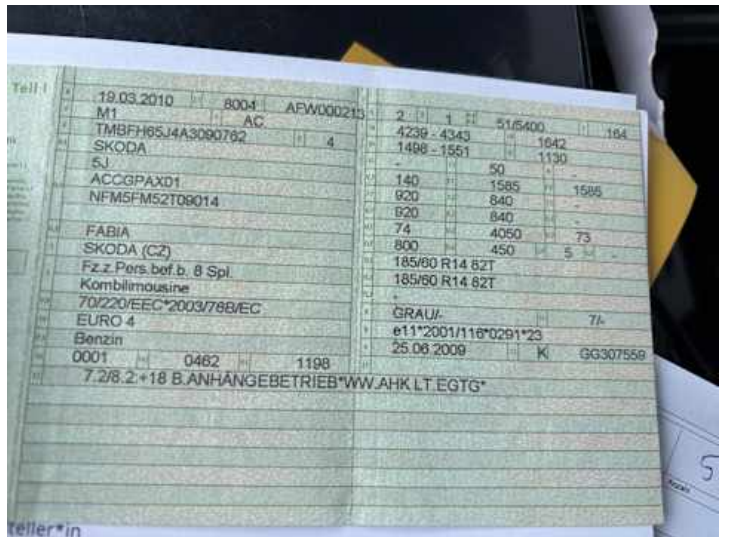

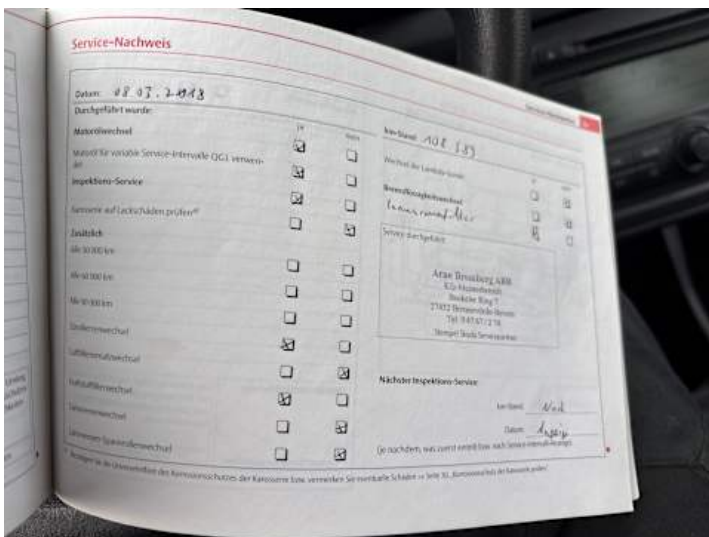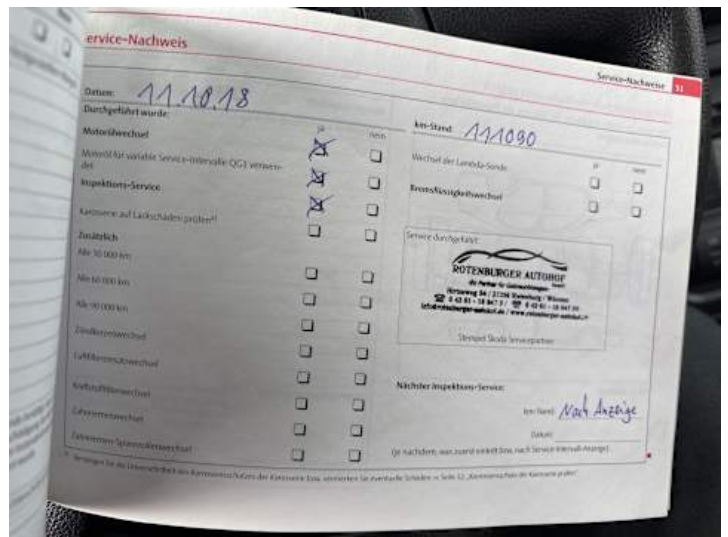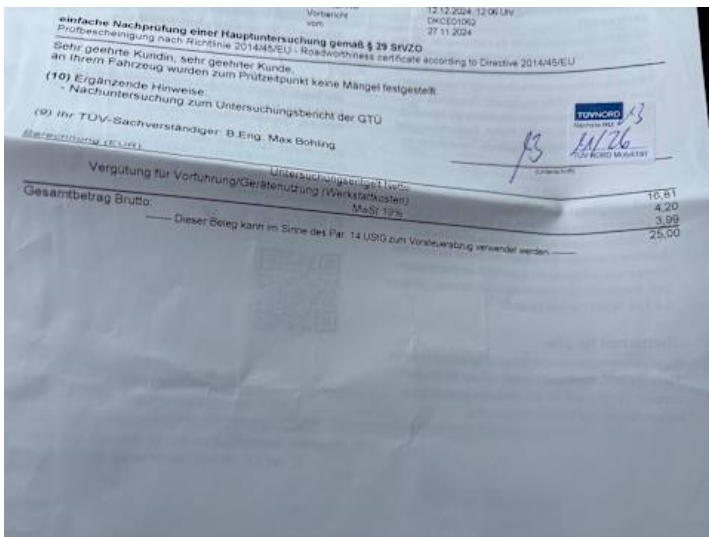



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Lackschaden)



Dach (Rost)



Dach (Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)