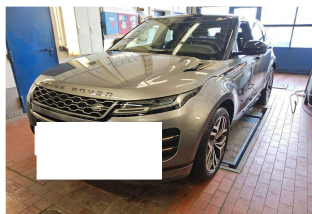


Zustandsbericht ohne Ausstattung

**Kennzeichen****FIN****SALZA2BT7PH215077**

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf 16.04.2026

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

Minderwerte aus Rep.-kosten
(ohne merkantile Wertminderung)

Wertminderung merkantil geschätzt (steuerneutra

Bemerkungen

Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 110 µm bis 221 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Tür vorne rechts, Kotflügel vorne rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen ein merkantiler Minderwert angesetzt.

Das Fahrzeug wurde laut Rechnungnr: 4587673 in Höhe von 23.819,65 EUR am 27.01.2026 bei einer Laufleistung von ?????? km instandgesetzt.

Folgende Bauteile waren Betroffen; Scheinwerfer, Lenkgetriebe, Kotflügel rechts

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Typ: LEASING

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	29.03.2023	Letzte Zulassung	29.03.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Land Rover
Typ / Verkaufsbez.	Range Rover Evoque (2018->) / Range Rover Evoque 1.5 P300e Hybrid Evoque AWD	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	SALZA2BT7PH215077	HSN / TSN	1590 / AJK
DAT Europa-Code®	017300770210001	DAT Marktindex	DE001 6399
Km-Stand abgelesen	41019	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Zylinderanzahl	3 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	147
Hubraum (ccm)	1498	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Allrad	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau / 1DF
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 20 104 W	Pirelli / Scorpion Zero All Season J LR FSL	S /O	5 mm
rechts	235 / 50 R 20 104 W	Pirelli / Scorpion Zero All Season J LR FSL	S /O	5 mm
2 links	235 / 50 R 20 104 W	Pirelli / Scorpion Zero All Season J LR FSL	S /O	5 mm
rechts	235 / 50 R 20 104 W	Pirelli / Scorpion Zero All Season J LR FSL	S /O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
 letzte Wartung: am 28.03.2025 bei Kilometerstand 27.982
 bis Wartung verbleiben: 20.950 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Sitz vorne links, Sitzflanke links
verschrammt, smart repair (Bild 6)
2. Außenspiegel links, Spiegelkappe
verschrammt, lackieren mit Lackaufbau
(Bild 7)
3. Tür hinten rechts, eingedellt mit
Lackschaden, lackieren mit Lackaufbau
(Bild 8, 9)

Rep.Kosten insgesamt / Minderwert

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Heckklappenverkleidung leichte Kratzer,
 Frontscheibe leichte Steinschläge,
 Frontbereich leichte Steinschläge,

Minderwert merkantil

Merkantil geschätzt (steuerneutral)

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Ladekabel

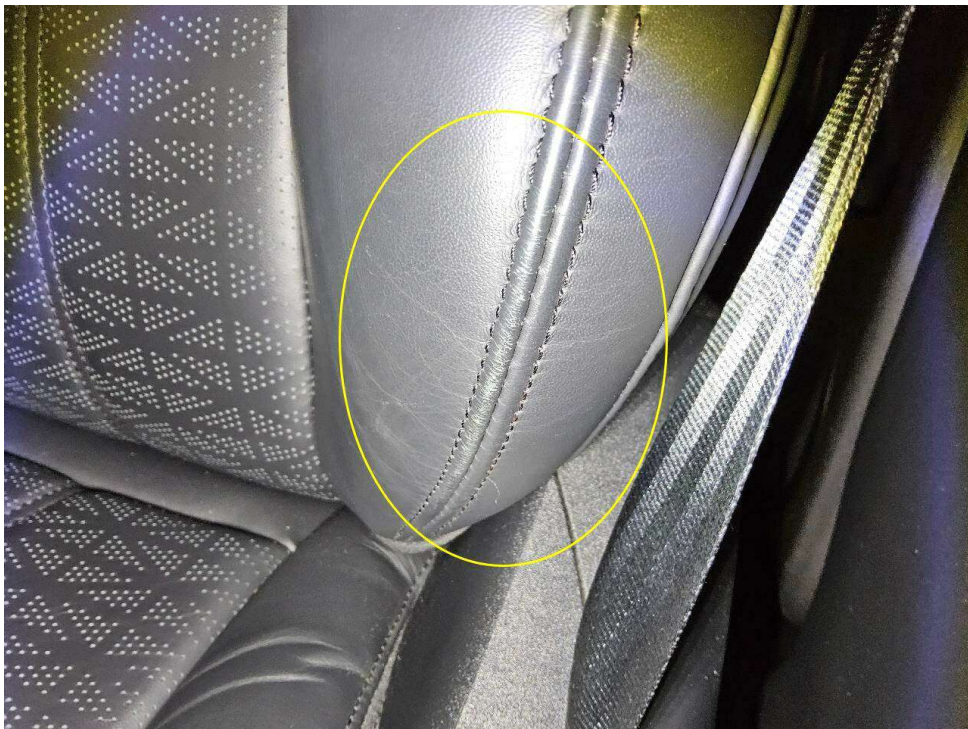


Bild 6 : Sitz vorne links, Sitzflanke links verschrammt



Bild 7 : Außenspiegel links, Spiegelkappe verschrammt

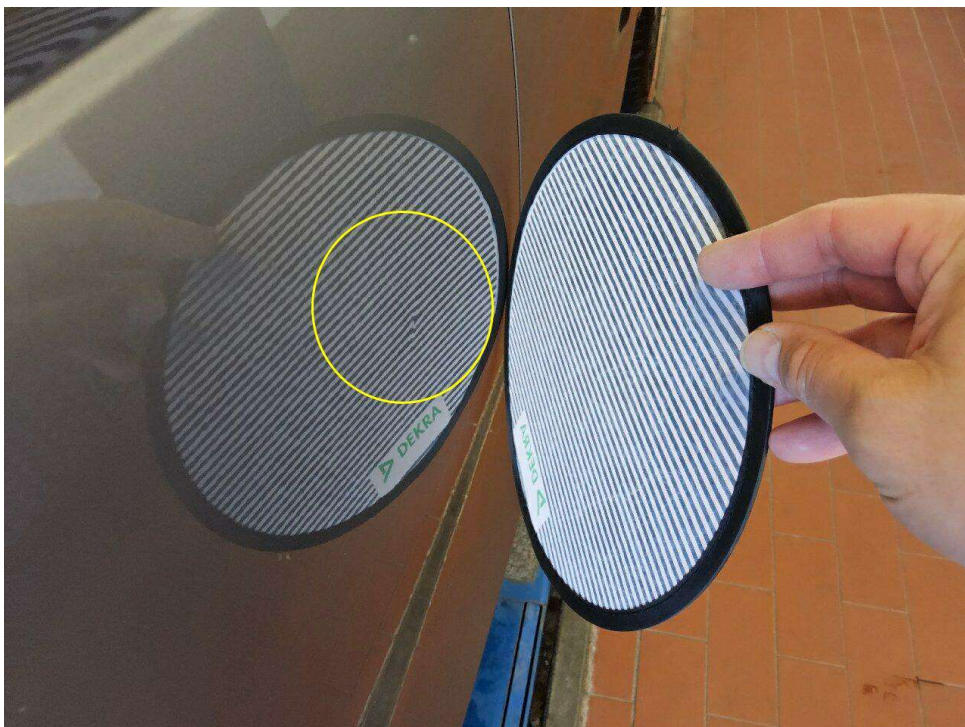


Bild 8 : Tür hinten rechts, eingedellt mit Lackschaden



Bild 9 : Tür hinten rechts, eingedellt mit Lackschaden