



WAUZZZ8U8JR091862

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	113.715 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	-27 Tag(e)
Typ/Modell	Q3	HU	
Fahrgestellnummer	WAUZZZ8U8JR091862	Leistung / Hubraum	162 kW / 1.984 ccm
Erstzulassung	26.06.2018	Polster/Farbe	Leder / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Erstbewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Karosserie	Karosserie (SGA Notwendig) - Hagelschaden - Kostenvoranschlag erforderlich	
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen	
3	Motorhaube	Motorhaube - verformt - instandsetzen und lackieren	
4	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (Plastisch verformt) - beschädigt - erneuern	
5	Karosserie	Karosserie (Schaden vorne links) - Kostenvoranschlag erforderlich	

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.			

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)
----------	----------------

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R17 99V	Bridgestone	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	i.O.
2	235/55 R17 99V	Bridgestone	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Bemerkungen

- Fzg weist dem Alter/ Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
- Komfortelektronik bedingt überprüft.
- Ausstattungsumfang und Historie konnten Online aufgrund Fehler in der IT nicht geprüft werden

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	Q3	Laufleistung (abgelesen)	113.715 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZ8U8JR091862	Erstzulassung	26.06.2018

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	
Gebrauchsspuren	
Fehlteile	
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	
Mwst. (19%)	
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	186 µm
2	Dachholm links	204 µm
3	Dachholm rechts	188 µm
4	Heckklappe/-tür	175 µm
5	Kotflügel links	219 µm
6	Kotflügel rechts	198 µm
7	Motorhaube	195 µm
8	Seitenwand links	189 µm
9	Seitenwand rechts	201 µm
10	Tür hinten links	195 µm
11	Tür hinten rechts	192 µm
12	Tür vorne links	221 µm
13	Tür vorne rechts	190 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt
von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Ori



idige versichert, dass der Inhalt die

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Kombiinstrument



Abbildung 5: Kombiinstrument

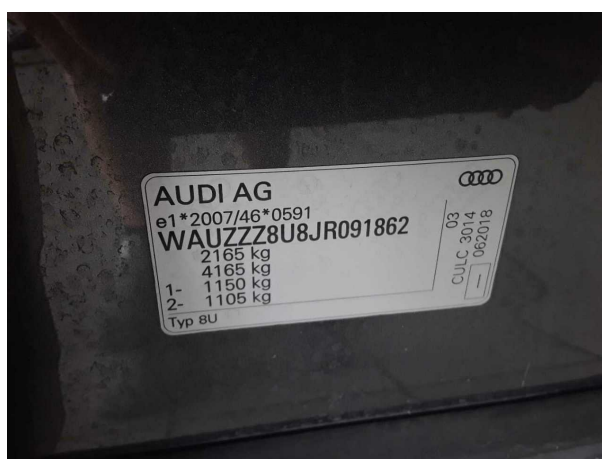


Abbildung 6: FIN

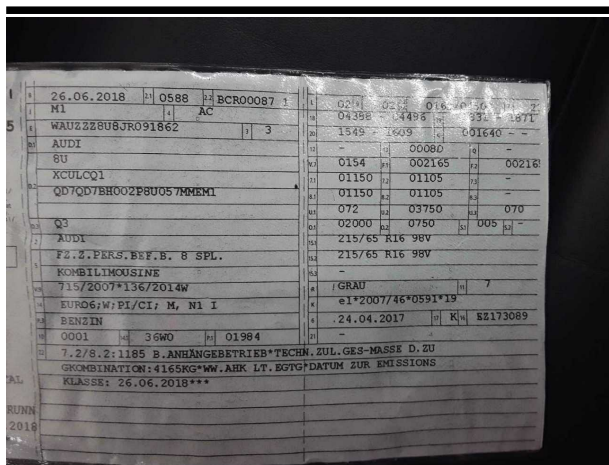


Abbildung 7: Dokumente

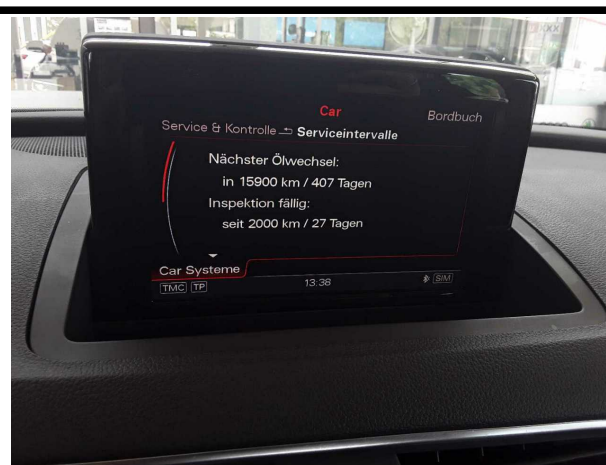


Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges

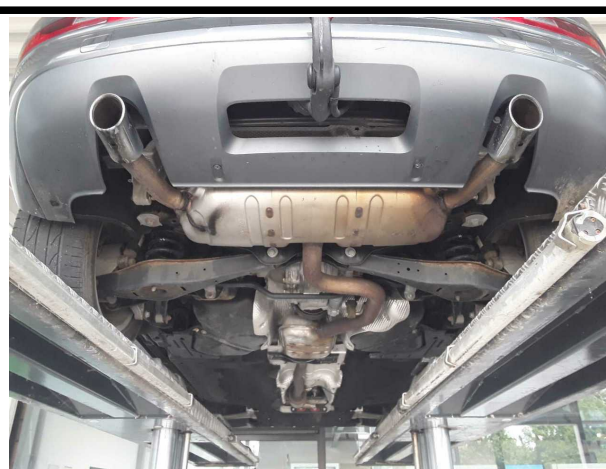


Abbildung 14: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube - verformt - instandsetzen und lackieren

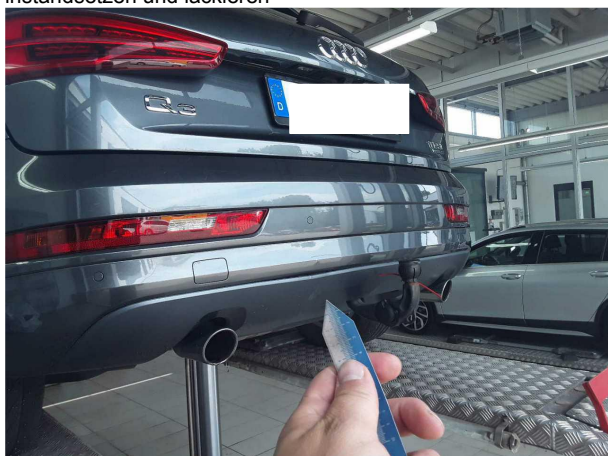

Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Plastisch verformt) - beschädigt - erneuern




Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Plastisch verformt) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Plastisch verformt) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Plastisch verformt) - beschädigt - erneuern

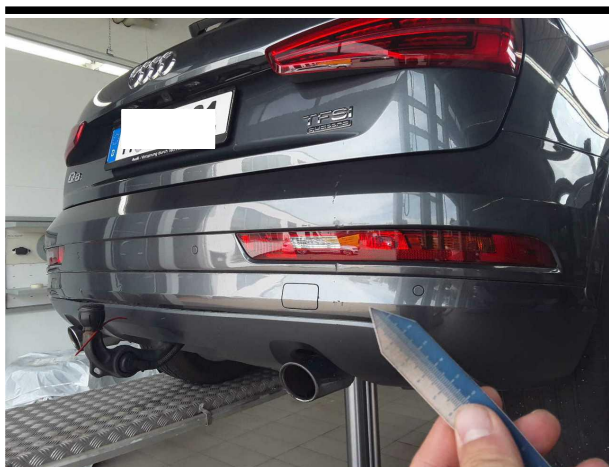

Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Plastisch verformt) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Plastisch verformt) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: Karosserie: Karosserie (Schaden vorne links) - Kostenvoranschlag erforderlich




Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Plastisch verformt) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: Karosserie: Karosserie (Schaden vorne links) - Kostenvoranschlag erforderlich



Beschädigung #5: Karosserie: Karosserie (Schaden vorne links) - Kostenvoranschlag erforderlich

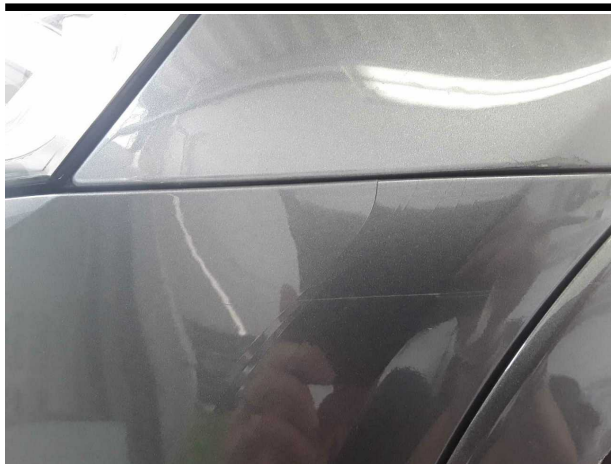

Beschädigung #5: Karosserie: Karosserie (Schaden vorne links) - Kostenvoranschlag erforderlich




Beschädigung #5: Karosserie: Karosserie (Schaden vorne links) - Kostenvoranschlag erforderlich



Beschädigung #5: Karosserie: Karosserie (Schaden vorne links) - Kostenvoranschlag erforderlich



Beschädigung #5: Karosserie: Karosserie (Schaden vorne links) - Kostenvoranschlag erforderlich

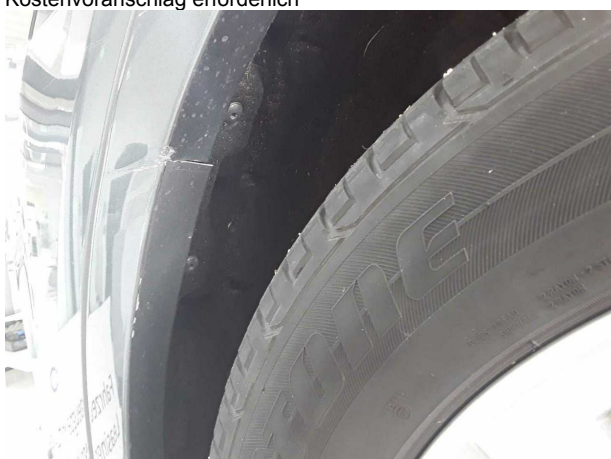

Beschädigung #5: Karosserie: Karosserie (Schaden vorne links) - Kostenvoranschlag erforderlich



Beschädigung #5: Karosserie: Karosserie (Schaden vorne links) - Kostenvoranschlag erforderlich