



Audi A3 Sportback

EZ 07/2020 | Limousine | Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 114.773km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A3 Sportback [DE - LimS5 1.4 TFSI e-tron EU6d, 40 basis, 2019 - 2020]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ8V0LA039720	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 114.773km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 72.013km	Letzter Service am 07/2024
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2020	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 41g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 1.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links


(5 mm)
Kratzer

Vorne rechts


(5 mm)
Kerben,
Kratzer

Hinten links


(5 mm)

Hinten rechts


(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	102
Türe hinten links	99	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	120	Heckklappe	108
Dach	127		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung




Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos





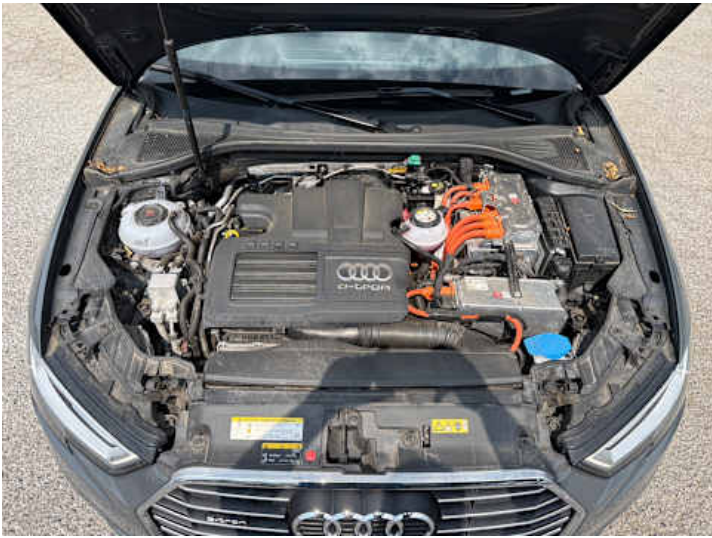



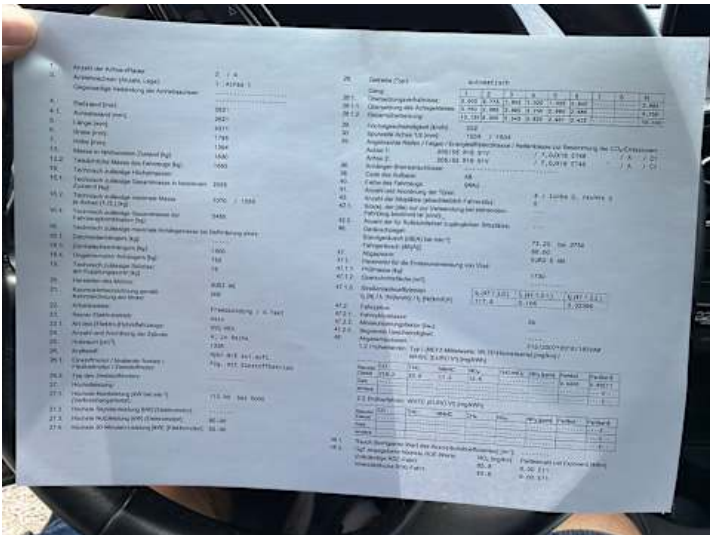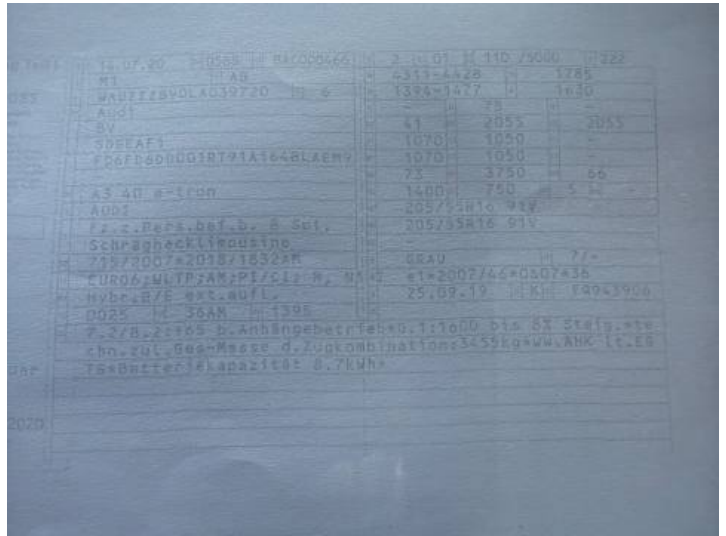

Digitale Werkstattshistorie	
11.07.2024	Werkstattbesuch
72013 km (+12541 km)	
Erbsidenberger Straße 144, 58708 Menden (Sauerland), Germany	
- Zusätzliche Arbeit - Wechsel der Bremsflüssigkeit	
21.11.2023	Werkstattbesuch
58472 km (+29668 km)	
Erbsidenberger Straße 144, 58708 Menden (Sauerland), Germany	
- Inspektion mit Ölwechsel - Getriebeöl - Zündkerze	
23.05.2022	Werkstattbesuch
28604 km (+21345 km)	
Erbsidenberger Straße 144, 58708 Menden (Sauerland), Germany	
- Inspektion mit Ölwechsel - Staub- und Pollenfilter - Wechsel der Bremsflüssigkeit	
18.02.2021	Werkstattbesuch
8459 km (+8458 km)	
Erbsidenberger Straße 144, 58708 Menden	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Scheinwerfer (links) (Steinschlag)




Rad (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Delle)

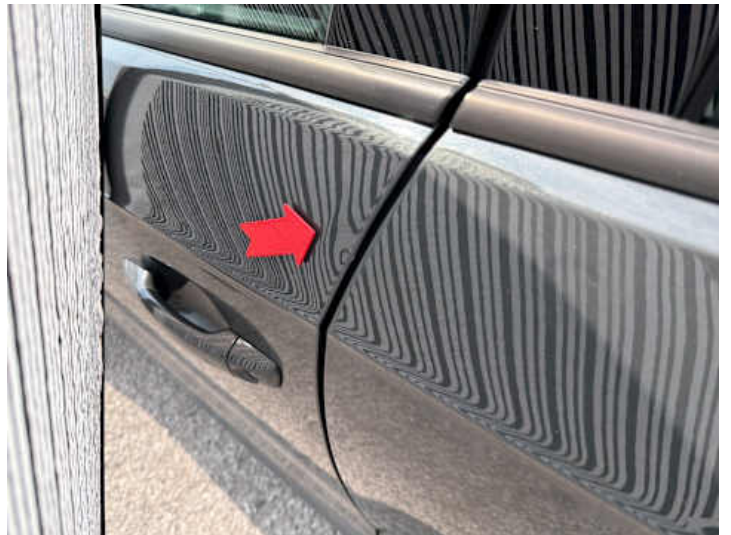

Fahrtür (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)