


Zustandsbericht ohne Ausstattung

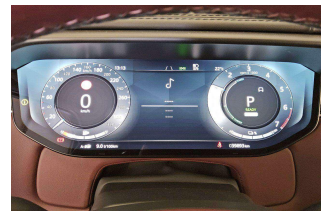

FIN **SAL1A2B42RA190798**

Vorgang

Besichtigung

06.05.2026, 13:00 Uhr, durch Herrn Andreas Fütterer bei Autohaus Geisser GmbH.

Bemerkungen

Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Typ: LEASING

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	11.06.2024	Letzte Zulassung	11.06.2024
Hersteller	LAND ROVER	Marke	Land Rover
Typ / Verkaufsbez.	Range Rover Sport P550e Hybrid Autobiography	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	SAL1A2B42RA190798	Maße Länge/Breite/Höhe	4946 / 2003 / 1820 (mm)
Achsen / angetr. Achsen	2 / 2	Radstand (mm)	2997
zul. Gesamtmasse	3450 kg	HSN / TSN	1590 / AME
Schlüssel-Nr.	40350050	Km-Stand abgelesen	39893
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.
Zylinderanzahl	/ Hybridantrieb	Leistung (kW)	294
Hubraum (ccm)	2996	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Allrad	Farbe	Grau / Matt Metallic
Felgen	Leichtmetall	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.	

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	285 / 40 R 23 111 Y	Pirelli / Scorpion Zero All Season LR FSL	S / O	5 mm
rechts	285 / 40 R 23 111 Y	Pirelli / Scorpion Zero All Season LR FSL	S / S	5 mm
2 links	285 / 40 R 23 111 Y	Pirelli / Scorpion Zero All Season LR FSL	S / O	6 mm
rechts	285 / 40 R 23 111 Y	Pirelli / Scorpion Zero All Season LR FSL	S / S	5 mm

Pannenset

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat; /S Schaden;

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 19.12.2025 bei Kilometerstand 34.003

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Beide Funk-Fahrzeugschlüssel
Batterie schwach, erneuern (Bild 7)
2. Laderaumrahmen oben rechts loses
Masseband, befestigen, prüfen und
Befund festlegen, Schadenerweiterung
möglich (Bild 8, 9)
3. Motorhaubendämmung links
Schimmel, reinigen, prüfen und Befund
festlegen, Schadenerweiterung
möglich (Bild 10, 11)
4. Heckklappe matt lackiert, oberhalb
verschrammt, lackieren mit
Lackaufbau (Bild 12, 13, 14, 15)
5. Tür vorne links auf der unteren
Designkante eingedellt (Mehraufwand
Matlackierung), drücken (Bild 16, 17)

Gesamt

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Laderaumverkleidungen leichte Kratzer,
Türeinstieg vorne links leichte Kratzer,
Lenkrad Lenkradkranz laufleistungsbedingte
Nutzungsspuren,
Frontscheibe minimale Steinschläge,
Dachblende Kunststoff hinten rechts leichte
Delle,
Dachholm rechts schwarz glanz lackiert oben
leichte Kratzer,
Dach Blende Kunststoff glanzschwarz rechts
und links Verwerfung,
Außenspiegel rechts Spiegelkappe
glanzschwarz leichte Schramme,
Stoßfänger hinten leichte Kratzer,
Seitenwand rechts leichte Kratzer,
Seitenwand links leichte Kratzer,
Türblenden links und rechts leichte Kratzer,
Stoßfänger vorne leichte Steinschläge und
leichte Kratzer,

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne rechts	5 mm	SS
hinten rechts	5 mm	SS
Legende	S/ Sommer /O Original /F Runflat /S Schaden	

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Andreas Fütterer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn

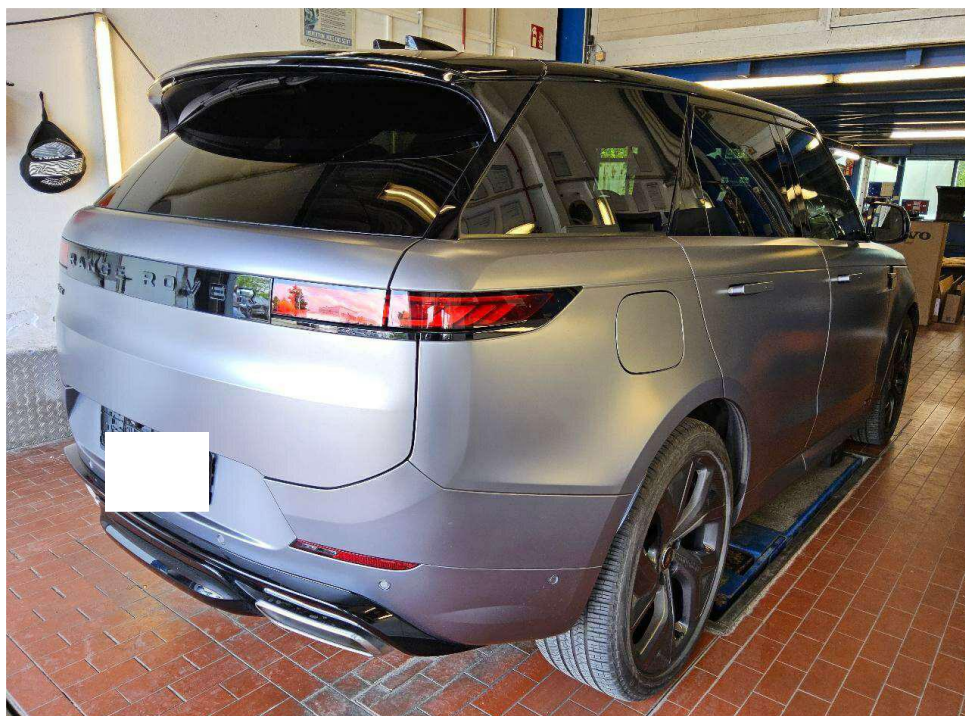


Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum

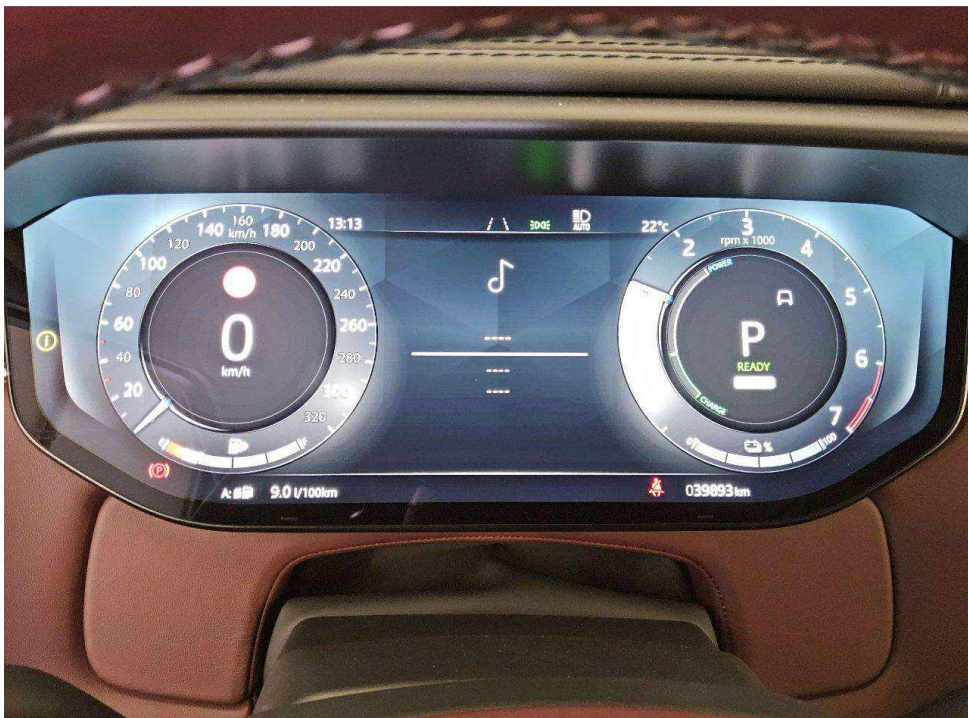


Bild 4 : Kombiinstrument

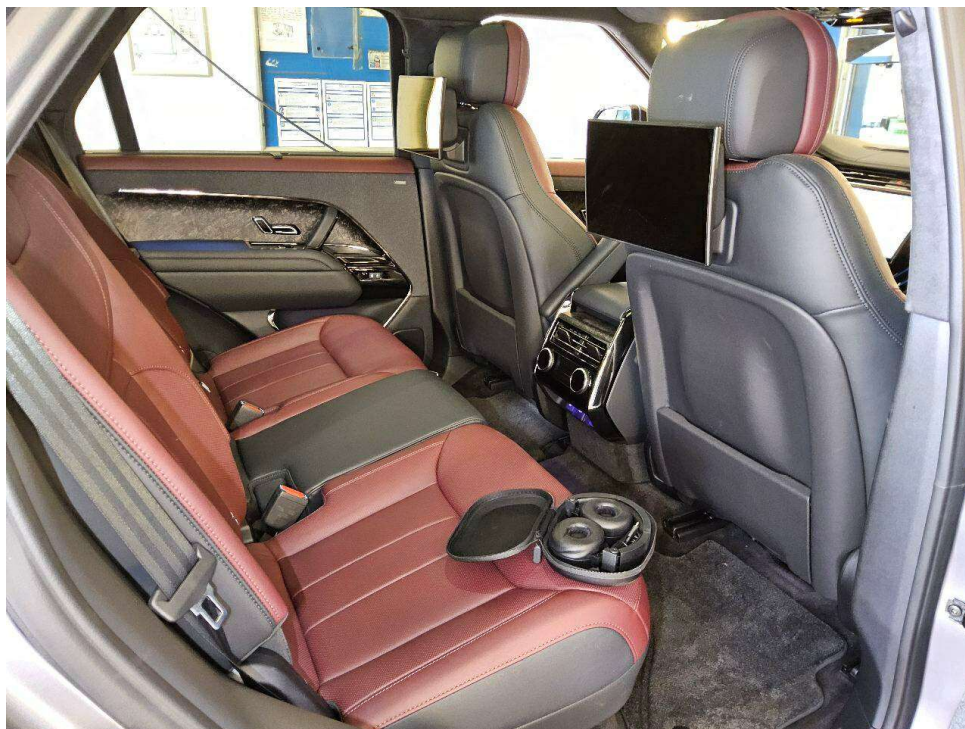


Bild 5 : Fondbereich



Bild 6 : Ladekabel



Bild 7 : Beide Funk-Fahrzeugschlüssel Batterie schwach



Bild 8 : Laderaumrahmen oben rechts loses Masseband, befestigen



Bild 9 : Laderaumrahmen oben rechts loses Masseband, befestigen

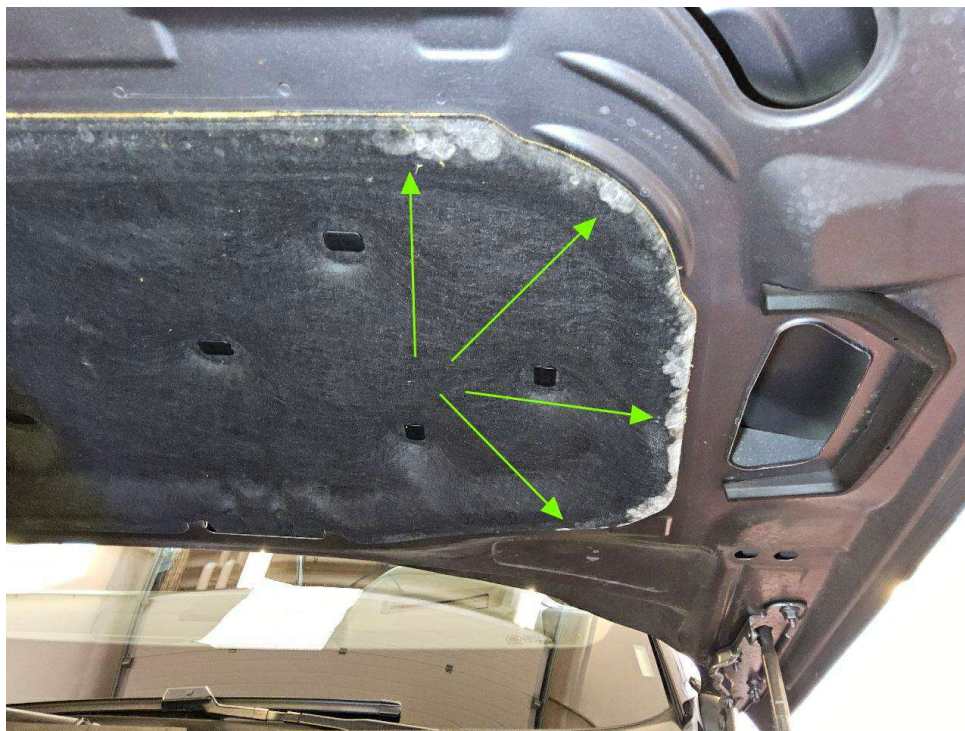


Bild 10 : Motorhaubendämmung links Schimmel, reinigen

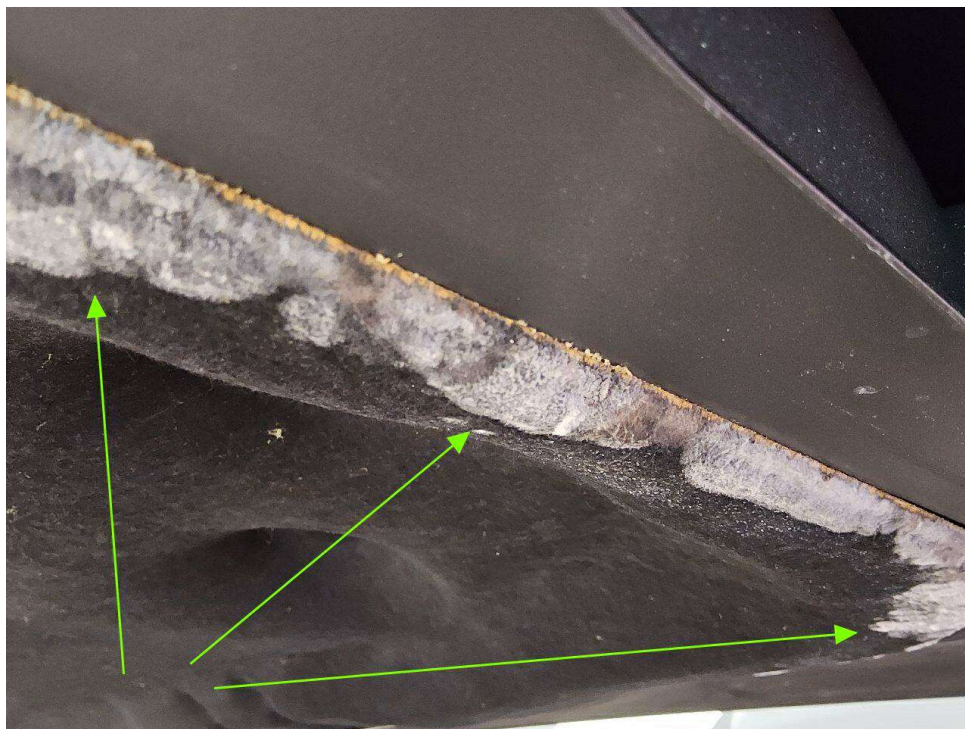


Bild 11 : Motorhaubendämmung links Schimmel, reinigen

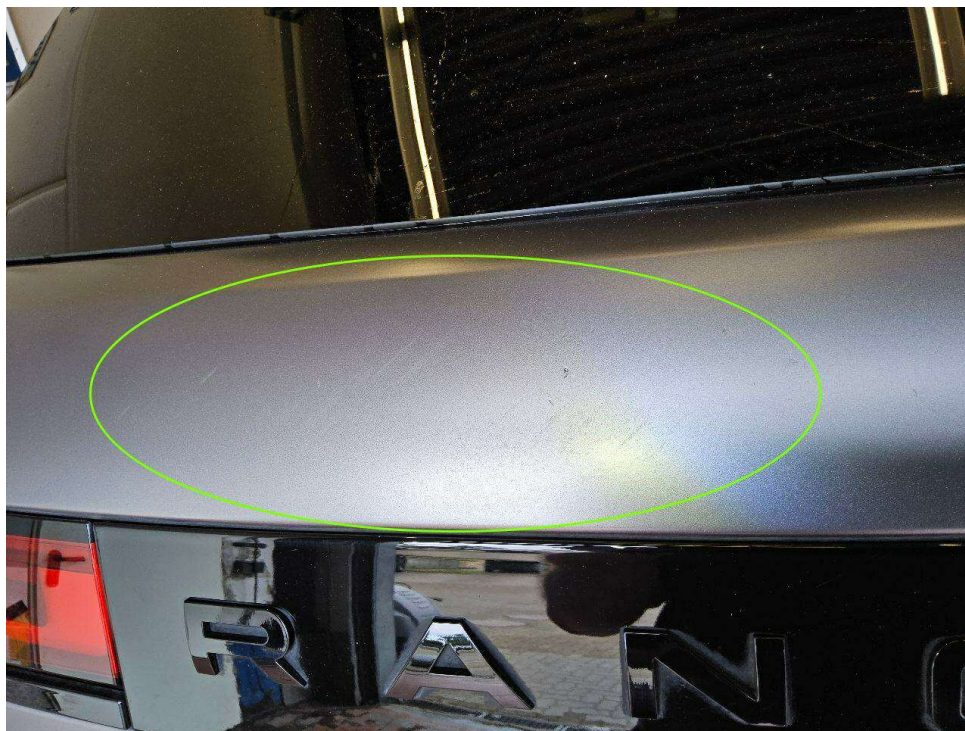


Bild 12 : Heckklappe matt lackiert, oberhalb verschrammt



Bild 13 : Heckklappe matt lackiert, oberhalb verschrammt

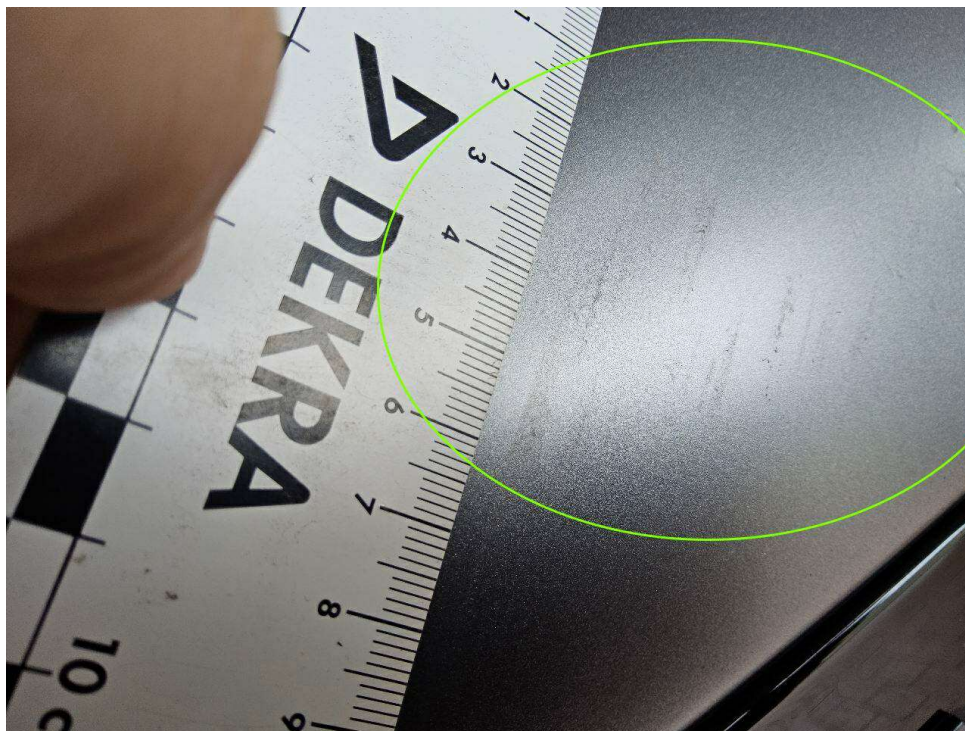


Bild 14 : Heckklappe matt lackiert, oberhalb verschrammt

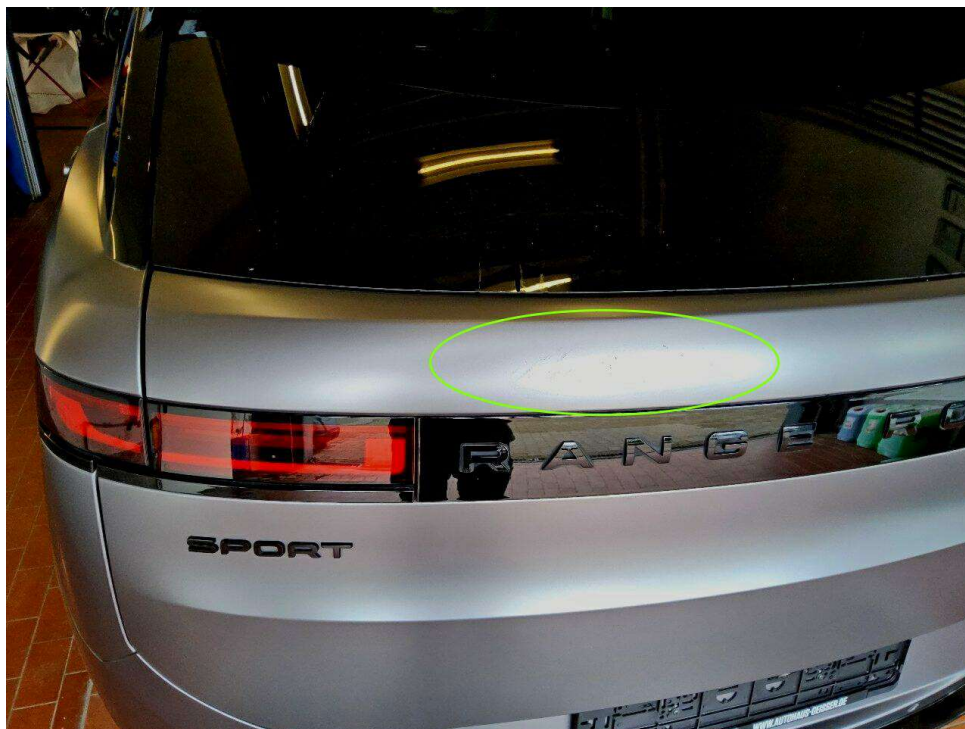


Bild 15 : Heckklappe matt lackiert, oberhalb verschrammt

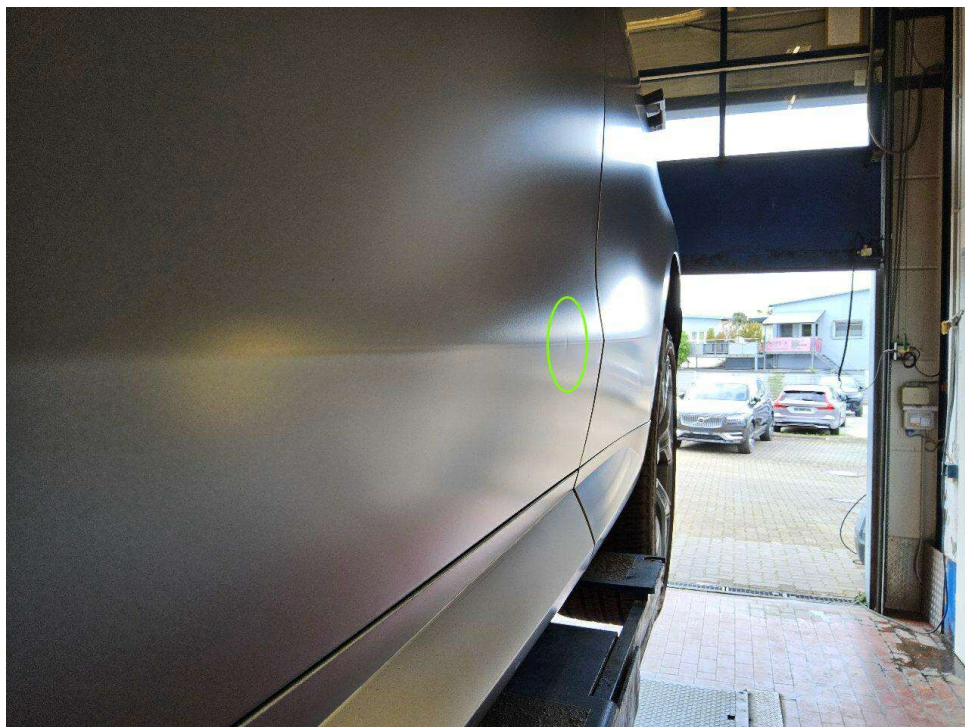


Bild 16 : Tür vorne links auf der unteren Designkante eingedellt (Mehraufwand Mattlackierung)

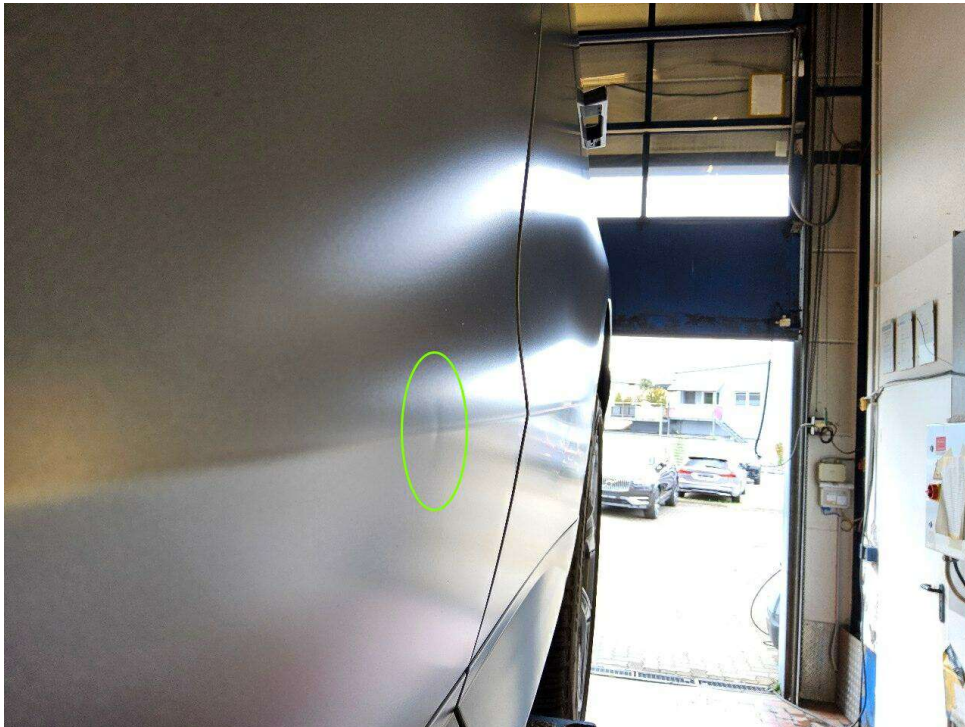


Bild 17 : Tür vorne links auf der unteren Designkante eingedellt (Mehraufwand Mattlackierung)



Bild 18 : Achse 1, Reifen Rechts 1



Bild 19 : Achse 2, Reifen Rechts 1