



05.05.2026

Gutachten

Betreff

Besichtigungsdatum / Ort

Fahrzeug-Identnummer



: 05.05.2026

Gutachten

Betreff

Auftrag durch

Besichtigungsdatum / Ort

Fahrzeugart	Geländewagen
Hersteller	BMW
Modell / Verkaufsbezeichnung	X3 xDrive30i
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0005 DGP 00105
Fahrzeug-Identnummer	WBA55DP070N199648
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung / Letzte Zulassung	16.02.2023 / 16.02.2023
Nächste HU	02/2026
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
Laufleistung	127.231 / abgelesen
Farbe / Farbcode	A90 Sophisto-Grau
Antriebsart	Allradantrieb
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E
Hubraum / Leistung	1.998 ccm/ 180 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	/ EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.450
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Leder / Schwarz



5.05.2026

Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Raucherfahrzeug	Nein
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	9.000 km
Durchgeführte Wartungen	01.09.2025 bei 102.316 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/60 R18 104W	Pirelli	Sommerreifen auf Leichtmetall	4 / 4
#2 225/60 R18 104W	Pirelli	Sommerreifen auf Leichtmetall	4 / 4

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Nicht verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Ausstattung: Klimaautomatik, Navigationsgerät mit Kartenansicht, Radio mit SD/USB Schnittstelle

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Seitenwand links	Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern
3	Sonstiges	Hauptuntersuchung (seit 02/26) - fällig - erneuern
4	Stossfänger hinten	Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern
5	Stossfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern
6	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn (unlackiert) - beschädigt - erneuern
7	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn (ecke links) - Kratzer - Smart Repair
8	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern
9	Kotflügel links	Kotflügel links - Kratzer - lackieren
10	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Außenspiegel links	Spiegelgehäuse - Kratzer - kein Abzug
2	Außenspiegel rechts	Spiegelgehäuse - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe (oberflächlich) - Steinschlag - kein Abzug
4	Karosserie	Karosserie (Harzflecken) - aufbereiten

Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Dach, Heckklappe/-tür, Kotflügel rechts, Motorhaube, Seitenwand rechts, Stoßfänger hinten, Tür hinten links, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	226 µm
2	Heckklappe/-tür	212 µm
3	Kotflügel links	235 µm
4	Kotflügel rechts	197 µm
5	Motorhaube	312 µm
6	Seitenwand rechts	200 µm
7	Tür hinten links	298 µm
8	Tür hinten rechts	193 µm
9	Tür vorne links	275 µm
10	Tür vorne rechts	193 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturenerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Alle elektronischen Verbraucher wurden geprüft



05.05.2026

Klimaanlage bedingt prüfbar

Automatikgetriebe bedingt prüfbar

Fzg steht auf Sommerräder

Anlagen: 18 Übersichtsfotos, 38 Beschädigungsfotos

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg hinten (links)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Innenraum vorne



Abbildung 10: Innenraum vorne



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Laufleistung



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: FIN



Abbildung 18: FIN

Beschädigungsfotos




Beschädigung 1: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 1: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 2: Seitenwand links: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern

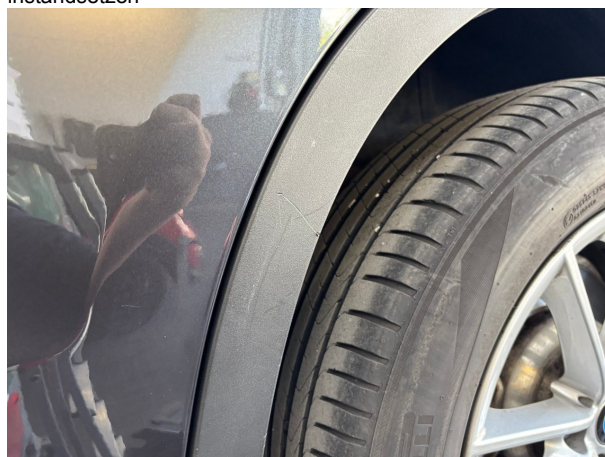

Beschädigung 2: Seitenwand links: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 4: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 4: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 4: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 4: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 5: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 5: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 5: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert...
beschädigt - erneuern




Beschädigung 6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn
(unlackiert) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (ecke link...
Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (ecke
links) - Kratzer - Smart Repair

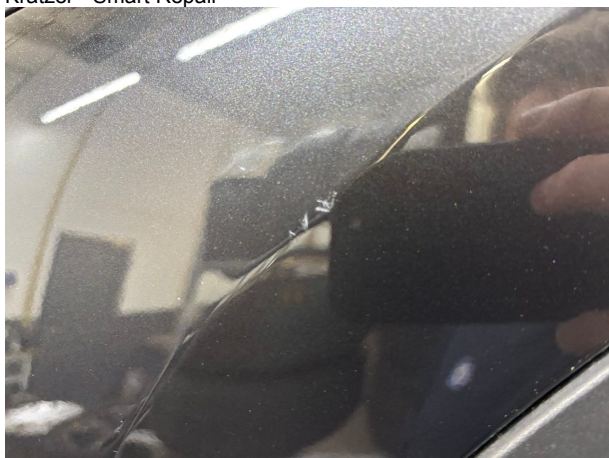

Beschädigung 7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (ecke link...
Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten
(unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 9: Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - lackieren



Beschädigung 9: Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - lackieren



Beschädigung 9: Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - lackieren



Beschädigung 10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Gebrauchsspur 1: Außenspiegel links: Spiegelgehäuse - Kratzer - kein Abzug




Gebrauchsspur 1: Außenspiegel links: Spiegelgehäuse - Kratzer - kein Abzug




Gebrauchsspur 2: Außenspiegel rechts: Spiegelgehäuse - Kratz...
- kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Außenspiegel rechts: Spiegelgehäuse - Kratzer - kein Abzug

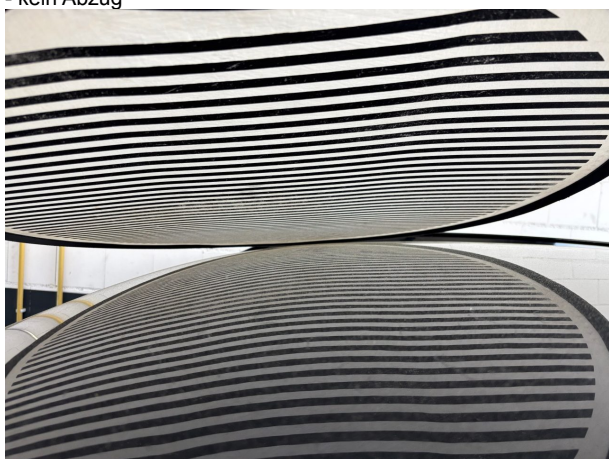


Gebrauchsspur 4: Karosserie: Karosserie (Harzflecken) -
aufbereiten

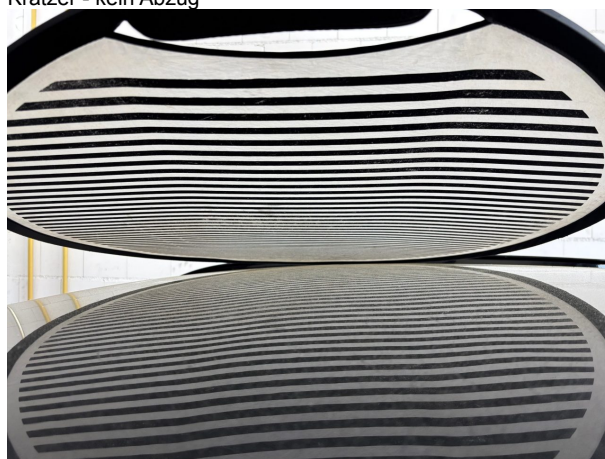

Gebrauchsspur 4: Karosserie: Karosserie (Harzflecken) -
aufbereiten




Gebrauchsspur 4: Karosserie: Karosserie (Harzflecken) -
aufbereiten

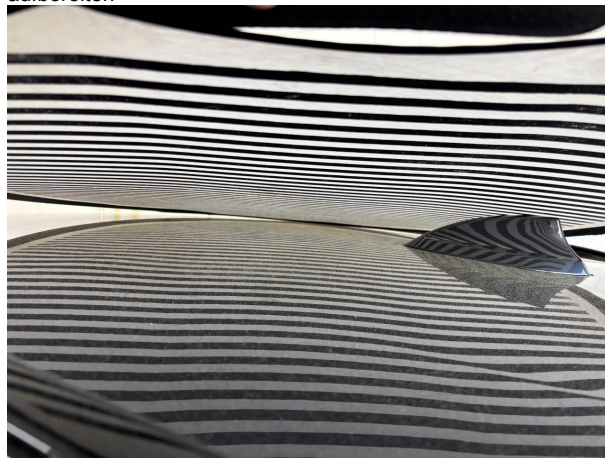

Gebrauchsspur 4: Karosserie: Karosserie (Harzflecken) -
aufbereiten



Gebrauchsspur 4: Karosserie: Karosserie (Harzflecken) - aufbereiten

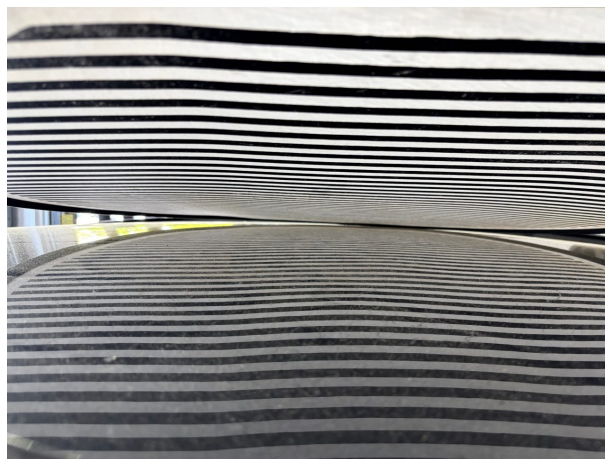

Gebrauchsspur 4: Karosserie: Karosserie (Harzflecken) - aufbereiten