



Renault Clio YAHOO!

EZ 11/2012 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 146.538km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 44***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Clio YAHOO! [DE - LimS5 1.2 16V EU5, Yahoo, 2011 - 2012]		
Kategorie Limousine	FIN VF1BR1S0H48131571	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 146.538km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.149 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2012	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Quietschen; Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;
Klimaanlage	Geräusche bei der Lüftung: Rauschen;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Tiergeruch; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 55 kW 16V
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel schwarz
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kinderkopfstützen höhenverstellbar, 2.Sitzreihe
- Kopfstützen verstellbar
- Modellpflege
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Rücksitz klappbar
- Original Fahrzeug Farbe: HELLROT



Sonderausstattung

- Raucher-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden





Fahrzeugfotos









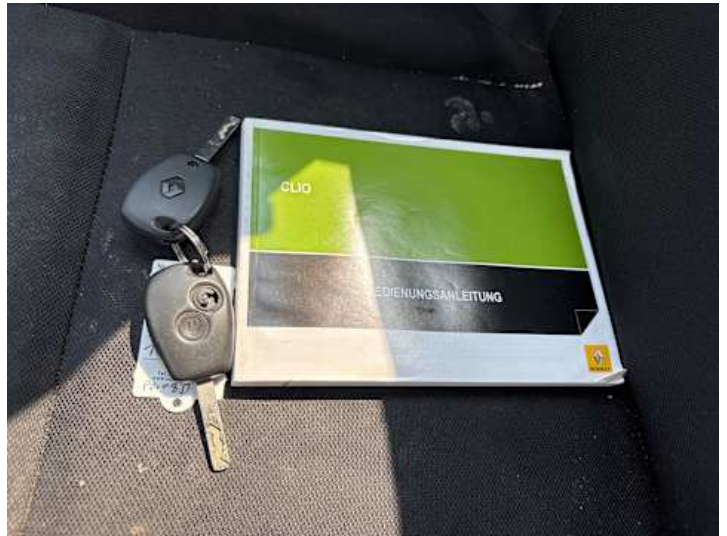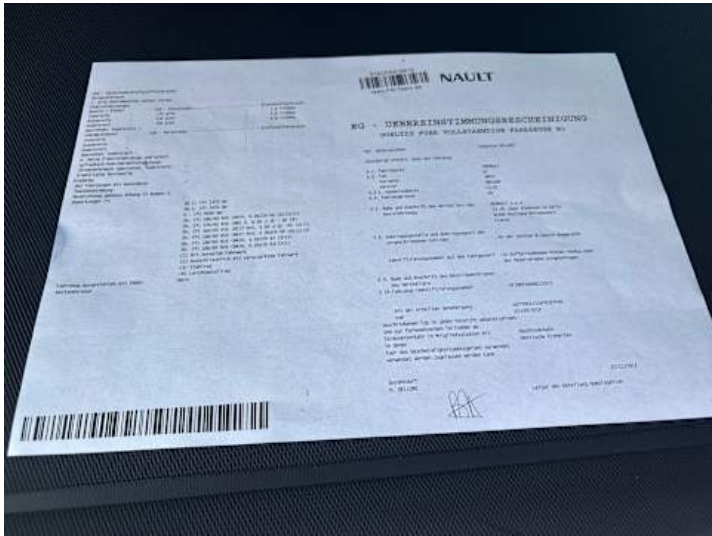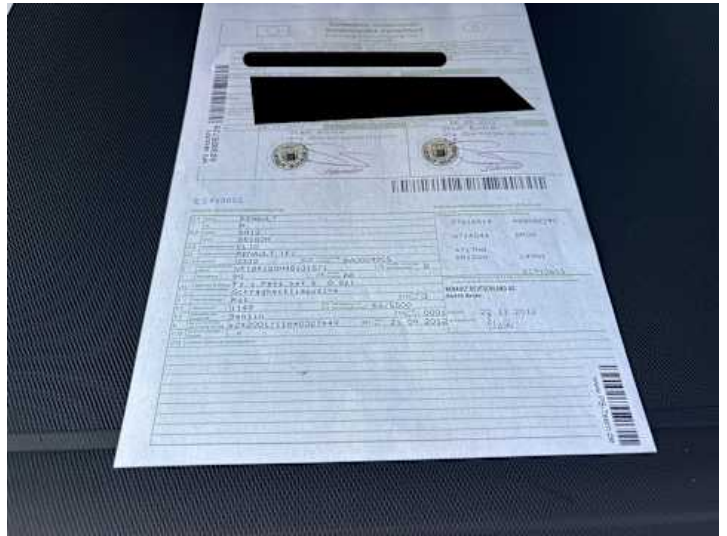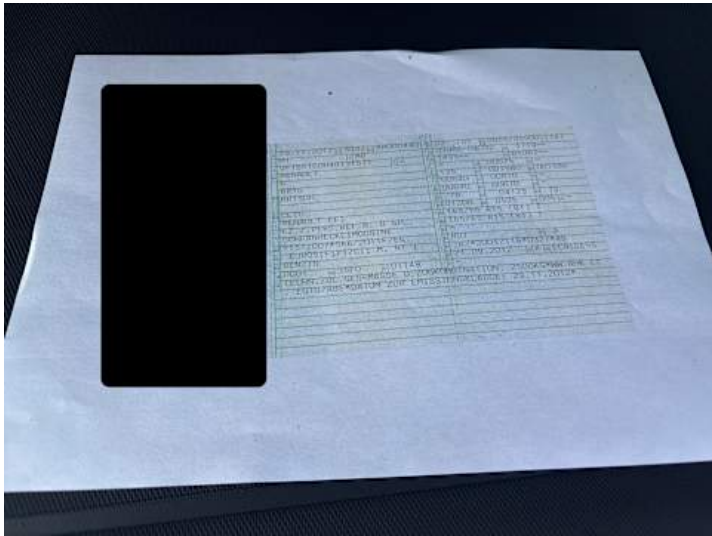

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Anderer Schaden, Riss/Bruch): Tier



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Riss/Bruch)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Anderer Schaden): Nicht original



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)