



BMW 118 i Advantage

EZ 07/2018 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 125.321km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 37***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 118 i Advantage [DE - LimS3 118 i EU6d-T, Advantage, (Facelift) 2018 - 2019]		
Kategorie Limousine	FIN WBA1P510905K93215	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 125.321km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 55.134km	Letzter Service am 07/2022
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 166g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 7.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)				2. Satz			
Reifentyp: Sommerreifen				Reifentyp: Winterreifen			
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)				Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)			
Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)
Kerben, Kratzer	Kerben, Kratzer	Kerben, Kratzer	Kerben, Kratzer				

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	220 	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	210 	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	935 	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	110	Heckklappe	120
Dach	320 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Differential Bremse (ADB)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenten-System: Anfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Advantage
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Design- und Ausstattungslinie Advantage
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenten-System: Fahrerlebnisschalter
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe Verbundglas
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz

• Karosserie: 3-türig	• Klimaautomatik
• Kopf-Airbag-System vorn	• Kopfstützen hinten klappbar
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	• Licht- und Regensensor
• Mittelarmlehne vorn verstellbar	• Modellpflege
• Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V	• Multifunktion für Lenkrad
• Nebelscheinwerfer	• Original Fahrzeug Farbe: MINERALWEISS
• Otto-Partikelfilter (OPF)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Schaltpunktanzeige
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Seitenairbag vorn
• Service-System: ConnectedDrive Services	• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
• Service-System: Remote Services	• Servolenkung Servotronic
• Servolenkung elektronisch gesteuert	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Move
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage (Funktion)
• Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich	• Tagfahrlicht LED
• Warndreieck	• Wegfahrsperre
• Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Ambiente-Beleuchtung	• Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
• Fußraumbeleuchtung vorn	• Fzg. ohne Modell-Schriftzug
• Gepäckraumbeleuchtung	• HiFi-Lautsprechersystem
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
• Lenkrad (Sport/Leder)	• Leseleuchten hinten
• Leseleuchten vorn	• Licht-Paket
• Metallic-Lackierung	• Nebelscheinwerfer LED
• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten	• Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
• Scheinwerfer LED	• Sitzausstattung: 5-Sitzer
• Sitzheizung vorn	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos









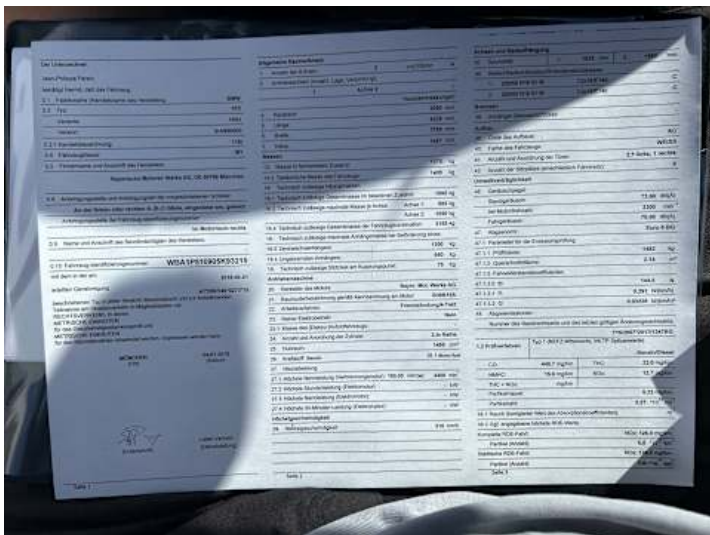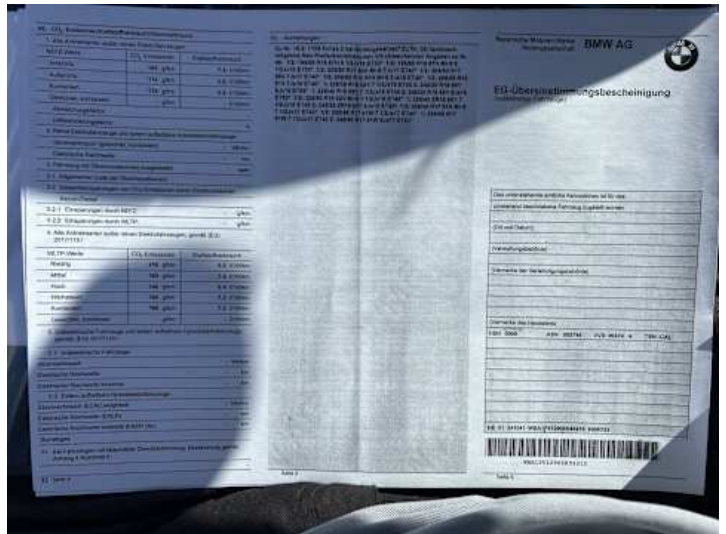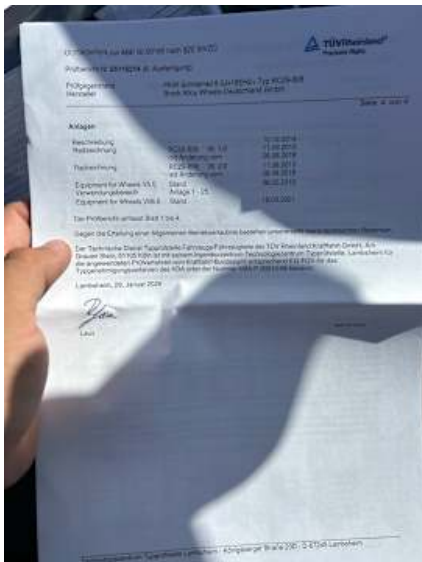



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)