

Zustandsbericht Gebrauchtwagen

30.12.2025



Kennzeichen

Marke

KIA

Modell

Kia Sportage

FIN

U5YPH813DML962437

Erstzulassung

04.10.2021

Kilometerstand

84131

HU fällig

--

Zusammenfassung

	netto	brutto
Minderwert	0,00	0,00

Fehlerspeicher:

Nicht Ausgelesen

Fehlerspeicherstatus

Anmerkungen zum Fehlerspeicherstatus:

Eigendiagnoseprotokoll nicht ausgelesen.

Lackschichtdickenmessung

nicht i.O.

Anmerkungen zur Lackschichtdickenmessung

Fahrtüre / Türe hinten links und Seitenwand links
erhöhte Lackschichtdicke.

Anmerkungen

Anwesende Personen wurden befragt:

☐ Ja

☒ Nein

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Kein Nachweis zur Hauptuntersuchung.

Nachlackierungen vorhanden, entsprechend Herstellervorgaben berücksichtigen, ggf.

Nachberechnung/Kostenerweiterung merkantiler Minderwert

Fehlerspeicher (On-Board-Diagnose)

Fehlerspeicherstatus

Anmerkungen zum Fehlerspeicherstatus:
Eigendiagnoseprotokoll nicht ausgelesen.

Vorgelegte Unterlagen

- ☐ Fzg-Schein (ZB I)
- ☐ Fzg-Schein (ZB II)
- ☒ Serviceheft
- ☐ Scheckheftpflege
- ☐ Bei Markenwerkstätten
- ☐ Scheckheft lückenhaft
- ☐ Ladekabel Elektrofahrzeug vorhanden
- ☐ Anhängerkupplung

Es sind **2** Schlüssel beigelegt

Service

Serviceheft:
Serviceintervall
Letzter Service

**das Serviceheft ist nicht digital
nach Serviceheft
09.08.2024 bei 57963**

Bereifung

Reifenart Sommerreifen	5		5	
	Vorne links		Vorne rechts	
	5		5	
	Hinten links		Hinten rechts	
Sommerreifen vorne				
Hersteller / Größe	Hankook 245/45 ZR19 102Y	Felgenart	Leichtmetallfelge	
Sommerreifen hinten				
Hersteller / Größe	Hankook 245/45 ZR19 102Y	Felgenart	Leichtmetallfelge	

Fahrzeugdiagonale VL



Fahrzeugdiagonale HR

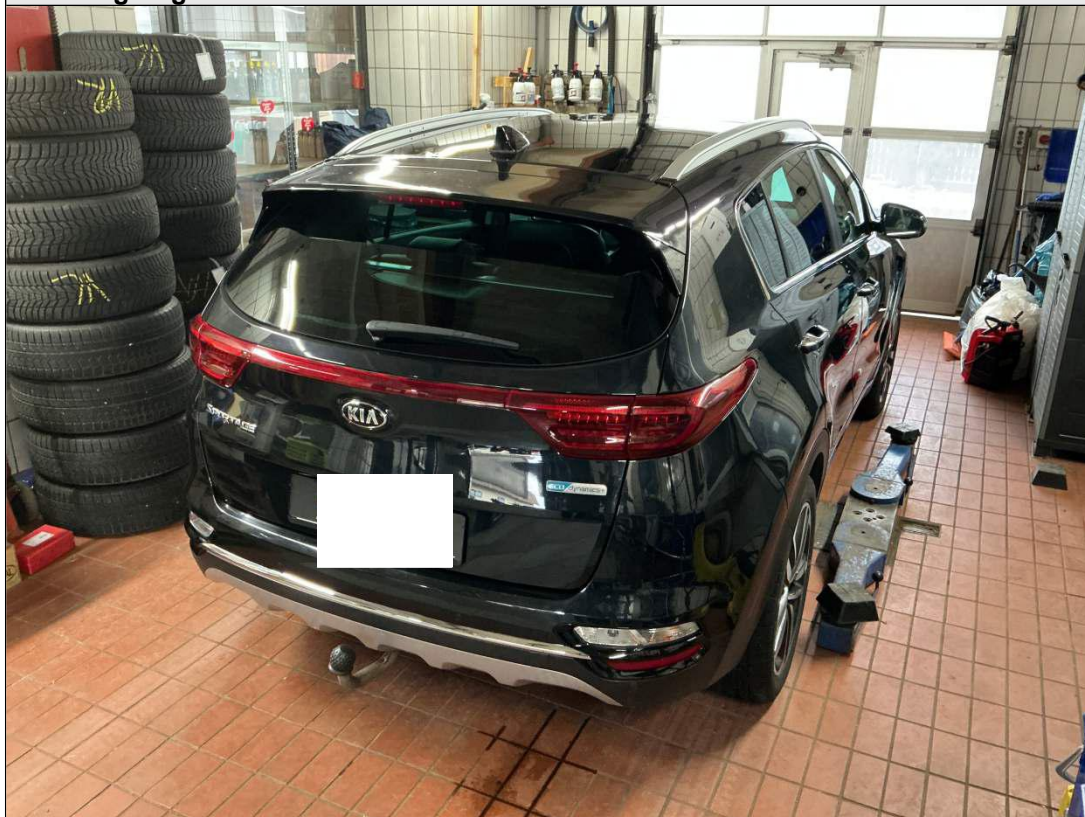


Bild vom Kofferraum



Bild vom zweiten Radsatz



**KEIN BILD
VORHANDEN**

Bild vom Innenraum



Bild vom Cockpit



Bild von der Klimaanlage



Klimaanlage geprüft, in Ordnung

Bild von der Serviceanzeige

Service – Inspektion

Mit Abstempelung bestätigt die wartungsausführende Werkstatt, dass die Inspektion nach Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

Inspektion nach	Inspektion nach	Inspektion nach
30.000 km	30.000 km	
oder 24 Monaten ¹	oder 24 Monaten ¹	
Datum: 15.08.2023	Datum: 09.08.2024	
km-Stand: 29052	km-Stand: 57963 km	
Öl-Bezeichnung/Viskosität: 5W30	Öl-Bezeichnung/Viskosität: 5W30	
Leistungen durchgeführt:	Leistungen durchgeführt:	Leistungen durchgeführt:
Bremsflüssigkeit ☐ ja ☒ nein	Bremsflüssigkeit ☒ ja ☐ nein	Bremsflüssigkeit ☐ ja ☐ nein
Klimaanlagenwartung ☐ ja ☒ nein	Klimaanlagenwartung ☐ ja ☒ nein	Klimaanlagenwartung ☐ ja ☐ nein
Kühflüssigkeit ☐ ja ☒ nein	Kühflüssigkeit ☐ ja ☒ nein	Kühflüssigkeit ☐ ja ☐ nein
Zahnriemen mit Spannrolle ☐ ja ☒ nein	Zahnriemen mit Spannrolle ☐ ja ☒ nein	Zahnriemen mit Spannrolle ☐ ja ☐ nein
Wartung nach Gasanlagen- ☐ ja ☒ nein	Wartung nach Gasanlagen- ☐ ja ☒ nein	Wartung nach Gasanlagen- ☐ ja ☐ nein
Wartungsplan durchgeführt ☒ ja ☒ nein	Wartungsplan durchgeführt ☐ ja ☒ nein	Wartungsplan durchgeführt ☐ ja ☐ nein
Werkstattstempel: AUTOHAUS HAEBERLEN	Werkstattstempel: AUTOHAUS HAEBERLEN	Werkstattstempel:
Opel - Kia	Opel - Kia	
Unterschrift: [Signature]	Unterschrift: [Signature]	Unterschrift:
Indauer Str. 107 - 87435 Kempten	Indauer Str. 107 - 87435 Kempten	
Tel.: 0831/581290 Fax: 0831/581929	Tel.: 0831/581290 Fax: 0831/581929	
www.haebleren-automobile.de	www.haebleren-automobile.de	
nächster Termin: 30.08.2024	nächster Termin: 30.08.2024	nächster Termin:
oder 24 Monaten ¹	oder 24 Monaten ¹	oder 24 Monaten ¹

¹ Je nachdem, was zuerst eintritt.

Bild von der Bordmappe



Bild von dem Motorraum

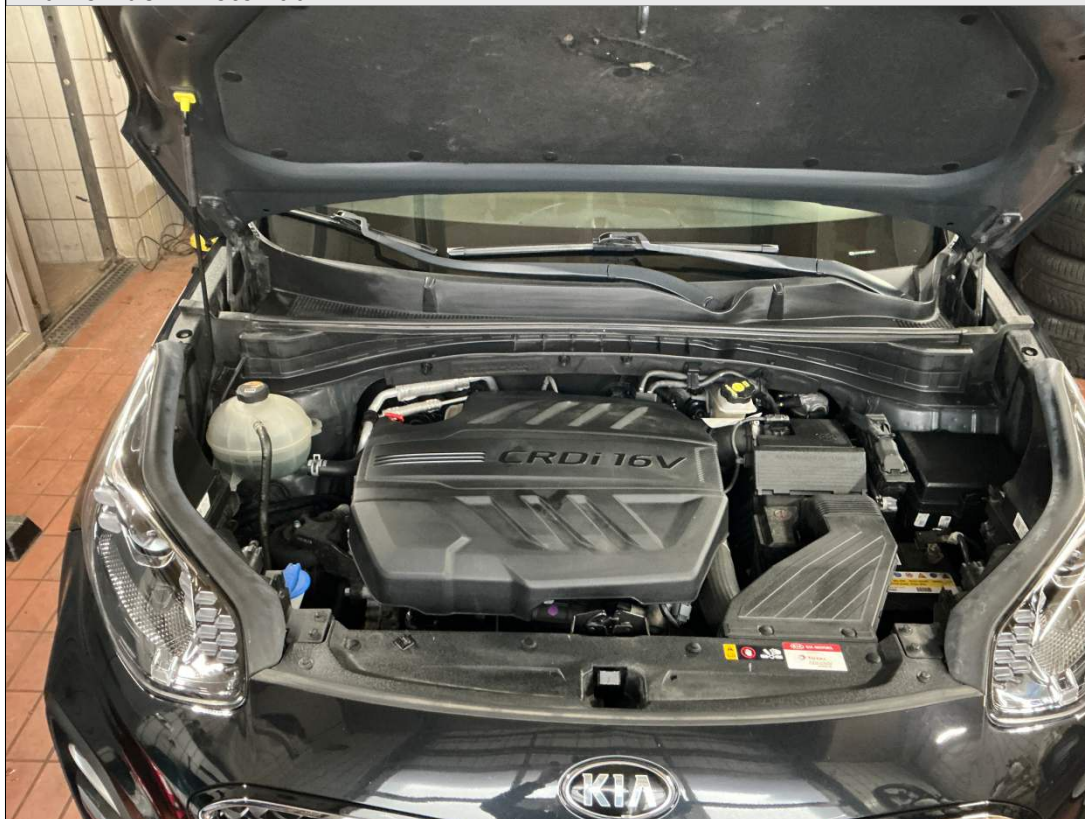


Bild der Bremse (vorne)



Bild der Bremse (vorne)



Bild Unterholm (links)



Bild Unterholm (rechts)



Zustand (Schäden)

Feststellungen



Heckklappenverkleidung Kratzer.



Reifendichtmittel MHD überschritten.




Einstieg vorn links Kratzer.



Fahrersitzlehnenwange Leder leicht abgenutzt.



Türverkleidung hinten links Armlehne beschädigt.

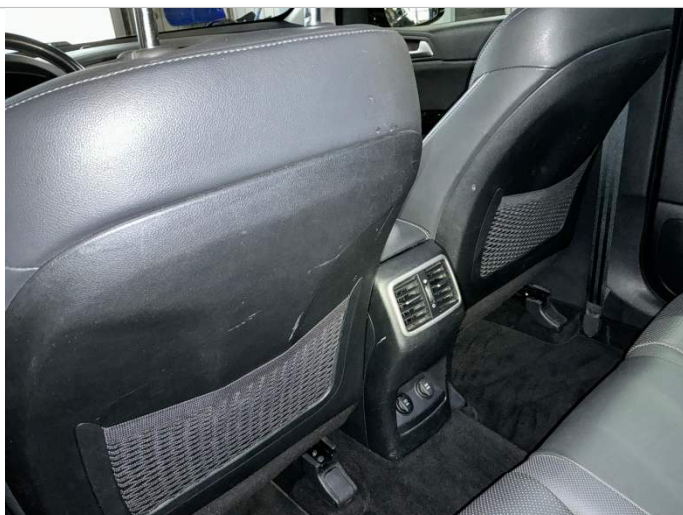

Abdeckung Sitze vorn Kratzer.



Heckklappe oberhalb Dellen.



Lichtband hinten feu




Felge vorn rechts Glanzgedreht Kratzer.



Beifahrertüre Kratzer und kleine Lackbeschädigung.




Stoßfänger hinten Kratzer.

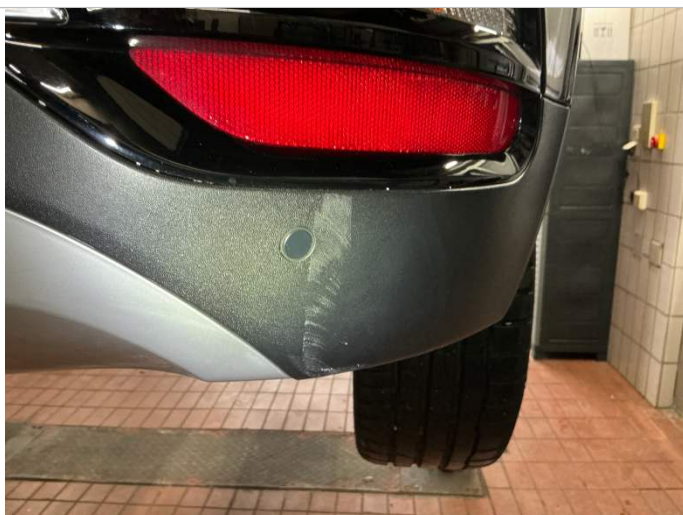

Stoßfängerschürze hinten rechts Kratzer.



Stoßfänger vorn links Lackbeschädigung.

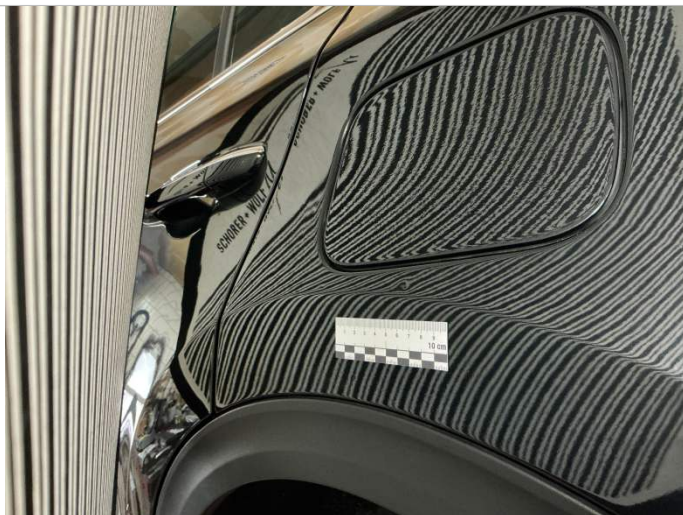

Seitenwand links Dellen.




Emblem vorn beschädigt.



Stoßfängerschürze vorn Kratzer.



Stoßfängerschürze hinten mitte Kratzer.

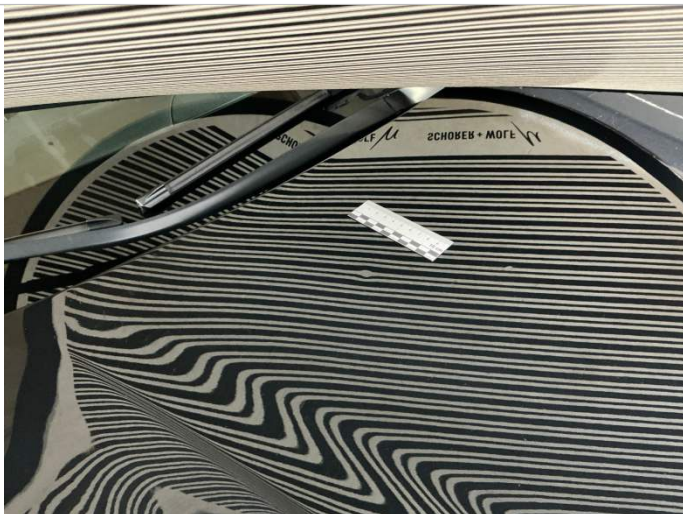

Motorhaube Delle.

Zustand (Übermäßiger Gebrauch)

Feststellungen

Zustand (Akzeptierter Gebrauchszustand)

Feststellungen



Anhängerkupplung montiert.

Summen der Zustände (Zusammenfassung)

Summe Rep.k. / Minderwert (Schäden)	
Summe Rep.k. / Minderwert (Übermäßiger Gebrauch)	
Keine Lackvorbereitung	

Ergebnis

Summe Rep.k. / Minderwert	
---------------------------	--

Der vorliegende Zustandsbericht dient ausschließlich der Beurteilung des Fahrzeugzustandes zum Zeitpunkt der Besichtigung. Die Inaugenscheinnahme erfolgte in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden. Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht

Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.

Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, welche die Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis des Fahrzeugs beeinflussen.

Dieser Bericht wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.