



Opel Astra H Lim. Elegance

EZ 10/2004 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 171.914km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 68***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra H Lim. Elegance		
Kategorie Limousine	FIN W0L0AHL4845224024	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 171.914km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.686 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2004	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 140g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	215 
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	360 
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	240 
Motorhaube	115	Heckklappe	135
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Handbremse ohne Funktion;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;




Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Doppeltonfanfare
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: Moonlandgrau M2
- Reserverad als Notrad
- Scheibenbremse hinten
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzneigungsverstellung vorn links
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Aktive Kopfstützen vorn
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsscheiben vorn innenbelüftet
- Drehzahlmesser
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Licht-Paket
- Reifen 205/55 R16 ..H
- Rücksitzlehne geteilt
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sicht-Paket
- Sitz-Komfort-Paket 1
- Sitzneigungsverstellung vorn links
- Triple-Info-System
- Wegfahrsperre

• Wärmeschutzverglasung

• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig) | • Batterie 70 Ah |
| • Bordcomputer | • Check-Control-System |
| • Check-Control-System | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Elektrische Schnellheizung (Quickheat) | • Elektrische Schnellheizung (Quickheat) |
| • Felgen mit 5-Loch-Befestigung | • Generator 110 A |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Klimaanlage |
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 1,7 Ltr. - 74 kW 16V CDTI KAT (Z 17 DTH / LPZ) |
| • Motorraumabdeckung unten | • Motorraumabdeckung unten |
| • Produktionsstätte: Belgien (Antwerpen) | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite | • Zusatzheizung / Schnellheizung |
| • Zusatzheizung / Schnellheizung | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos









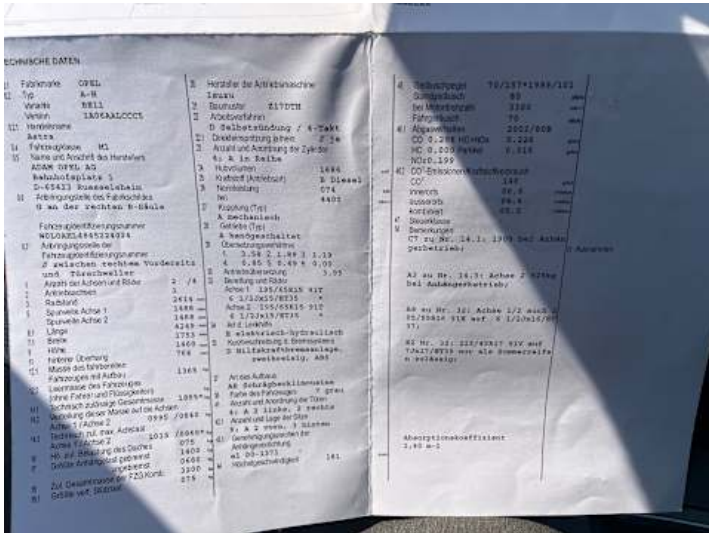

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Fahrtür (Rost, Lackschaden)



Fahrtür (Rost, Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Anderer Schaden): Fehlteil



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Dachhimmel defekt