



Zustandsbericht

Protokollnummer:
Auftrags-Nr / Referenz:
Besichtigungsdatum: 29.06.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Volkswagen T-Roc 1.0 TSI OPF		
Kennzeichen	GL-A 7906	Fahrgestellnummer	WVGZZA1ZNV007020
Erstzulassung	04.01.2022	Laufleistung (abgelesen)	98.449 km
HSN/TSN	0603 / CMK 00009	Kraftstoffart / Zylinder	Benzin / 3
Fahrzeugart	Geländewagen	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N...	Getriebe / Anzahl Gänge	Manuell
Farbe	Deep Black Perleffekt	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	81 kW / 999 ccm	Nächste HU	06/2026
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	Restlauf bis Service	0 Tag(e)
Letzte Wartung		Polsterart	Stoff
Vorschaden	Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz-Grau
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	1.790 kg
Dokumente	ZB II vorhanden (Kopie)	Anzahl Halter	2
Schlüssel soll/ist	2/1	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	41061875	Re-Import	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	215/60 R16 99V	Ganzjahresreifen auf Stahl	Fulda	5mm / 4mm	i.O.
2	215/60 R16 99V	Ganzjahresreifen auf Stahl	Sonstige	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					04/2025

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung
Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar
Berganfahrassistent
Bremsleuchte, dritte
Dekoreinlagen "Deep Black Perleffekt matt" für Instrumententafel, Mittelkonsole und Türverkleidungen vorn
Drehzahlmesser
Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung inkl. ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung



Bezeichnung
Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht - "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschk
Fußgängererkennung
Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe
Heckscheibe heizbar
Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
ISOFIX-Halteösen - Vorrichtung zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf der Rücksitzbank
Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter
Kopfstützen (3) hinten
Kopfstützen vorn - sicherheitsoptimiert
Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden
Multifunktionsanzeige "Plus" mit Anzeige von u.a.: - Außentemperatur - Geschwindigkeitswarnung - Durchschnittlicher Verbrauch - Komfort - Durchschnittsgeschwindigkeit - Momentaner Verbrauch - Fahrstrecke - Reichweite - Fahrzeit - Service - Gangempfehlung - Uhrzeit - Digitale Geschwindigkeitsanzeige - Sprache - Digitale Öltemperaturanzeige - Standheizung - Licht & Sicht - Winterreifen
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
Notbremsassistent "Front Assist"
Notruf-Service
Ottopartikelfilter
Polster: Stoff
Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+
Reifenkontrollanzeige
Räder: Stahlräder (4) 6 J x 16 - Reifen 215/60 R16, Rollwiderstandsklasse A - Radvollblenden
Räder: Stahlräder (4) 6J x 16
Räder: Tire Mobility Set - 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Rückleuchten in LED Technik
Servolenkung elektromechanisch - geschwindigkeitsabhängig geregelt
Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer - 3 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte hinten inkl. Gurtstraffer für die äußeren Rücksitze - Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Sitze: Fahrersitz höheneinstellbar
Sitze: Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Spurhalteassistent "Lane Assist"
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger mit Unterfahrschutz in Schwarz, Lufteinlass in Wabenstruktur
Telefonschnittstelle - Bedienung und Anzeige über Multifunktionsanzeige und Touchscreen des Radios bzw. Radio-Navigationssystems sowie über Multifunktionslenkrad - Freisprecheinrichtung - Bluetooth Audio
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" Online-Informationen werden direkt ins Auto übermittelt (z.B. Navigation mit Sonderzielsuche, Online-Verkehrsinformationen, Parkplatzinformationen etc.)
Wegfahrsperre elektronisch
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung, und 2 Funkschlüsseln



Sonderausstattung

Bezeichnung
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto
Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung
Lackierung: Perleffekt
Lenkrad: Lederlenkrad - Schalthebelknauf in Leder
Mittelarmlehne vorn inkl. USB-C-Schnittstelle und USB -Ladebuchse - Mittelarmlehne vorn -USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse
Paket: Licht und Sicht - Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion - Regensensor - Innenspiegel automatisch abblendend
Paket: Winterpaket - Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt - Vordersitze beheizbar - Warnleuchte für Waschwasserstand
Radio "Ready 2 Discover" inkl. "Streaming & Internet" - 6 Lautsprecher - FM-Radioempfang - Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet" - TFT-Touchscreen 20,3 cm - Doppel-Tuner mit Phasen-Diversity für bestmöglichen Radioempfang - RadioDataSystem (RDS) - Radiostationslogos - MP3-Wiedergabe - USB-C -Schnittstelle mit Apple-Kompatibilität - Ausgangsleistung 4 x 20 Watt
Radiozubehör: 6 Lautsprecher
Raucherausführung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
2	Tür vorn rechts	Tür (Verkleidung) - Kratzer - Wertminderung
3	Tür vorn rechts	Griff außen - Kratzer - Smart Repair
4	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair
5	Lenkanlage	Lenkrad - Kratzer - Wertminderung
6	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - Smart Repair
7	Motorhaube	Dämmmatte - Marderschaden - erneuern
8	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen
9	Interieur	Innenraum (Sitze mit Flecken) - verschmutzt - reinigen
10	Kotflügel links	Kotflügel links - Kratzer - Smart Repair
11	Schweller rechts	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
12	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts (Radlaufverbreiterung) - verkratzt / verschürft - erneuern
13	Unterlagen	Serviceheft (fehlt - Wartung - kein Nachweis) - entspricht nicht den Herstellervorgaben - Wertminderung
14	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
15	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verformt - erneuern
16	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verformt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - Bordbuchmappe (Inhalt)



Fehlteil
Rad/Reifen - Radblendensatz komplett
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel
Summe (netto)

Unfallschäden

Nr.	Schadenort	Wertminderung
1	Seite rechts	

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

- Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt im beschädigten, nicht demontierten Zustand. Schadenausweitung möglich, Zusatzkosten können entstehen

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Die Durchführung einer Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Die notwendigen Aufwendungen für die Instandsetzung sind im Gutachten aufgeführt bzw. werden ggf. in einer separat beiliegenden Reparaturkalkulation detailliert dargestellt.
- Eine ggf. angefallene merkantile Wertminderung wurde dem Sachverständigen nicht bekannt gegeben und findet daher in diesem Produkt keine Berücksichtigung.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen



Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum

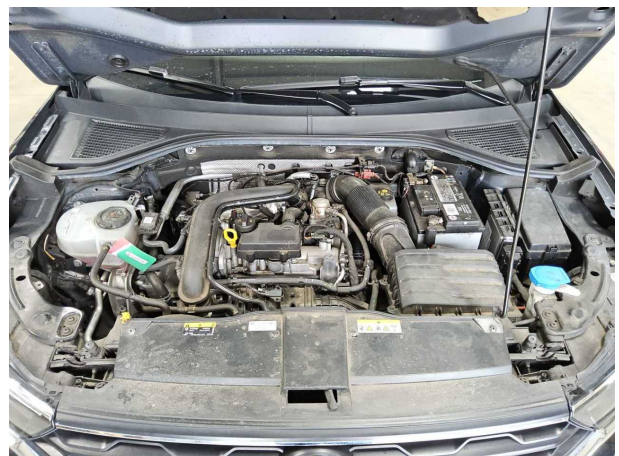


Abbildung 6: Motorraum

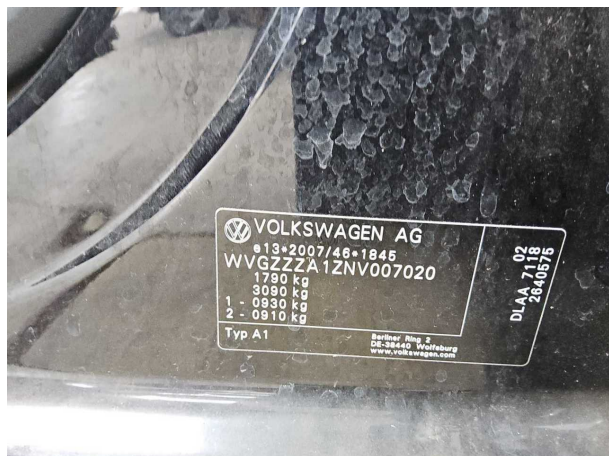


Abbildung 7: FIN

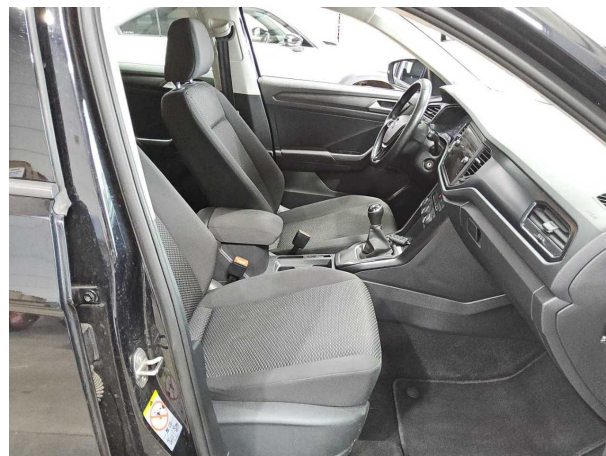


Abbildung 8: Innenraum vorne

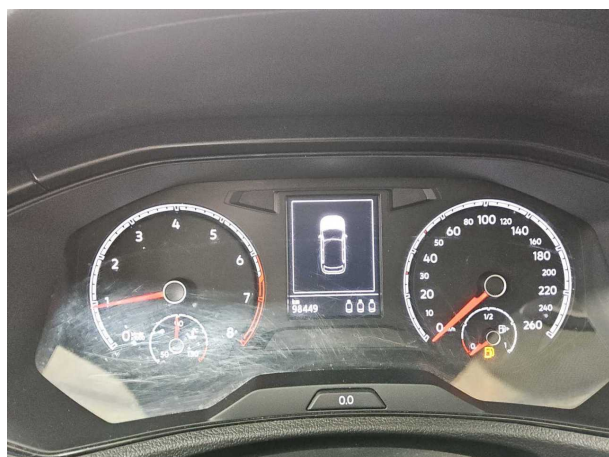


Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel

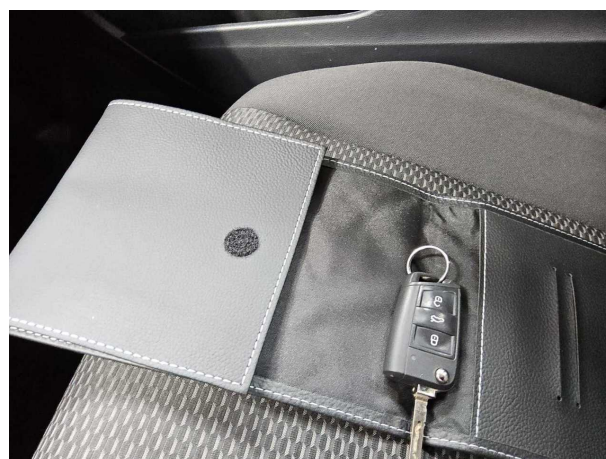


Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Montierte Bereifung

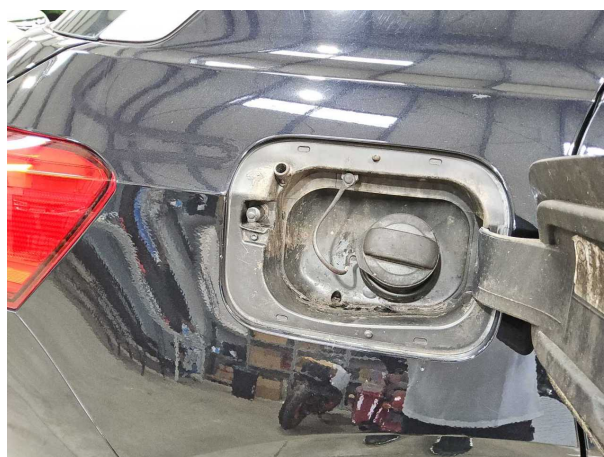


Abbildung 18: Ladebuchse/Tankstutzen

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern




Beschädigung #2: Tür vorn rechts: Tür (Verkleidung) - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #3: Tür vorn rechts: Griff außen - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Tür vorn rechts: Griff außen - Kratzer - Smart Repair

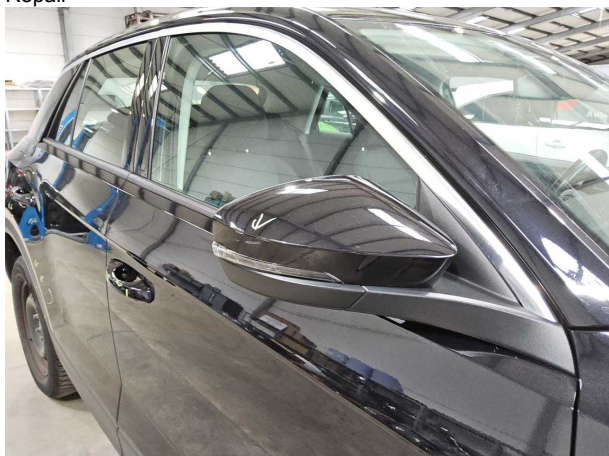


Beschädigung #4: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Lenkanlage: Lenkrad - Kratzer - Wertminderung

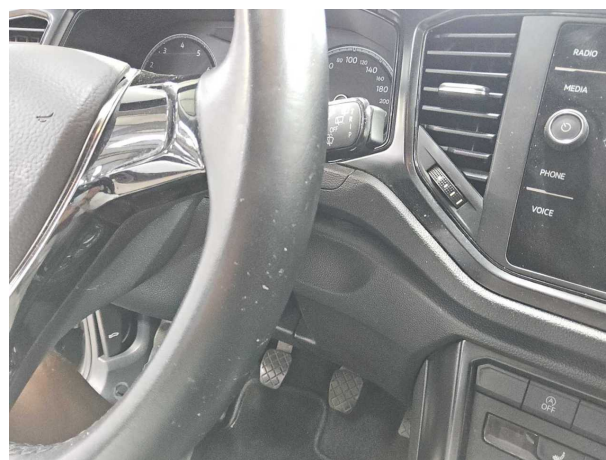

Beschädigung #5: Lenkanlage: Lenkrad - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #6: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #6: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #7: Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #8: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen

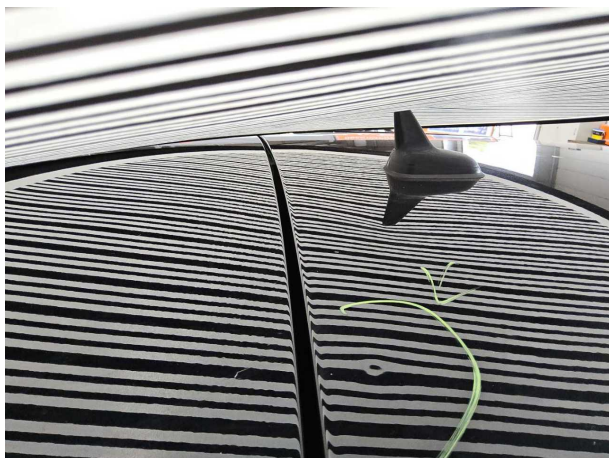

Beschädigung #8: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #9: Interieur: Innenraum (Sitze mit Flecken) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #9: Interieur: Innenraum (Sitze mit Flecken) - verschmutzt - reinigen




Beschädigung #9: Interieur: Innenraum (Sitze mit Flecken) - verschmutzt - reinigen

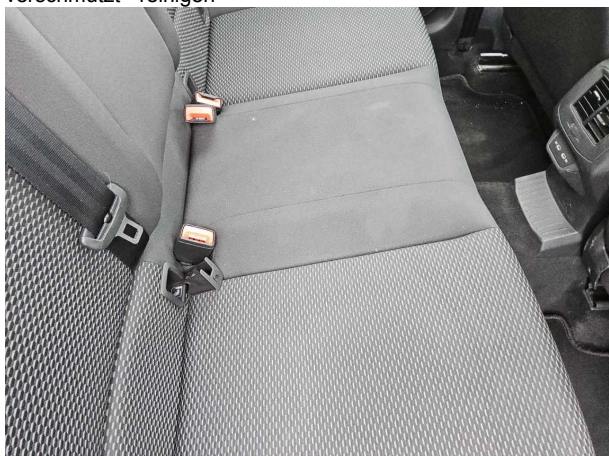

Beschädigung #9: Interieur: Innenraum (Sitze mit Flecken) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #10: Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - Sm... Repair

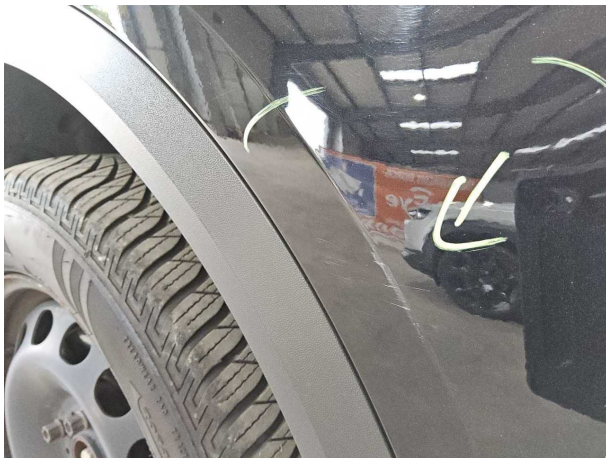

Beschädigung #10: Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #10: Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - Sm... Repair



Beschädigung #11: Schweller rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #11: Schweller rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #12: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts (Radlaufverbreiterung) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #12: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts (Radlaufverbreiterung) - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #12: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts (Radlaufverbreiterung) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #12: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts (Radlaufverbreiterung) - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #13: Unterlagen: Serviceheft (fehlt - Wartung - kein Nachweis) - entspricht nicht den Herstellervorgaben - Wertminderung

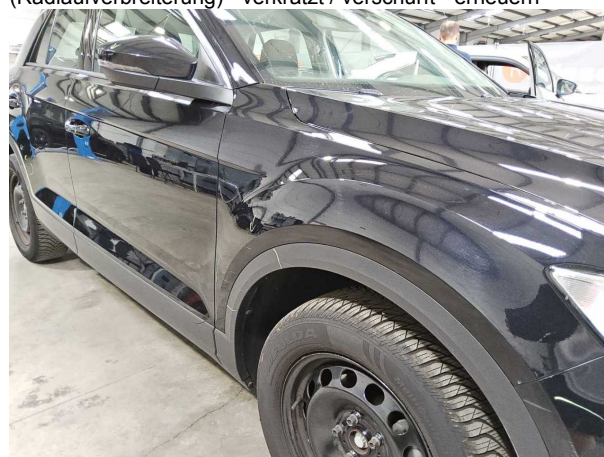


Beschädigung #14: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

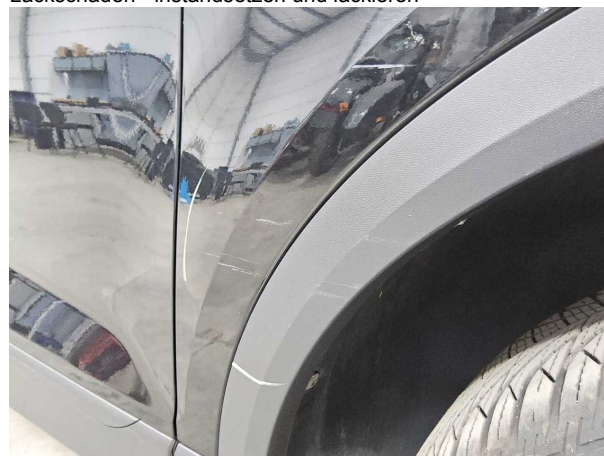

Beschädigung #14: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

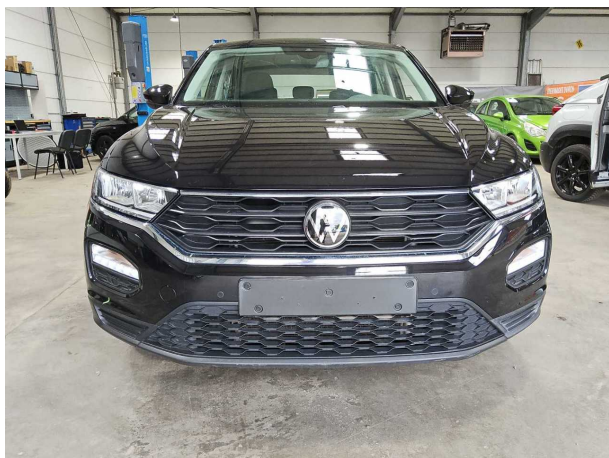


Beschädigung #15: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



Beschädigung #15: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern




Beschädigung #15: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern

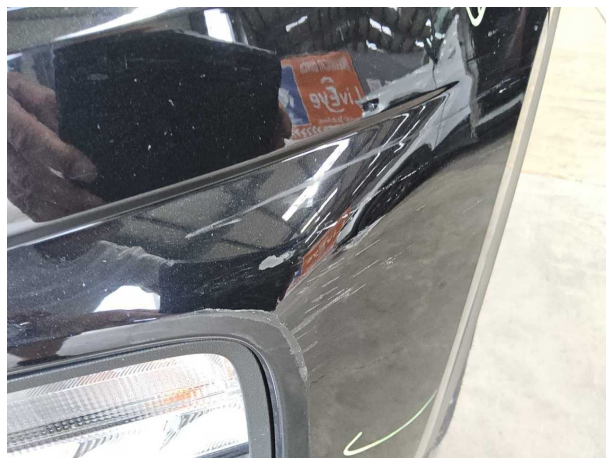

Beschädigung #15: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



Beschädigung #15: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern

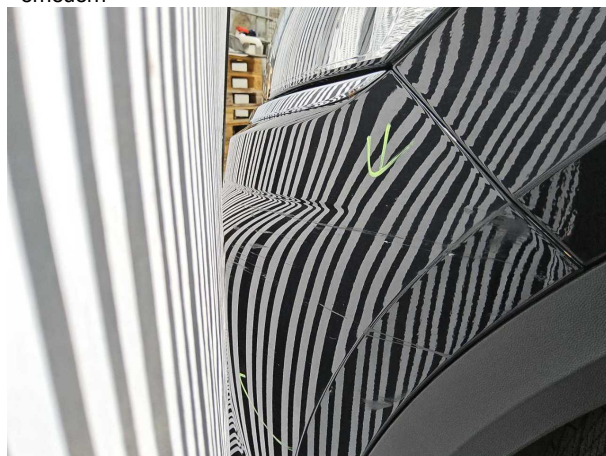

Beschädigung #15: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern




Beschädigung #16: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verfor...
erneuern



Beschädigung #16: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
verformt - erneuern



Beschädigung #16: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verfor...
erneuern

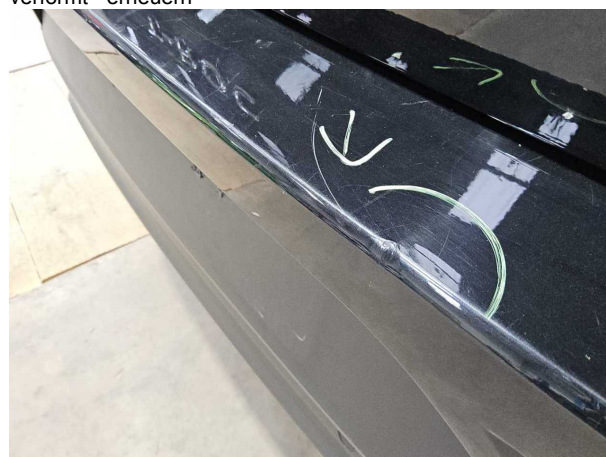

Beschädigung #16: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
verformt - erneuern

Unfallfotos




Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts




Unfall 1: Seite rechts

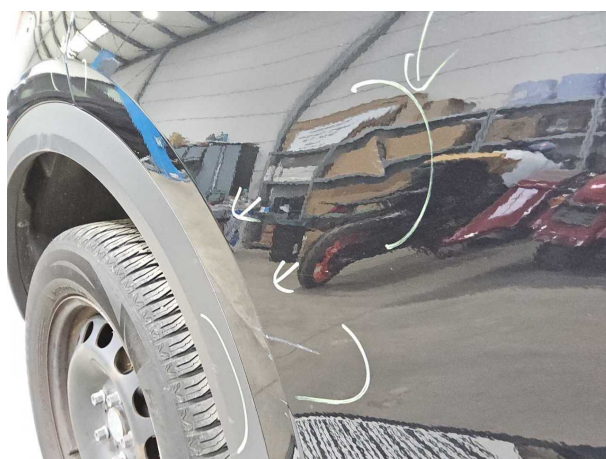

Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts

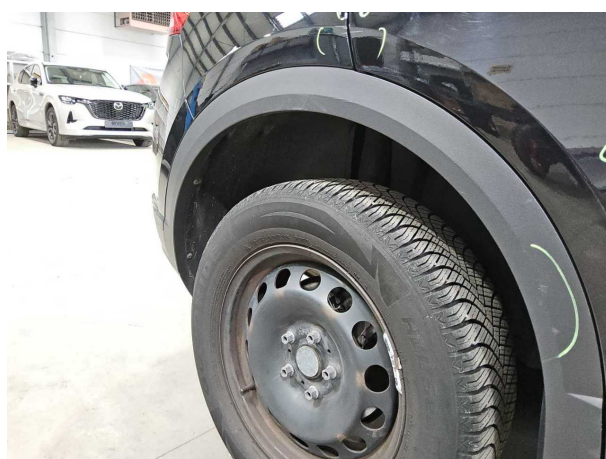


Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts

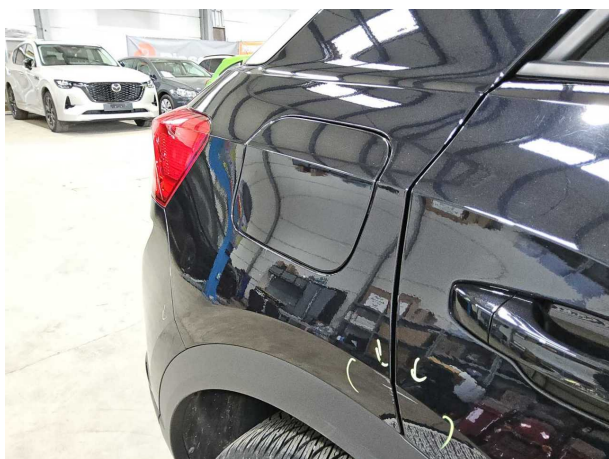

Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts