



Volkswagen Golf Rabbit 4Motion BlueMotion Tech.

EZ 06/2015 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 135.415km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 64***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Rabbit 4Motion BlueMotion Tech. [AT - Kb5 1.6 TDI 4Motion BMT EU5, Rabbit, 2014 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZAUZFP593850	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 135.415km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 128.452km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)
Kerben	Kerben	Kerben	Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Reifenschäden: Korrodiert			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	175 	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	215 	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	215 	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	135	Heckklappe	125
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos












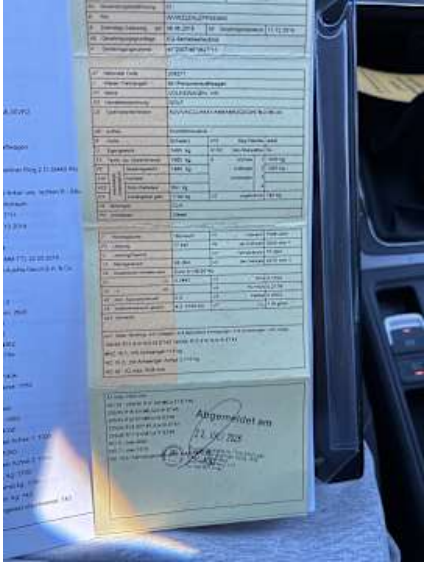

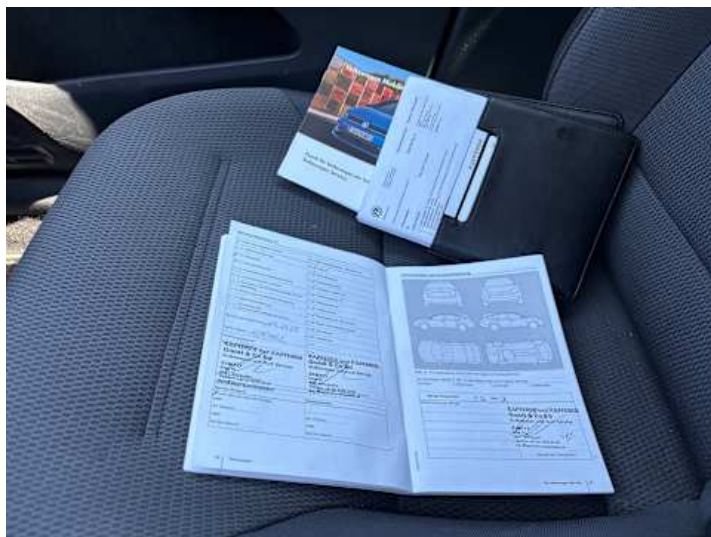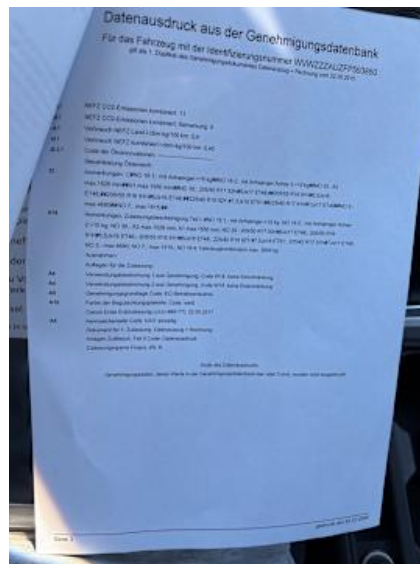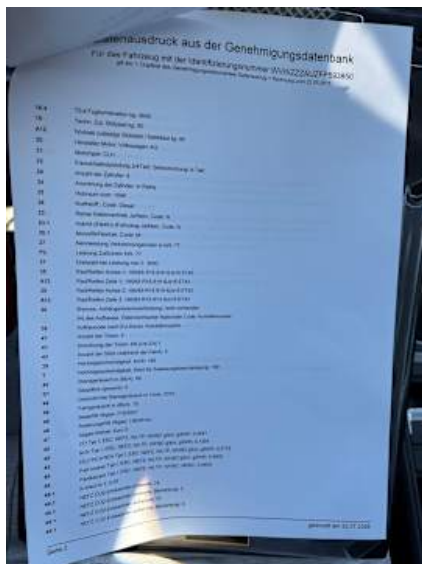

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetzt)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Rost)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Rost)



Beifahrertür (Delle, Rost)



Beifahrertür (Rost)



Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Spaltmaße ungenau)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Delle)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle, Unsachgemäß instand gesetzt, Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Verformung, Rost)



Heckklappe (Verformung, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)