

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber Mercedes-Benz AG
Besichtigung 25.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 99 µm bis 113 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Hinweis: Fahrzeug zum Besichtigungszeitpunkt teilweise nass.

Angaben zur Fahrzeugausstattung unverbindlich, das Fahrzeug wurde über FIN Abfrage identifiziert!

Digitaler Servicebericht, keine Wartungsunterlagen im Fahrzeug, Angaben zur Wartung laut Ölzettel.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	06.05.2024	Letzte Zulassung	06.05.2024
Haltereinträge	1	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz	Typ / Verkaufsbez.	CLA Shooting Brake (BM 118)(06.2019->) / CLA 200 AMG Line Edition (EURO 6d)
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K5M8HB9SN487578	HSN / TSN	2222 / BON
DAT Europa-Code®	015701027870001	DAT Marktindex	DE001 6518
Km-Stand abgelesen	29022	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	120	Hubraum (ccm)	1332
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	KOSMOSSCHWARZ / Metallic / 191
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 18 91 W	Bridgestone / Turanza T 005 MO FSL	S / O	5 mm
rechts	225 / 45 R 18 91 W	Bridgestone / Turanza T 005 MO FSL	S / O	5 mm
2 links	225 / 45 R 18 91 W	Bridgestone / Turanza T 005 MO FSL	S / O	6 mm
rechts	225 / 45 R 18 91 W	Bridgestone / Turanza T 005 MO FSL	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 06 / 2029			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktiver Abstands-Assistent Distronic, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Ausstattungs-Paket: Advanced Plus, Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, Beckenairbag vorn (Pelvisbag), DAB-Tuner (Radioempfang digital), Design- und Ausstattungslinie AMG Line, Digitales Instrumenten-Display, Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter), Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrassistenten-System: aktiver Bremsassistent, Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent, Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps), Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT, Getränkehalter vorn (doppelt), Hinterachse: Vierlenker, Induktionsladeschale für Smartphone, Karosserie: 5-türig, Keyless-Go-Paket, Knieairbag Fahrerseite, Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control), Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kühlergrill Diamant-Optik, Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar, Lenkrad (Sport) mit Multifunktion, Licht- und Sicht-Paket, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mild-Hybrid 130 kW (Motor 1,3 Ltr. - 120 kW CGI), Mittelarmlehne hinten, Modellpflege mit Code, Motor 1,3 Ltr. - 120 kW CGI Mild-Hybrid, Multimediastystem MBUX (Digitales Multimedia-System), Navigationssystem: Festplattenavigation, Otto-Partikelfilter (OPF), Park-Paket mit 360° Kamera, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt / klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Seitenschweller Wagenfarbe, Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico, Sitzheizung vorn, Smartphone integriert, Sondermodell Edition AMG Line, Spiegel-Paket, Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX), Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß), Tempomat, Touchpad (Mittelkonsole), USB-Anschluss im Fond

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
40196	Bremsanlage: Sportausführung
28011	Innenhimmel schwarz
24995	Fahrassistenten-System: Verkehrs-Informationen-System Live Traffic
28409	Fußmatten AMG
26218	Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff
28901	Klimaautomatik (Thermotronic)
25921	Media-Display
11000	Metallic-Lackierung
16712	Panorama-Schiebedach
27007	Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
18026	Multibeam LED
2235	Night-Paket
25883	Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
32608	Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
3109	Sitz-Komfort-Paket
31901	Sportsitze vorn
49188	LM-Felgen 8x18 (AMG, 5-Doppelspeichen, schwarz)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 03.02.2025 bei Kilometerstand 16.866

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

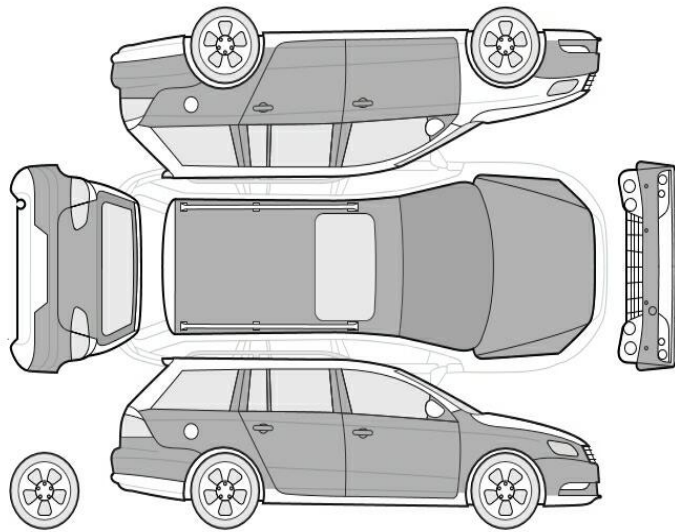

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Service B seit 16 Tagen fällig, durchführen
2. LM Rad vorne rechts Kratzer, Minderwert
3. LM Rad hinten rechts Schrammen, erneuern (Bild 26, 27)
4. LM Rad vorne links Kratzer, Minderwert
5. Türverkleidung vorne links, Zierleiste Kratzer, Minderwert
6. Einstieg vorne links ausgebesserte Stellen, Delle mit Lackbeschädigung, smart repair (Bild 36)
7. Einstieg hinten links, ausgebesserte Stelle, Minderwert
8. Unterbodenverkleidung hinter Stoßfänger vorne gebrochen, erneuern (Bild 19)
9. C-Säulenverkleidung links verschrammt, erneuern (Bild 18)
10. Türgriff vorne links Kratzer, ausbessern und polieren
11. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren
12. Dach Lackierung, zerkratzt, lackieren
13. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren
14. Lackvorbereitung

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Heckklappe Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Seitenteil hinten rechts, eingedellt,
Gebrauchsspur
Seitenteil hinten links Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Kotflügel vorne rechts Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Tür vorne links Türkante, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Tür hinten links Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt,
polieren
Tür vorne rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt,
polieren
Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
(Bild 39)
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur



Bild 1 : Fahrzeug diagonal vorn links (freigestellt)

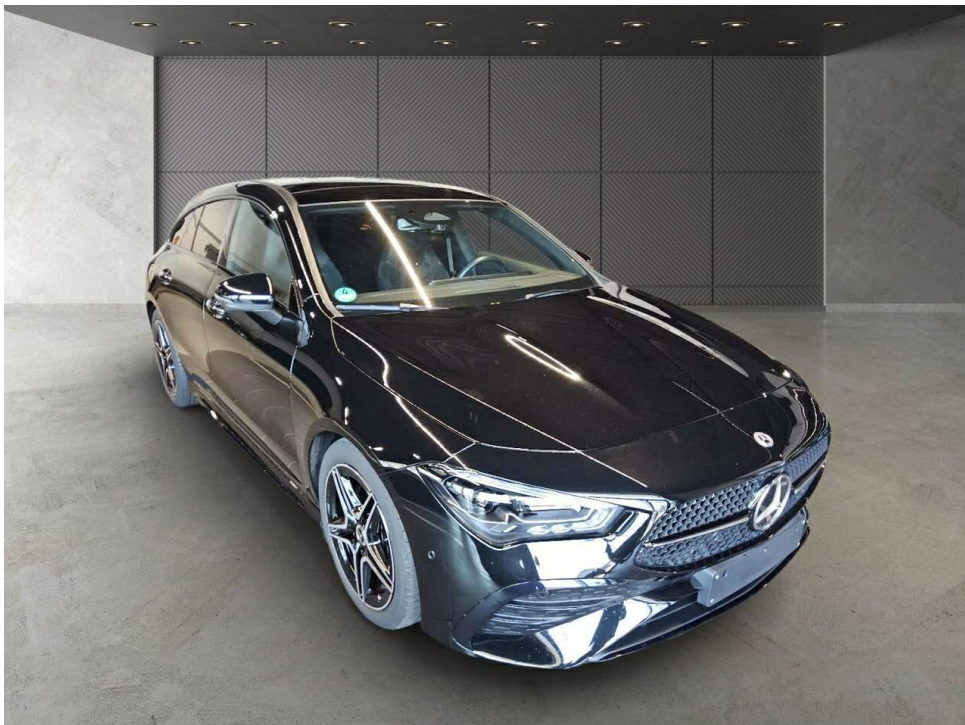


Bild 2 : Fahrzeug diagonal vorn rechts (freigestellt)



Bild 3 : Fahrzeug diagonal hinten rechts (freigestellt)

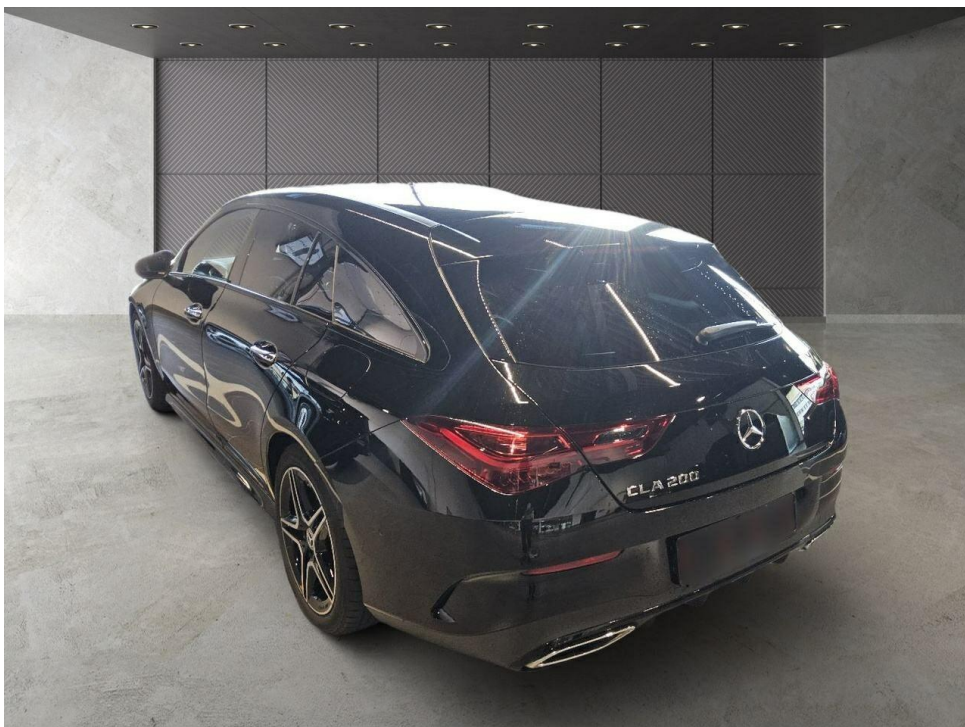


Bild 4 : Fahrzeug diagonal hinten links (freigestellt)

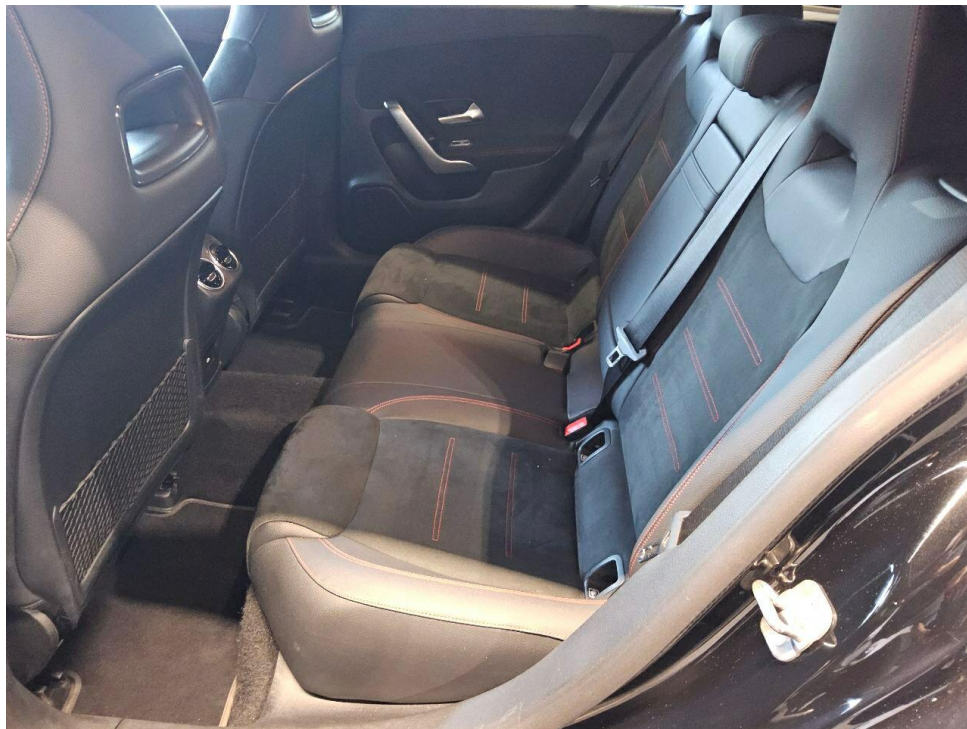


Bild 5 : Hintere Sitzreihe(n) bei geöffneter (Schiebe-) tür von rechts



Bild 6 : Armaturenbrett mit Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Mittelkonsole frontal (Display eingeschaltet)

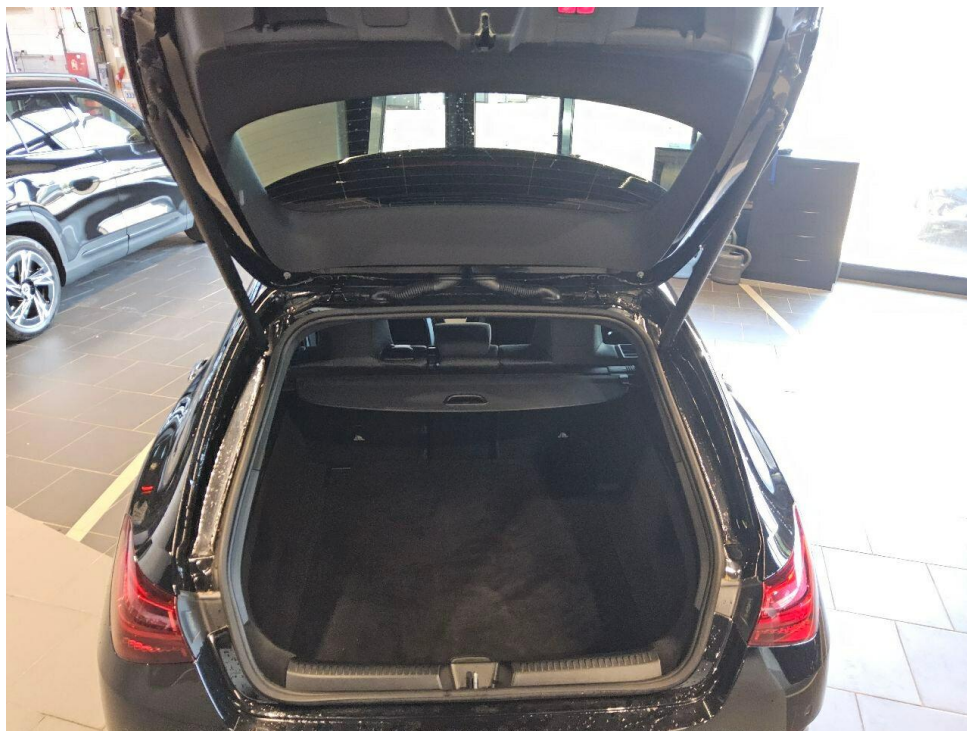


Bild 8 : Gepäck-/Laderaum bei geöffneter Heckklappe



Bild 9 : vordere Sitze von rechts (Beifahrerseite) bei geöffneter Tür

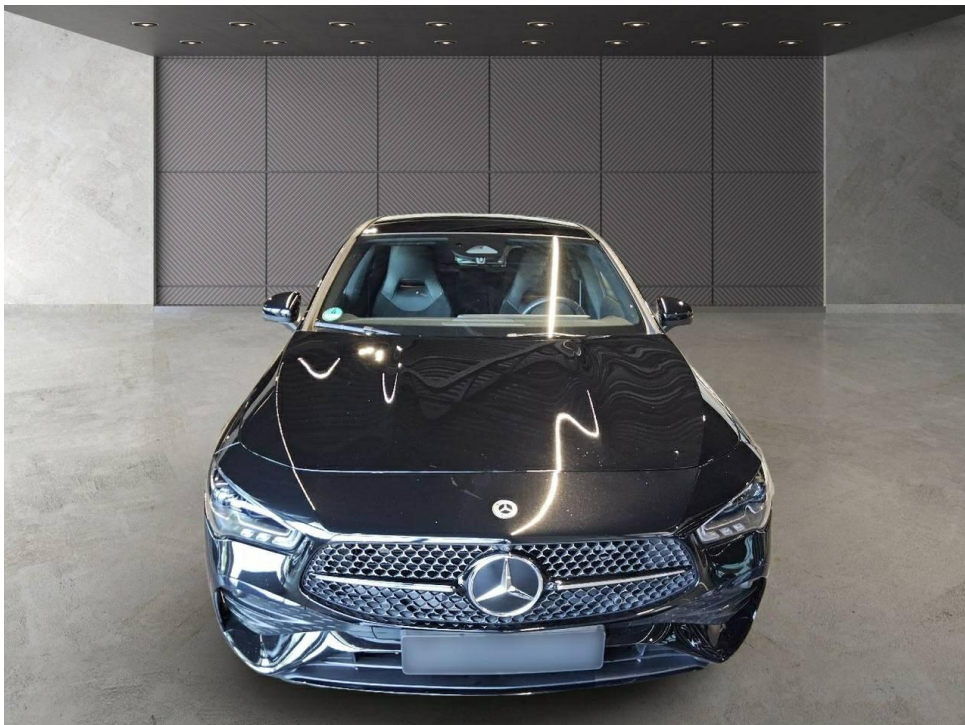


Bild 10 : Fahrzeug frontal von vorne (freigestellt)

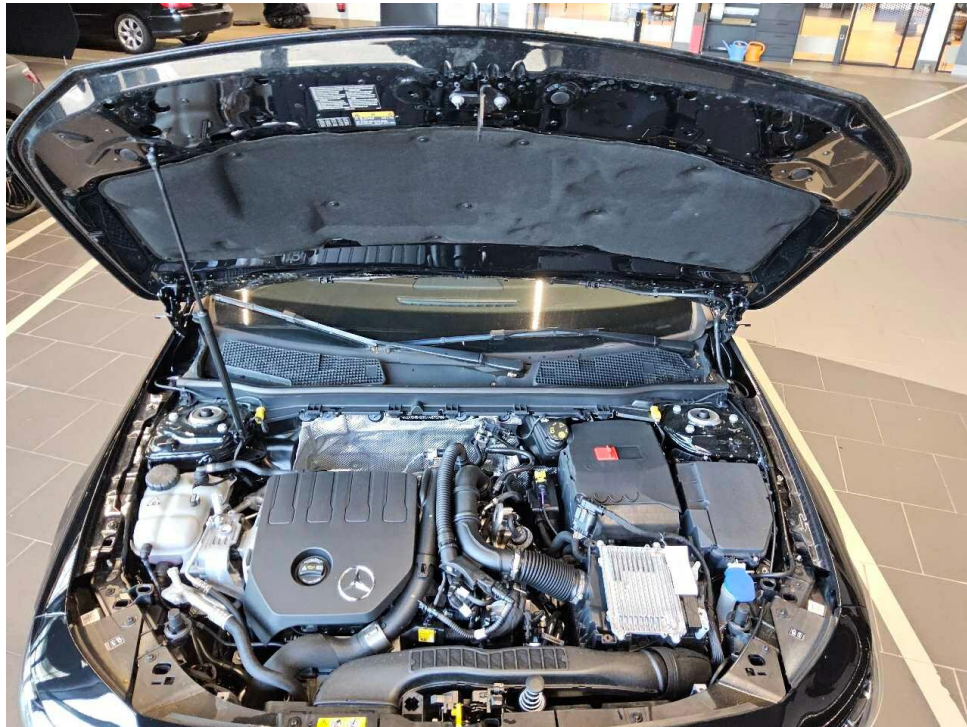


Bild 11 : Motorraum

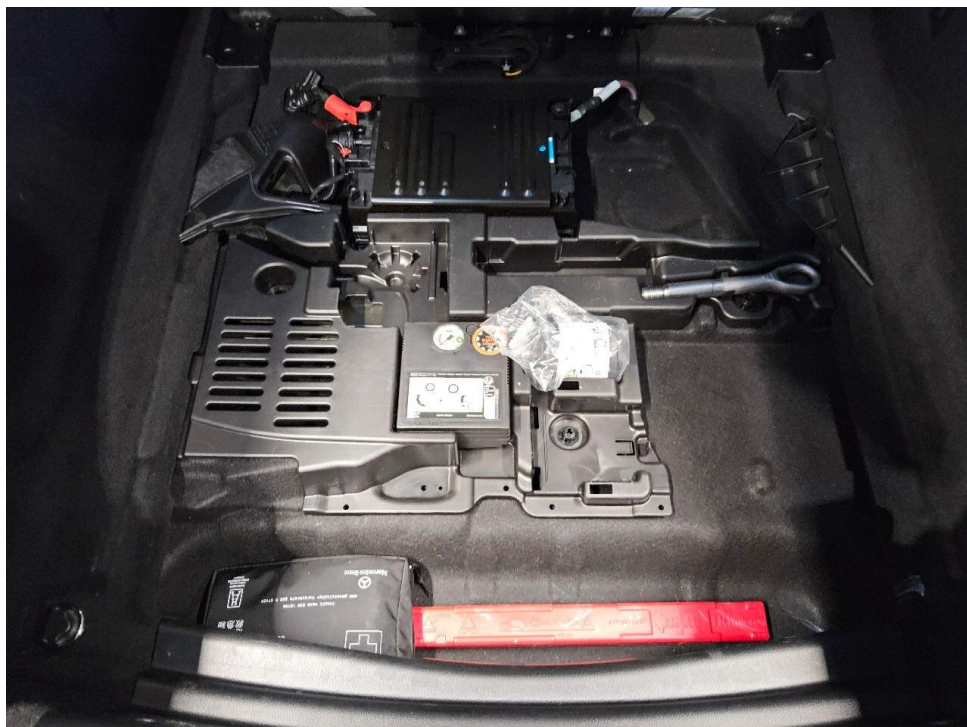


Bild 12 : Leicht entfernbare Teile



Bild 13 : Fahrzeugunterlagen und Schlüssel

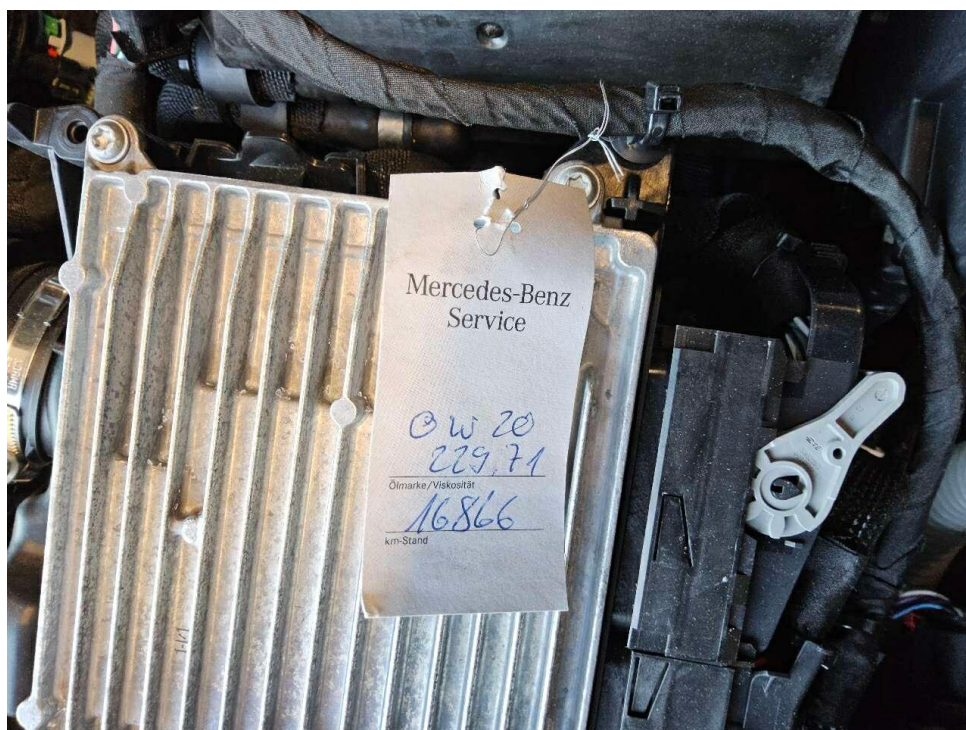


Bild 14 : Wartungsnachweis



Bild 15 : Service B seit 16 Tagen fällig



Bild 16 : Türverkleidung vorne links, Zierleiste Kratzer



Bild 17 : Türverkleidung vorne links, Zierleiste Kratzer



Bild 18 : C-Säulenverkleidung links verschrammt



Bild 19 : Unterbodenverkleidung hinter Stoßfänger vorne gebrochen

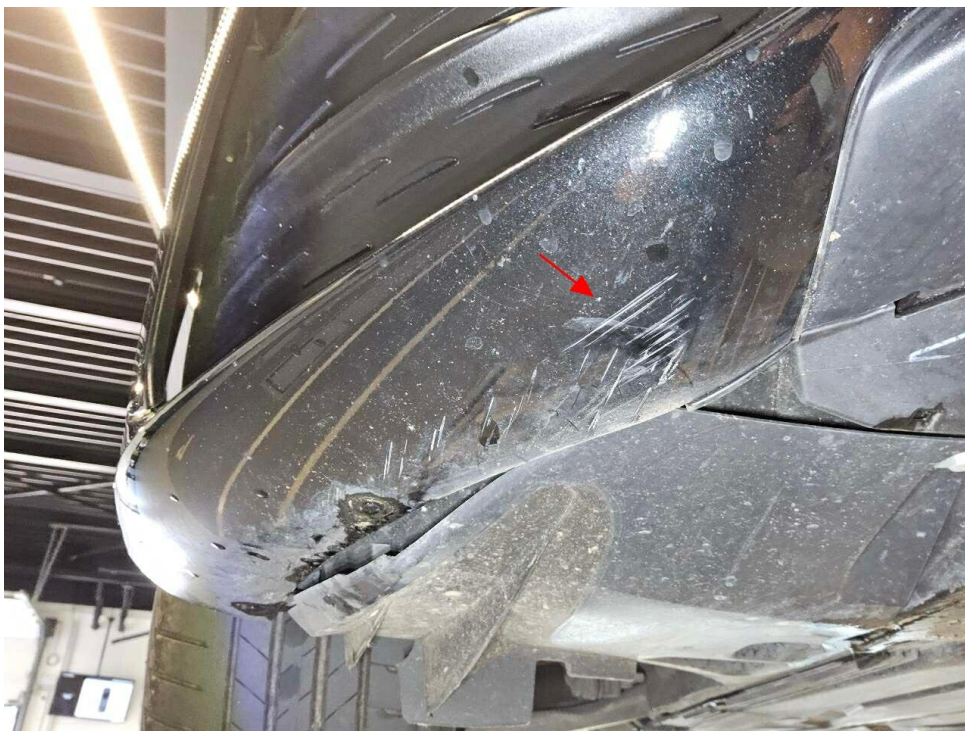


Bild 20 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt

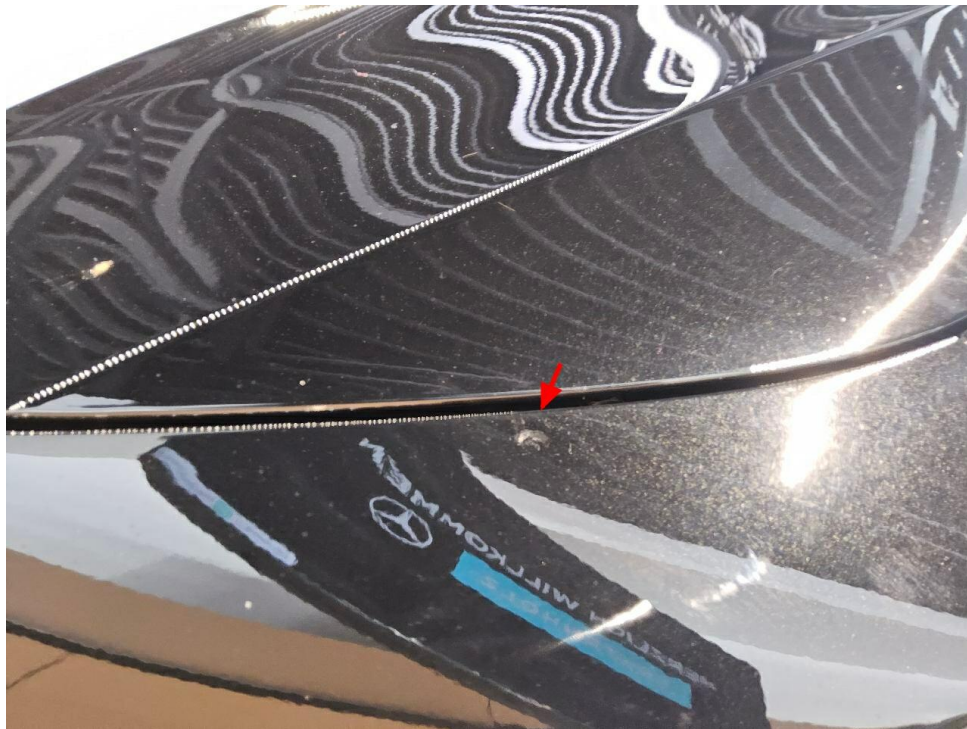


Bild 21 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt



Bild 22 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag



Bild 23 : LM Rad vorne rechts Kratzer

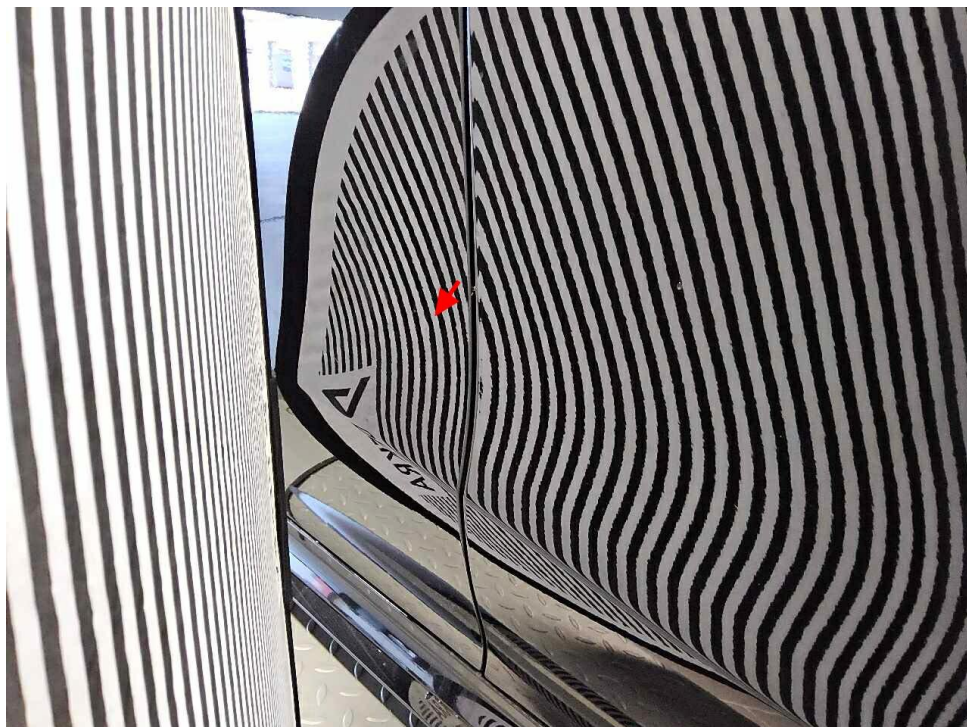


Bild 24 : Tür hinten rechts, eingedellt



Bild 25 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt



Bild 26 : LM Rad hinten rechts Schrammen

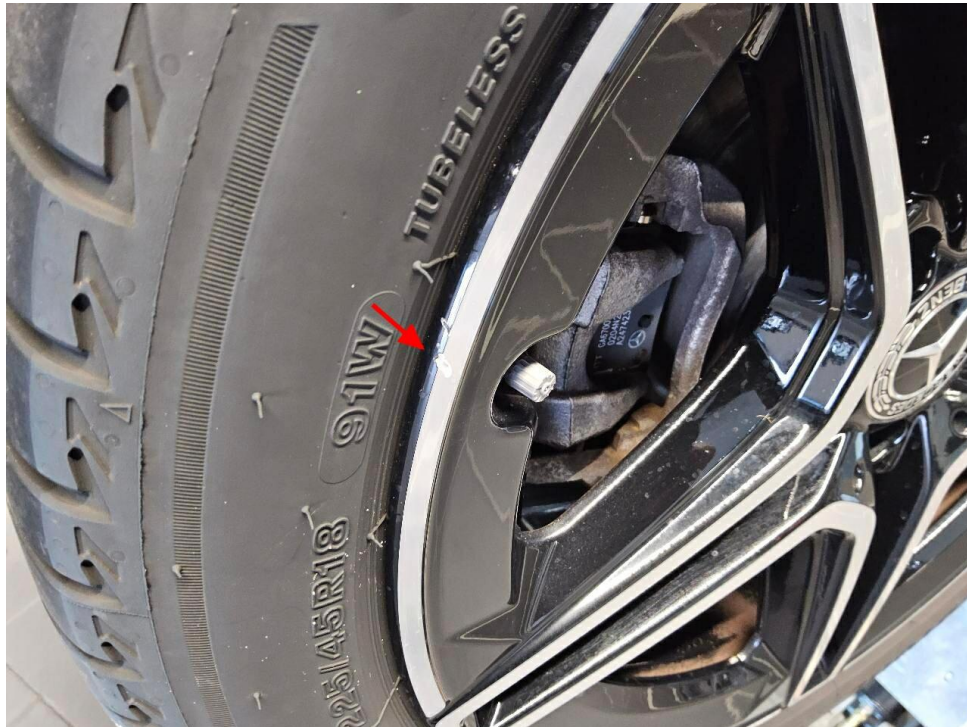


Bild 27 : LM Rad hinten rechts Schrammen



Bild 28 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt

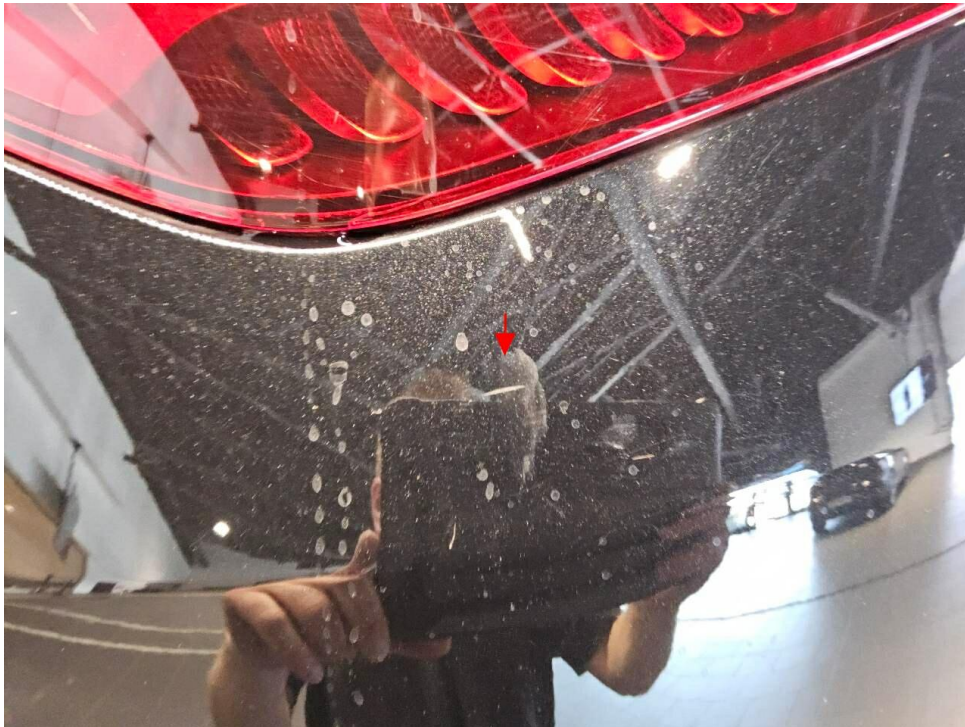


Bild 29 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt

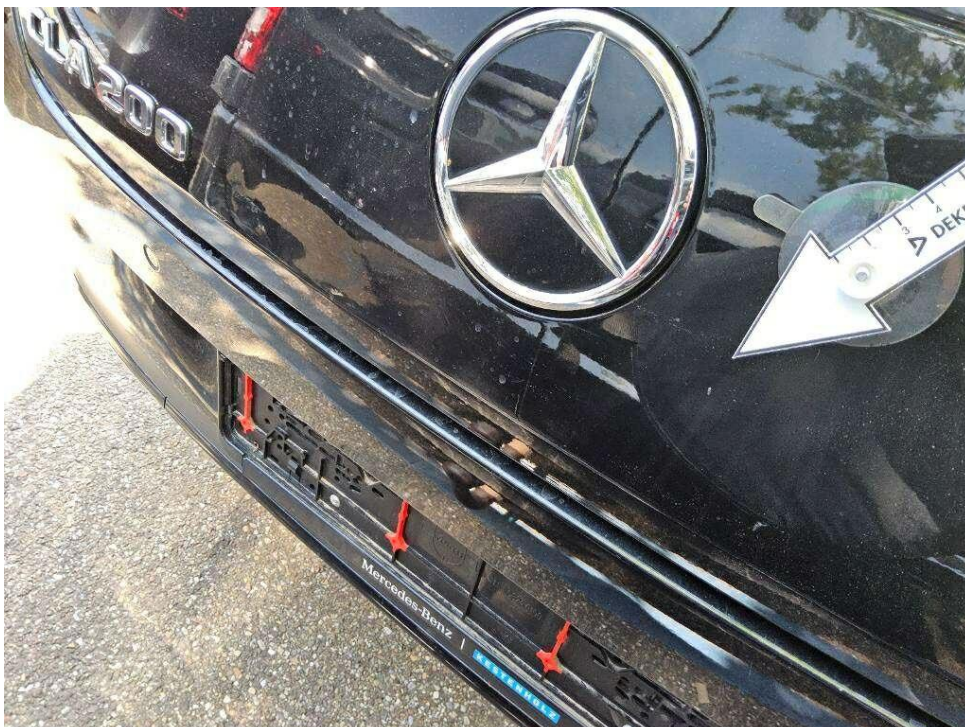


Bild 30 : Heckklappe Lackierung, Steinschlag



Bild 31 : Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt



Bild 32 : Seitenteil hinten links Lackierung, Steinschlag



Bild 33 : Einstieg hinten links, ausgebesserte Stelle

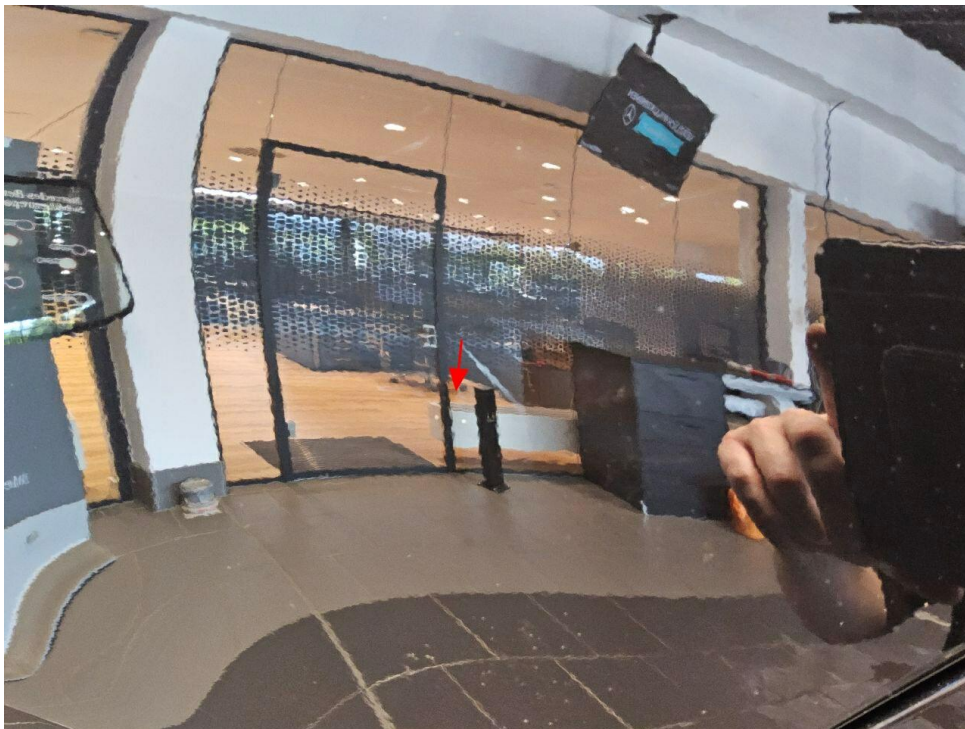


Bild 34 : Tür hinten links Lackierung, Steinschlag



Bild 35 : Tür vorne links Türkante, zerkratzt

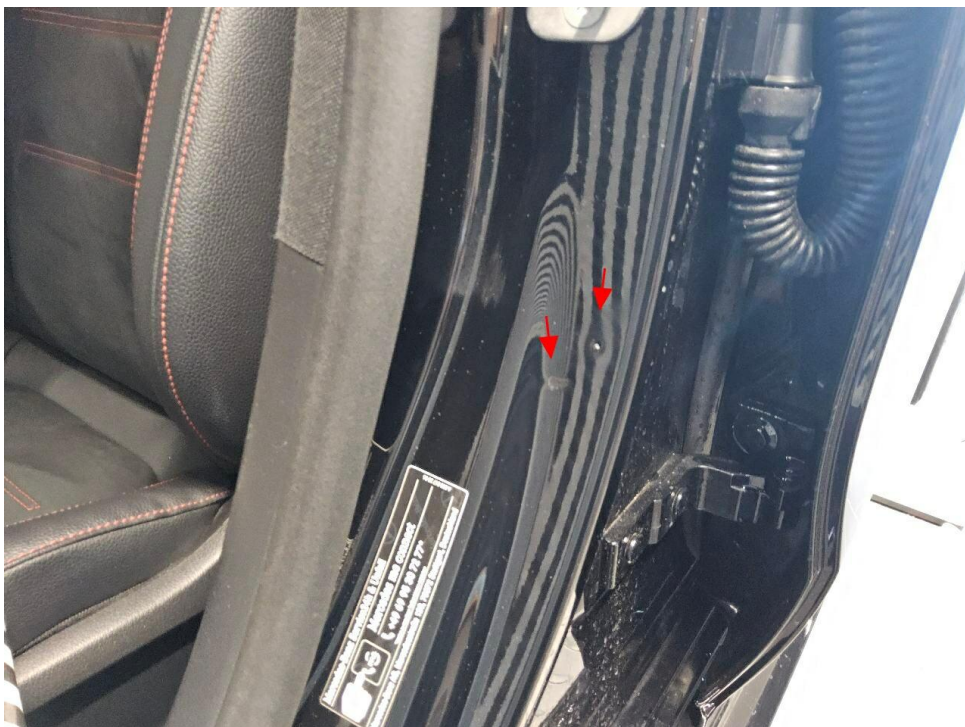


Bild 36 : Einstieg vorne links ausgebesserte Stellen, Delle mit Lackbeschädigung



Bild 37 : Türgriff vorne links Kratzer



Bild 38 : LM Rad vorne links Kratzer



Bild 39 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 40 : Dach Lackierung, zerkratzt