



PROTOKOLLNUMMER: 44835305

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.04.2026

Gutachten

Betreff

Leasingbewertung

Besichtigungsdatum / Ort

Fahrzeug-Identnummer

WBA21DN0309R23510



PROTOKOLLNUMMER: 44835305

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.04.2026

Gutachten

Betreff Leasingbewertung

Auftrag durch

Besichtigungsdatum / Ort

Fahrzeugart Geländewagen

Hersteller BMW

Modell / Verkaufsbezeichnung X3 M40D

Schlüssel-Nummern HSN / TSN 0005 CZX 00155

Fahrzeug-Identnummer WBA21DN0309R23510

Anzahl Besitzer 1

Erstzulassung / Letzte Zulassung 07.03.2023 / 20.01.2025

Nächste HU 03/2026

Fahrzeug Dokumente Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.

Laufleistung 150.412 km / abgelesen

Farbe / Farbcode 416 Carbon Schwarz

Antriebsart Allradantrieb

Kraftstoffart Diesel

Hubraum / Leistung 2.993 ccm/ 250 kW

Zylinder / Schadstoffklasse 6 / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I

zul. Gesamtgewicht (kg) 2.580

Anzahl Türen / Anzahl Sitze 5 / 5

Getriebe Automatik

Polster / Farbe Leder / Rot-Schwarz



PROTOKOLLNUMMER: 44835305

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.04.2026

Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Raucherfahrzeug	Nein
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	18.000 km
Durchgeführte Wartungen	12.01.2026 bei 139.768 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 245/40 R21 100Y	Hankook	Sommerreifen auf Leichtmetall	4 / 4
#2 275/35 R21 103Y	Hankook	Sommerreifen auf Leichtmetall	4 / 4

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Ausstattung: Klimaautomatik, Navigationsgerät mit Kartenansicht, Radio mit SD/USB Schnittstelle

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren
2	Sonstiges	Hauptuntersuchung (seit 03/26) - fällig - durchführen
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - nicht fachgerecht instandgesetzt - Wertminderung
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - nicht fachgerecht instandgesetzt - Wertminderung
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - nicht fachgerecht instandgesetzt - Wertminderung
6	Anhängerkupplung	Anhängerkupplung (schwenkt nicht aus / Kulanz) - Diagnose durchführen

Gebrauchsspuren



Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sitz vorn	Sitzbezug links - Abrieb - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe (Oberflächen) - Steinschlag - kein Abzug
3	Heckbereich	Kofferboden - beklebt/ beschriftet - kein Abzug
4	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - kein Abzug
5	Tür hinten rechts	Tür - Lackmangel - kein Abzug
6	Verkleidungen/ Abdeckungen	Kofferraumverkleidung - verschmutzt - kein Abzug

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.



PROTOKOLLNUMMER: 44835305

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.04.2026

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Elektrische Verbraucher wurden geprüft

Klimaanlage bedingt prüfbar

Automatikgetriebe bedingt prüfbar

Fzg steht auf Sommerräder

Anlagen: 15 Übersichtsfotos, 16 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 44835305

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.04.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg hinten (links)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum vorne

PROTOKOLLNUMMER: 44835305

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.04.2026

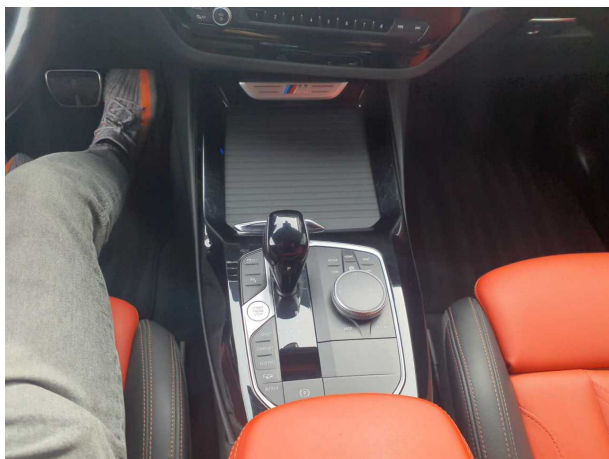


Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Innenraum vorne

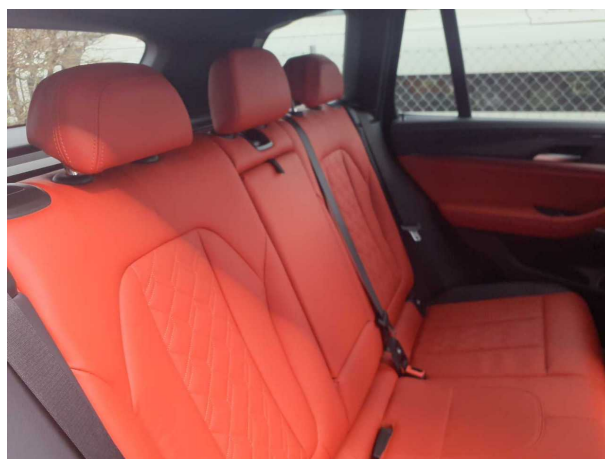


Abbildung 10: Innenraum vorne



Abbildung 11: Innenraum vorne



Abbildung 12: Laufleistung

PROTOKOLLNUMMER: 44835305

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.04.2026

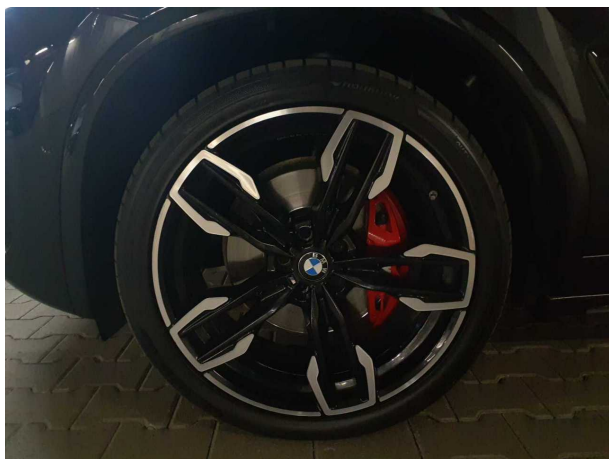


Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: FIN

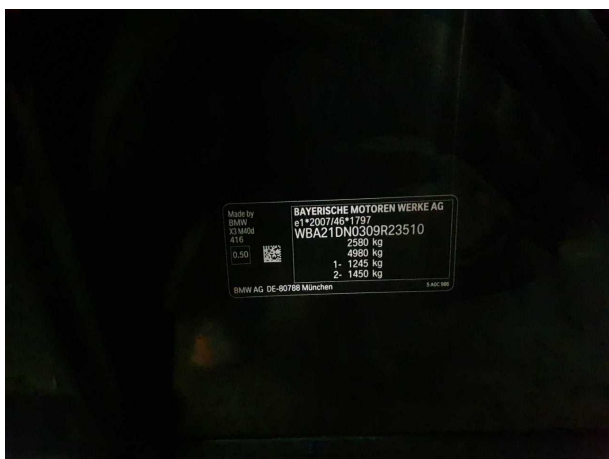


Abbildung 15: FIN



Beschädigungsfotos




Beschädigung 1: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren




Beschädigung 3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rech... nicht fachgerecht instandgesetzt - Wertminderung



Beschädigung 3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - nicht fachgerecht instandgesetzt - Wertminderung

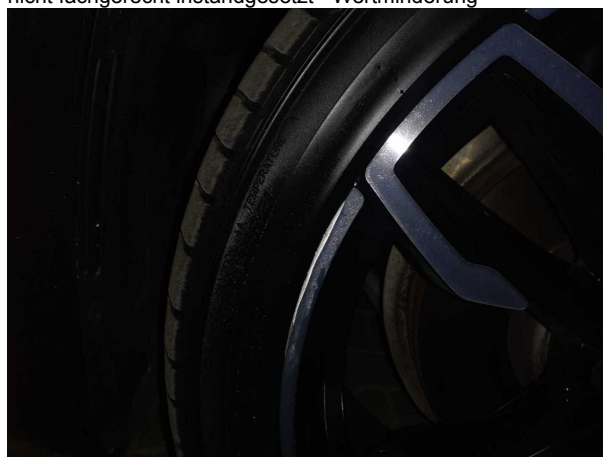

Beschädigung 4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - nicht fachgerecht instandgesetzt - Wertminderung

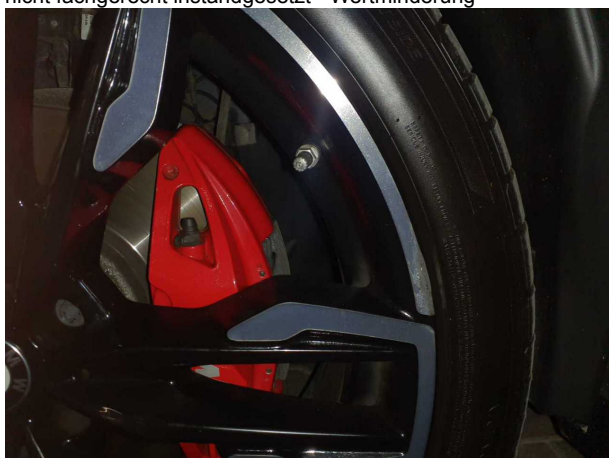

Beschädigung 4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - nicht fachgerecht instandgesetzt - Wertminderung



Beschädigung 5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - nicht fachgerecht instandgesetzt - Wertminderung

PROTOKOLLNUMMER: 44835305


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.04.2026



Beschädigung 5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - nicht fachgerecht instandgesetzt - Wertminderung

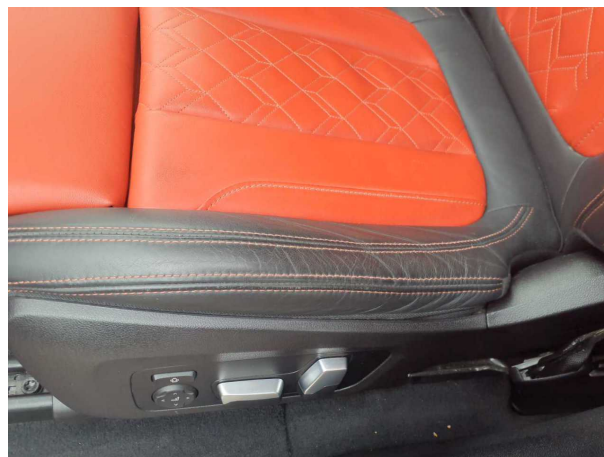


Gebrauchsspur 1: Sitz vorn: Sitzbezug links - Abrieb - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Heckbereich: Kofferboden - beklebt/ beschriftet - kein Abzug




Gebrauchsspur 3: Heckbereich: Kofferboden - beklebt/ beschriftet - kein Abzug

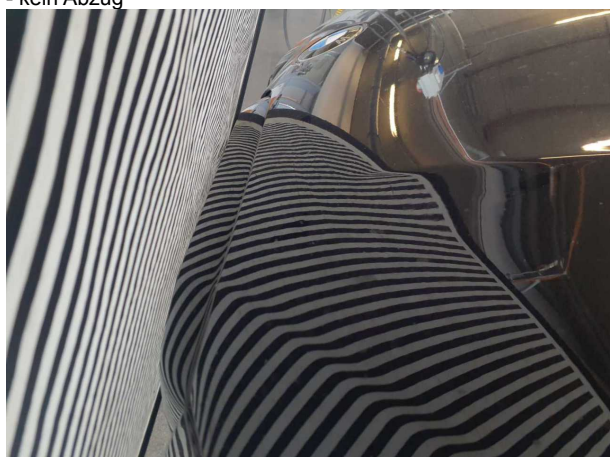


Gebrauchsspur 4: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - kein Abzug



Gebrauchsspur 5: Tür hinten rechts: Tür - Lackmangel - kein Abzug

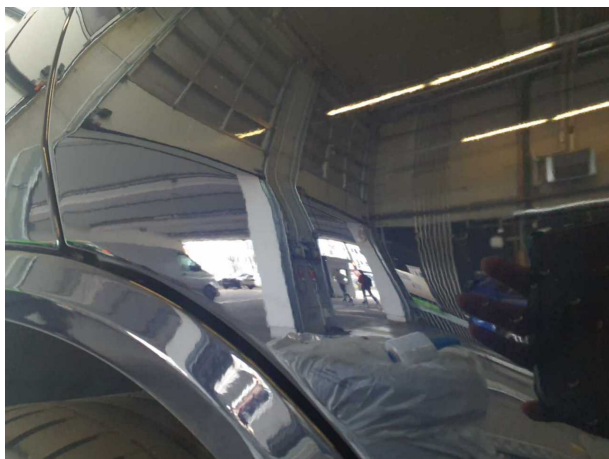

Gebrauchsspur 5: Tür hinten rechts: Tür - Lackmangel - kein Abzug

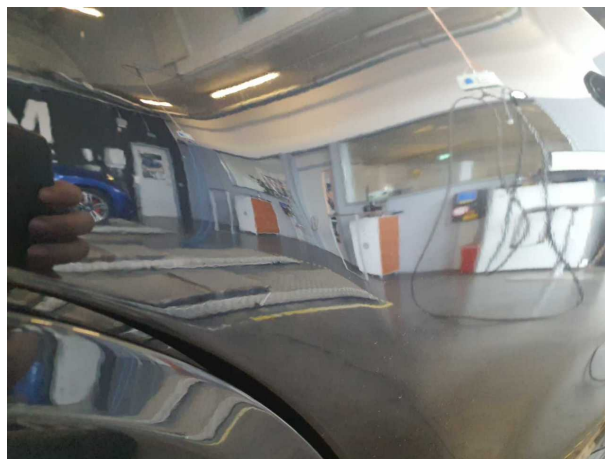

Gebrauchsspur 5: Tür hinten rechts: Tür - Lackmangel - kein Abzug



Gebrauchsspur 6: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung - verschmutzt - kein Abzug



Gebrauchsspur 6: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung - verschmutzt - kein Abzug