



Volkswagen Polo Highline BMT/Start-Stopp

EZ 05/2017 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 134.174km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo Highline BMT/Start-Stopp [DE - LimS5 1.2 TSI BMT/Start-Stopp EU6, Highline, 2014 - 2017]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ6RZHY257052	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 134.174km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe Unbekannt	Letzter Service 60.468km	Letzter Service am 07/2020
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(3 mm)	(3 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	91
Kotflügel vorne links	101	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	98	Türe hinten rechts	177 
Seitenteil hinten links	91	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	92	Heckklappe	91
Dach	99		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;




Serienausstattung




Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos

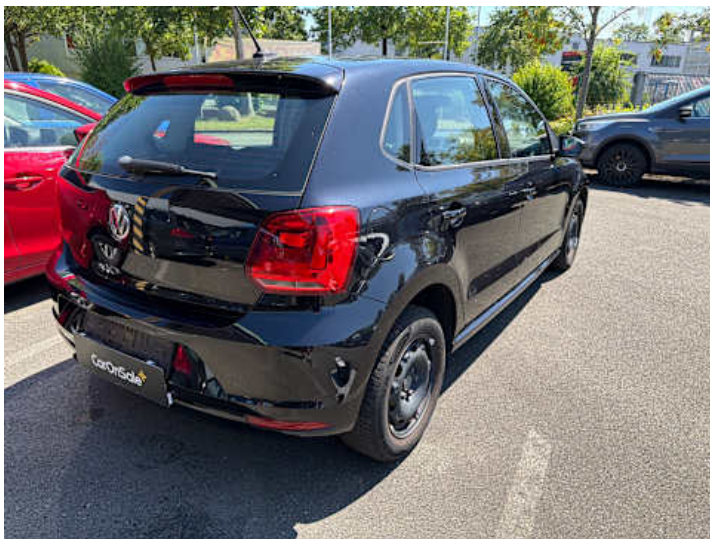



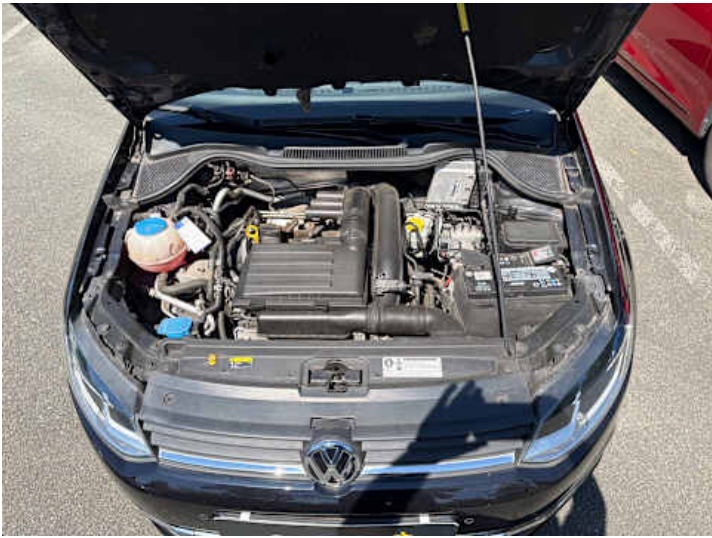



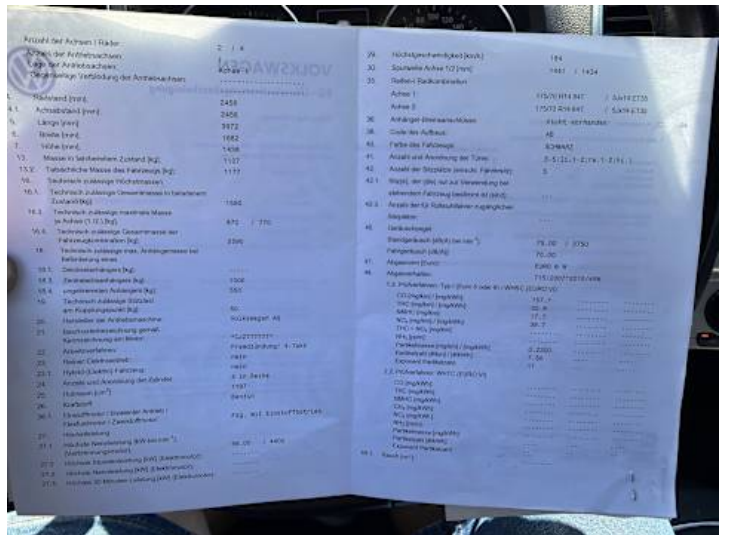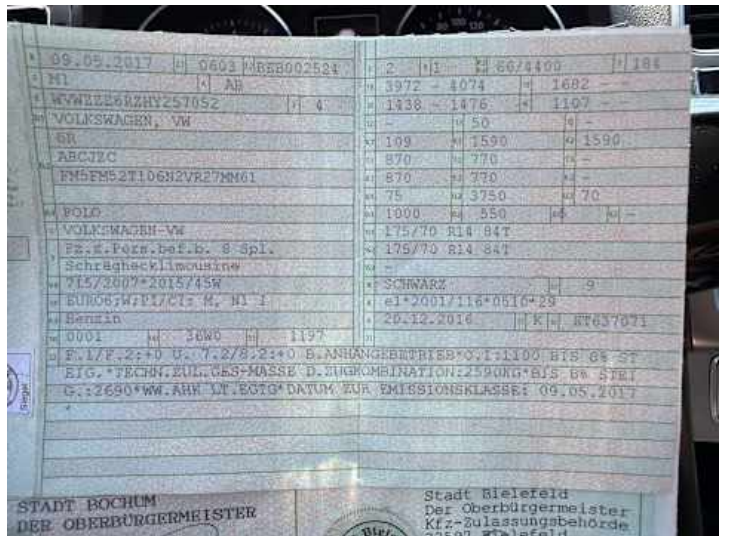

Werkstatthistorie
3 Einträge - 2019 - 2020

08.07.2020 Werkstattbesuch

60488 km (+20655 km)
Adolf Berning KG, Herforder Straße 197, 33609 Bielefeld, Germany

- Prüfung
- Wechsel der Bremsflüssigkeit
- Staub- und Pollenfilter
- Zündkerze
- Zusätzlicher Prüfumfang

23.07.2019 Werkstattbesuch

39813 km (+3650 km)
Sportstraße 40, Sportstraße 40, 33647 Bielefeld, Germany

- **Inspektion** mit Ölwechsel (Flexibel)
- Staub- und Pollenfilter

18.02.2019 Werkstattbesuch

30163 km
Ümminger Straße 84, 44892 Bochum, Germany

- Anmerkung zum Workshop



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)




Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)

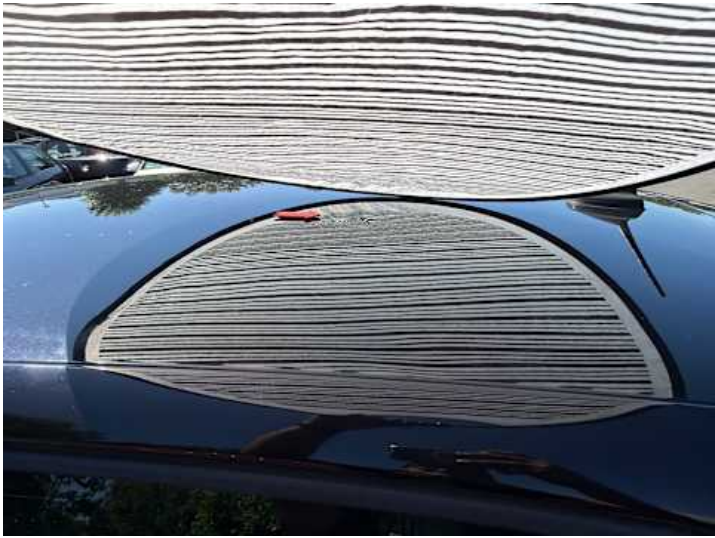

Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)




Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)

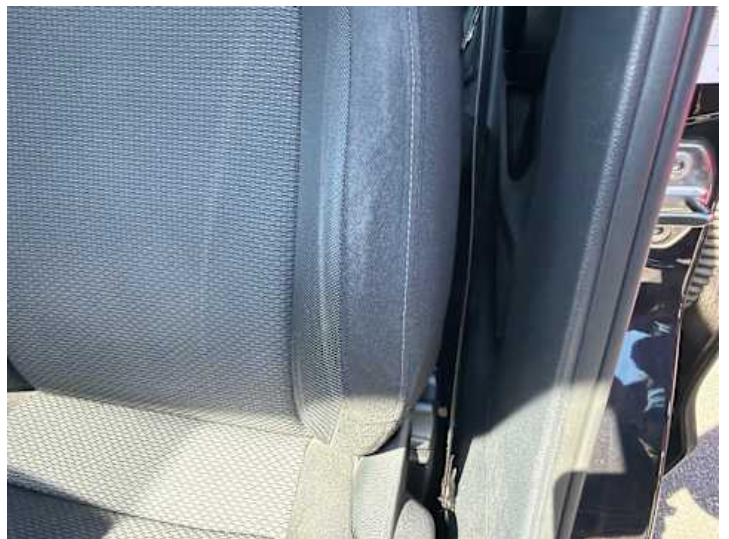

Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)