



Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Kennzeichen

Fahrgestellnummer

VF1RJB00166760054

Bemerkungen

Achse 1 Reifeninnkanten abgefahren

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder behobene Vorschäden.

Lackschichtdickenmessung 90-130 µm

2 Schlüssel übergeben.

Fahrzeugschein vorhanden.

Serviceheft vorhanden.

Bemerkungen

Bedienungsanleitung vorhanden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Besichtigungsbedingungen

Fzg. gereinigt	Nein, Nicht gereinigt	Besichtigung von unten	Ja, Hebebühne
Probelauf durchgeführt	Ja, Standard		

Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Renault	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	Captur II 1.0 TCe 90 Experience (EURO 6d)
Aufbau	Geländewagen	Erstzulassung	25.01.2021
FIN	VF1RJB00166760054	Laufleistung	51.267 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstrecken-zähler	Antriebsart	Benzin
Motorart / Zylinder	3	Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	CELADON BLUE
Hubraum	999 / cm³	Leistung	67 / kW
Schadstoffklasse / Feinstaub-plakette	Euro 6d	Anzahl Türen	5
Getriebeart	Schaltgetriebe	Anzahl HalterBesitzer	1
Fälligkeit HU/AU	02/2028	KBA-Nummer	3333 / BOA

Bereifung

	Reifenbezeichnung	Hersteller / Typ	Reifenart	Profiltiefe	DOT
Vorne links	215/60 R 17 96 H	Continental All Season	A / S	3 mm	4520
Vorne rechts	215/60 R 17 96 H	Continental All Season	A / S	3 mm	4520
Hinten links	215/60 R 17 96 H	Continental All Season	A / O	5 mm	4520
Hinten rechts	215/60 R 17 96 H	Continental All Season	A / O	5 mm	4520
Tirefit	Haltbar bis: 10/2026				

Legende: A=Ganzjahres / O=Original S=Schadhaft

Felgen: Stahl

Reifenbewertung

	Reifenart	Profiltiefe	Kosten zur Reifenerneuerung in EUR	
			brutto	netto
Vorne links	A / S	3 mm	- 143	- 120,17
Vorne rechts	A / S	3 mm	- 143	- 120,17
Zwischensumme			- 286	- 240,34

Legende: A=Ganzjahres / O=Original S=Schadhaft

Zustand / Erhaltung


Wartung: am 05/2026 bei 49.664 km
Wartungsnachweis: vollständig

Ausstattung

Serie: AUX-IN-Anschluss, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Dachantenne, Eco Mode (Fahrmodusschalter), Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv, Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn, Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang, Gurtstraffer, Heckleuchten LED, C-förmig mit Signature, Heckscheibe heizbar, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Kofferraumabdeckung, Kopf-Airbag-System vorn, Kopfstützen hinten verstellbar, Lenkrad (Leder-Optik), Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Motor 1,0 Ltr. - 67 kW TCE, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2639 mm, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schaltpunktanzeige, Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur (Pure Vision), Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Seitenairbag hinten, Seitenairbag vorn, Seitenschutzleisten mit Chromeinlage, Servolenkung elektrisch, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Start/Stop-Anlage, Trommelbremse hinten, Türgriffe außen Wagenfarbe, USB-Anschluss, Unterfahrschutz Chrom, satiniert, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonder/Zusatzausstattung: Innenspiegel mit Abblendautomatik, Metallic-Lackierung

Optischer Zustand

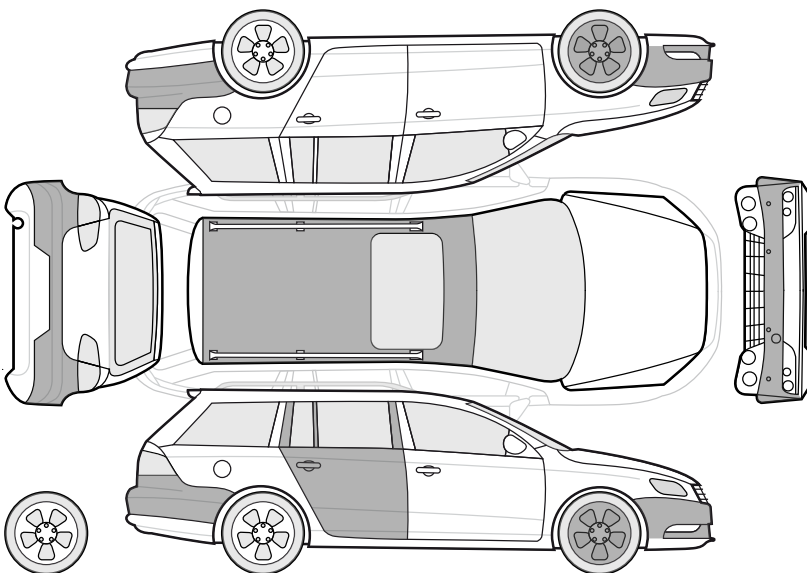

1. Lackvorbereitung
2. Felge vorne rechts - Radzierdeckel verschrammt, Gebrauchsspur
3. Felge vorne links - Radzierdeckel verschrammt, Gebrauchsspur
4. Stoßfänger hinten verkratzt, Gebrauchsspur
5. Tür hinten rechts eingedellt, drücken (Bild 3)
6. Stoßfänger vorne - Lackierung vorn links verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 2)
7. Dach - Antennenstab Tierverschiss, erneuern (Bild 1)
8. Pauschale für Abmeldung, Freitext
9. Pauschale für Gutachten, Freitext

Zwischensumme

REPARATURKOSTEN GESAMT

Optischer Zustand

Reifen

Gesamtkosten



Übersichtsbild vorne links




Übersichtsbild hinten rechts



Innenraum



KM-Stand

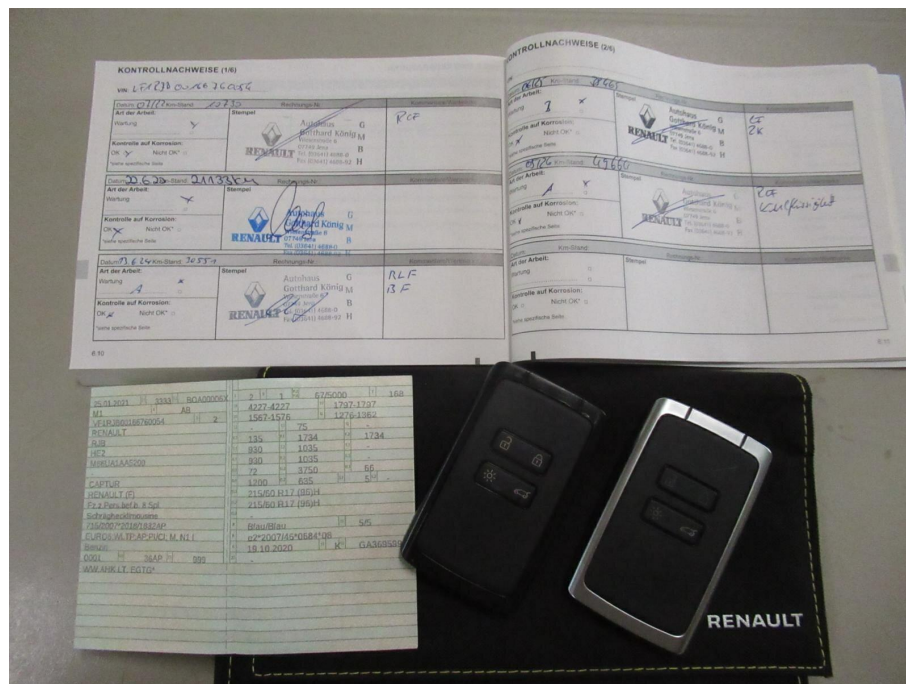

Schlüssel Scheckheft Zulassungsbescheinigung Teil 1



Bild 1:
Außen, Dach - Antennenstab, Tierverschiss, erneuern



Bild 2:
Außen, Stoßfänger vorne - Lackierung vorn links, verschrammt,
lackieren mit Lackaufbau

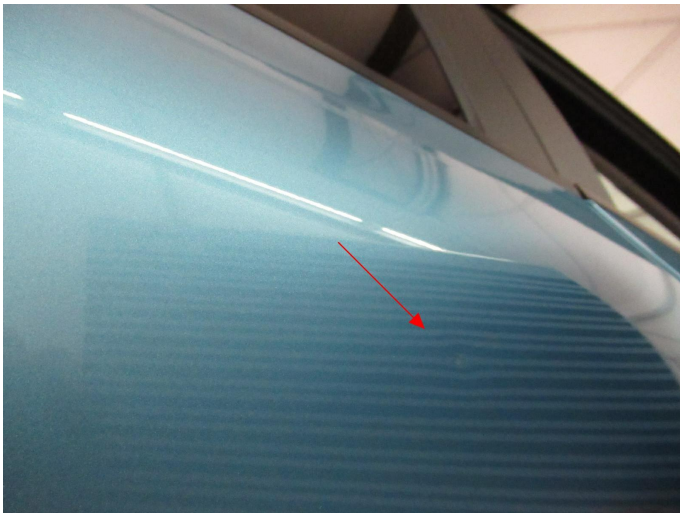


Bild 3:
Außen, Tür hinten rechts, eingedellt, drücken



Bild 4:
Reifen vorn links



Bild 5:
Reifen vorne rechts

Für den Fachbereich

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.