
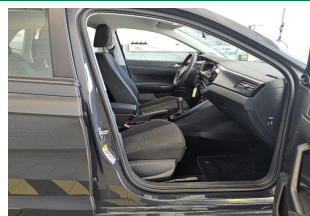


Zustandsbericht ohne Ausstattung

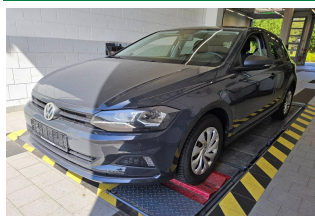

Kennzeichen

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf 05.08.2026

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-3.001,00 EUR
	ohne MwSt.	-2.521,85 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-3.001,00 EUR
	ohne MwSt.	-2.521,85 EUR

Bemerkungen

Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 89 µm bis 289 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Dach
- Motorhaube

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Hinweis: Sämtliche gemäß den Leasingbedingungen vorgesehenen Wartungs- und Prüfkosten sind vom Leasingnehmer zu tragen!

Das Fzg. weist dem Alter- und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf

Steinschläge im Frontbereich, Frontscheibe kleinere Abplatzer

Innen- und Laderaum, Sitze und Verkleidungen weisen Gebrauchsspuren auf

Oberflächen- und Waschstraßenkratzer rundum

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	14.08.2018	Letzte Zulassung	13.09.2021
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Volkswagen
Typ / Verkaufsbez.	Polo VI (AW1)(08.2017->2021) / Polo 1.0 Trendline	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZAWZJY191342	HSN / TSN	0603 / CDR
DAT Europa-Code®	019051370010001	DAT Marktindex	DE002 5815
Km-Stand abgelesen	128530	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	55	Hubraum (ccm)	999
Schadstoffklasse:	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5	Felgen	Stahl mit Radzierblende
Farbe (Hersteller)	Uranograu / Wasserbasis / 2-Schicht / 5K, LI7F	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	185 / 65 R 15 88 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2	A / O	5 mm
rechts	185 / 65 R 15 88 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2	A / O	5 mm
2 links	185 / 65 R 15 88 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2	A / O	6 mm
rechts	185 / 65 R 15 88 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2	A / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 10.05.2026			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 11 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost		Anrechn.	Minderwert in EUR	
	netto	brutto		netto	brutto
1. Tirefit MHD abgelaufen, erneuern (Bild 7)	42,02	50	voll	-42,02	-50,00
2. Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 8, 9)	855,00	1.018	voll	-855,46	-1.018,00
3. Diverse Gebrauchsspuren, Kratzer, Dellen und Umweltbeaufschlagung rundum, Minderwert,	462,18	550	voll	-462,18	-550,00
4. Hauptscheinwerfer links und rechts, Lichtscheibe matt, erneuern (Bild 10, 11)	730,00	868	voll	-729,41	-868,00
5. Service fällig, erneuern (Bild 6)	294,12	350	voll	-294,12	-350,00
6. Hauptuntersuchung abgelaufen, erneuern	138,66	165	voll	-138,66	-165,00
Gesamt	2.521,98	3.001		-2.521,85	-3.001,00

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Heckscheibe, Klebeverbindung löst sich,

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Die Sachverständige
Tanja Stark

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Bordmappe, 2x Fahrzeugschlüssel



Bild 6 : Service fällig



Bild 7 : Tirefit MHD abgelaufen



Bild 8 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung

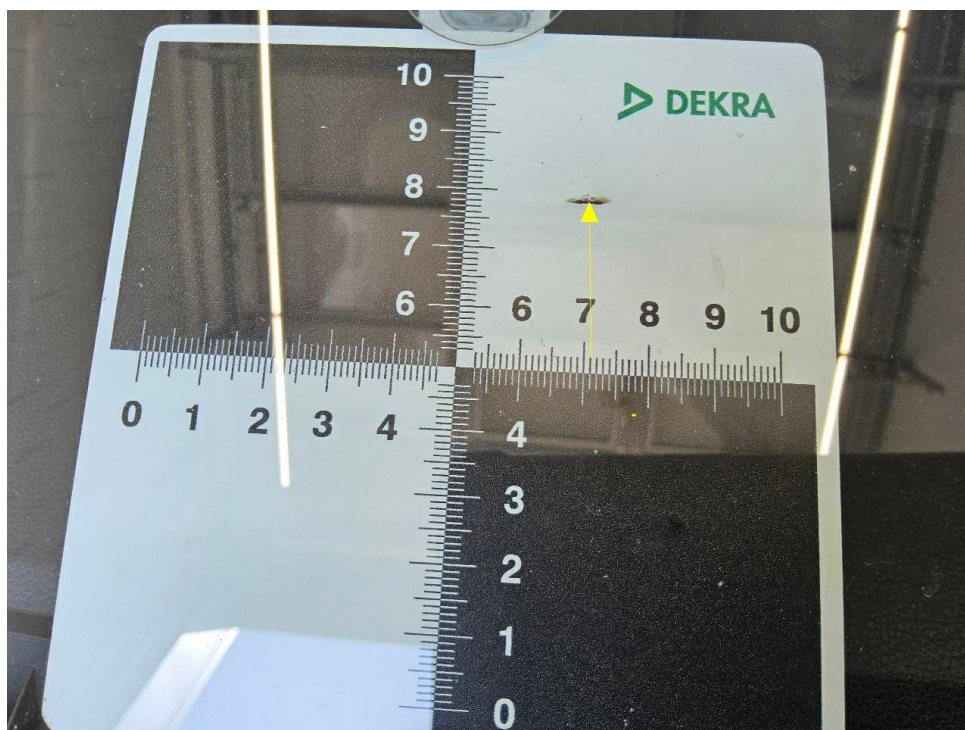


Bild 9 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung



Bild 10 : Hauptscheinwerfer links und rechts, Lichtscheibe matt

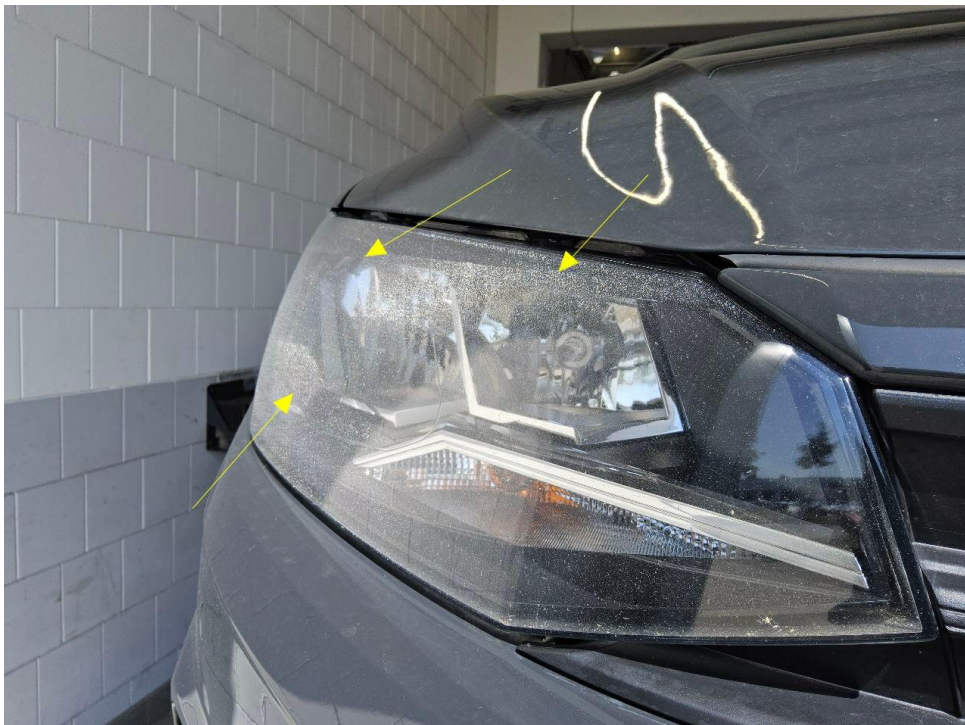


Bild 11 : Hauptscheinwerfer links und rechts, Lichtscheibe matt



Bild 12 : Heckscheibe, Klebe Erfindung löst sich



Bild 13 : Heckscheibe, Klebe Erfindung löst sich



Bild 14 : Heckscheibe, Klebe Erfindung löst sich



Bild 15 : Diverse Gebrauchsspuren, Kratzer, Dellen und Umweltbeaufschlagung rundum Kotflügel vorne rechts



Bild 16 : Diverse Gebrauchsspuren, Kratzer, Dellen und Umweltbeaufschlagung rundum Dachholm rechts



Bild 17 : Diverse Gebrauchsspuren, Kratzer, Dellen und Umweltbeaufschlagung rundum Antennenstab

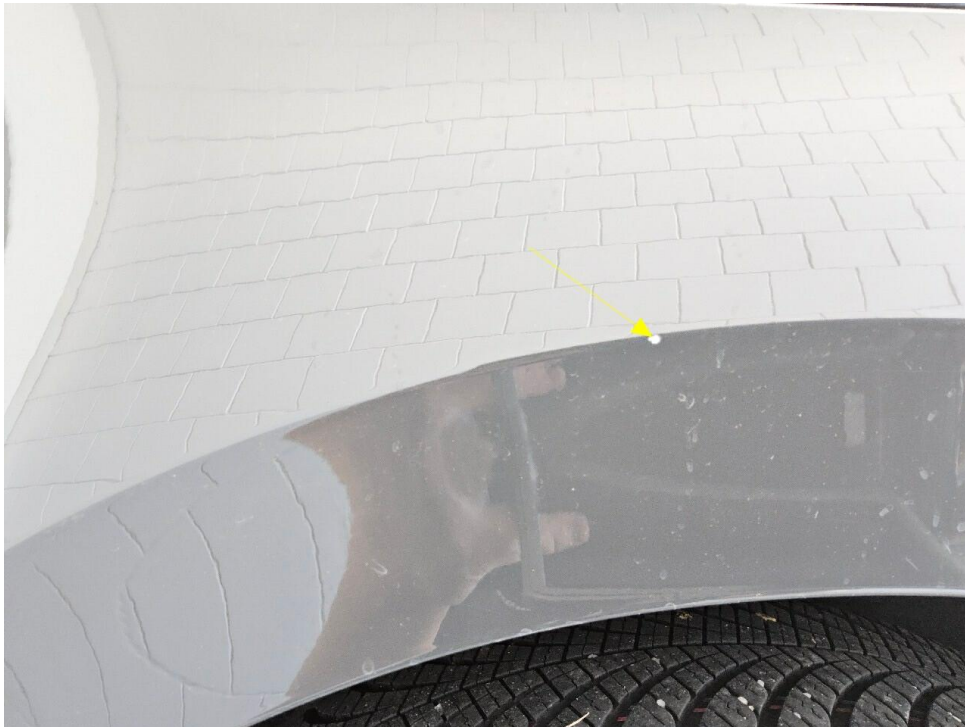


Bild 18 : Diverse Gebrauchsspuren, Kratzer, Dellen und Umweltbeaufschlagung rundum Seitenteil hinten rechts



Bild 19 : Diverse Gebrauchsspuren, Kratzer, Dellen und Umweltbeaufschlagung rundum Stoßfänger hinten



Bild 20 : Diverse Gebrauchsspuren, Kratzer, Dellen und Umweltbeaufschlagung rundum Stoßfänger hinten

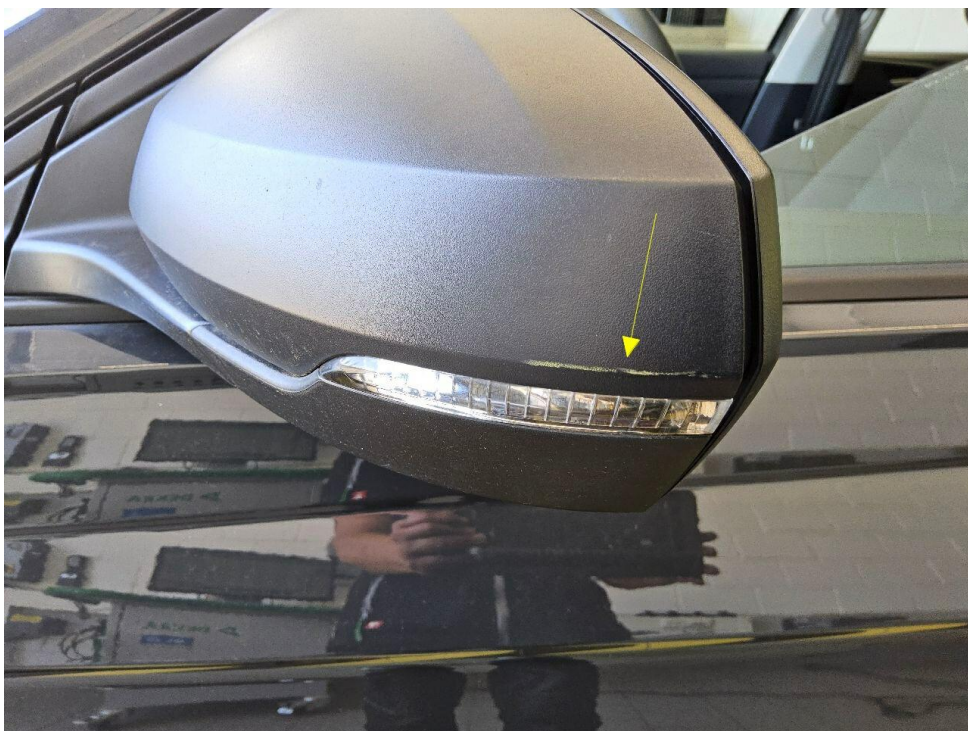


Bild 21 : Diverse Gebrauchsspuren, Kratzer, Dellen und Umweltbeaufschlagung rundum Außenspiegel links, Gehäuse



Bild 22 : Diverse Gebrauchsspuren, Kratzer, Dellen und Umweltbeaufschlagung rundum Radabdeckung vorne links

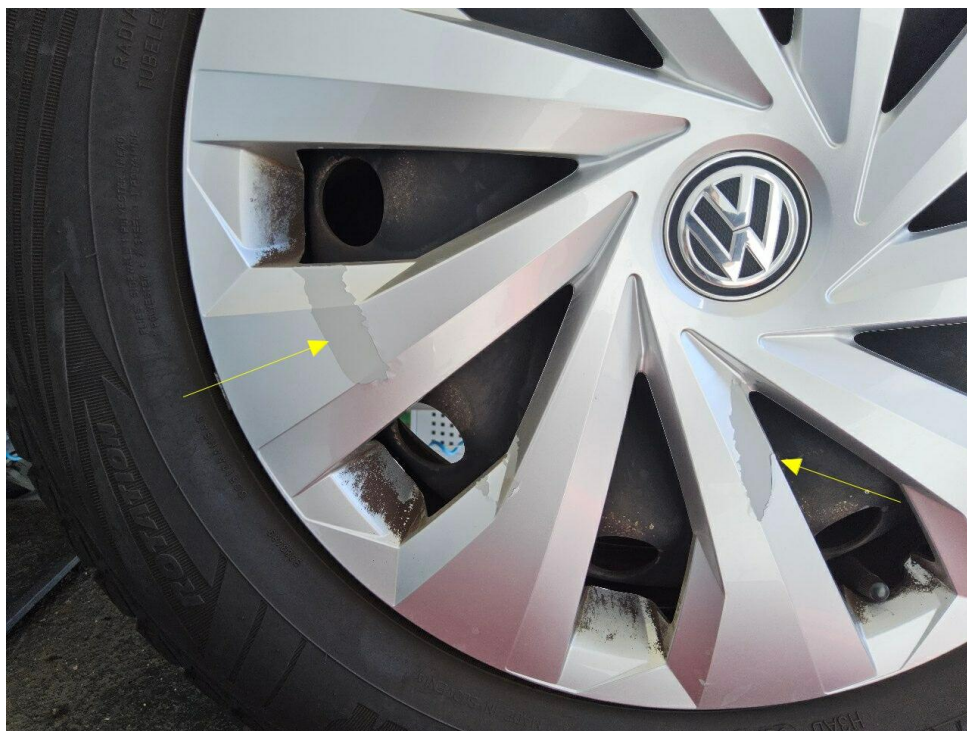


Bild 23 : Diverse Gebrauchsspuren, Kratzer, Dellen und Umweltbeaufschlagung rundum Radabdeckung vorne rechts