



Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Kennzeichen

Fahrgestellnummer

VF1RJB00370854845

Vorgang

Auftragserteilung

Bemerkungen

Lackschichtdicke: 92µm - 134µm

2 Schlüssel übergeben.

Fahrzeugschein vorhanden.

Serviceheft vorhanden.

Bedienungsanleitung vorhanden.

Warndreieck vorhanden.

Verbandskasten vorhanden.

Kofferraumabdeckung vorhanden.

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Vorgelegte Unterlagen

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Besichtigungsbedingungen

Fzg. gereinigt	Nein, Nicht gereinigt	Besichtigung von unten	Ja, Standard
Probefahrt durchgeführt	Ja, Kurz durchgeführt	Probelauf durchgeführt	Ja, Standard
Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.			

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Renault	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	Captur II 1.0 TCe 90 Evolution (EURO 6d)
Aufbau	Geländewagen	Erstzulassung	20.12.2023
FIN	VF1RJB00370854845	Laufleistung	29.169 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstreckenzähler	Antriebsart	Benzin
Motorart / Zylinder	Reihenmotor / 3	Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	WEISS "NACRE" / Metallic / 2-Schicht
Hubraum	999 / cm³	Polster / Polsterfarbe	Stoff / Grau
Leistung	67 / kW	Schadstoffklasse / Feinstaubplakette	Euro 6d / grün
Anzahl Türen	5	Getriebeart	Schaltgetriebe
Anzahl HalterBesitzer	2	Fälligkeit HU/AU	12/2026
KBA-Nummer	3333 / BOA		

Bereifung

	Reifenbezeichnung	Hersteller / Typ	Reifenart	Profiltiefe	DOT
Vorne links	215/60 R 17	Continental AllSeason Contact	A / O	4 mm	1023
Vorne rechts	215/60 R 17	Continental AllSeason Contact	A / O	4 mm	1023
Hinten links	215/60 R 17	Continental AllSeason Contact	A / O	4 mm	1023
Hinten rechts	215/60 R 17	Continental AllSeason Contact	A / O	4 mm	1023

Legende: A=Ganzjahres / O=Original

Zustand / Erhaltung

Wartung:	am 08.12.2025 bei 25.255 km
Wartungsnachweis:	vollständig


Ausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel schwarz, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Dachantenne, Dachhimmel Grau, Eco Mode (Fahrmodusschalter), Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistent-System: Abstandswarner, Fahrassistent-System: Aktiver Notbrems-Assistent, Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistent-System: Fußgängererkennung, Fahrassistent-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistent-System: Spurhalteassistent Aktiv, Fahrassistent-System: Spurwechsel-Warnsystem, Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang, Gurtstraffer, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Kofferraumabdeckung, Kombiinstrument analog, Kopf-Airbag-System vorn, Kopfstützen hinten verstellbar, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Motor 1,0 Ltr. - 67 kW TCE, Multimedia-System Easy Link mit Navigationssystem (Touchscreen 7"),

Radiovorbereitung, Radstand 2639 mm, Radzierkappen Flexwheel, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schaltpunktanzeige, Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur (Pure Vision), Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Seitenairbag hinten, Seitenairbag vorn, Seitenschutzleisten schwarz mit Chromeinlage, Servolenkung elektrisch, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Stahlfelgen 6,5x16, Start/Stop-Anlage, Trommelbremse hinten, Türgriffe außen schwarz, Unterfahrschutz hinten schwarz, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonder/Zusatzausstattung: Einparkhilfe hinten, Sonderlackierung Perlmutter-Weiß

Optischer Zustand

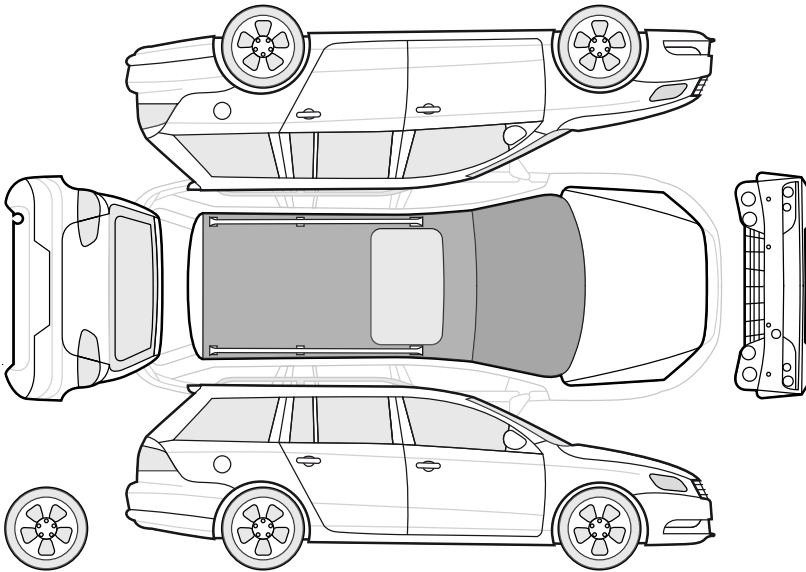

**Rep. Kosten
in EUR
brutto**

Anrechnung

**Minderwert Kunde
in EUR
brutto netto**

1. Dach mehrfach eingedellt, drücken (Bild 1, 2)
2. Frontscheibe Steinschlag, erneuern (Bild 3)
3. Antennenstab Tierversbiss, erneuern
4. Pauschale für Gutachten, und Abmeldung

Zwischensumme

Technischer Zustand

**Rep. Kosten
in EUR
brutto**

Anrechnung

**Minderwert Kunde
in EUR
brutto netto**

1. Schaumstoff Windabweiser Tierversbiss, erneuern (Bild 6, 7)
2. Dämmmatte Motorraum Tierversbiss, erneuern (Bild 5)
3. Dämmmatte Motorhaube Tierversbiss, erneuern (Bild 4)

Zwischensumme

REPARATURKOSTEN GESAMT

	<i>Rep. Kosten in EUR</i>		<i>Minderwert Kunde in EUR</i>	
	<i>brutto</i>	<i>netto</i>	<i>brutto</i>	<i>netto</i>
Optischer Zustand				
Technischer Zustand				
Gesamtkosten				



Übersichtsbild vorne links



Übersichtsbild hinten rechts



Innenraum



KM-Stand



Schlüssel Scheckheft



Bild 1:
Außen, Dach, mehrfach eingedellt, drücken



Bild 2:
Außen, Dach, mehrfach eingedellt, drücken



Bild 3:
Außen, Frontscheibe, Steinschlag, erneuern



Bild 4:
Technik, Dämmmatte Motorhaube, Tierverschiss, erneuern



Bild 5:
Technik, Dämmmatte Motorraum, Tierverschiss, erneuern



Bild 6:
Technik, Schaumstoff Windabweiser, Tierverschiss, erneuern

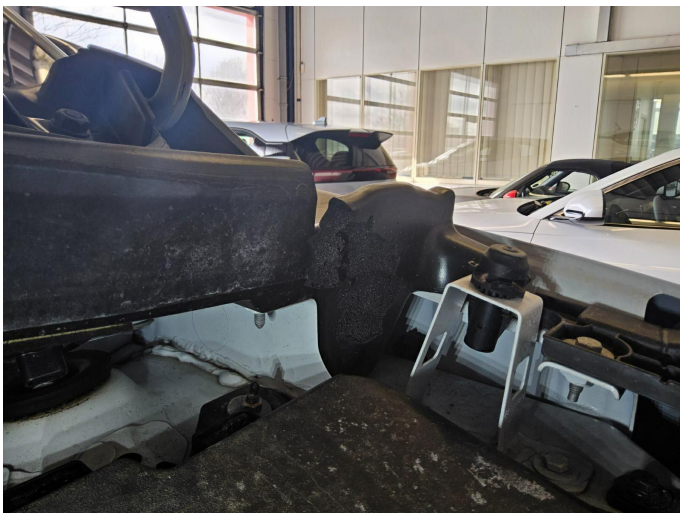


Bild 7:
Technik, Schaumstoff Windabweiser, Tierverschiss, erneuern

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.