



Ford Fiesta 1st Trend

EZ 11/2002 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 190.887km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 25***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fiesta 1st Trend		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0HXXWPJH2A64560	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 190.887km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 80 PS (59 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.388 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2002	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 152g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	125	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Kupplung nahe Verschleißgrenze; Geräusche: Klappern;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- | | |
|---------------------------------------|---|
| • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten | • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Außenspiegel schwarz | • Drehzahlmesser |
| • Elektr. Bremskraftverteilung (EBD) | • Fensterheber elektrisch vorn |
| • Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel | • Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel |
| • Getriebe 5-Gang | • Gurtstraffer |
| • Gurtstraffer | • Heckscheibenwischer |
| • Intelligent Protection System (IPS) | • Karosserie: 5-türig |
| • Kopfstütze hinten mitte | • Kopfstützen hinten verstellbar |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar |
| • Metallic-Lackierung | • Motor 1,4 Ltr. - 59 kW 16V KAT |
| • Nebelscheinwerfer integriert | • Original Fahrzeug Farbe: Atlantik-Blau Metallic |
| • Rücksitzlehne geteilt | • Rücksitzlehne klappbar |
| • Schutzleisten seitlich (PVC) | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Trommelbremse hinten | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zeituhr (digital) |

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

- Zierleisten geklebt



Sonderausstattung

- Frontscheibe heizbar

- Heizung mit Umluftschaltung

- Heizung mit Umluftschaltung

- Innenraumfilter: Pollenfilter

- Innenraumfilter: Pollenfilter

- Klimaanlage

- Reifen 195/50 R15 ..H

- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)

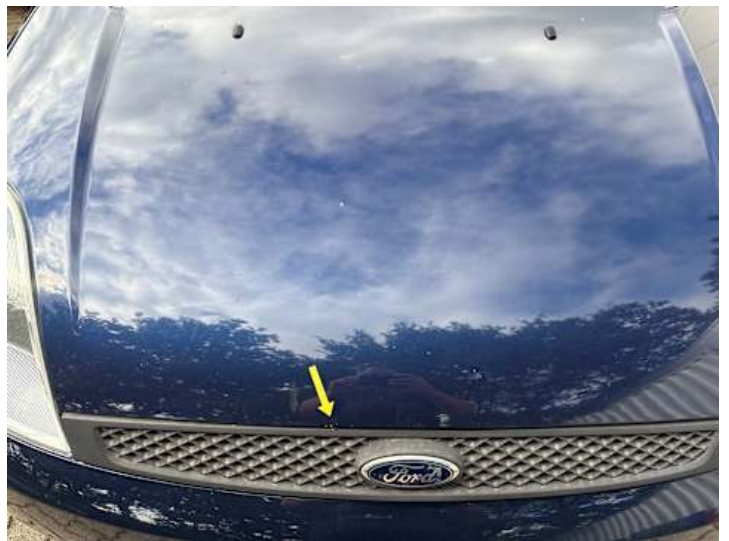

Motorhaube (Steinschlag)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)




Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)

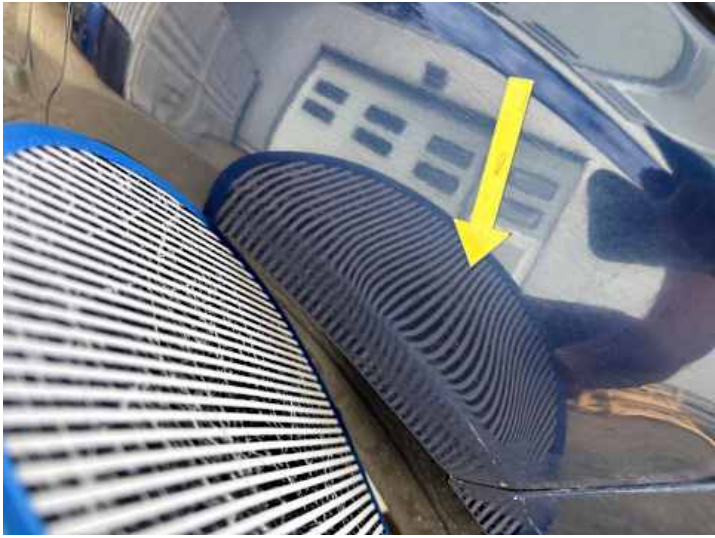

Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)




Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)

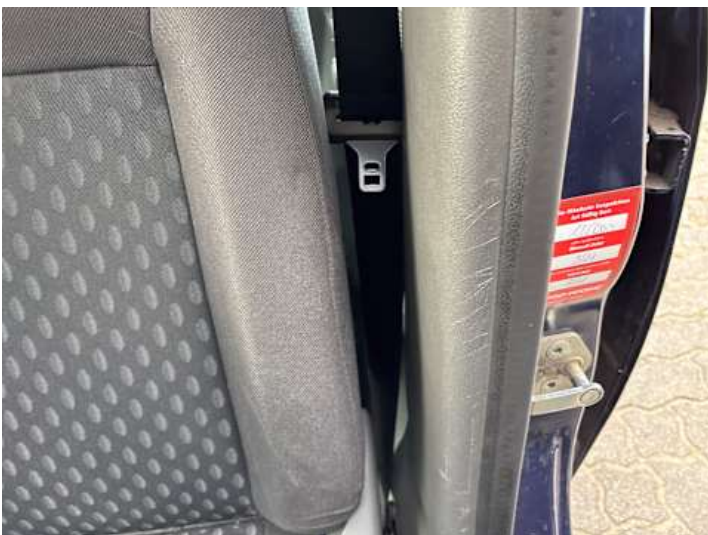

Innenraum (Kratzer)