

Minderwertgutachten

Fahrzeugdaten	Hersteller	Audi			Typ	A3 Limousine 35 TDI basis			Modell	35 2.0 TDI EU6d, basis, 2020 - 2024											
	VIN	WAUZZZGY3PA139327			Aufbau			Limousine		Anzahl Türen	4	Kraftstoff	Diesel	KBA-Schlüssel	0588/BUN						
			Erstzulassung	05.07.2023	Halter lt. Zulbesch. II	k. A.	Halter lt. Kunde	k. A.	Leistung (kW)	110 kW	Anzahl Zylinder	4	Hubraum (ccm)	1968	HU	07/26					
	Batteriezustand (SoH %)	0,00 %			Ladestand (SoC %)				0,00 %				Energieeffizienzklasse		A+		CO ₂ -Emission (g/km)	117-130 (WLTP)			
	Gesamtfahrh. lt. Halter	k. A.			Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler			72.102 km			max. km-Stand bei Übergabe		k. A.		Raucherfahrzeug	nein	letzter KD am	12/25	Letzter KD (km)	59.966 km	
	Farbe	Brillantschwarz				Lackierung			Uni normal			Reimport		nein		nächster KD am	k. A.	nächster KD (km)		15.800 km	
	Scheckheft	Digital - vollständig			Scheckheft Bemerkung																
	Polster	Stoff Index			Polsterfarbe			schwarz silber-schwarz			Getriebe			Getriebe 7-Gang - Dop..			Schadstoffk.			Euro6d	
	Ehemalige Nutzung	keine Sondernutzung			Eigentum des Kunden											k. A.					
	Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe				Dieselpartikelfilter vorhanden: ja					Chiptuning: nein										

Ausstattung	Serienausstattung:		
	Airbag Beifahrerseite abschaltbar Antriebsart: Frontantrieb Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, be.. Dachhimmel Stoff Fahrassistent-System: Bremsassistent (Audi .. Fußmatten Velours Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile.. Karosserie: 4-türig Kopfstützen hinten (3-fach) LM-Felgen Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI R.. Radioempfang digital (DAB) Rücksitzlehne geteilt/klappbar Scheinwerfer Basis (LED - Technologie) Sitzbelegungserkennung für Sicherheitsgurte Start/Stop-Anlage Tagfahrlicht	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Audi connect (Notruf- und Assistance-System) Außenspiegel konvex, rechts Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) Fahrassistent-System: Spurverlassenswarnu.. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage Innenausstattung: Dekoreinlagen Seideneffe.. Kindersicherung elektr. betätigt Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsver.. Luftzusatzheizung elektrisch Nichtraucher-Paket Reifen-Reparaturkit Rußpartikelfilter Seitenairbag vorn Sitzbezug / Polsterung: Stoff Index Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vo.. Universal-Schnittstelle Bluetooth	Anti-Blockier-System (ABS) Außenspiegel asphärisch, links Außenspiegel Wagenfarbe Fahrassistent-System: Ausweich-Assistent Frontscheibe Wärmeschutzverglasung Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe .. Isofix-Aufnahmen für Kindersitz Kopf-Airbag-System (Sideguard) Licht- und Regensensor Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI Parkbremse elektro-mechanisch Reifendruck-Kontrollsystem Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d Servolenkung elektronisch gesteuert Standard-Fahrwerk Stoßfänger Ausführung: Basis Wegfahrsperr (elektronisch)
	Sonderausstattung:		
	Ambiente-Beleuchtung Fahrassistent-System: Adaptive Geschwindig.. Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen Mittelarmlehne vorn mit Fach Sound-System DSP / Audi Sound-System	Business-Paket Fahrassistent-System: Fernlichtassistent Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heck.. Sitzheizung vorn Stahlfelgen 6,5x16	Einparkhilfe hinten (APS) Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerken.. Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktio.. Sonderlackierung Brilliant-Schwarz Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyvergl..

Minderwertgutachten

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):										
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe						
	-	-	-	-	0,00 €						
	Vorschäden lt. Bewerter:										
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe						
	nein	ja	nein	nein	0,00 €						
	(U) Nachlackierung -> Frontschaden: Rep.Schaden lt.Elsa (0,00 €)										
	(U) Nachlackierung -> Seitenschaden hinten rechts: Rep.Schaden lt.Elsa (0,00 €)										
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein										
	reparierte Unfallschäden: 2 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)										
Optischer Zustand											
LNR	Beschreibung - Reparaturart										
1.	Dach, eingedellt - drücken										
2.	HU/AU fällig										
3.	Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge - Gebrauchsspur										
4.	Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt - smart repair										
5.	Tür hinten rechts, eingedellt - Gebrauchsspur										
6.	Tür vorne rechts, eingedellt - drücken										
	Zwischensumme (Netto)										
Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung											
LNR	Beschreibung - Reparaturart										
1.	Inspektion - Fahrzeugabmeldung										
2.	Motorabdeckung unten beschädigt - erneuern										
3.	Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung - erneuern										
	Zwischensumme (Netto)										
Fehlteile und Dienstleistungen											
LNR	Beschreibung - Reparaturart										
1.	COC-Papiere fehlen										
2.	HU-Bescheinigung fehlt										
3.	Kundendienstcheckheft fehlt										
4.	Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt										
	Zwischensumme (Netto)										
Summe Minderwerte											
	Optischer Zustand										
	Technischer Zustand										
	Fehlteile und Dienstleistungen										
	Endbetrag (Netto)										
	19% Mehrwertsteuer										
	Endbetrag (Brutto)										
Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral											
LNR	Beschreibung - Reparaturart				Schadenshöhe						
1.	(U) Nachlackierung -> Frontschaden: Rep.Schaden lt.Elsa				0,00 €						
2.	(U) Nachlackierung -> Seitenschaden hinten rechts: Rep.Schaden lt.Elsa				0,00 €						
	Summe				0,00 €						
Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube Nachlackiert	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts Nachlackiert	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig

Minderwertgutachten

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Sommerreifen (LM-Felgen)		Leichtmetall
	Reifen vorne	VL	VR
	205/55 R16 91V	4,00 mm (Nexen)	4,00 mm (Nexen)
	Reifen hinten	HL	HR
	205/55 R16 91V	5,00 mm (Nexen)	5,00 mm (Nexen)
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung
	k. A.		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	k. A.	k. A.	k. A.
	Reifen hinten	HL	HR
	k. A.	k. A.	k. A.
Bemerkung			Ausstattung ER
			Reifendichtmittel

Minderwertgutachten

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers					
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Vorbewertung ☐ Nachbewertung		Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:			
		Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
		Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
		COC-Papiere		Kundendienstcheckheft	
		Verbandskasten	X	Werkzeug	X
		Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	
		Felgenschlösser		Navigations-Datenträger	
		Windschott		Kundenrechnung	
		Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
		Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
		Anhängerkupplung / Kugelkopf		Laderaumabdeckung	
		Trennnetz		Feuerlöscher	
		Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
		Wagenheber		Kompressor	X
		Füllmittel	X		
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt					
Zweiter Radsatz					
Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	
	-	-	-	-	
				Vorschadenhöhe	
				0,00 €	
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	
	nein	ja	nein	nein	
				Vorschadenhöhe	
				0,00 €	
(U) Nachlackierung -> Frontschaden: Rep.Schaden lt.Elsa (0,00 €)					
(U) Nachlackierung -> Seitenschaden hinten rechts: Rep.Schaden lt.Elsa (0,00 €)					
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer				
	k.A.				
Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.					

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Audi A3 Limousine 35 TDI basis



VIN: WAUZZZGY3PA139327

Kilometerstand: 72.102 km

Erstzulassung: 05.07.2023

Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe

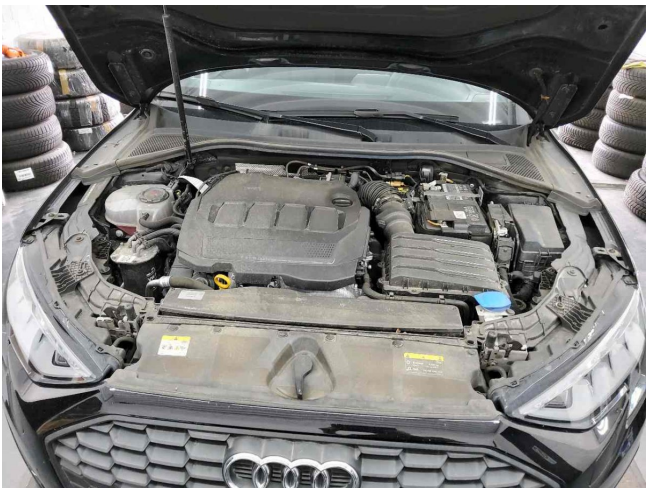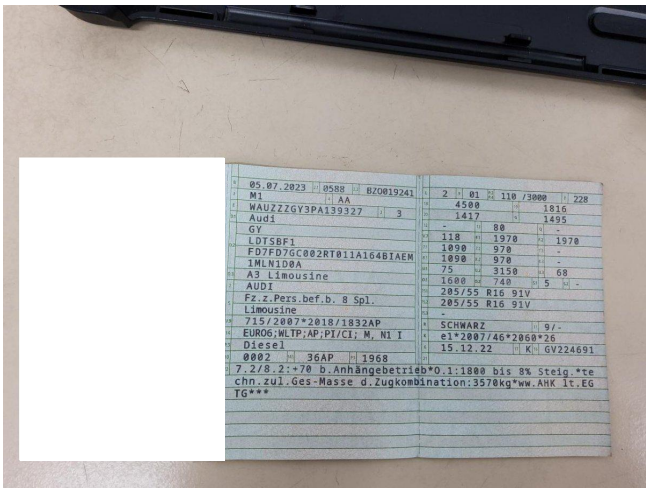


Motorraum (DEKRA)



Schweller links (DEKRA)



Schweller rechts (DEKRA)

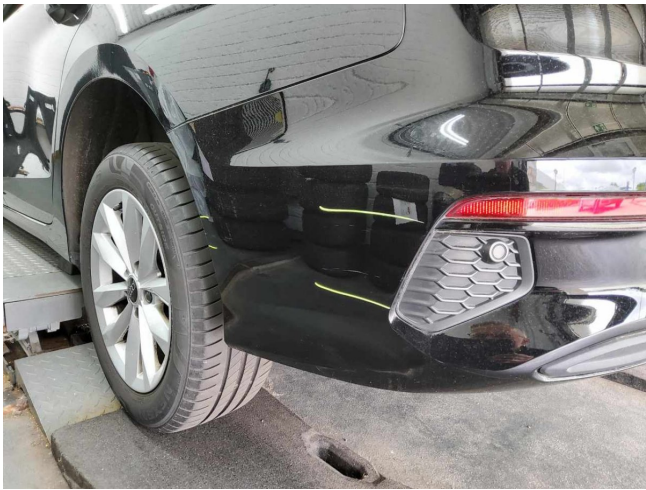

Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair (DEKRA)



Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair (DEKRA)




Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair (DEKRA)



Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur (DEKRA)



Tür vorne rechts, eingedellt, drücken (DEKRA)

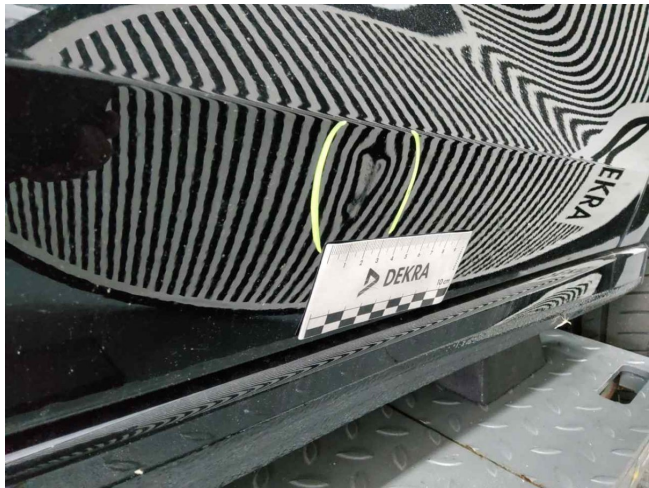

Tür vorne rechts, eingedellt, drücken (DEKRA)



Dach, eingedellt, drücken (DEKRA)



Diagonale vorn (DEKRA)




Dach, eingedellt, drücken (DEKRA)




Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, Gebrauchsspur (DEKRA)




Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, Gebrauchsspur (DEKRA)

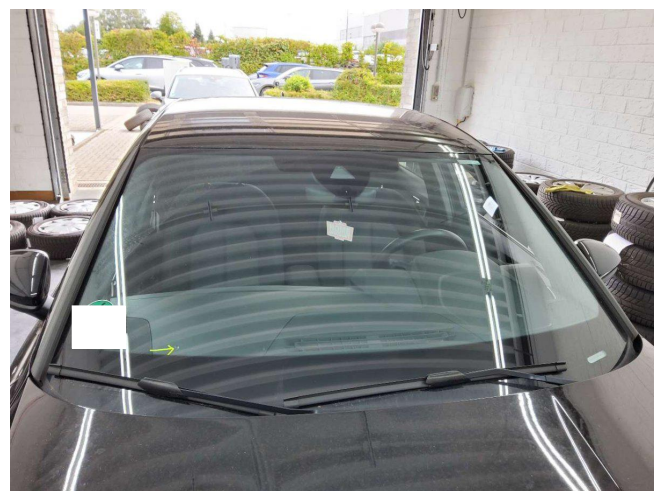

Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung (DEKRA)

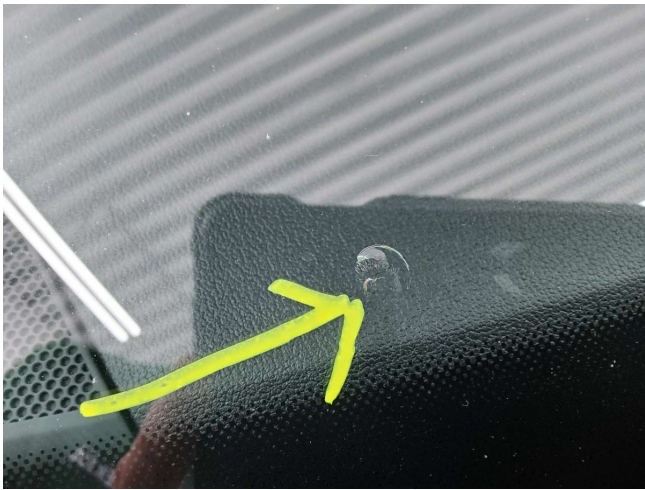

Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung (DEKRA)

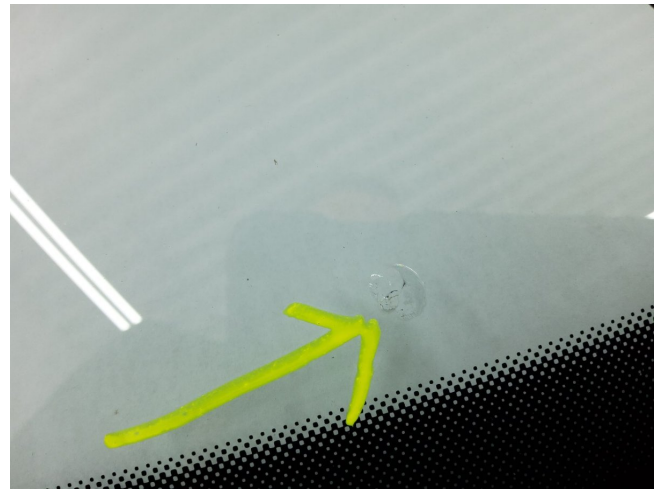


Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung (DEKRA)



Motorabdeckung unten beschädigt (DEKRA)



Diagonale hinten (DEKRA)

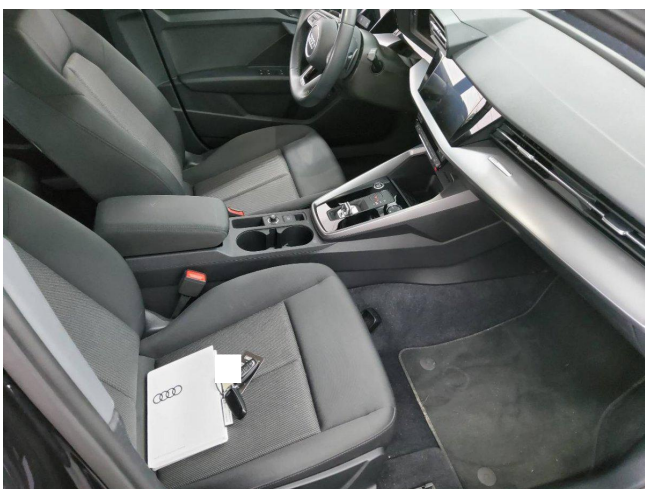

Innenraum (DEKRA)



Kombiinstrument (DEKRA)



Service (DEKRA)



Kofferraum (DEKRA)



Leicht entfernbare Teile (DEKRA)



Fahrbereifung (DEKRA)