

» Übersicht

Auftrags-Nr:


Besichtigt am:

26.08.2026 13:20

Berichts-Nr:

FIN:

TMBJJ0NX1PY051400

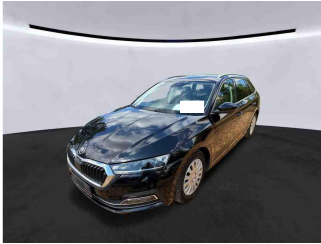

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AWL
Erstzulassungsdatum:	22.02.2023
Laufleistung:	160.810 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"CREW PROTECT ASSIST" - (PreCrash Basic,Front und Heck)	Bordwerkzeug
"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
"ERGOSITZ HIGH" Safety plus	Chrompaket
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Columbus PLUS Business
"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben	DAB - Digitaler Radioempfang
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dachreling
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Dämpfung hinten,Sportausführung
2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel	Dämpfung vorn
4 Türen	Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C	Doppelton-Signalhorn
7-Gang-Automatikgetriebe	Drehstromgenerator 140 A
8 Lautsprecher (passiv)	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abgaskonzept, EU6 AP	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Ablagekästen im Kofferraum	-
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Einparkhilfe vorn und hinten
Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar	Erhö.h.der Serienkraftstoffstbgefüllung (10L)
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrerkniefairbag
Armaturentafel, Swarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Außen-Sound Standard	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außensp.mit Mem.F; el.einstell-/beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer),kippb.bei Rückw.F(Beif.),Kappe el.klappbar, Vorfelddel.	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Federbereich 18 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Ausströmer	Fernlichtassistent
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fertigungsablauf Standard
Batterie 380A (68Ah)	Feststellbremse
Batterie/Generator Kapazität Standard	Formteilhimmel ungeteilt
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	FPK-Medium
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Frontantrieb
Berganfahrassistent	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Besondere Innengeräuschkämpfung	Fußhebelwerk "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumabdeckung + Sonnenrollo für die Seitenscheiben hinten, mechanisch
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraumbeleuchtung
	Gepäckraumbodenbelag Komfort
	Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
	Grossdach-System

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
 Head-Up Display
 Heckscheibenwischer "AERO"
 Heckspoiler
 Hinterachse "Standard"
 Hinterachsgewicht Ausführung 1
 Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
 Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
 Kältemittel R1234yf
 Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
 Keine Aktionsausführung
 Kindersicherung, manuell
 Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
 Komfort PLUS
 Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)
 Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging
 Kopfstützen hinten mit zus. Funktion
 Kopfstützen vorn
 Kraftstoffsystem Diesel
 Landesverkaufsprogramm Deutschland
 Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist
 LED- Hauptscheinwerfer
 Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic
 LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling
 Leergewichtsbereich 1
 Leichtmetallräder "PERSEUS", anthrazit, glanzgedreht, 7,5J x 18" - 4 Stk.
 Leichtmetallräder "PERSEUS", anthrazit, glanzgedreht, 7,5J x 18" - 4 Stk.
 Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für beide Vordersitzlehne mit Massage- funktion
 Leuchtweitenregulierung
 Licht
 Linkslenker
 Luxusausstattung
 Mit Adapter
 Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent
 Mit Multifunktionskamera
 Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser- Standanzeige
 Mit Verkehrszeichenerkennung
 Mittelarmlehne vorn
 Mittelkonsole
 Modul Boden hinten Ausführung 4
 Navi Columbus + Web radio

Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
 Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig
 Nicht Heissland
 Normal-Lackierung
 Notrufsystem eCall+
 Ohne 2. Batterie
 Ohne Ablagenpaket/box
 Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
 Ohne alternativ-Antriebssystem
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
 Ohne Car2X
 Ohne Elektromotor (Hybrid)
 Ohne Fußmatten
 Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
 Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
 Ohne Halter
 Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
 Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
 Ohne Ladeboden
 Ohne Ladekabel
 Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
 Ohne Mode3 Ladekabel
 Ohne Schalthebelknopf/-Griff
 Ohne Schmutzfänger
 Ohne Skisack
 Ohne Stabilisator hinten
 Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
 Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
 Ohne Trennwand
 Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
 Ohne Überführungsausrüstung
 Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
 Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
 Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
 Ohne zusätzliche Bereifung
 Optionsinfotainment (MIB3)
 Pannen-Set
 Radschrauben Standard
 Radstand
 Rechtsverkehr
 Regionscode " ECE " für Radio
 Reifen 225/45 R18 91Y
 Reifendruckkontrolle

Reifenlieferanten für EU Länder

Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn (Geomet D)

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schlüsselloser Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung

Schriftzugsatz in Grundaufführung

Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar ohne Rahmen, mit Sensoren

Side Assist

Sitzbelüftung vorn

Sitzbezüge in Leder/Kunstleder

Sitzeinstellung elektrisch für beide Vordersitze, mit Memory und Sitztiefeinstellung

Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar

Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sportfahrwerk

Sprachsteuerung

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Standheizung mit Funkfernbedienung

Standheizung mit Funkfernbedienung (+Erh.der Serienkraftstoffstbefüllung 10L)

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger in Wagenfarbe

Tagesfahrlichtschaltung

Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)

Typrüfand Deutschland

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variant/Avant

Virtuelles Pedal

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperr elektronisch

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

Zus.Rückstrahler (Türbereich)

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit	Vorne	Links	Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	5,0 mm
Semperit	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	5,0 mm
Semperit	Hinten	Links	Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	4,0 mm
Semperit	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Falken			Sommer	Aluminium	225/45 R 18 95 W	4,0 mm
Falken			Sommer	Aluminium	225/45 R 18 95 W	4,0 mm
Falken			Sommer	Aluminium	225/45 R 18 95 W	1,0 mm
Falken			Sommer	Aluminium	225/45 R 18 95 W	1,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 08.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Gebrochen	Ersetzen und lackieren
2	Stoßfänger hinten	Gebrochen	Ersetzen
3	Scheinwerfer links	Kratzer	Ersetzen
4	Kotflügel vorne links	Deformiert	Ersetzen und lackieren
5	Motorhaube	Kratzer	Lackieren
6	Heckklappe	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
7	Tür vorne links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
8	Reifen	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen
9	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
10	Türverkleidung hinten links	Loch	Smart Repair Leder
11	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
12	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Radkappe hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJJ0NX1PY051400

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

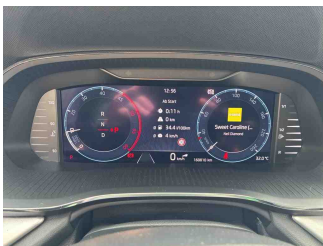


Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung




Equipment - Bordwerkzeug

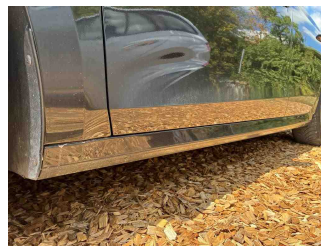


Seitenansicht - Schweller links

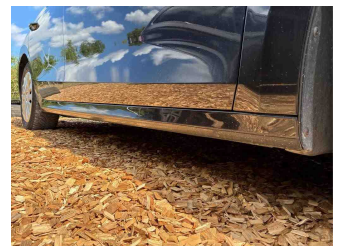

Seitenansicht - Schweller rechts

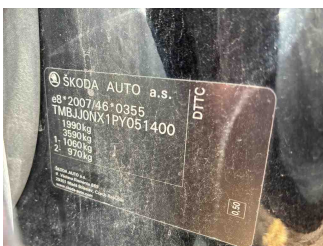

Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

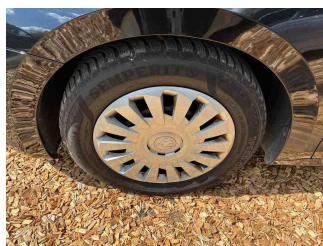

Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts

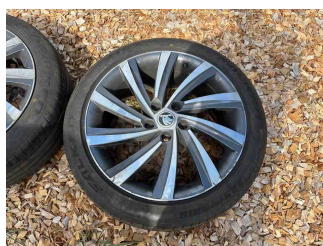

Räder - Rad beiliegend #1




Räder - Rad beiliegend #2

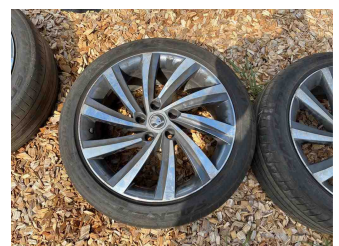


Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4

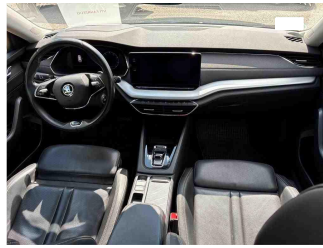

Innenraum - Mittelkonsole

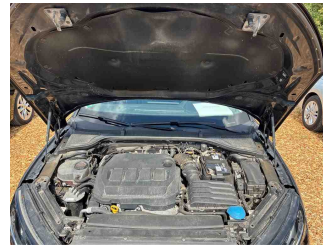


Fahrzeug - Motorraum offen

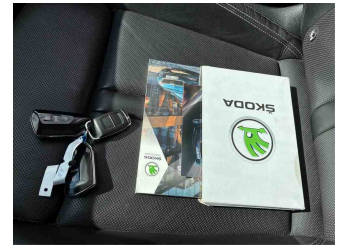

Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

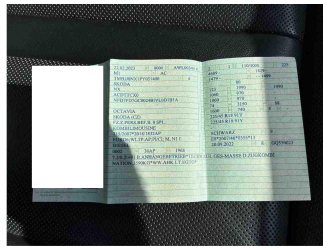

Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne

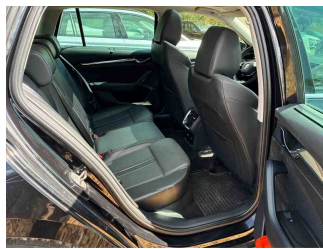

Innenraum - hinten

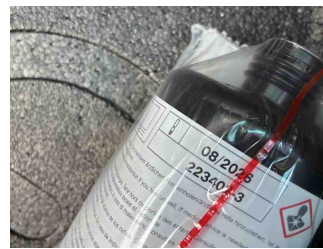

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

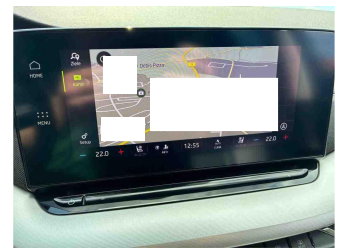


Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Stoßfänger vorne - Gebrochen - Ersetzen und lackieren

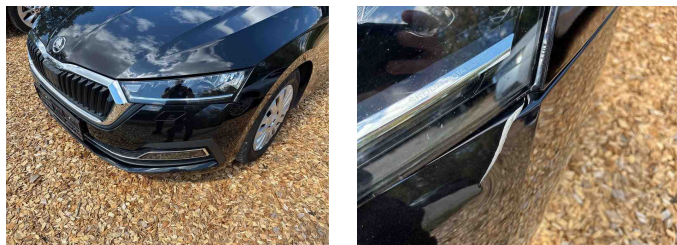


2 - Stoßfänger hinten - Gebrochen - Ersetzen

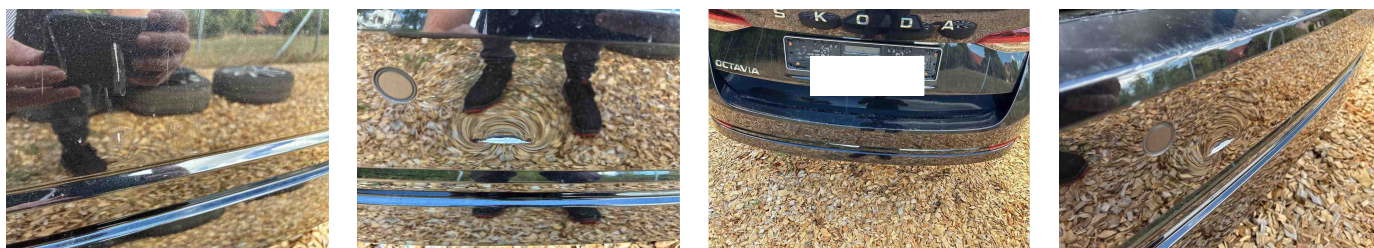


3 - Scheinwerfer links - Kratzer - Ersetzen

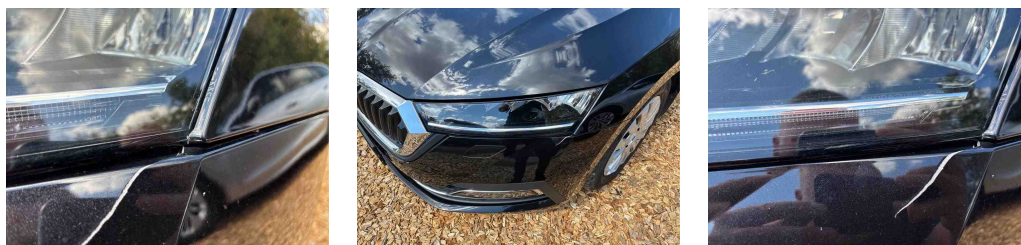


4 - Kotflügel vorne links - Deformiert - Ersetzen und lackieren

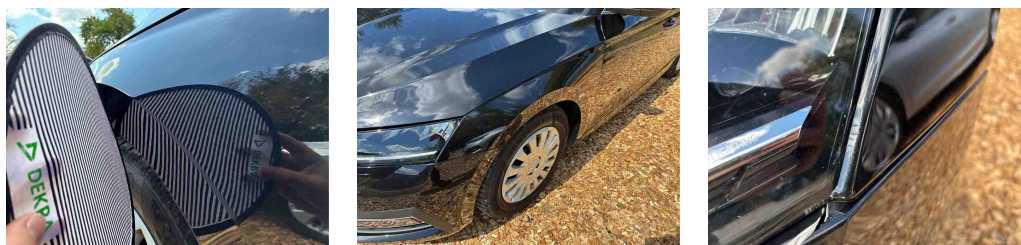


5 - Motorhaube - Kratzer - Lackieren

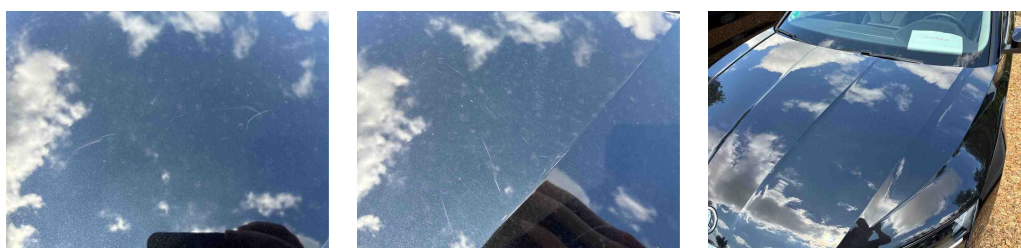




6 - Heckklappe - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

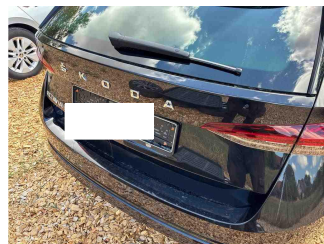

7 - Tür vorne links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

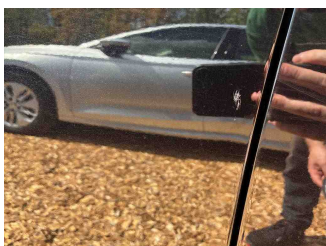

8 - Reifen - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen

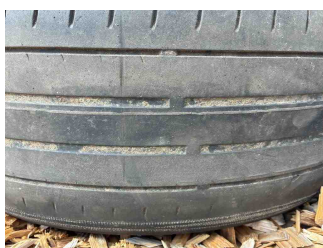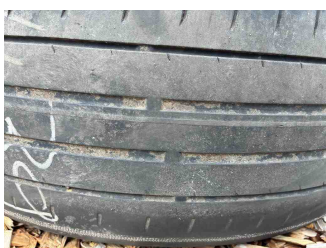
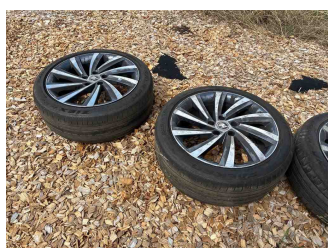


9 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

10 - Türverkleidung hinten links - Loch - Smart Repair Leder



11 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Smart Repair

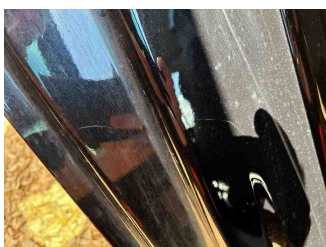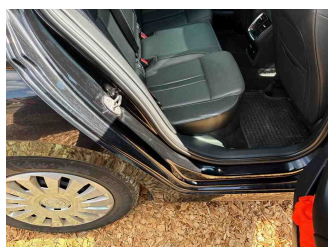

12 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Radkappe hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

