





Radlaufabdeckung hinten rechts beschädigt (deformiert) (DEKRA)



Radlaufabdeckung hinten rechts beschädigt (deformiert) (DEKRA)

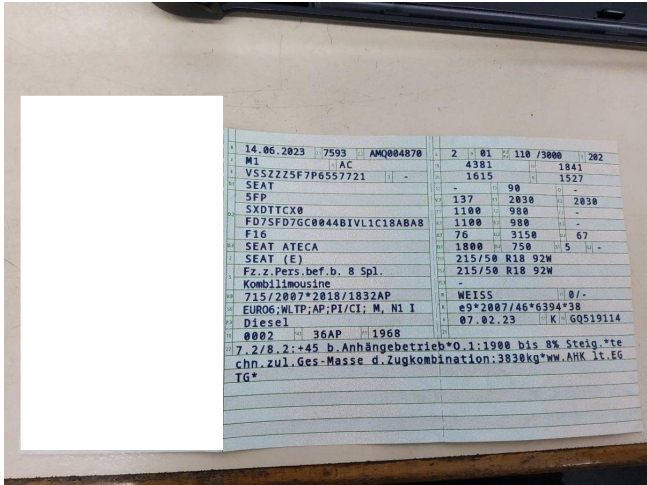

Diagonale hinten (DEKRA)

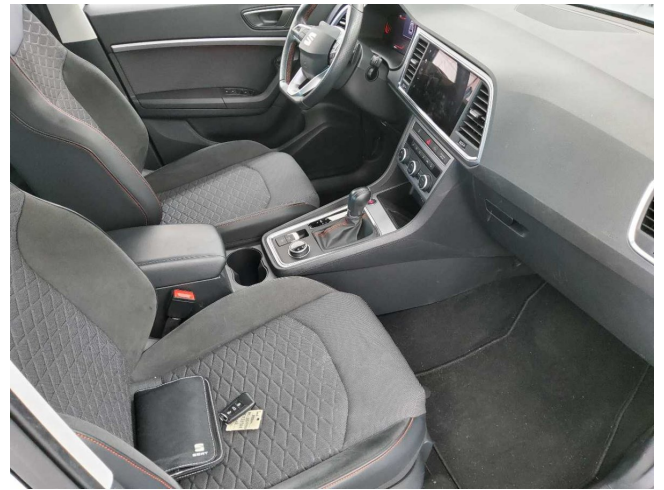

Innenraum (DEKRA)




Kombiinstrument (DEKRA)



Service (DEKRA)



Leicht entfernbare Teile (DEKRA)

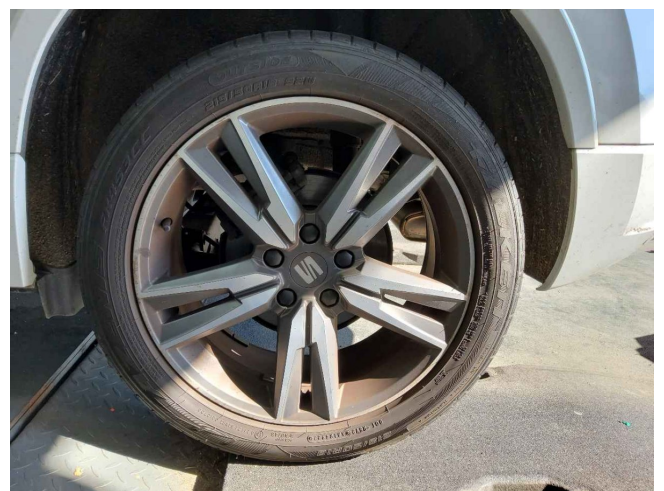

Fahrbereifung (DEKRA)



Kofferraum (DEKRA)



Schweller links (DEKRA)



Tür hinten links Einstieg Lackierung, verschrammt, smart repair (DEKRA)




Tür hinten links Einstieg Lackierung, verschrammt, smart repair (DEKRA)



Tür hinten rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Diagonale vorn (DEKRA)

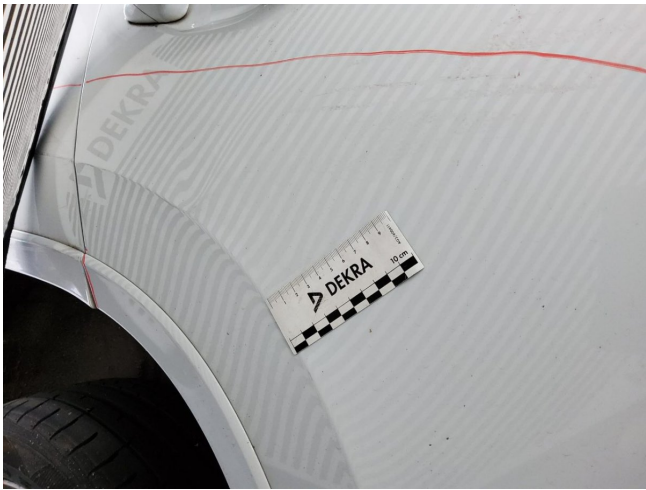

Tür hinten rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Tür hinten rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Seitenteil hinten rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Seitenteil hinten rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Seitenteil hinten rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair (DEKRA)



Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair (DEKRA)



Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair (DEKRA)



Schweller rechts (DEKRA)



Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair (DEKRA)

Fahrzeugdaten	Hersteller Seat		Typ Ateca FR			Modell 2.0 TDI EU6d, FR, (Facelift) 2020 - ..			
	VIN VSSZZZ5F7P6557721		Aufbau Sport-Utility-Vehicle			Anzahl Türen 5	Kraftstoff Diesel	KBA-Schlüssel 7593/AMQ	
	Kennzeichen	Erstzulassung 14.06.2023	Halter lt. Zulbesch. III k. A.	Halter lt. Kunde k. A.	Leistung (kW) 110 kW	Anzahl Zylinder 4	Hubraum (ccm) 1968	HU 06/26	
	Batteriezustand (SoH %) 0,00 %		Ladestand (SoC %) 0,00 %		HV-Batterie (kWh) 0		Energieeffizienzklasse A		CO ₂ -Emission (g/km) 129-141 (WLTP)
	Gesamtfahrh. lt. Halter k. A.		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler 46.661 km		max. km-Stand bei Übergabe k. A.		Raucherfahrzeug nein	letzter KD am 10/25	Letzter KD (km) 35.195 km
	Farbe ‘Nevada’ Weiss			Lackierung Andere		Reimport nein	nächster KD am 30.01.2027		nächster KD (km) 6.200 km
	Scheckheft Servicehistory Digital		Scheckheft Bemerkung						
	Polster Sitzbezüge in Stoff		Polsterfarbe Mittelgrau		Getriebe Getriebe 7-Gang - Dop..		Schadstoffk. Euro6d		
	Ehemalige Nutzung keine Sondernutzung		Eigentum des Kunden k. A.						
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe			Dieselpartikelfilter vorhanden: ja			Chiptuning: nein		

Ausstattung	Serienausstattung:				
	3. Bremsleuchte	8 Lautsprecher	Ablagetasche an Vordersitzlehnen		
	Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)		
	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl..		
	Außenspiegel grau	Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert	Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinricht..		
	Bordcomputer	Brillenfach	Dachreling		
	Doppeltonhorn	Einparkhilfe hinten	Einstiegsleisten beleuchtet		
	Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)	Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (..		
	Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SE..	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss..		
	Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Ko..	Gepäckraumabdeckung / Rollo	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)		
	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..	Handschuhfach beleuchtet	Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht		
	Heckspoiler Wagenfarbe	Innenraumlicht-Paket LED	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz		
	Karosserie: 5-türig	Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	Knieairbag Fahrerseite		
	Kofferraumbeleuchtung	Kombiinstrument digital (virtual cockpit)	Kopf-Airbag-System		
	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar	Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstell..	Mittelarmlehne hinten		
	Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Beche..	Modellpflege	Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI		
	Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht	Notrufsystem	Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion		
	Pedale Aluminium-Design	Radstand 2638 mm	Reifen-Reparaturset		
	Reifenkontroll-Anzeige	Rückfahrkamera	Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)		
	Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schalt-/Wählhebelgriff Leder		
	Scheinwerfer Voll-LED	SEAT Media-System Plus	Seitenairbag		
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abge..	Sitz vorn links höhenverstellbar	Sitz vorn rechts höhenverstellbar			
Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)			
Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß) vorn	Stoßfänger FR-Design			
Tagfahrlicht LED	USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitz..	Verzurrösen Koffer-/Laderaum			
Wärmeschutzverglasung	Wegfahrsperre (elektronisch)	Zentralverriegelung mit Fernbedienung			
Sonderausstattung:					
	Business-Paket Navigation	Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksre..	Frontscheibe heizbar		
	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + ..	Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion un..		
	Licht- und Sicht-Paket	LM-Felgen 7x18 (Performance IV, grau, glanz..	Metallic-Lackierung		
	Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)	Schließ-/Startsystem Kessy	Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn		
Winter-Paket					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
Vorschäden	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja				
Optischer Zustand					
LNR	Beschreibung - Reparaturart		Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
1.	HU/AU fällig		134,45 €	100 %	134,45 €
2.	Lackvorbereitung		168,07 €	100 %	168,07 €
3.	Schlüssel		302,00 €	100.17 %	302,52 €
4.	Seitenteil hinten rechts, deformiert - instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau		805,88 €	64.17 %	517,13 €
5.	Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt - smart repair		87,39 €	100 %	87,39 €
6.	Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt - smart repair		87,39 €	100 %	87,39 €
7.	Tür hinten links Einstieg Lackierung, verschrammt - smart repair		87,39 €	100 %	87,39 €
8.	Tür hinten rechts, deformiert - instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau		880,67 €	64.17 %	565,13 €
	Zwischensumme (Netto)		2.553,24 €		1.949,47 €
Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung					
LNR	Beschreibung - Reparaturart		Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
1.	Inspektion - Fahrzeugabmeldung		25,00 €	100 %	25,00 €
2.	Radlaufabdeckung hinten rechts beschädigt (deformiert) - erneuern		189,00 €	100.04 %	189,08 €
	Zwischensumme (Netto)		214,00 €		214,08 €

Fehlteile und Dienstleistungen												
LNR	Beschreibung - Reparaturart					Reparaturkosten			Anteil	Minderwert		
1.	COC-Papiere fehlen					0,00 €			0 %	0,00 €		
2.	Fahrzeugschlüssel fehlen					0,00 €			0 %	0,00 €		
3.	HU-Bescheinigung fehlt					0,00 €			0 %	0,00 €		
4.	Kundendienstcheckheft fehlt					0,00 €			0 %	0,00 €		
5.	Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt					0,00 €			0 %	0,00 €		
Zwischensumme (Netto)						0,00 €				0,00 €		
Summe Minderwerte												
Optischer Zustand						2.553,24 €				1.949,47 €		
Technischer Zustand						214,00 €				214,08 €		
Fehlteile und Dienstleistungen						0,00 €				0,00 €		
Endbetrag (Netto)						2.767,24 €				2.163,55 €		
19% Mehrwertsteuer						525,78 €				411,07 €		
Endbetrag (Brutto)						3.293,02 €				2.574,62 €		
Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral												
LNR	Beschreibung - Reparaturart					Schadenshöhe			Wertminderung			
---	---					---			---			
Summe						0,00 €			0,00 €			
Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig	
Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)							Felgenbeschreibung				
	Sommerreifen (LM-Felgen)							Leichtmetall				
	Reifen vorne		VL		VR							
	215/50 R18 92W		5,00 mm (Falken)		5,00 mm (Falken)							
	Reifen hinten		HL		HR							
	215/50 R18 92W		6,00 mm (Falken)		6,00 mm (Falken)							
	Zweiter Reifensatz							Felgenbeschreibung				
	k. A.							k. A.				
Reifen vorne		VL		VR								
k. A.		k. A. (k. A.)		k. A. (k. A.)								
Reifen hinten		HL		HR								
k. A.		k. A. (k. A.)		k. A. (k. A.)								
Bemerkung									Ausstattung ER			
									Notrad (0,00 mm)			

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ Vorbewertung ☐ Nachbewertung

Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:

Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
Alle Fahrzeugschlüssel (1 fach)			
COC-Papiere		Kundendienstcheckheft	
Verbandskasten	X	Werkzeug	X
Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	
Felgenschlösser	X	Navigations-Datenträger	
Windschott		Kundenrechnung	
Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
Anhängerkupplung / Kugelkopf		Laderaumabdeckung	X
Trennnetz	X	Feuerlöscher	
Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
Wagenheber	X	Kompressor	
Füllmittel			
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
Zweiter Radsatz			

Wichtige Eckdaten

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer k.A.				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer