



Audi A4 Avant

EZ 08/2018 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 264.701km
Besteuerung: Regelbesteuert (Österreich)
Fahrzeugstandort: 64***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Avant [AT - Kb5 2.0 TDI EU6, quattro sport, 2015 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZF40JA227208	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 264.701km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 6	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 120g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Teilweise zerkratzt und zerschrammt

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	205 	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	140	Heckklappe	110
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse verschlissen (Eisen): vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-




Sonderausstattung


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


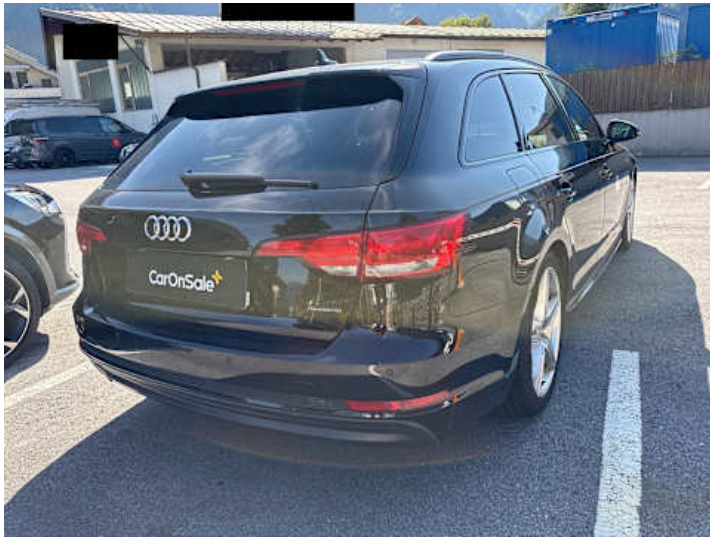




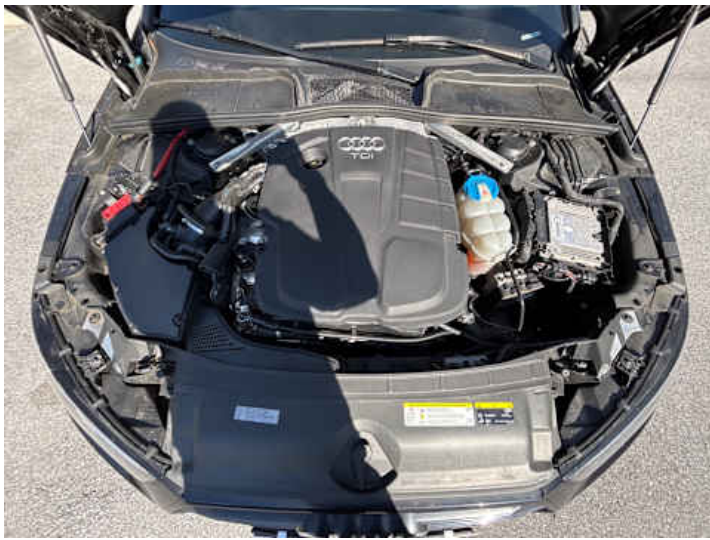





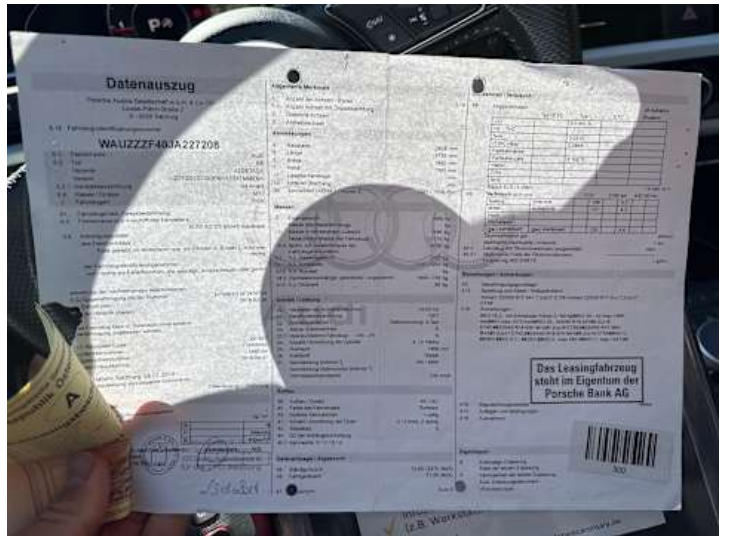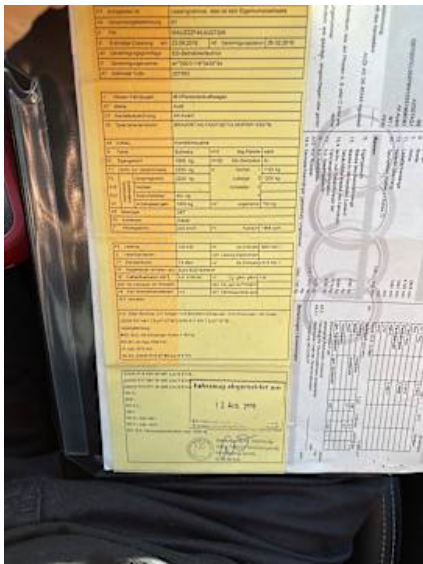

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Beifahrertür (Verformung)



Beifahrertür (Verformung)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Dach (Steinschlag, Rost)



Dach (Steinschlag, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)