



n: 27.05.2026

Gutachten

Betreff

Besichtigungsdatum / Ort

Fahrzeug-Identnummer

WBA71CY080FN72946



m: 27.05.2026

Gutachten

Betreff

Auftrag durch

Besichtigungsdatum / Ort

Fahrzeugart	PKW Kombi
Hersteller	BMW
Modell / Verkaufsbezeichnung	330e xDrive
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0005 CZA 00033
Fahrzeug-Identnummer	WBA71CY080FN72946
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung / Letzte Zulassung	20.12.2022 / 20.12.2022
Nächste HU	05/2028
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
Laufleistung	69.754 / abgelesen
Farbe / Farbcode	X1G Frozen Tanzanite Blau
Antriebsart	Allradantrieb
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.auf
Hubraum / Leistung	1.998 ccm/ 135 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	/ EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.405
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Leder / Beige



m: 27.05.2026

Anzahl Schlüssel	3 von 3 Schlüsseln vorhanden
Raucherfahrzeug	Nein
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	7.000 km
Durchgeführte Wartungen	18.09.2025 bei 49.400 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/40 R19 93Y	Pirelli	Sommerreifen (mit Notlauf) auf Leichtmetall	3 / 3
#2 255/35 R19 96Y	Pirelli	Sommerreifen (mit Notlauf) auf Leichtmetall	4 / 4

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Ausstattung: Klimaautomatik, Navigationsgerät mit Kartenansicht, Radio mit SD/USB Schnittstelle

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Fahrzeug - Abmeldegebühr - durchführen
2	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe (Unterteil verkratzt) - erneuern
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - beschädigt - erneuern
6	Sitz vorn	Sitzbezug links - beschädigt - erneuern
7	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
8	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer - lackieren
9	Motorhaube	Motorhaube - Kratzer - lackieren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
10	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - kein Abzug
2	Tür hinten links	Tür - Kratzer - kein Abzug
3	Tür vorn links	Türkante - Kratzer - kein Abzug
4	Verglasung	Frontscheibe (Oberflächen) - Steinschlag - kein Abzug

Vorschaden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 11.03.2024

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Laut vorliegenden Informationen wurden am Fahrzeug Vorschäden instandgesetzt. Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Alle elektronischen Verbraucher wurden geprüft

Klimaanlage bedingt prüfbar

Automatikgetriebe bedingt prüfbar

Fzg steht auf Sommerräder

Anlagen: 17 Übersichtsfotos, 28 Beschädigungsfotos, 1 Vorschadenfoto

Übersichtsfotos

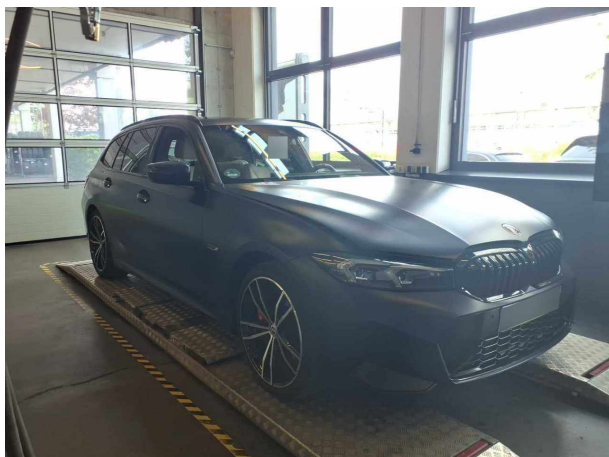


Abbildung 1: Schräg vorne (links)

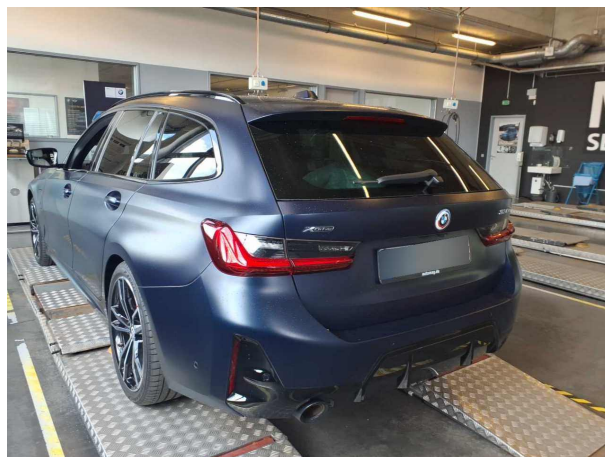


Abbildung 2: Schräg hinten (links)

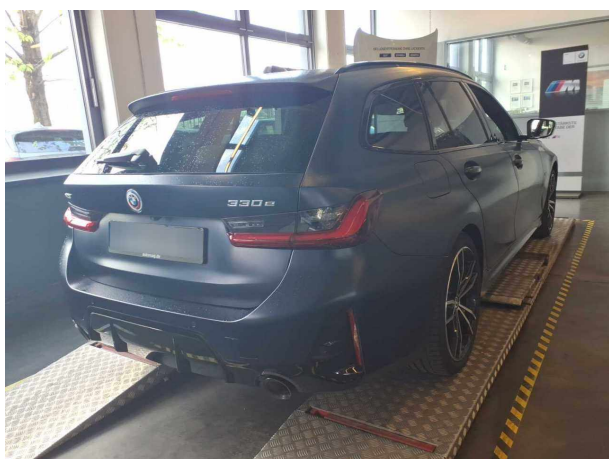


Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)

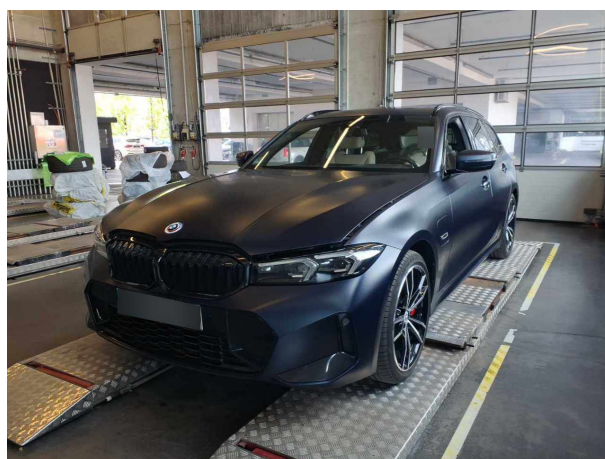


Abbildung 4: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 5: Innenraum vorne

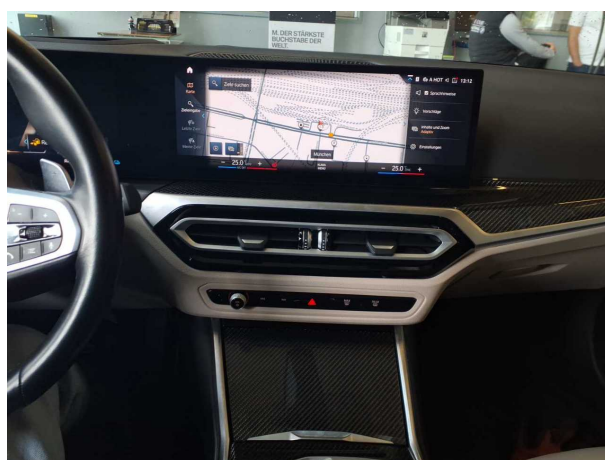


Abbildung 6: Innenraum vorne

27.05.2026

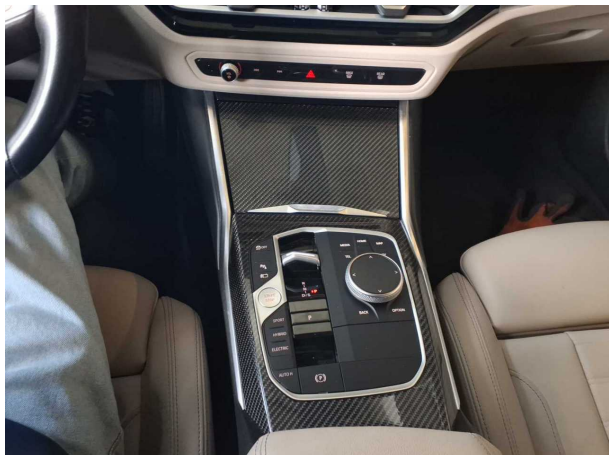


Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Innenraum vorne



Abbildung 10: Innenraum vorne

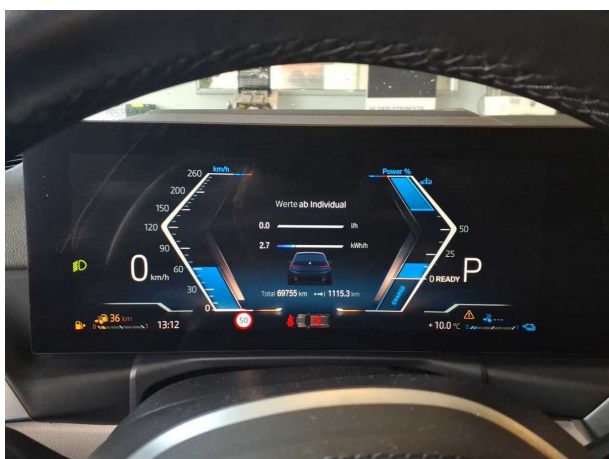


Abbildung 11: Laufleistung



Abbildung 12: Montierte Bereifung

7.05.2026



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Montierte Bereifung

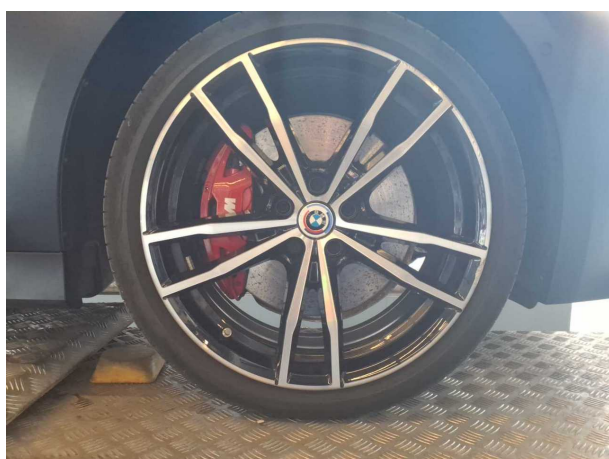


Abbildung 15: Montierte Bereifung

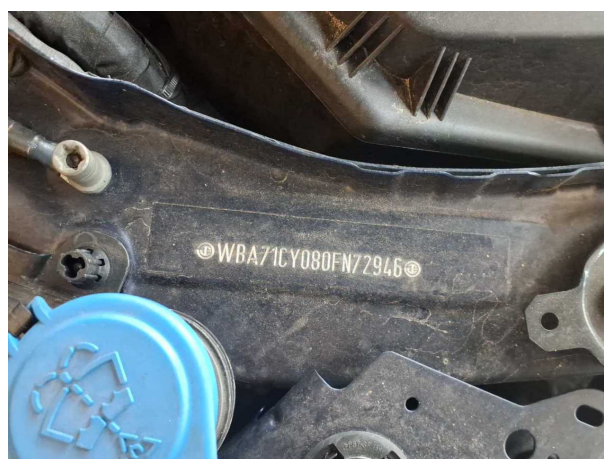
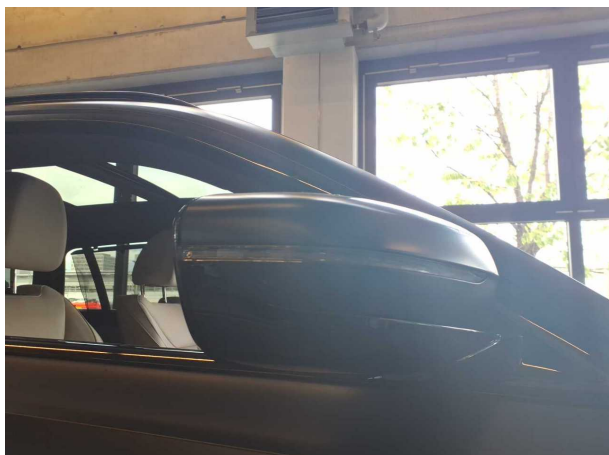


Abbildung 16: FIN

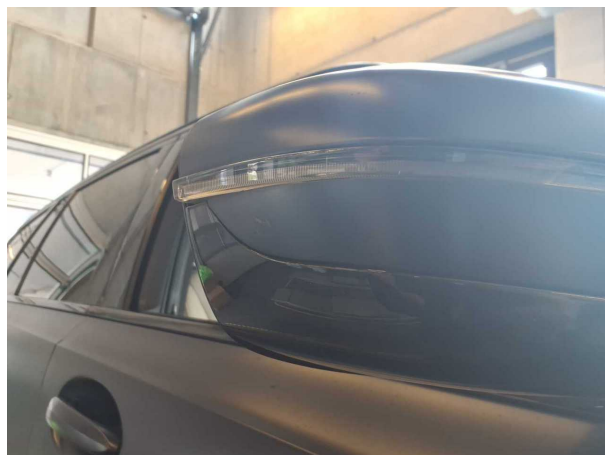


Abbildung 17: FIN


Beschädigungsfotos




Beschädigung 2: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe (Unterteil verkratzt) - erneuern




Beschädigung 2: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe (Unterteil verkratzt) - erneuern

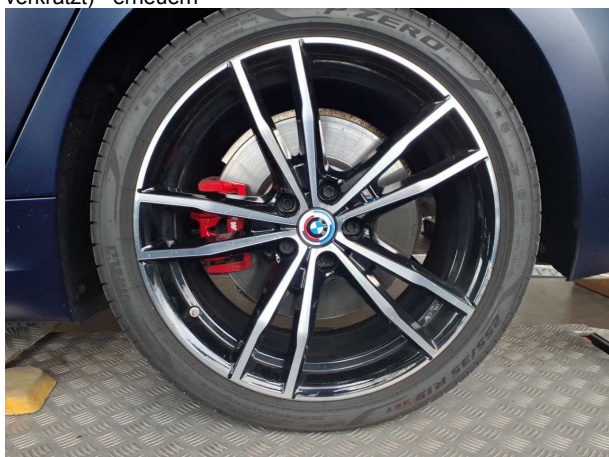

Beschädigung 3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung

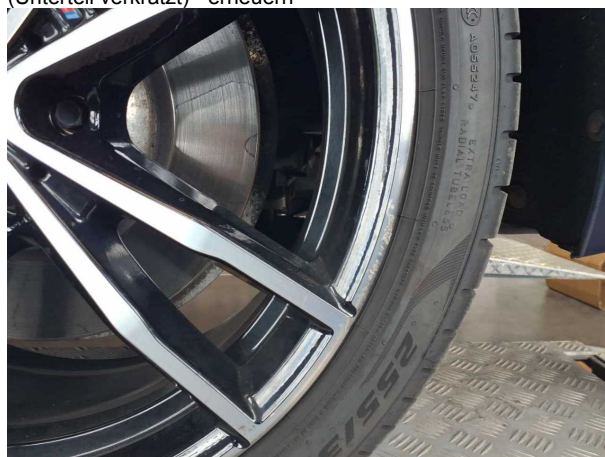

Beschädigung 3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung

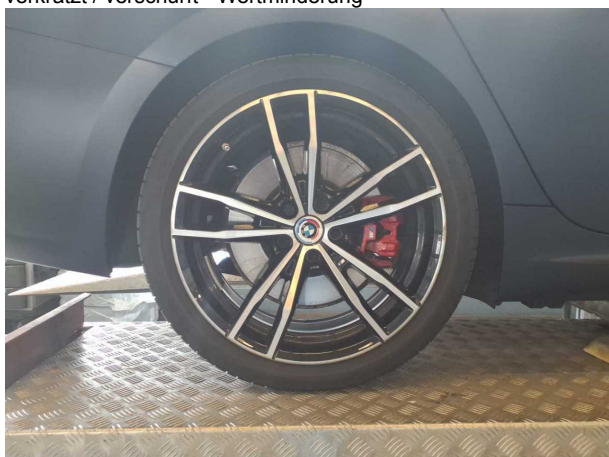

Beschädigung 4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten recht... verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - beschädigt - erneuern




Beschädigung 6: Sitz vorn: Sitzbezug links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 6: Sitz vorn: Sitzbezug links - beschädigt - erneuern

27.05.2026

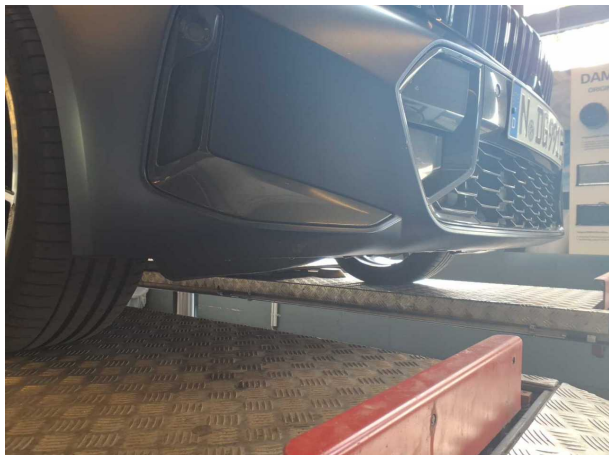

Beschädigung 7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 8: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - lackieren



Beschädigung 8: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - lackieren




Beschädigung 9: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren

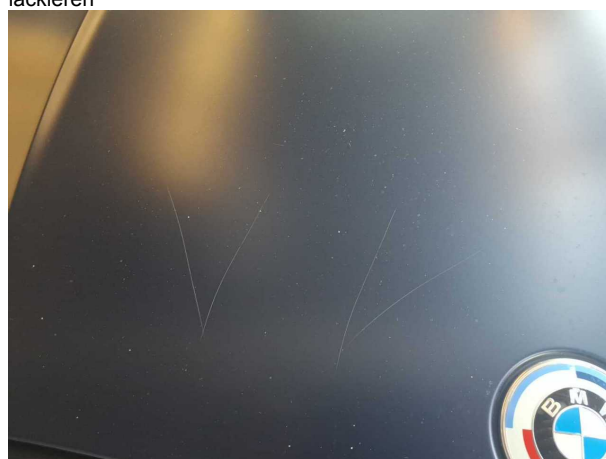


Beschädigung 9: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren

: 27.05.2026

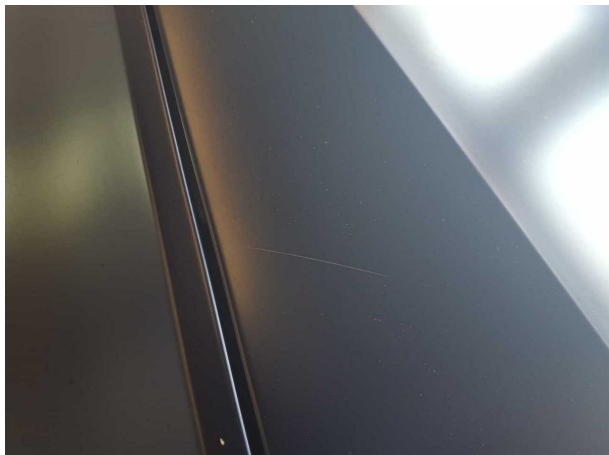


Beschädigung 9: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren

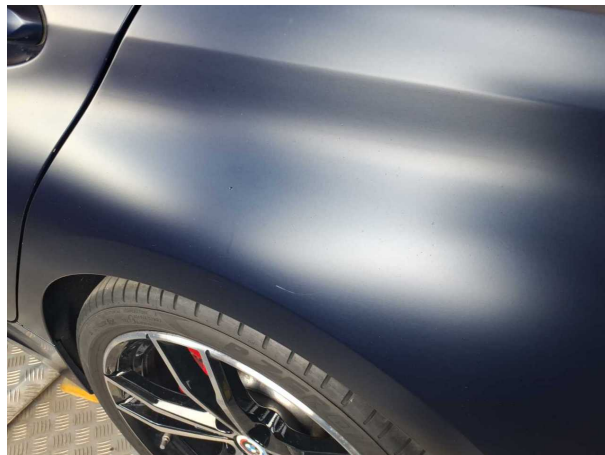


Beschädigung 10: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren



Beschädigung 10: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren

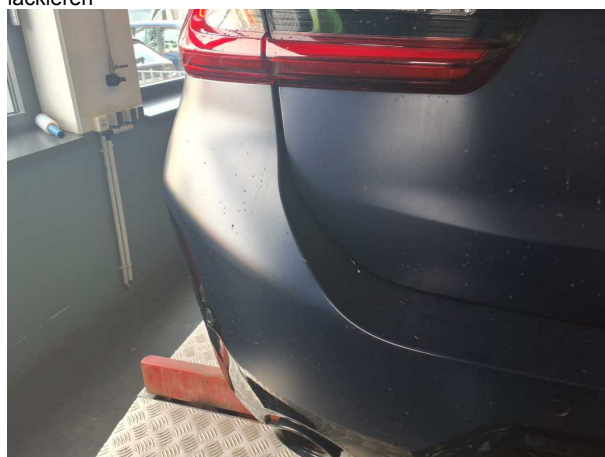





Gebrauchsspur 1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - kein Abzug

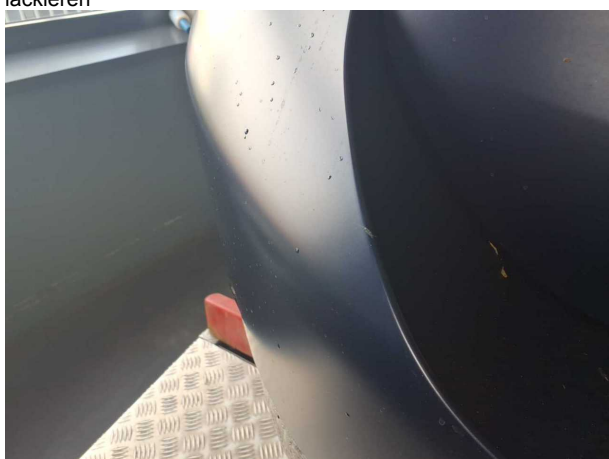

Gebrauchsspur 1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Tür hinten links: Tür - Kratzer - kein Abzug

[illegible]

Vorschaden 1: Heck