

» Übersicht


Auftrags-Nr:	1002597970
Besichtigt am:	10.08.2026 10:37
Berichts-Nr:	11158369
FIN:	WVGZZZE2ZNP054042



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

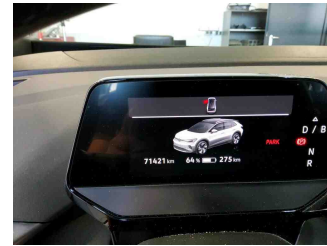

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	ID 4
HSN / TSN:	0603 / CLQ
Erstzulassungsdatum:	01.09.2022
Laufleistung:	71.421 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mangangrau Metallic
Farbe Dach:	Schwarz
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz - Platinum Grey/Platinum Grey - Soul-Schwarz/Schwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	11.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	18.09.2024
Km-Stand bei letzter Wartung:	33.784 km
Restlauf bis Service:	39 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)	Einton-Signalhorn
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Elektrische Luftzusatzheizung
3 Kopfstützen hinten	Elektro-Motor Aggr.0EH.A
4 Leichtmetallräder "Hamar" 8 J x 19 in Dark Graphite, Oberfläche glanzgedreht	Elektro-Motor Systemleistung 150KW Grundmotor ist: N06/N07
6+1 Lautsprecher	Embleme
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Abdeckungen für Leichtmetallräder	e-Sound
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Exterieur Style "Silver"
Airstop®-Ganzjahresreifen 235/55 R 19 vorn, Airstop®-Ganzjahresreifen 255/50 R 19 hinten	Fahrersitz mit Höheneinstellung
Ambientebeleuchtung 10-farbig	Fahrprofilauswahl
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrzeugklassen-Differenzierung -11A-
Armaturentafel Standard	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Armlehne für Vordersitze	Fertigungsablauf Standard
Aufkleber/Schilder in deutsch	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschkämmend
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Gepäcknetz
Außenspiegelgehäuse	Gepäckraumboden
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Batterie 320A (49Ah)	Getriebe Übersetzung 12,976
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hamar 8 J x 19 in Dark Graphite / glanzgedreht, Airstop®-Ganzjahresreifen 235/55 R 19 / 255/50 R 19
Betriebsspannung 12 V	Heckantrieb
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Bordwerkzeug	Hinterachsgewicht Standard
Car2X	Hochvolt-Batterie 82 kWh (brutto)
CCS-Ladedose	Infotainment-Paket
Dachleiste und Dachpfosten hinten in Silver	Innenspiegel automatisch abblendend
Dachreling silber eloxiert	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf denäußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Dämpfung hinten,Basis 1	Kältemittel R744
Dämpfung vorn	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
DC/DC Wandler 3,0 KW	Keine Aktionsausführung
Digitaler Radioempfang DAB+	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Standklimatisierung und 3-Zonen-Temperaturregelung
Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Dreipunkt-Automatischesicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer	Komfortpaket "Plus"
Einfassung des Infotainment-Displays undder zentralen Bedienungselemente in Schwarz	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich	Kurzheck
	Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A

Landesverkaufsprogramm Deutschland	Rechtsverkehr
LED-Rückleuchten	Regensensor
LED-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung	Regionscode " ECE " für Radio
Leergewichtsbereich 3	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Linkslenker	Reifenkontrollanzeige
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie	Scheibenbremsen vorn
Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Mittelkonsole variabel, mit wechselbaren Einsätzen für Becherhalter und Ablagefächer	Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
Müdigkeitserkennung	Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der Heckklappe
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung	Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug
Navigationssystem "Discover Pro"	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Netzladekabel für Haushalts-Steckdose	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Netztrennwand	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Matrix"
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Softwareverbund Ausführung 6
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
o.b.Abgas	Sprachbedienung
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Stabilisator hinten
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Stabilisator vorn
Ohne erweitertes Sicherheitssystem	Standard-Klimazonen
Ohne Feuerlöscher	Stoßfänger in Wagenfarbe
Ohne Fußmatten	Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Ohne Head-Up Display	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Trommelbremsen hinten
Ohne kombinierte Längs- und Querverführung	Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Typprüfland Deutschland
Ohne Lichtassistent	Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Ohne Parkassistent / Garagenpilot	Umweltbonus
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige	UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Ohne Spurwechselassistent	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent	Verkehrszeichenerkennung
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Vordersitze beheizbar
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung
Ohne zusätzliche Bereifung	Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Online-Update-Fähigkeit ab ID.Software 2.1	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Plattformgruppenklasse 2	Wegfahrsperre elektronisch
Pro	Zellmodul B
Radio "Ready 2 Discover"	
Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz	

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 19 105 W	5,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 19 105 W	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	255/50 R 19 107 W	4,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	255/50 R 19 107 W	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Nein

Kompressor vorhanden: Nein

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Karosserie	Hagelschaden	Kaltdrücken (Hagel)
2	Stoßfänger hinten	Deformiert	Ersetzen
3	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Stoßfänger Ecke hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
5	Stoßfängerspoiler vorne links	Deformiert	Ersetzen
6	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kompressor	Fehlt	Ersetzen
2	Tirefit	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZE2ZNP054042

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

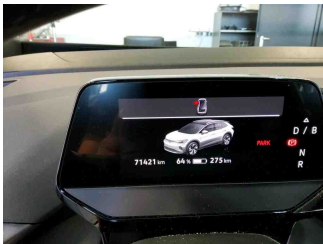

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links

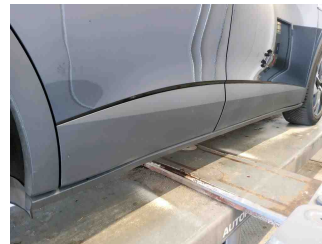

Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

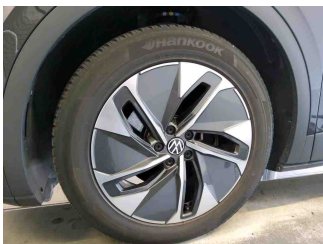


Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links

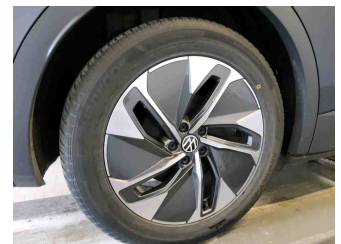


Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole

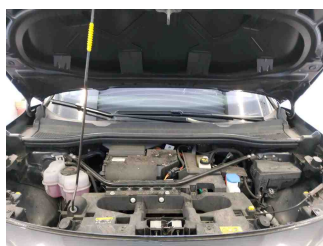


Fahrzeug - Motorraum offen

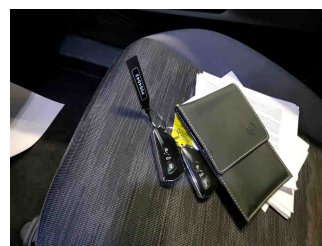


Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum

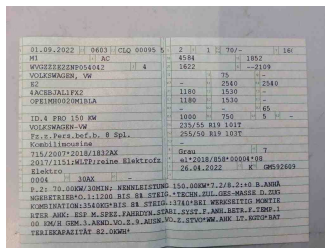

Fahrzeug - abgegebene ZB1

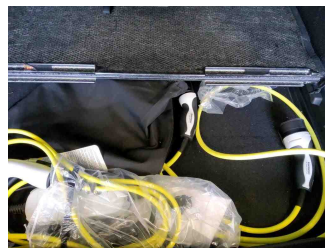

Equipment - Ladeequipment

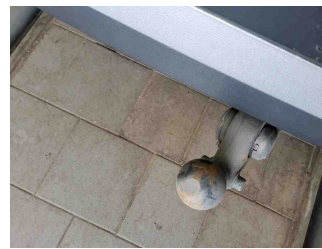


Equipment - Anhängerkupplung




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne

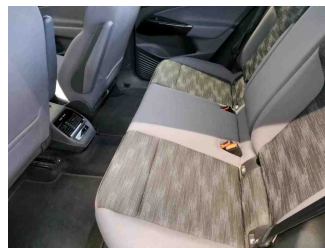

Innenraum - hinten

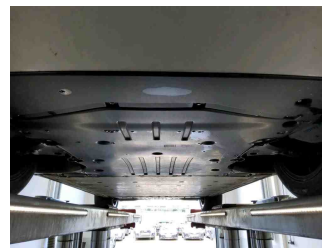

Unterbodenscan

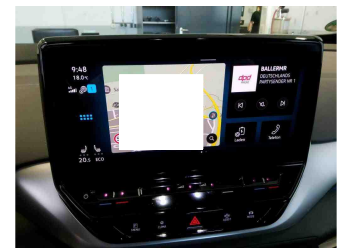

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Karosserie - Hagelschaden - Kaltdrücken (Hagel)



2 - Stoßfänger hinten - Deformiert - Ersetzen



3 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen


4 - Stoßfänger Ecke hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



5 - Stoßfängerspoiler vorne links - Deformiert - Ersetzen



6 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

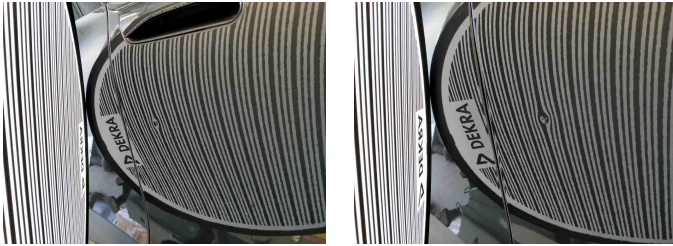

FEHLTEILE

1 - Kompressor - Fehlt - Ersetzen



2 - Tirefit - Fehlt - Ersetzen

